



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Серия Jaguar V. Руководство по эксплуатации



ПРИМЕЧАНИЕ

GCC оставляет за собой право изменять сведения в данном руководстве пользователя в любой момент без предварительного уведомления. Редактирование, копирование для последующего распространения и демонстрация без разрешения запрещены.

С замечаниями, вопросами и предложениями по руководству просим обращаться к региональному дилеру.

Важная информация


Благодарим за приобретение режущего плоттера GCC Jaguar V.

Перед началом работы с плоттером необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и указаниями ниже.




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

- В целях безопасности при перемещении необходимо надежно удерживать режущий плоттер за основание. Запрещается перемещать плоттер, удерживая его за боковые поверхности.

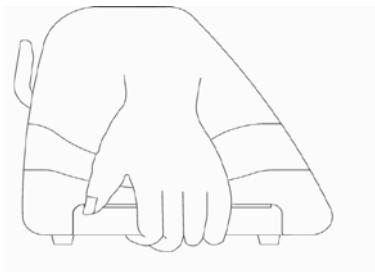

О (Верно)
За дно



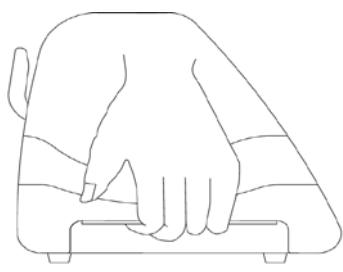


Х (НЕВЕРНО)
За выемки по бокам

- Запрещается трясти и бросать держатель ножа — риск отламывания кромки ножа.
- Запрещается касаться движущихся частей плоттера при работе (включая каретку). Необходимо следить, чтобы в плоттер не попали волосы и одежда.
- Кабель электропитания подключать только к розетке с заземлением.
- Использовать только комплектный кабель электропитания. Следить, чтобы кабель электропитания не перекручивался и не застrevал между предметами.
- Запрещается использовать удлинительный кабель и подключать кабель электропитания к сетевому разветвителю вместе с другим оборудованием. Это может привести к перегреву и выходу устройства из строя.
- Инструменты необходимо держать в недоступном для детей месте.
- Прижимные ролики необходимо выравнивать по белым отметкам.

Осторожно

Запрещается одновременно нажимать верхний и нижний захваты, как на рисунке ниже:

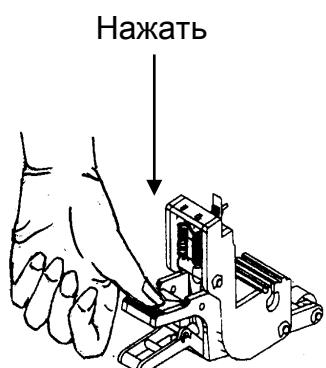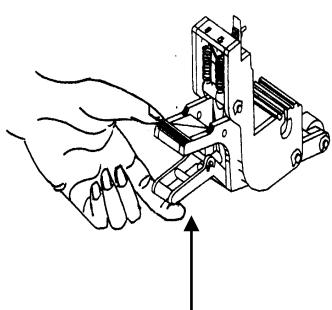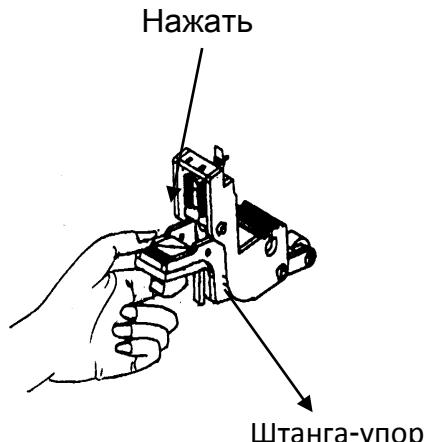О (ВЕРНО)**ОТКЛЮЧИТЬ****Х (НЕВЕРНО)**

Нажать снизу, освободив захват

ВКЛЮЧИТЬ**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если из-за ошибок в эксплуатации захваты застряли в сведенном положении, вытянуть пинцетом штангу-упор, одновременно нажимая верхний захват. Полностью вытянув и зафиксировав упор, отпустить захваты, как на рисунке справа.

Содержание

Важная информация

1. Общие сведения

1.1	Введение	1-1
1.2	Упаковка	1-1
1.3	Технические характеристики	1-2
1.4	Внешний вид Jaguar V	
1.4.1	Вид спереди	1-3
1.4.2	Вид сзади	1-3
1.4.3	Общий вид устройства	1-4
1.4.4	Левый торец	1-4
1.4.5	Правый торец	1-5

2. Установка

2.1	Меры предосторожности	2-1
2.2	Стойка и опора для гибких материалов	2-2
2.3	Хомут и кронштейн для кабеля USB	2-8
2.4	Настольная подставка для гибких материалов	2-10
2.5	Использование демпферного валика	2-12
2.6	Установка ножа	2-13
2.7	Автоматическое определение длины ножа	2-15
2.8	Кабельные соединения	2-17
2.8.1	Интерфейс USB	2-17
2.8.1.1	Подключение режущего плоттера GCC	2-17
2.8.1.2	Установка драйвера	2-18
2.8.1.3	Удаление драйвера	2-21
2.8.2	Интерфейс RS-232	2-24
2.8.3	Ethernet-соединение	2-24
2.8.4	Передача данных	2-29
2.8.5	Настройка общего доступа	2-29
2.9	Установка программного обеспечения	2-32
2.9.1	Установка GreatCut	2-32
2.9.2	Установка Sure Cuts A Lot	2-37
2.9.2.1	Автоматическая установка	2-37
2.9.2.2	Активация ПО вручную	2-41
2.8.1.3	Повторная установка ПО Sure Cuts A Lot	2-42

3. Панель управления

3.1	ЖК-панель	3-1
3.2	Меню в онлайн-режиме	3-2
3.3	Меню в автономном режиме	3-3
3.4	Пункты меню	3-5

4. Эксплуатация

4.1	Загрузка материала	
4.1.1	Загрузка листового материала	4-1
4.1.2	Загрузка рулонного материала	4-3
4.2	Отслеживание	4-5

4.3	Усилие реза и регулировка смещения	4-7
4.4	Как вырезать буквы в 3 мм	4-8
4.5	Как получить длинномерное изделие	4-8
4.6	Как закончить резку	4-9
4.7	Настройка драйвера печати Jaguar V	4-10
4.7.1	Вкладка Option	4-10
4.7.2	Вкладка Paper	4-14
4.8	Рекомендованные настройки для различных материалов	4-16

5. Автоматическое выравнивание

5.1	Общая информация	5-1
5.2	Система контурной резки AAS	5-2
5.2.1.	Примечание по приводочным меткам	5-2
5.2.2.	AAS II для Jaguar V	5-3
5.2.3.	Автоматическое определение направления макета	5-5
5.3	Проверка смещения через AAS	5-6
5.4	Допустимое смещение приводочных меток	5-8
5.5	Контурная резка	5-8
5.6	Советы по AAS	5-10

6. Базовое техническое обслуживание

6.1	Очистка режущего плоттера	6-1
6.2	Очистка решетчатого барабана	6-2
6.3	Очистка прижимных роликов	6-3

7. Поиск и устранение неисправностей

7.1	Нарушения, не связанные с эксплуатацией	7-1
7.2	Нарушения, связанные с эксплуатацией	7-2
7.3	Нарушение обмена данными	7-3
7.4	Отказ программных средств	7-4
7.5	Снижение качества резки	7-5

Приложение

A-1	Jaguar V. Технические характеристики	A-1
A-2	Технические характеристики ножей	A-2
A-3	Инструкция по выводу из CorelDRAW	A-3
A-4	Инструкция по модулю CorelDRAW	A-4
A-5	Инструкция по модулю Illustrator	A-5
A-6	Инструкция по модулю GreatCut	A-6
A-7	Инструкция по SignPal 12	A-7
A-8	Программа Sure Cuts A Lot	A-8

Раздел 1. Общие сведения

1.1 Общая информация

Режущие плоттеры серии Jaguar V предназначены для получения созданных на компьютере изображений и контурной резки рулонного и листового материала на основе поливинила.

В руководстве рассмотрены следующие модели режущих плоттеров серии Jaguar V:

• J5-61(LX)	для материалов шириной от 50 до 770 мм
• J5-101 (LX)	для материалов шириной от 50 до 1270 мм
• J5-132 (LX)	для материалов шириной от 50 до 1594 мм
• J5-183LX	для материалов шириной от 300 до 1900 мм

1.2 Упаковка

В комплект поставки модели Jaguar V входят перечисленные ниже компоненты. Следует внимательно проверять комплектацию. В случае нехватки компонентов обратиться к региональному дилеру.

Стандартная комплектация	Кол-во
1. Режущий плоттер	1
2. Типовая комплектация (только для J5-101/132/183) (Расширенная для J5-61) ● Стойка Т-образная — 2 шт. ● Траверса стойки — 1 шт. ● Винты M6 — 20 шт. ● Ключ под внутренний шестигранник Г-образный для винтов M5 — 1 шт. ● Руководство по сборке стойки — 1 шт.	1

3. Модульная опора для гибких материалов

Элементы	183/132/101	61
1 комплект фланцев для рулона (2 шт.)	V	V
1 комплект держателей рулона (2 шт.)	V	V
1 комплект направляющих втулок (4 шт.)	V	V
1 комплект опор для рулона (2 шт.)	V	V
Г-образный ключ для винтов M6 — 1 шт.	V	V
Руководство по монтажу стойки — 1 шт.		V
Г-образный ключ для винтов M5 — 1 шт.		V
1 комплект настольных опорных кронштейнов		V
4 пластиковые ножки		V
Винты M4 — 4 штуки		V
Винты M6 — 12 штук		V
Г-образный ключ для винтов M4 — 1 шт.		V

4. Дополнительные компоненты

- Компакт-диск пользователя — 1 шт.
- Шнур питания — 1 шт.
- Кабель передачи данных — 1 шт. (кабель USB длиной 3 м)
- Узел держателя ножа — 1 шт. (устанавливается в каретку режущего плоттера)
- Нож — 1 шт. (устанавливается в держатель)
- Безопасный нож — 1 шт.
- Марзан для резки поливинила — 1 шт.
- Плоскогубцы — 1 пара
- Карта Promise — 1 шт.

1.3 Технические характеристики


Ниже перечислены основные технические характеристики режущих плоттеров серии Jaguar V:

- три порта для подключения для удобства работы;
- усилие реза до 600 г;
- скорость реза до 1530 мм/с (под углом 45°);
- гарантированное отслеживание длины в 10 м;
- удобная панель управления с возможностью переключения языка;
- оригинальная корзина для материала (дополнительно);
- улучшенная система автоматического выравнивания для автоматической контурной резки.

1.4 Внешний вид Jaguar V

1.4.1 Вид спереди (рис. 1-1)

Рис. 1-1

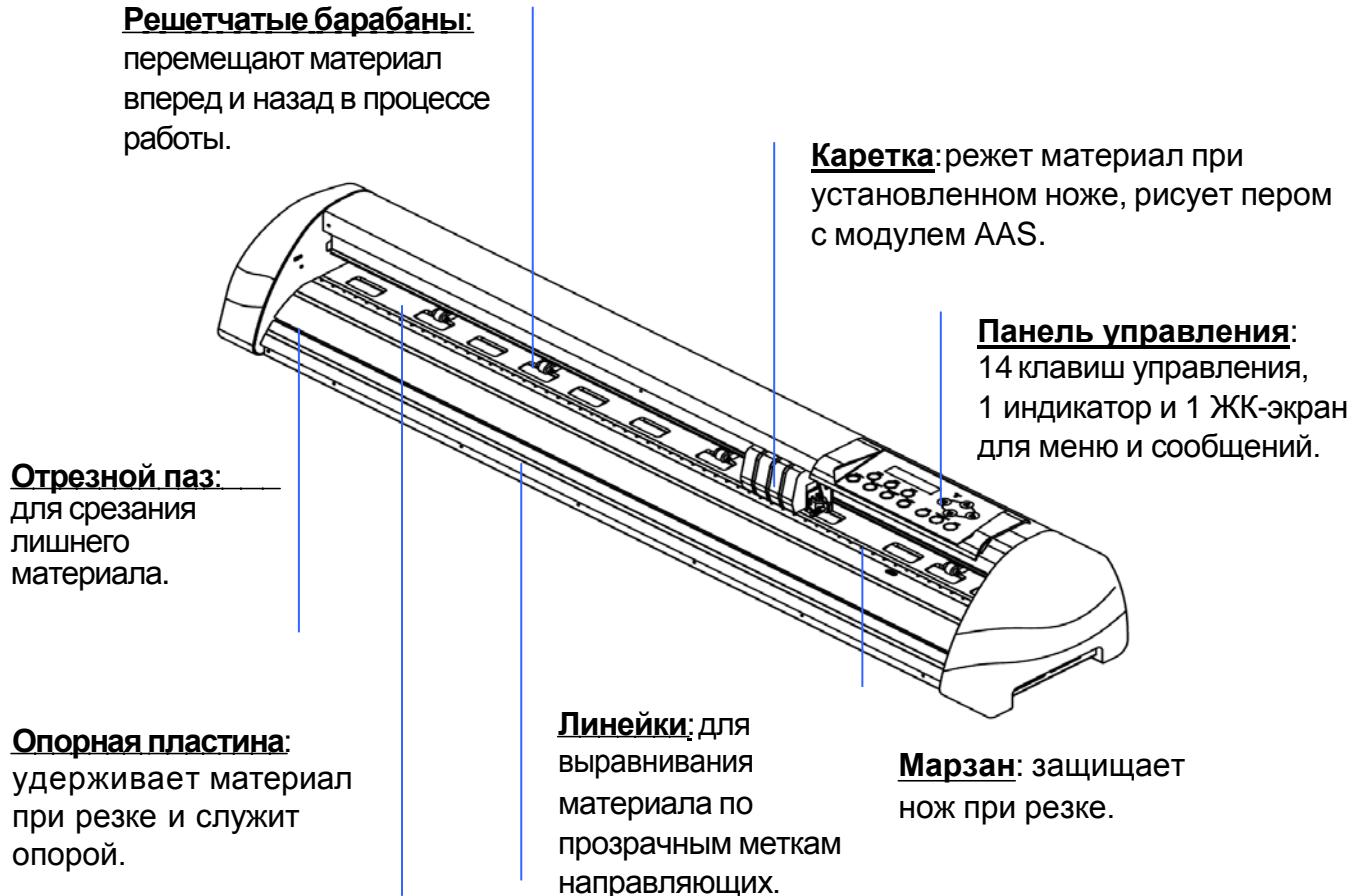

1.4.2 Вид сзади (рис. 1-2)

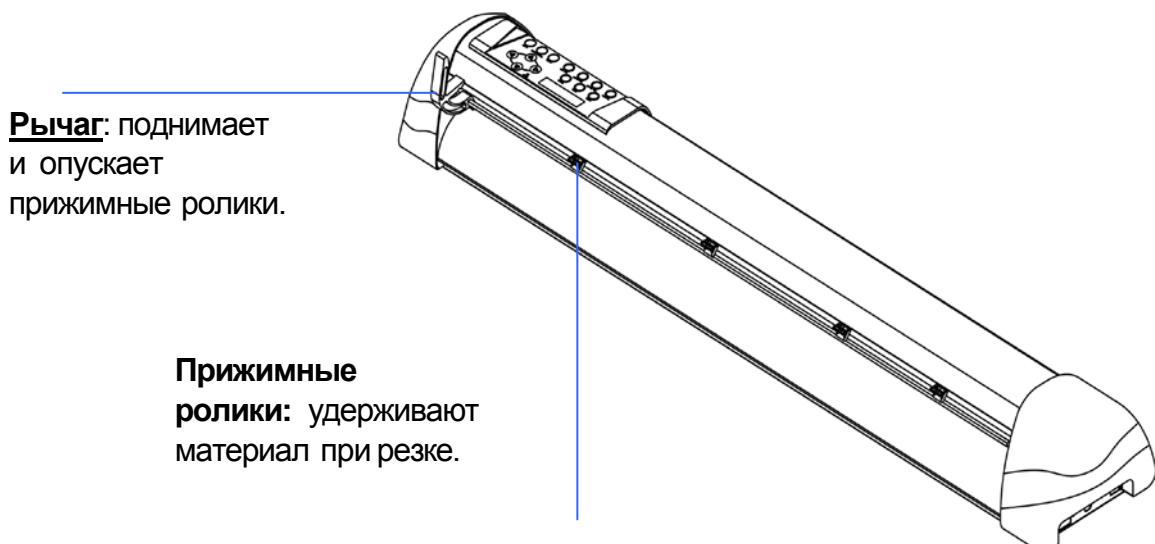


Рис. 1-2

1.4.3 Общий вид устройства Jaguar V (рис. 1-3)

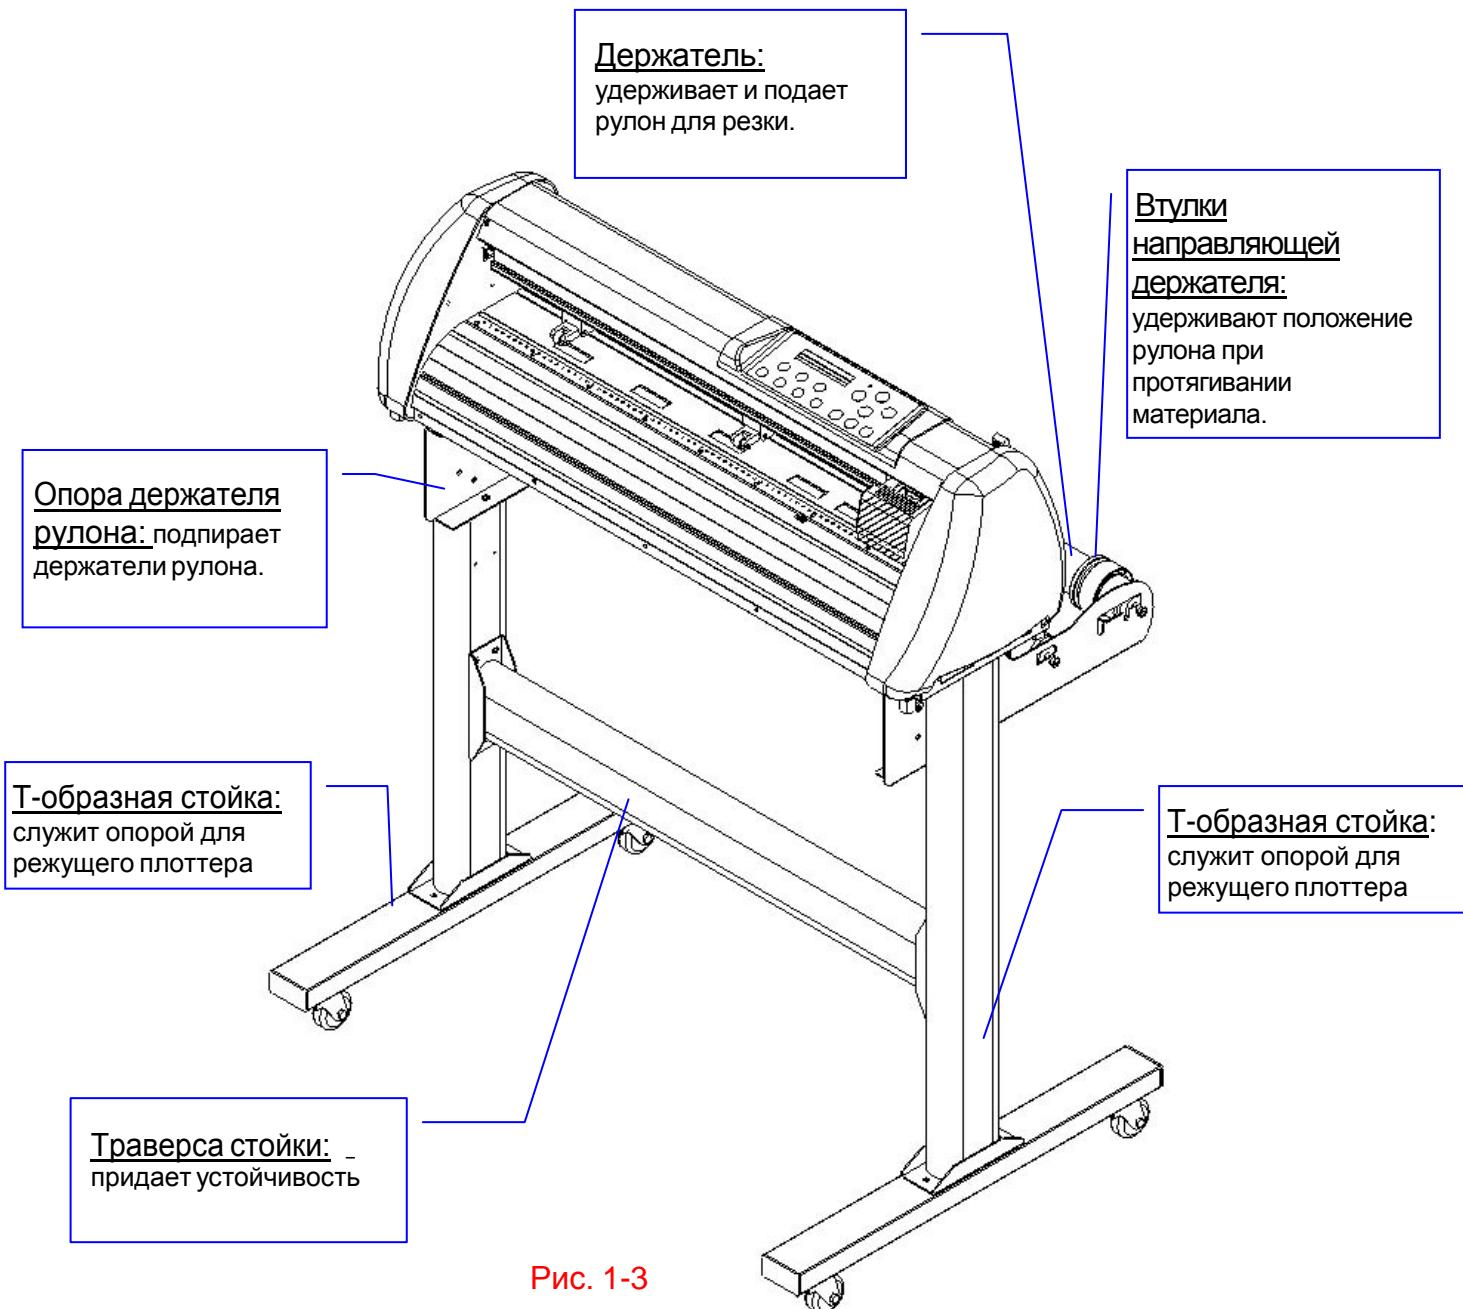


Рис. 1-3

1.4.4 Левый торец (рис. 1-4)



Рис. 1-4

Силовой выключатель — вкл. [I]; откл. [O]

Предохранитель — 3 А

Соединитель питания переменного тока —
для подключения шнура питания.

1.4.5 Правый торец (рис. 1-5)



Рис. 1-5

Порт последовательного интерфейса (RS232C) — для подключения режущего плоттера к компьютеру через кабель последовательного интерфейса.

Порт Ethernet — для подключения режущего плоттера по локальной сети.

Порт USB — для подключения режущего плоттера к компьютеру через кабель USB.

Раздел 2. Установка

2.1 Меры предосторожности

Перед началом установки изучить информацию ниже.

Примечание 1

- Перед установкой режущего плоттера убедиться, что силовой выключатель находится в отключенном положении.
- Во избежание травм соблюдать осторожность при перемещении плоттера.

Примечание 2 Порядок выбора места установки режущего плоттера

До начала установки режущего плоттера выбрать подходящее место, отвечающее следующим условиям.

- Имеются удобные подходы к устройству со всех сторон.
- Имеется достаточно места для плоттера, вспомогательного оборудования и расходных материалов.
- Поверхность установки устойчива, не допускает значительной вибрации.
- Температура в помещении **от 15 до 30°C**.
- Относительная влажность воздуха в рабочей зоне **от 25 до 75 %**.
- Устройство защищено от пыли и сквозняков.
- На устройство не попадает яркий и прямой солнечный свет.

Примечание 3 Порядок подключения шнура электропитания

Убедиться, что вилка шнура электропитания подходит к настенной розетке. Если нет, связаться с дилером.

- Вставить вилку в розетку электропитания с заземлением.
- Второй конец шнура электропитания подключить к соединителю питания режущего плоттера.

Примечание 4 Порядок затяжки и ослабления винтов

При работе ключом и электрической отверткой необходимо соблюдать осторожность и не прилагать чрезмерных усилий при затягивании и ослаблении винтов. При затягивании и ослаблении винтов из обычной и нержавеющей стали пользоваться следующей таблицей расчета усилия затяжки винта. Расчеты для винтов из других материалов не приведены.

Диаметр винта	Усилие затяжки (кгс/см)
	Стандарт затяжки для высокопрочных материалов
M3	6
M4	16
M5	30
M6	50

2.2 Стойка и опора для гибких материалов [для J5-101(LX)/132(LX)/183LX]

Шаг 1

Найти в картонной коробке с вспомогательными компонентами к стойке такие детали:

- 1 комплект фланцев для рулонных материалов (2 шт.)
- 1 комплект держателей рулона (2 шт.)
- Нижние опоры — 2 шт.
- Боковые опоры — 2 шт.
- Траверса стойки — 1 шт.
- Опоры рулона — 2 шт.
- Винты M6 — 20 шт.
- Ключ под внутренний шестигранник Г-образный для винтов M5 — 1 шт.
- Руководство по сборке стойки — 1 шт.

Шаг 2

- Достать из картонной транспортной упаковки корпус плоттера и вспомогательные компоненты.
- Двумя винтами прикрепить нижнюю опору к боковой опоре, получив Т-образную стойку (см. рис. 2.2-1).

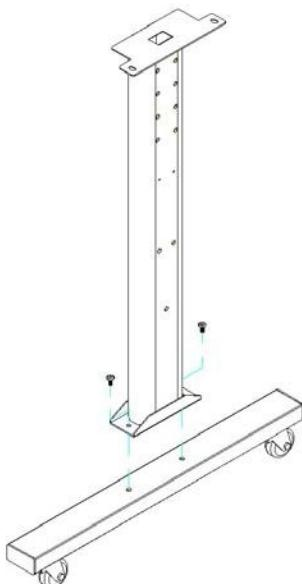


Рис. 2.2-1

Обращать внимание на расположение нижней опоры (колесо на передней части опоры оснащено тормозом, в отличие от заднего).



Рис. 2.2-2



Рис. 2.2-3

Шаг 3

Траверсу поместить на Т-образную стойку и собрать по меткам 1 2 (см. рис. 2.2-4 и 2.2-5). Центровочные штифты не предусмотрены. Совмещать винты с головкой с внутренним шестигранником с резьбовыми отверстиями на обеих Т-образных стойках.

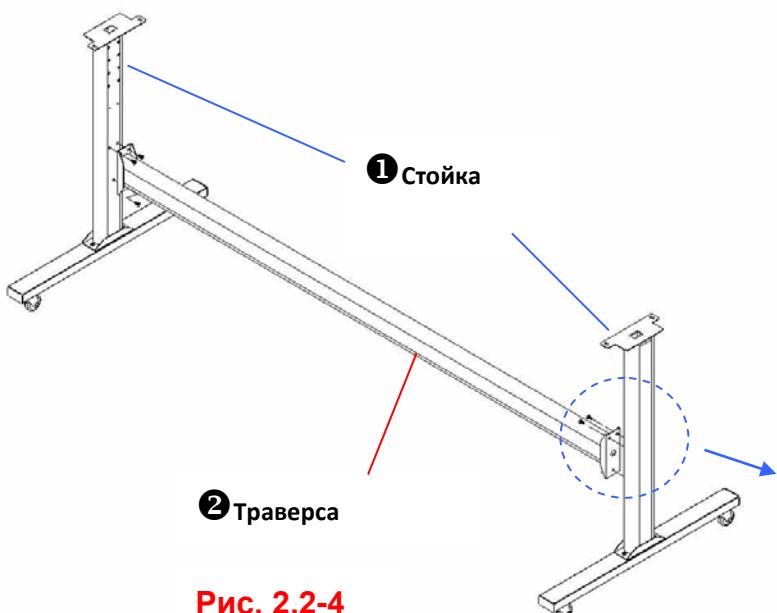


Рис. 2.2-4



Рис. 2.2-5

Шаг 4

Расположив траверсу перпендикулярно к элементу 1, вставить в отверстия винты и затянуть их, как на рис. 2.2-5. Готовая стойка должна выглядеть, как на рис. 2.2-4.

Шаг 5

Извлечь режущий плоттер из коробки. Установить стойку под плоттером. На нижней части плоттера с каждой стороны имеется по одному отверстию для центровочных штифтов. Вставить штифты в отверстия. После этого вставить винты в отверстия на стойке, чтобы закрепить плоттер, и затянуть их, как показано на рис. 2.2-6.

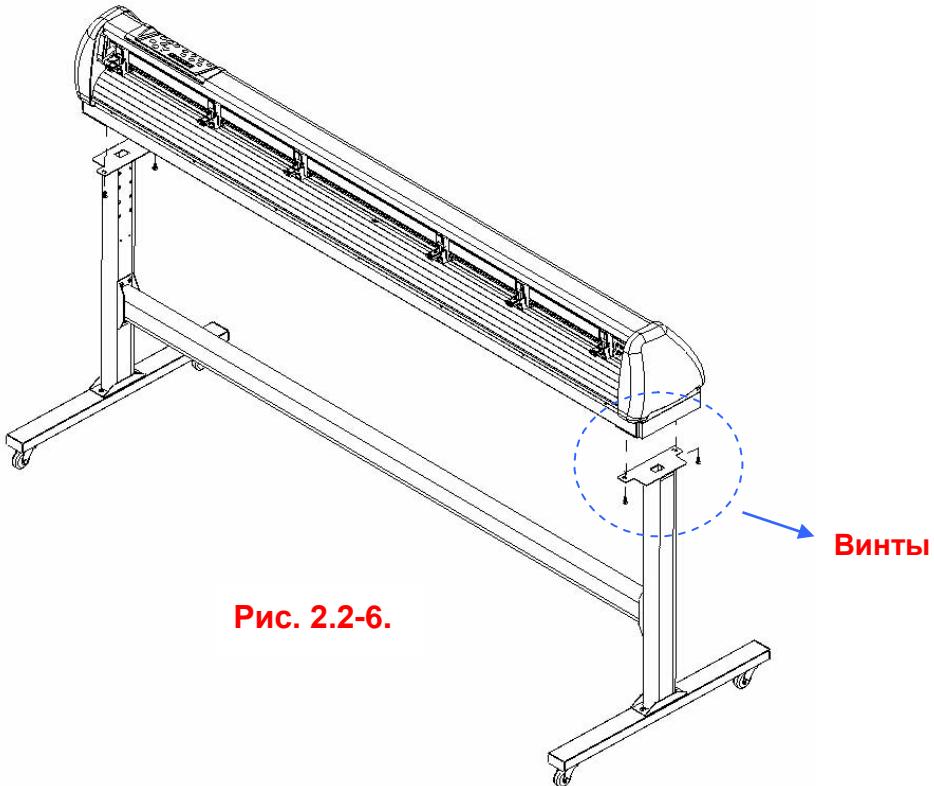
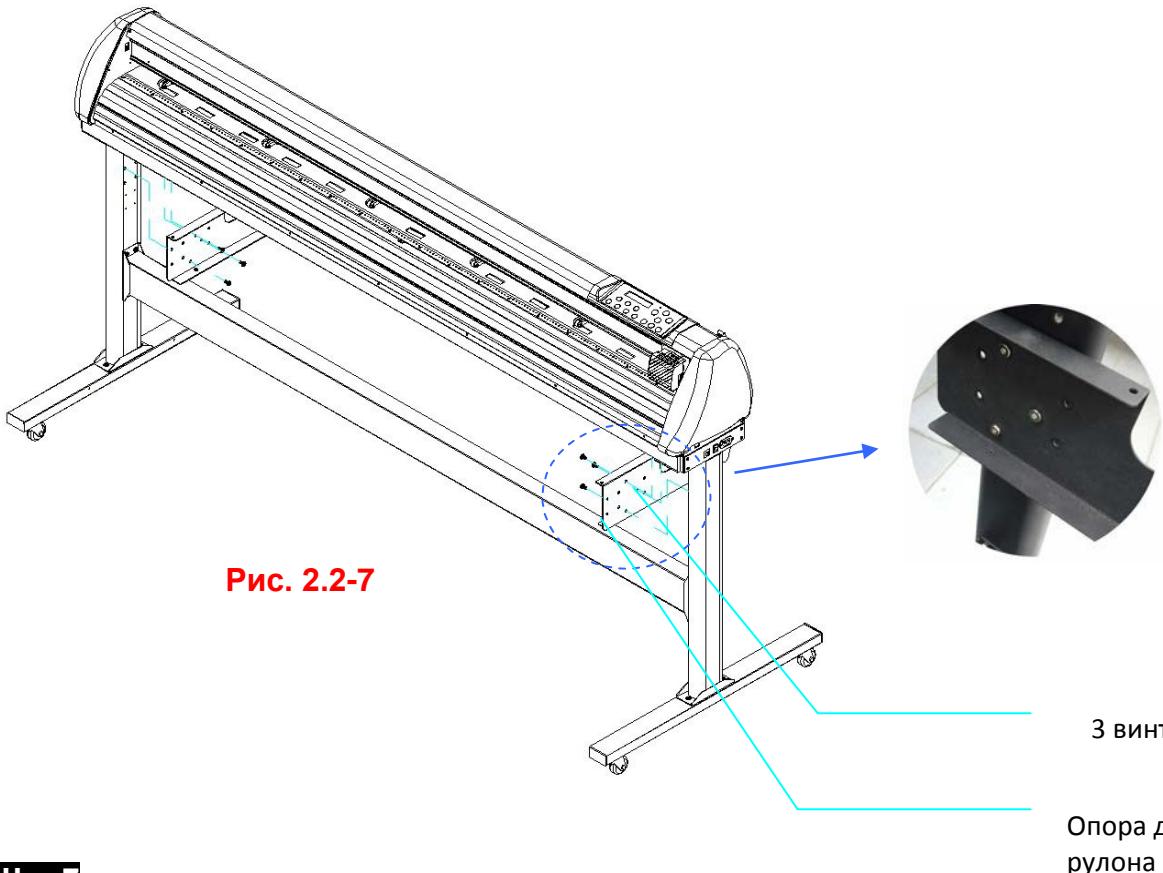


Рис. 2.2-6.

Шаг 6

Совместить отверстия на опорах держателя рулона с резьбовыми отверстиями стойки, наживить и затянуть винты, как показано на рис. 2.2-7. Резьбовые отверстия выбираются в зависимости от желаемого положения опоры.

**Шаг 7**

Поместить держатель рулона 1 на опору держателя рулона (рис. 2.2-8).

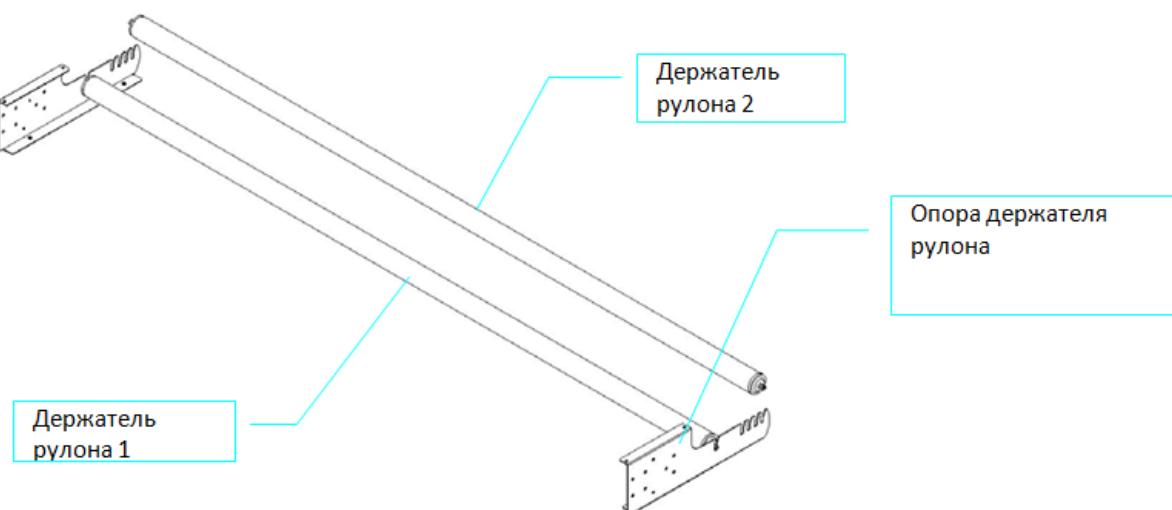


Рис. 2.2-8

Шаг 8

Снять упаковку с держателя рулона, повернуть винт против часовой стрелки около трех раз (рис. 2.2-9).



Рис. 2.2-9

Шаг 9

Вставить торец держателя рулона без демпфера в левую опору держателя. Затем вставить торец держателя с демпфером в правую опору. Убедиться, что белая выступающая часть лежит в прорези (рис. 2.2-10).



Рис. 2.2-10

Шаг 10

Затянуть винт на демпфере так, чтобы плотно притянуть держатель к правой опоре (рис. 2.2-11).



Рис. 2.2-11

Шаг 11

После сборки устройство должно выглядеть, как показано ниже. (Рис. 2.2-12)

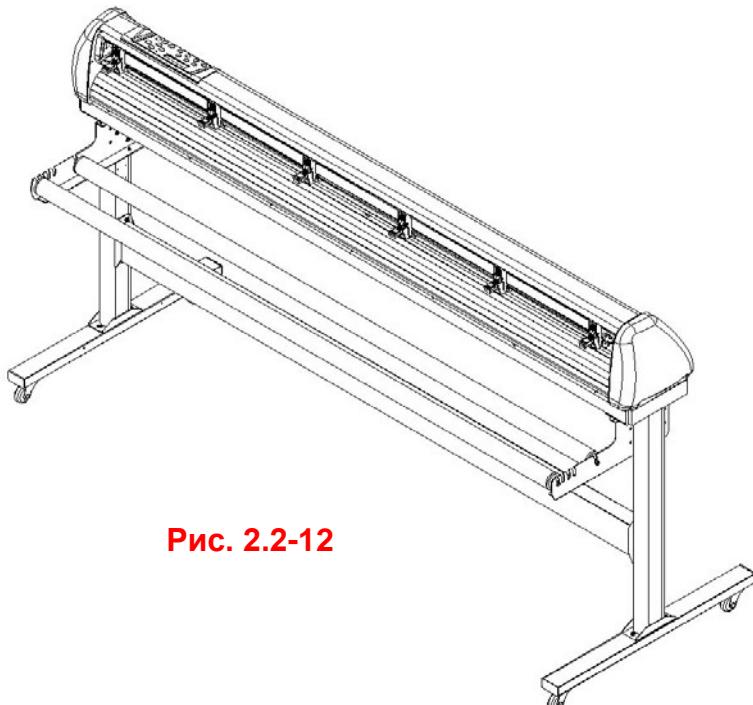


Рис. 2.2-12


Шаг 12

Загрузка рулонных материалов описана в разделе 4.1 данного руководства.

2.3 Хомут и кронштейн для кабеля USB

Хомут и кронштейн для кабеля USB устанавливаются только в комплекте с подставкой для гибких материалов.

Шаг 1 Хомут для кабеля продеть сверху вниз через верхнее отверстие кронштейна.

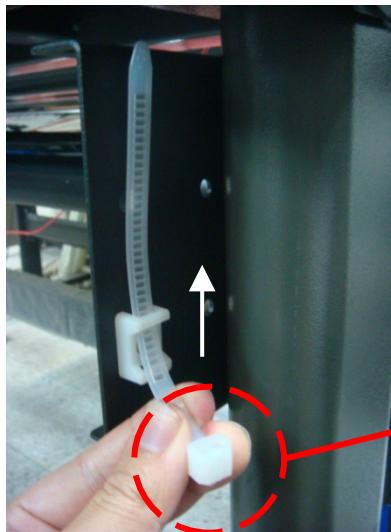

Этой стороной вверх


Шаг 2 Поместить кабель USB в хомут и затянуть хомут.




Шаг 3 Вставить конец хомута с кабелем в нижнее отверстие кронштейна.




Как освободить кабель: вытянуть хомут → поднять защелку → ослабить хомут.

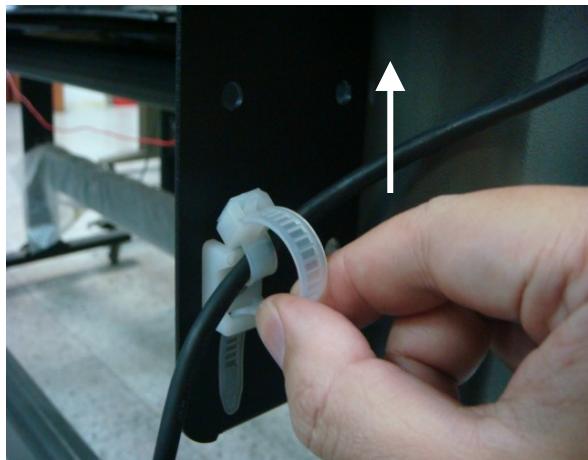

Вытянуть хомут

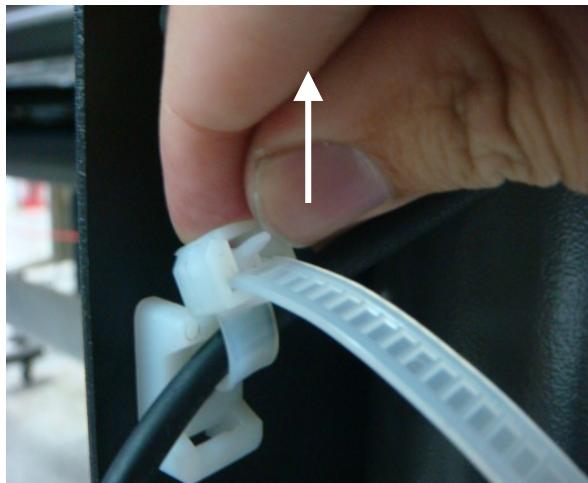

Поднять защелку

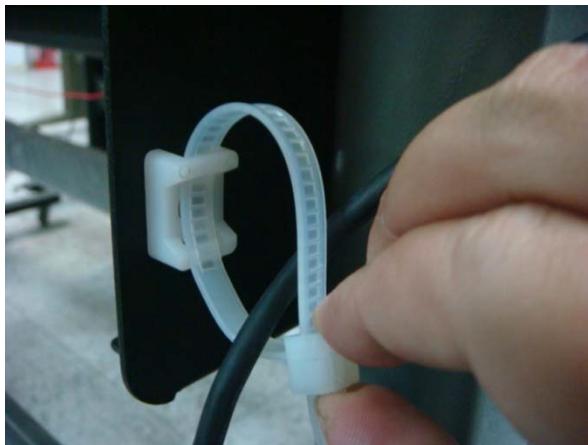

Ослабить хомут

2.4 Настольная подставка для гибких материалов [для J5-61(LX)]

Шаг 1

Найти в коробке с вспомогательными компонентами к стойке такие детали:

- 1 комплект фланцев для рулонных материалов (2 шт.)
- 1 комплект держателей рулона (2 шт.)
- 1 комплект направляющих втулок (4 шт.)
- 1 комплект опор для рулона (2 шт.)
- 1 комплект настольных опорных кронштейнов (2 шт.)
- 4 пластмассовые ножки
- Винты M4 — 4 штуки
- Винты M6 — 12 штук
- Ключ под внутренний шестигранник Г-образный для винтов M4 — 1 шт.
- Ключ под внутренний шестигранник Г-образный для винтов M5 — 1 шт.
- Ключ под внутренний шестигранник Г-образный для винтов M6 — 1 шт. (для регулировки винтов держателей рулона)
- Руководство по монтажу стойки — 1 шт.

Шаг 2

4 пластмассовые ножки поместить под опору для рулона. Вставить винт M4 в отверстие в ножке и затянуть ключом для винтов M4. (Рис. 2.3-1)

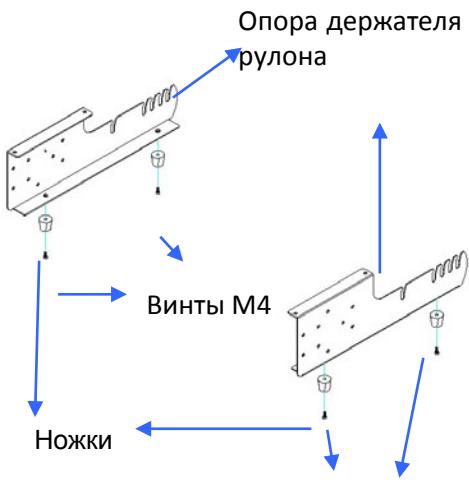


Рис. 2.3-1

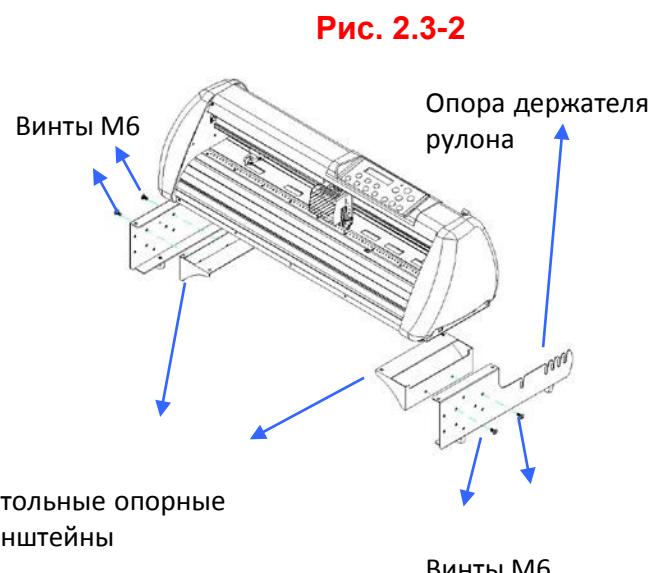


Рис. 2.3-2

Шаг 3 Совместить опорные кронштейны с опорой держателей рулона, вставить винты M6 в резьбовые отверстия опоры и затянуть ключом под внутренний шестигранник. (См. рис. 2.3-2.)

Шаг 4

Повернуть устройство нижней панелью набок и совместить опору держателей рулона в сборе с нижней панелью устройства. Пропустить винты M6 сквозь отверстия в опоре держателей рулона, вставить в резьбовые отверстия в нижней панели устройства и затянуть ключом под внутренний шестигранник. (См. рис. 2.3-3.)

Винты M6

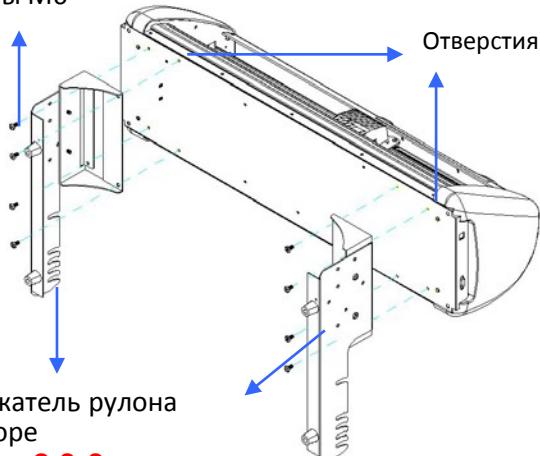


Рис. 2.3-3

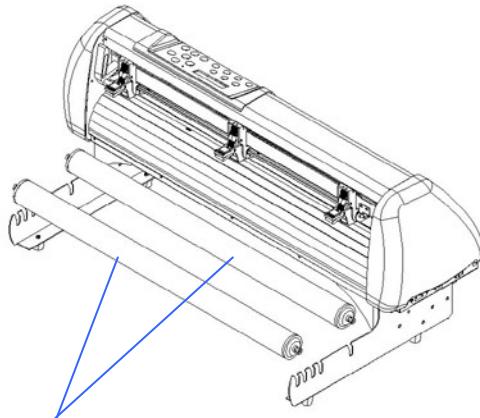


Рис. 2.3-4

Шаг 5

Установить два держателя рулона шипами вала в пазы в опоре держателей (рис. 2.3-4). Порядок установки держателя рулона с демпфером см. раздел 2.2, шаги 8–10.

Шаг 6

Настольная подставка для материалов в сборе с плоттером показана на рис. 2.3-5.

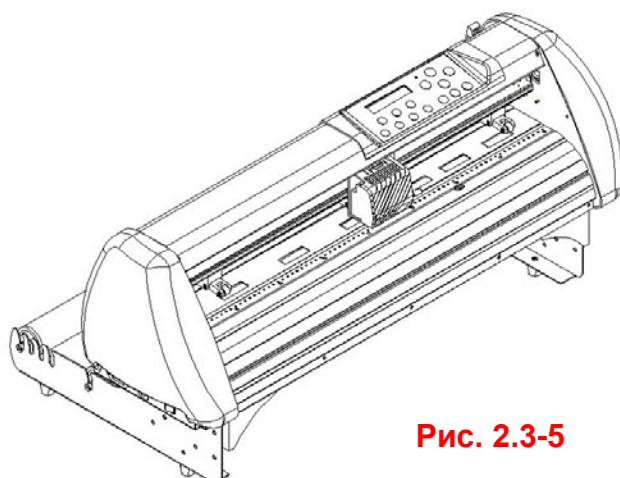


Рис. 2.3-5

2.5 Использование демпферного валика

Регулировка демпфирования осуществляется вращением диска, как описано ниже. Чем больше число, тем сильнее демпфирующее усилие. Уровень демпфирования показан на наклейке с условным обозначением уровня (рис. 2.3-6, 2.3-7).

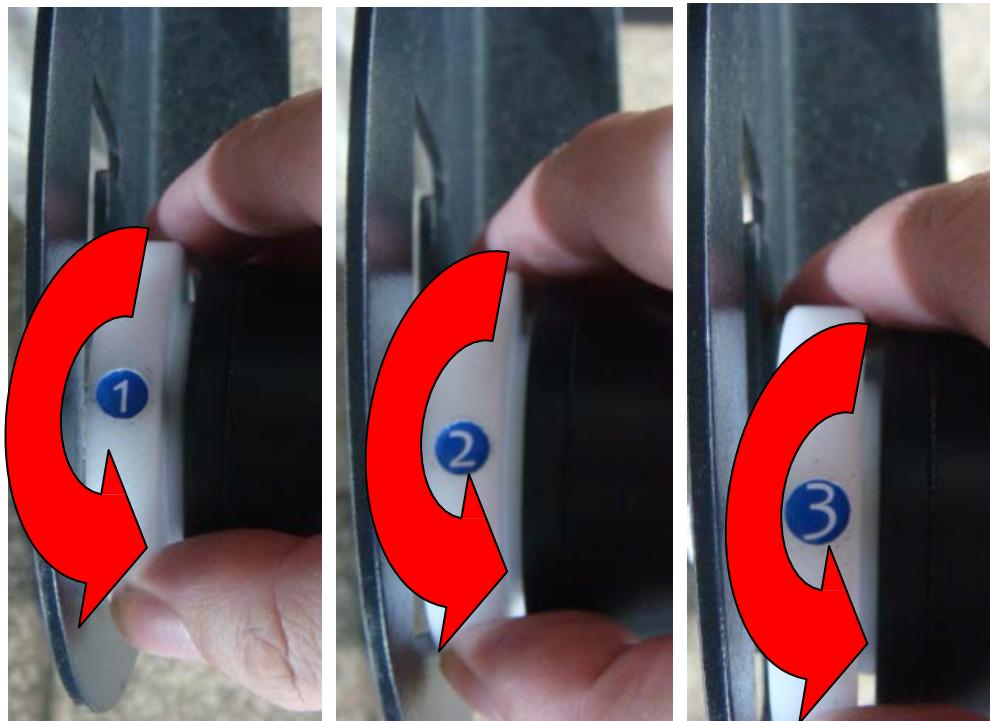


Рис. 2.3-6



Рис. 2.3-7

2.6 Установка ножа

На рис. 2.5-1 показан держатель ножа. Нож вставляется в нижнюю часть держателя. Для извлечения необходимо нажать на штифт. Запрещается касаться остряя ножа пальцами.



Рис. 2.5-1

Шаг 1

Вставить нож (рис. 2.5-2).



Рис. 2.5-2



Рис. 2.5-3

Шаг 2

Протолкнуть нож в нижнюю часть держателя (рис. 2.5-3).

Шаг 3

Отрегулировать высоту режущей части, поворачивая винт регулировки ножа по часовой стрелке или против часовой стрелки (рис. 2.5-4).



Рис. 2.5-4

Совет:

Оптимальной высотой режущей части считается лезвие, высота которого на 0,1 мм больше толщины пленки. Если толщина пленки составляет 0,5 мм, высоту ножа необходимо установить на 0,6 мм, чтобы нож полностью прорезал пленку, но не подложку.

Шаг 4

Вставить держатель ножа в каретку. Убедившись, что внешнее кольцо держателя надежно входит в желоб каретки (рис. 2.5-5), закрыть крышку (рис. 2.5-6).



Рис. 2.5-5



Рис. 2.5-6

Шаг 5 Для демонтажа держателя выполнить шаги в обратном порядке.**Шаг 6** Извлечение ножа. Чтобы извлечь подлежащий замене нож, нажать на штифт для извлечения ножа.**!! Внимание**

Спустя определенное время эксплуатации нож утрачивает остроту; это может повлиять на качество реза. Компенсировать этот эффект можно увеличением усилия реза. Но если нож изношен и режет нестабильно, его следует заменить новым. Нож — это расходный материал. Для обеспечения качества реза его необходимо заменять так часто, как потребуется. Качество ножа существенно влияет на качество реза. Для достижения хороших результатов следует использовать ножи высокого качества.

2.7 Автоматическое определение длины ножа

На рис. 2.6-1 показан новый держатель ножа со шкалой и каретка с меткой. Высота ножа в держателе определяется автоматически. На шкале будет показано, насколько нужно повернуть регулировочную головку.

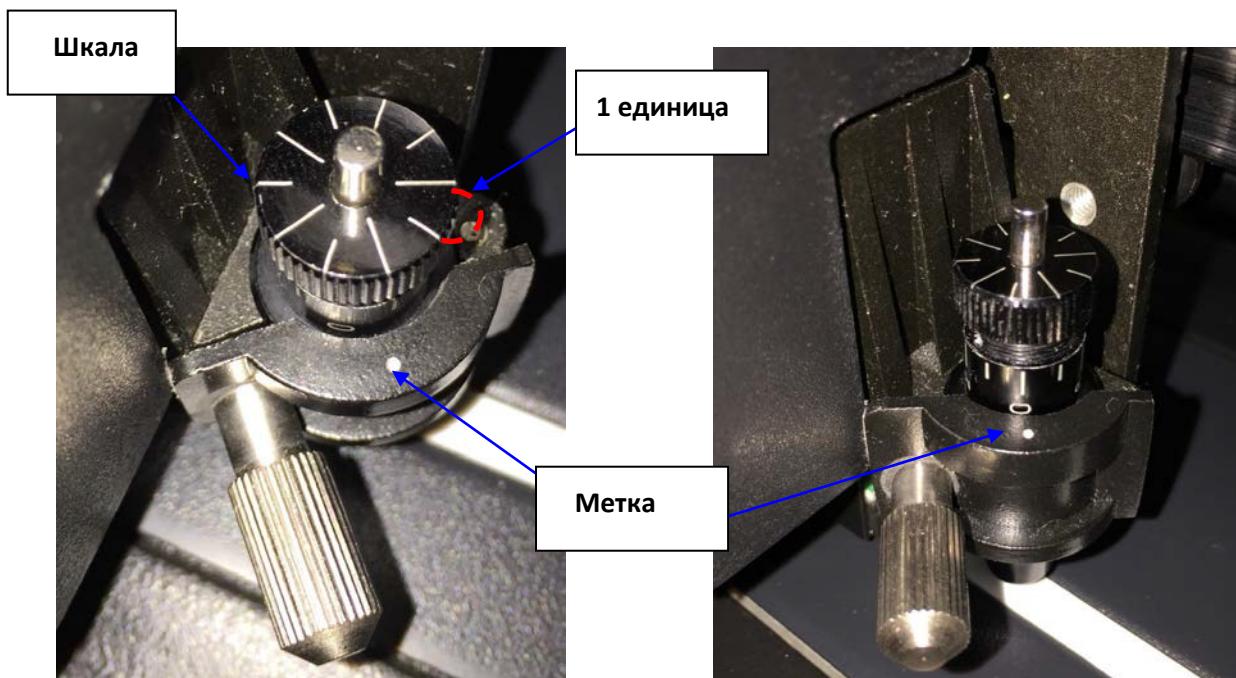


Рис. 2.6-1

Рис. 2.6-2

На шкалу нанесено 10 делений. Каждое соответствует 0,05 мм. Соответственно, высота ножа регулируется в пределах от 0,00 до 5,00 мм (рис. 2.6-2).

Чтобы отрегулировать высоту выступающей части ножа:

1. До начала регулировки режущая часть должна оставаться внутри держателя.
2. Одну из меток на держателе ножа выровнять по метке на каретке.
3. В разделе CUT TEST (Тестирование реза) выбрать Blade Length Adjust (Регулировка выступающей части). Ввести нужную высоту ножа в поле Set Length, проверить держатель ножа. Затем нажать Enter, чтобы проверить высоту выступающей части.

Примечание При проверке держателя ножа и высоты выступающей части держатель должен оставаться в одном положении.

4. По завершении проверки на экране будет показано, на сколько (величина после обозначения CW или CCW) и в каком направлении [CW (по часовой стрелке) или CCW (против часовой стрелки)] повернуть регулировочную головку. Например, Turn CW 5 означает «повернуть головку на 5 делений по часовой стрелке» (рис. 2.6-3, 2.6-4).

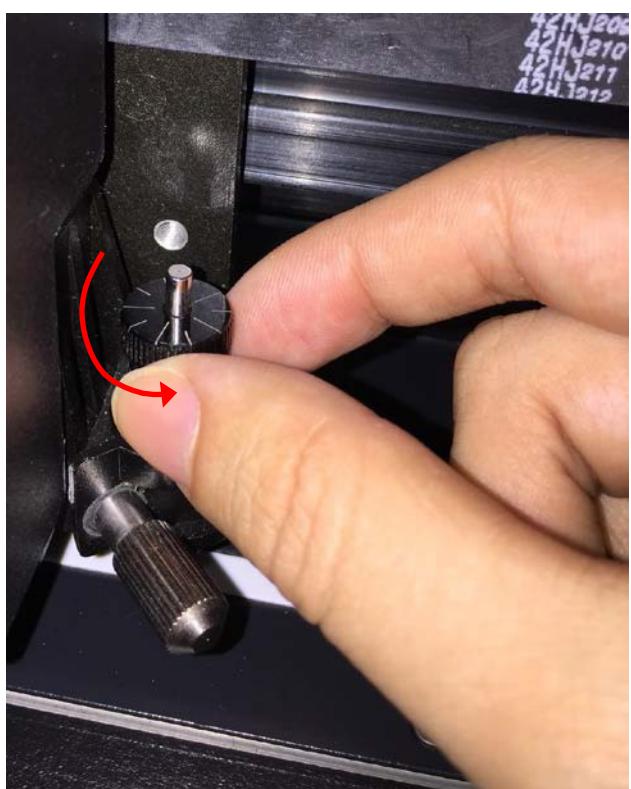


Рис. 2.6-3

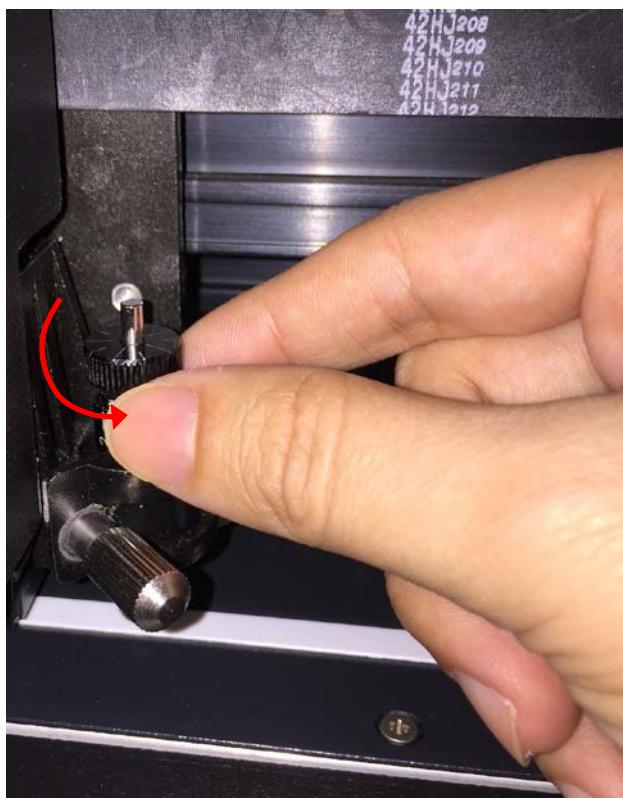


Рис. 2.6-4

5. Когда значение на экране будет равно 0, система выведет сообщение Adjustment complete (Регулировка завершена). Высота ножа оптимальна и не требует корректировки. Нажать Enter, чтобы завершить настройку и приступить к резке.

2.8 Кабельные соединения

Режущий плоттер обменивается данными с компьютером через порт USB (Universal Serial Bus), последовательный порт (RS-232C) или Ethernet. В этом разделе рассмотрено подключение плоттера к основному компьютеру, а также настройка компьютера и обмена данными с плоттером.

Внимание. При соединении через USB последовательный порт отключается.



Рис. 2-25

Порт последовательного интерфейса (RS232C) — для подключения режущего плоттера к компьютеру через кабель последовательного интерфейса.

Порт Ethernet — для подключения режущего плоттера по локальной сети.


Порт USB — для подключения режущего плоттера к компьютеру через кабель USB.

2.8.1. Интерфейс USB

USB-интерфейс плоттера Jaguar V соответствует спецификации универсальной последовательной шины версии 2.0 (полная скорость).

2.8.1.1 Подключение режущего плоттера GCC

1. Включить компьютер.
2. Подключить к устройству кабель USB. Драйвер USB будет установлен автоматически. Обнаружение устройства занимает до нескольких минут. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** отсоединять кабель USB до завершения процесса установки.
3. Дважды щелкнуть на значке USB на панели задач, убедившись, что компьютер распознал устройство.

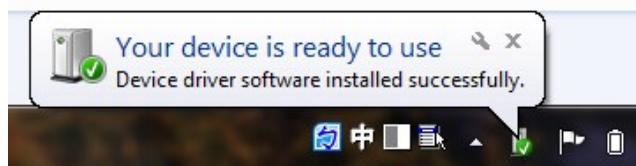

2.8.1.2 Установка драйвера

Для быстрой установки драйвера рекомендуется использовать мгновенную установку. Для настройки выполнить перечисленные ниже шаги.

- ✓ **Если на компьютере установлена ОС Windows 7 и выше, в систему входить через учетную запись с правами администратора.**


Шаг 1 Поместить установочный диск DVD в устройство чтения компакт-дисков.

Перед началом установки драйвера убедитесь, что USB-устройство подключено.

Шаг 2 Выбрать из списка драйверов нужную модель и нажать Windows Driver (Win 7 and Above) (Automatic Detection) или Windows Driver (Win 7 and Above) (Manual Selection), чтобы установить драйвер и модуль AAS.



Шаг 3 Запустить установку драйвера, нажав Next.

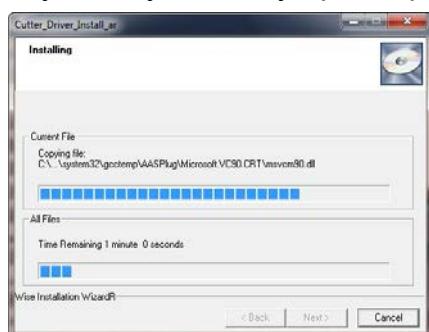

Шаг 4 Для установки драйвера пользователям Windows 7 и выше необходимо нажать на **красную ссылку** и прочесть, как отключить функцию обновлений Windows Update. Нажав OK, перейти к следующему шагу.




Шаг 5 Убедившись, что питание включено и плоттер подсоединен к разъему USB, нажать кнопку OK.




Шаг 6 Перед началом установки подтвердить закрытие работающих программ и нажать OK.




Шаг 7 Установка занимает несколько минут. По окончании установки нажмите OK. Надеемся, вам понравится работать с плоттером GCC!

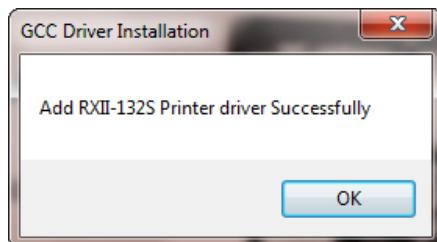

Шаг 8 Чтобы установить AASII VBA в ПО CorelDRAW и Adobe Illustrator, закрыть CorelDRAW и Adobe Illustrator и нажать кнопку Install.

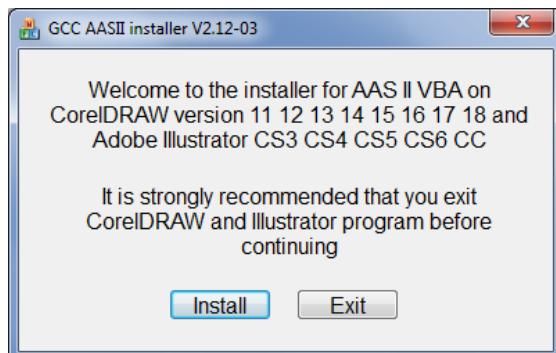

Шаг 9 Проверить версии CorelDRAW и AI в окне Install Message, затем нажать OK.

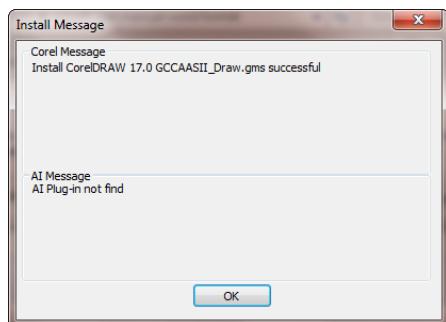


Важно:


(1) При повторной установке пользователю необходимо подтвердить, нужна ли ему копия уже установленного драйвера.



(2) При выборе опции Yes будет установлена еще одна копия драйвера.

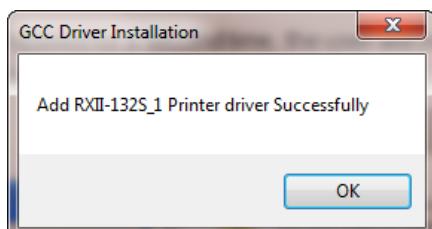


(3) Пользователям, обновившим Adobe Illustrator или CorelDRAW, нужно открыть вкладку **AAS Installer** в окне **Свойства принтера** и нажать **Install** (Установить), чтобы получить доступ к последней версии модуля GCC AAS.

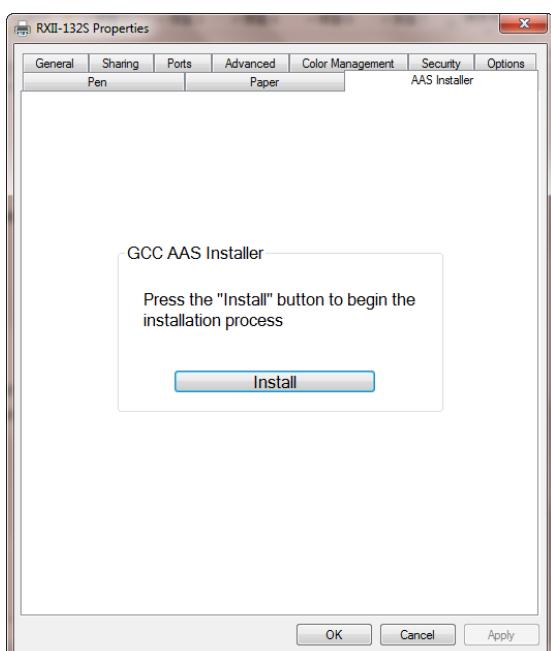

2.8.1.3 Удаление драйвера


Перед установкой новой версии драйвера с компьютера необходимо полностью удалить предыдущую версию. Процедура удаления описана ниже.

Шаг 1 Выполнив Control Panel > Hardware (Панель управления > Оборудование и звук), открыть окно Sound/Devices and Printers (Просмотр устройств и принтеров). Щелкнув правой кнопкой мыши на принтере, выбрать **Remove device** (Удалить устройство).

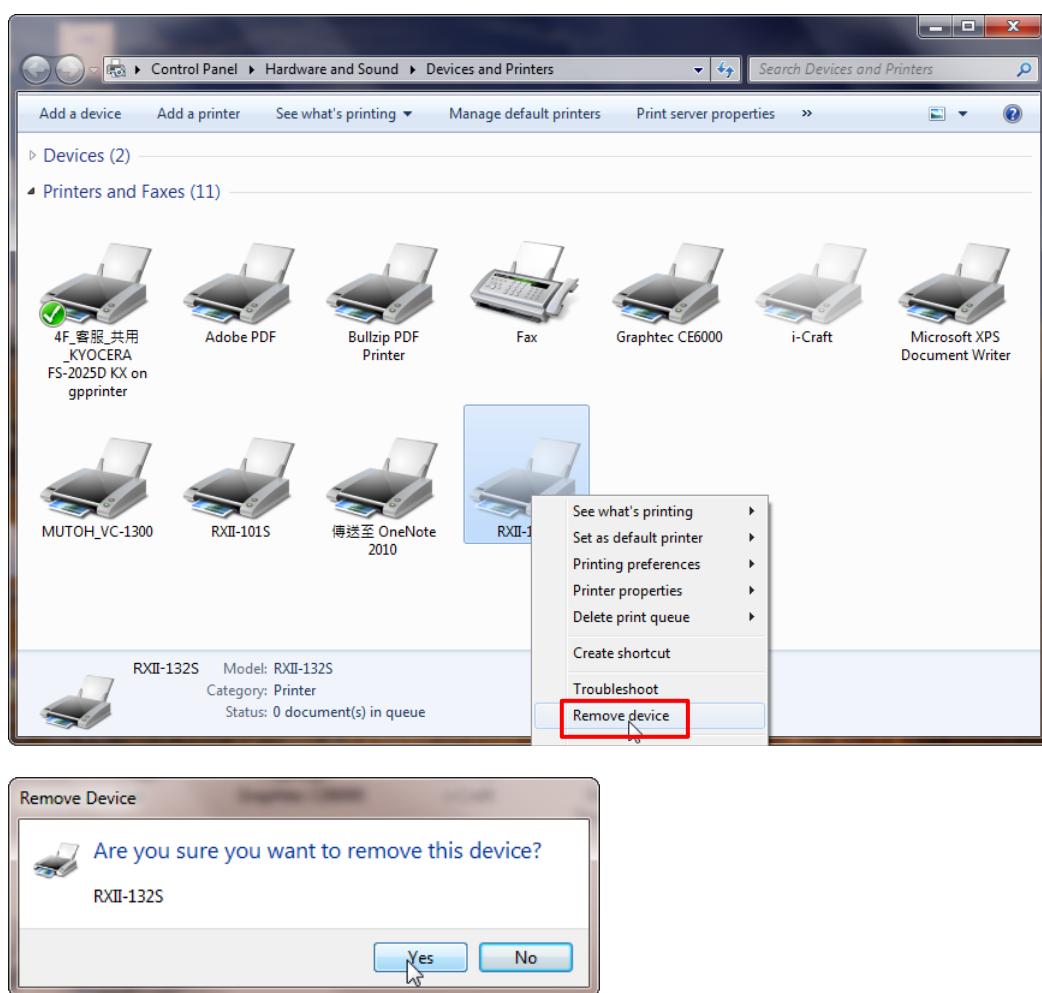


Шаг 2 После удаления устройства щелкнуть на любом принтере в окне и выбрать **Print server properties** (Свойства сервера печати) — для Windows 7 и выше.


Для Windows XP: щелкнуть правой кнопкой не на принтере, а на пустом месте в окне, и выбрать **Print server properties**.

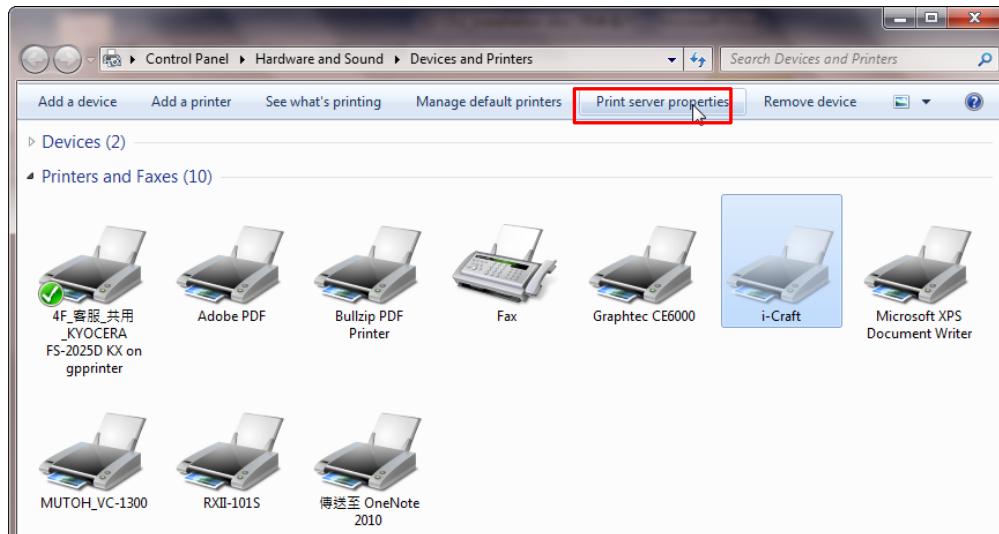


Шаг 3 Перейти на вкладку Drivers (Драйверы).

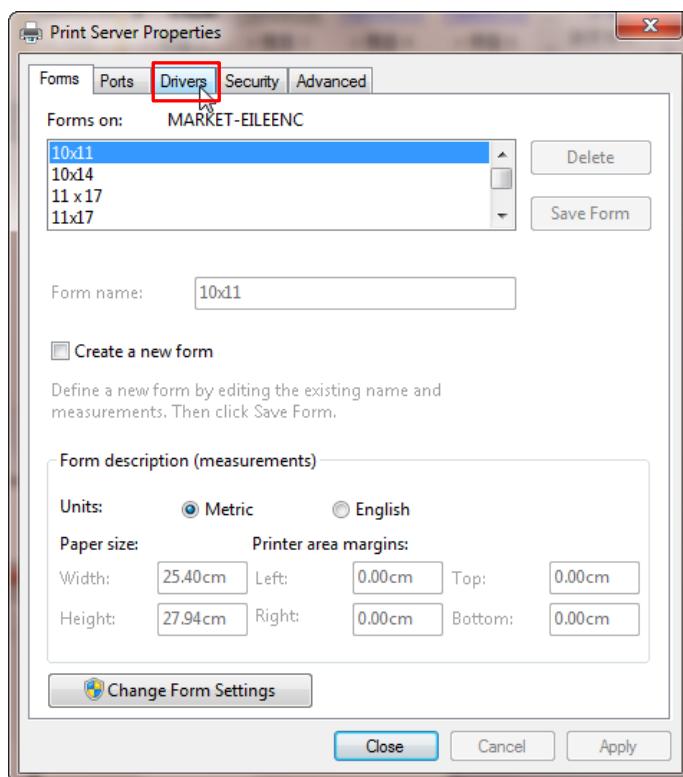


Шаг 4 Выбрав нужную модель, нажать Remove (Удалить).

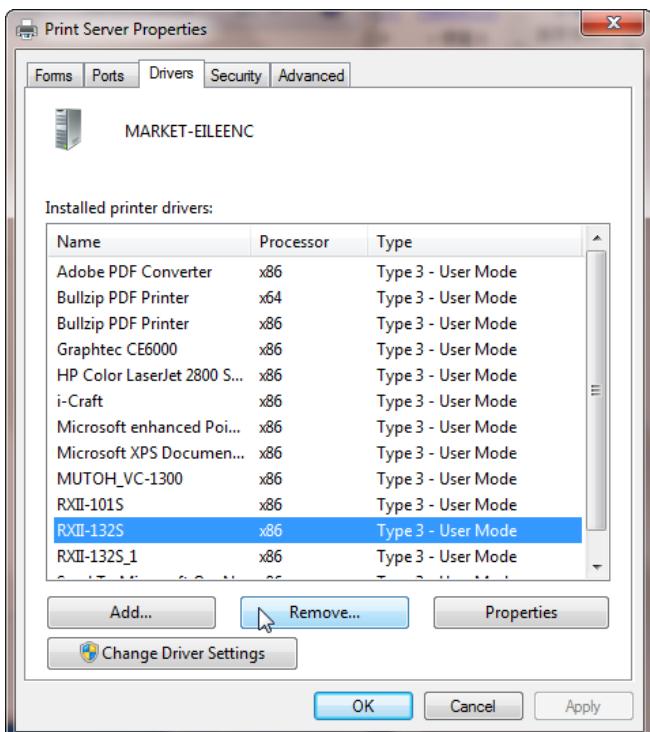


Шаг 5 Выбрав Remove driver and driver package (Удалить драйвер и пакет дравера), нажать кнопку OK.

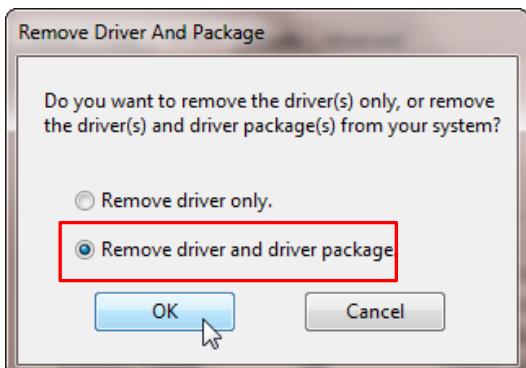

Шаг 6 Выбрать Yes, нажать кнопки Delete и OK. Установленный драйвер будет удален с компьютера.

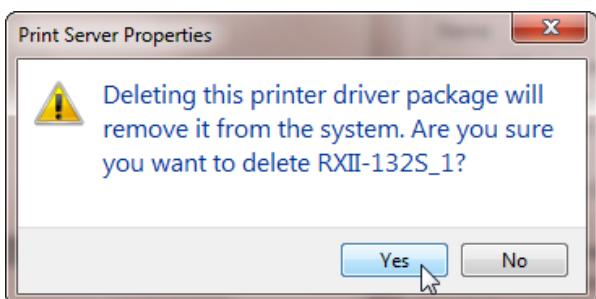

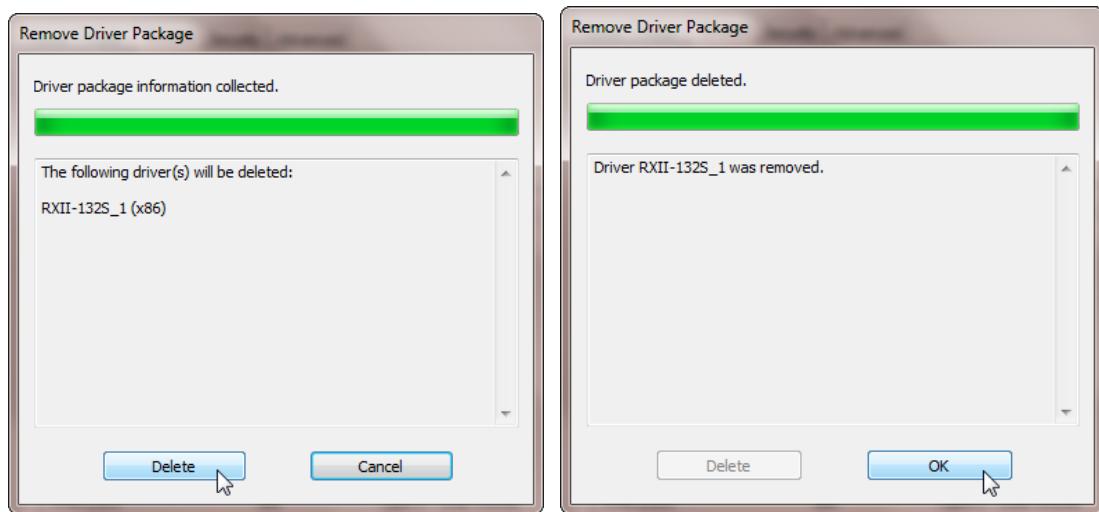

2.8.2 Интерфейс RS-232

■ Подключение к порту RS-232 (последовательному)

1. Для пользователей IBM PC, PS/2 и совместимых устройств: подключить кабель RS-232C к нужному последовательному порту (COM1 или COM2) главного компьютера.
2. Настроить параметры обмена данными Baud Rate (Скорость бит/с) и Data Bits/Parity (Кол. бит /четность) в соответствии с параметрами ПО.
См. раздел 3 — описание клавиши Misc.

Осторожно! Отключить плоттер перед подсоединением кабеля RS-232C.


2.8.3 Ethernet-соединение

I. Настройка сетевого подключения


Шаг 1 Соединить порт LAN и порт Ethernet режущего плоттера GCC Ethernet-кабелем RJ45 и включить устройство.



Шаг 2 Нажать **On/Off line**, затем кнопку **MISC** на панели управления.

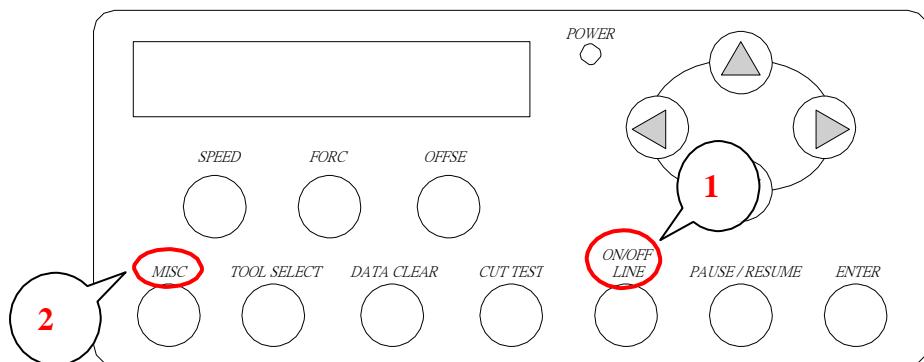

Шаг 3 На странице **DHCP** кнопками со стрелками вверх и вниз выбрать **Enable** и нажать **ENTER**.

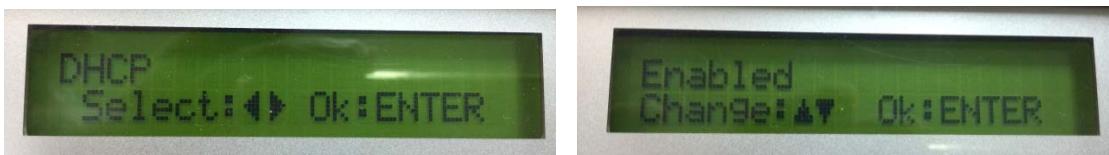

Шаг 4 IP-адрес будет автоматически выведен на экран. Его необходимо записать.



II. Настройка подключения Ethernet


Имеется два способа вывода файлов через Ethernet. Если файл создан в GreatCut, придерживайтесь инструкции **I. Вывод через GreatCut**. Если файл создан в Adobe Illustrator or CorelDRAW, придерживайтесь инструкции **II. Вывод через драйвер Ethernet**.

I. Вывод через GreatCut


GreatCut — программный модуль для CorelDRAW и Illustrator. (Инструкции по установке GreatCut см. в разделе 2.9.1.)

Настройка Ethernet для GreatCut


Шаг 1 Открыть GreatCut, создать новый файл и линию реза.

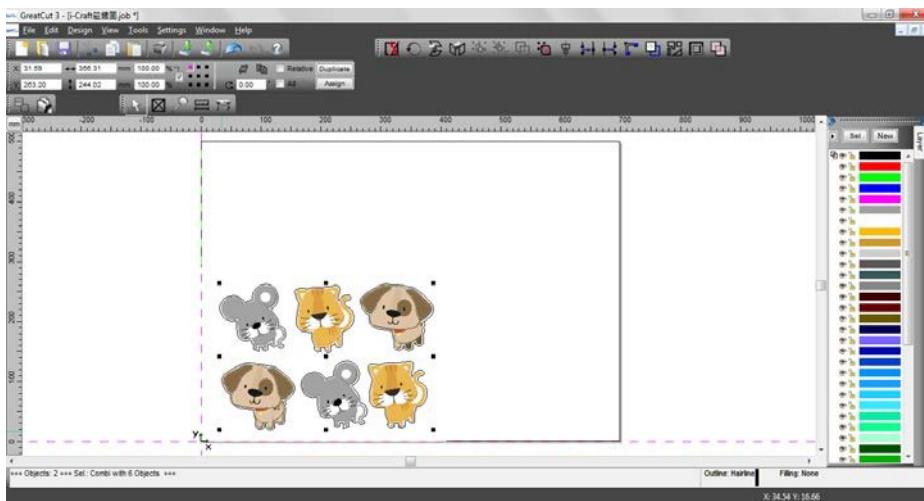

Шаг 2 В разделе **Settings** найти **Output Devices** (Устройства вывода).

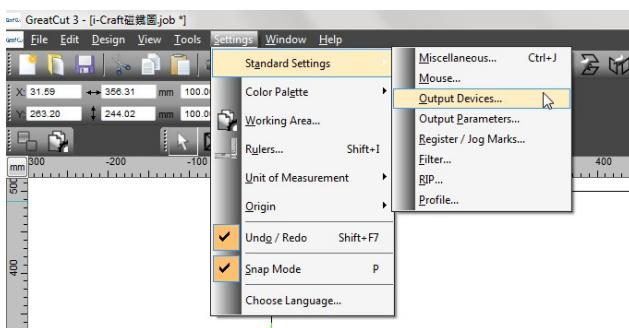


Шаг 3 В списке Driver окна Setup Device выбрать нужную модель

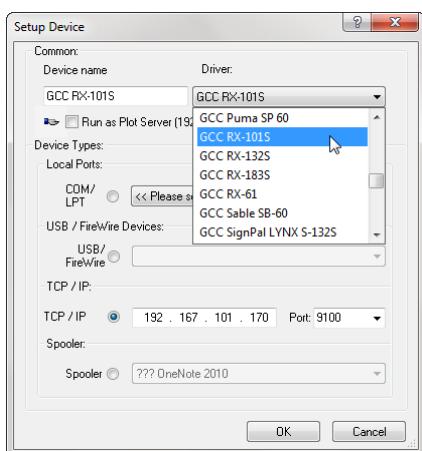


Шаг 4 В поле TCP/IP ввести IP-адрес, скопированный с панели управления.

Завершить настройку кнопкой OK.

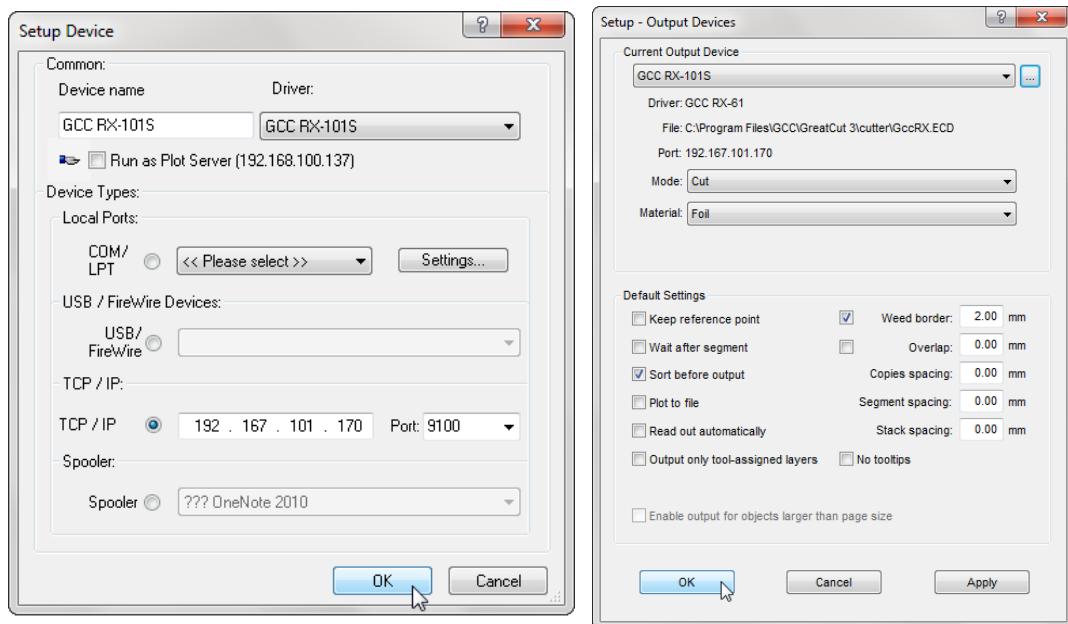


Шаг 5 В меню File выбрать Output и проверить параметры.

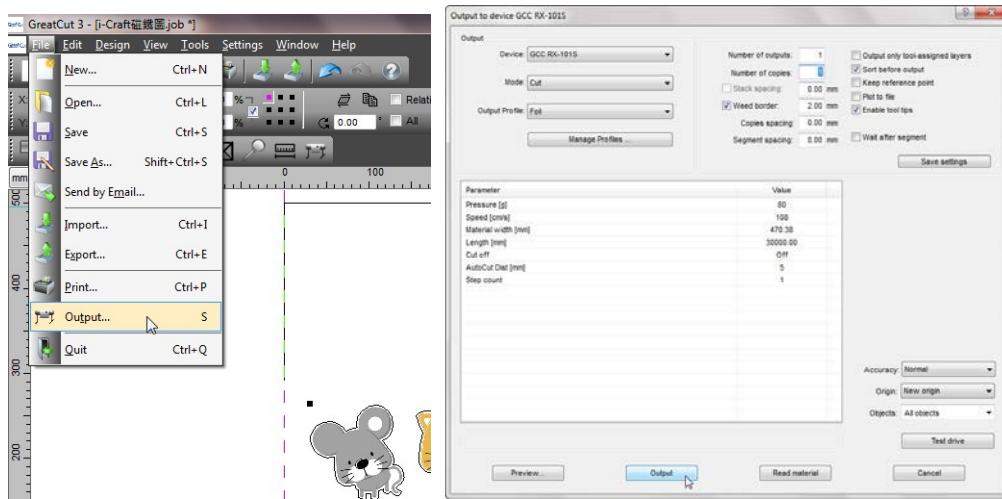


Завершить установку драйвера. Теперь для режущего плоттера GCC доступны сетевые подключения.

Примечание Чтобы добавить новое локальное устройство, в окне Settings перейти в раздел **Output Devices**, нажать кнопку справа от Current Output Device и выбрать **Add local device** (если устройство установлено, но нужно выбрать другое устройство, нажать **Change** и указать IP-адрес другого устройства).

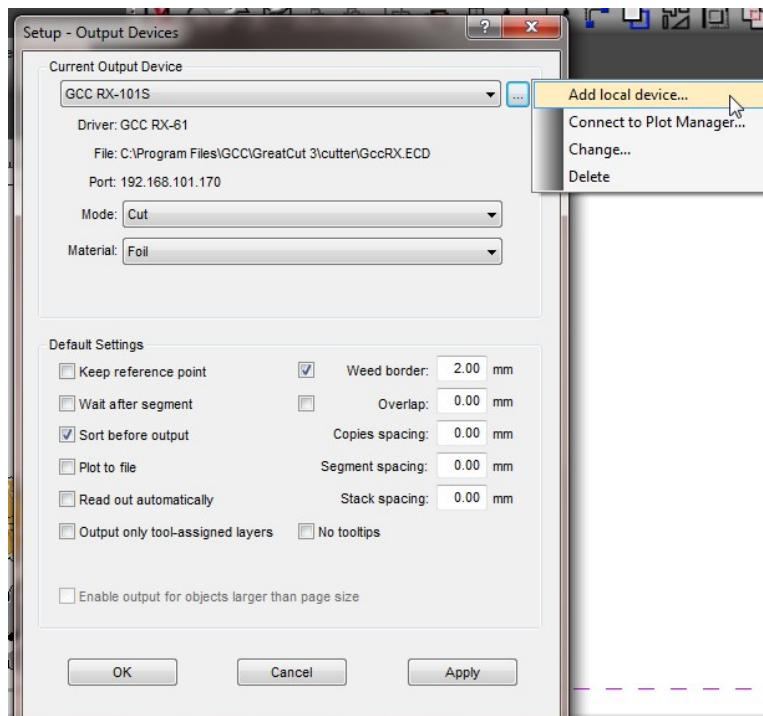


II. Вывод через драйвер Ethernet


Шаг 1 Подсоединить кабель Ethernet к компьютеру и установить **драйвер Cutter Ethernet**. Чтобы продолжить, нажать кнопку OK.

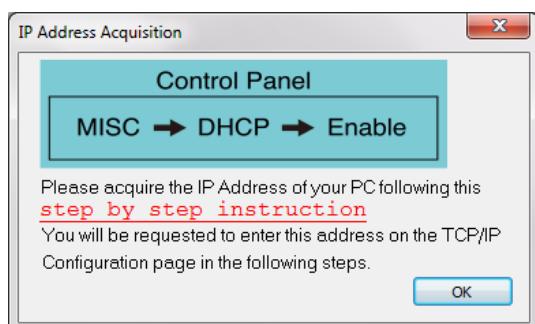

Шаг 2 Ввести IP-адрес с панели управления и выбрать модель. (См. раздел 1 настоящего руководства.)

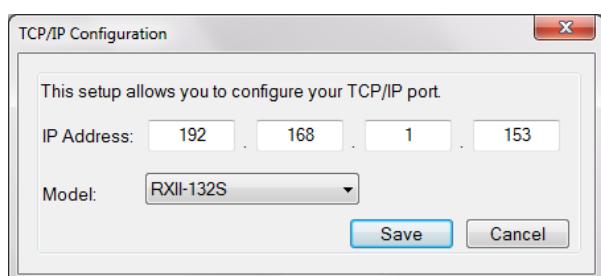

Шаг 3 Драйвер установлен. Теперь можно отправлять на вывод файлы из AI и CorelDRAW.

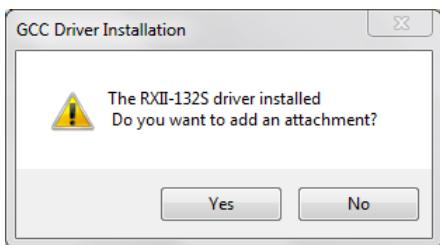

2.8.4 Передача данных


Передать данные с компьютера на режущий плоттер можно двумя способами:

Вариант 1. При правильно настроенных параметрах можно передавать данные из программы прямо на режущие плоттеры.


Вариант 2. Практически все программы поддерживают эмуляцию команд **HP-GL** и **HP-GL/2**. Если файл в формате **HP-GL** или **HP-GL/2**, ошибки при выводе на режущем плоттере исключены.

2.8.5 Настройка общего доступа


На компьютере А-PC настроить драйвер принтера как общий принтер, затем использовать компьютер В-PC для подключения к принтеру А-PC через Intranet.

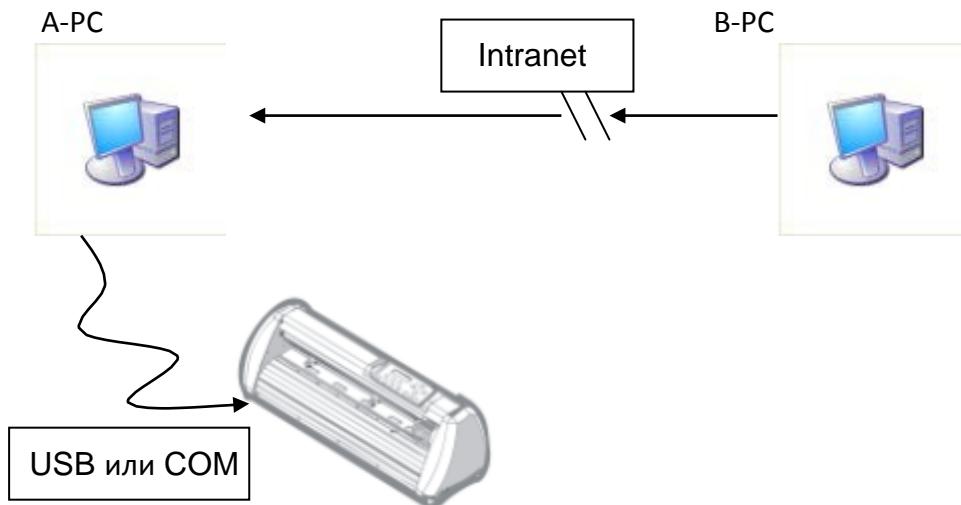

Шаг 1 На компьютере А-PC в настройках драйвера, указать, что это общий принтер. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке принтера, выбрать Printer properties (Свойства принтера). Нажать Sharing (Общий доступ), затем Share this printer (Общий доступ к принтеру).

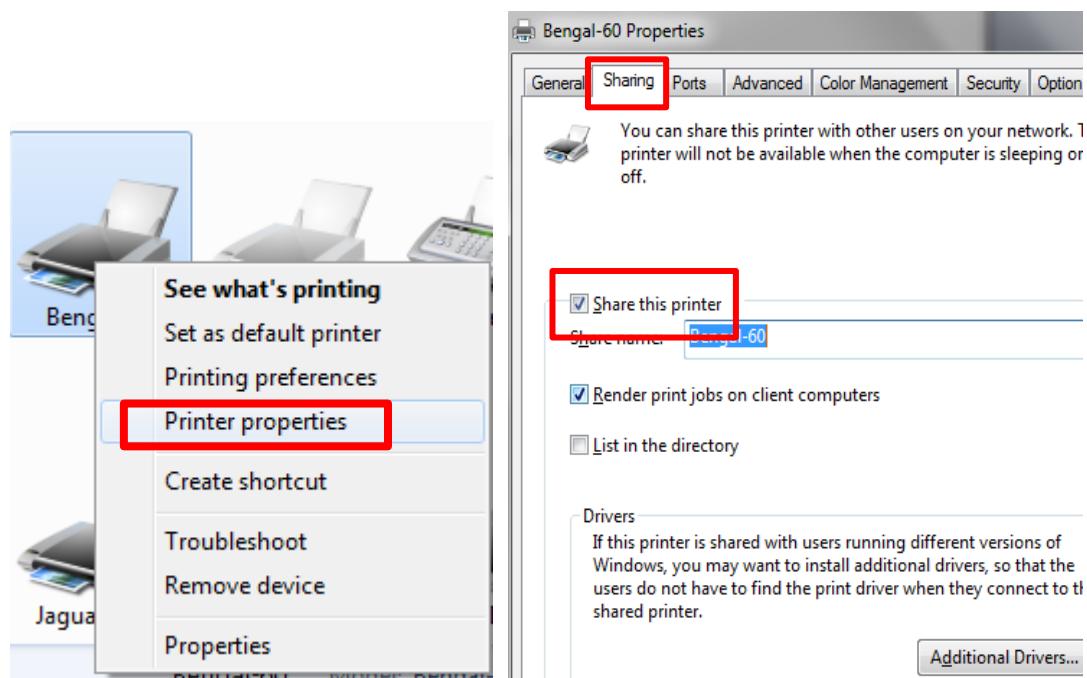


Шаг 2 На вкладке Advanced выбрать Print directly to the printer.

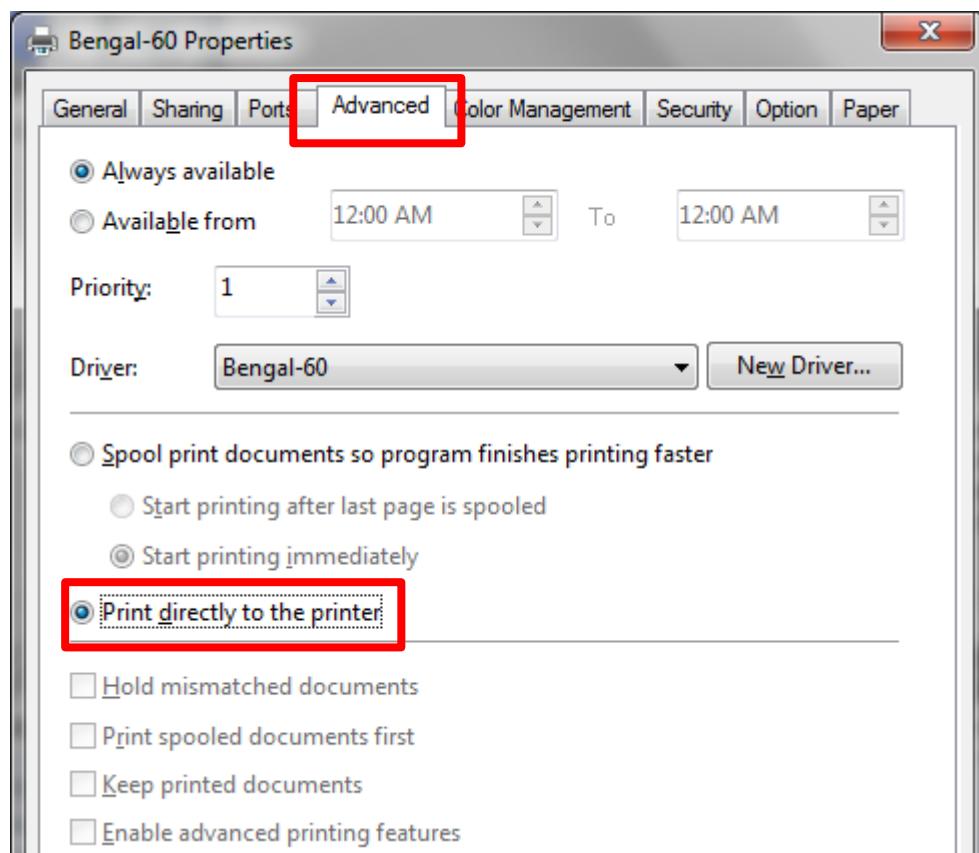


Шаг 3 Отправить задание с компьютера А-PC на устройство, чтобы проверить, подключен ли к устройству компьютер А-PC.



Шаг 4 Активировать драйвер принтера для компьютера А-PC через сеть В-PC.

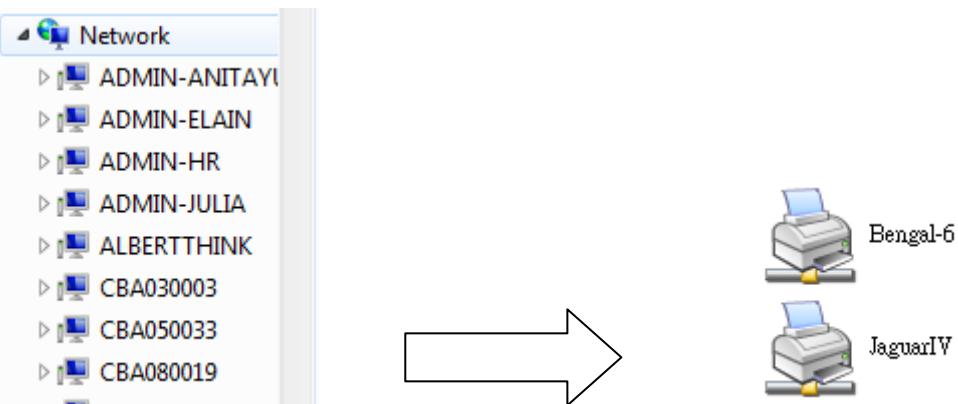

Шаг 5 Правой кнопкой мыши щелкнуть на значке принтера и выбрать Connect (Подключить) для принтера А-PC.

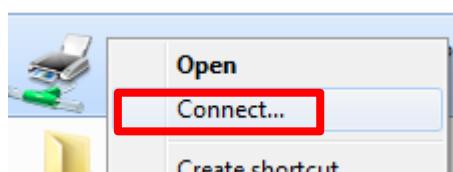

2.9 Установка программного обеспечения

2.9.1 Установка GreatCut

Шаг 1 На установочном диске выбрать опцию GreatCut Registration. На веб-сайте <http://gccvoucher.eurosystems.lu/> ввести код с купона, полученного при покупке GreatCut, и нажать Go on!




Шаг 2 По щелчку на кнопке Request (Запрос) перейти на страницу регистрации.




Шаг 3 Ввести нужную информацию и нажать Request license code (Запросить код лицензии).

Шаг 4 Регистрация завершена. По электронной почте будет отправлено два сообщения: первое с подтверждением регистрации и ссылкой для активации, второе — с данными лицензии в формате .ecf .

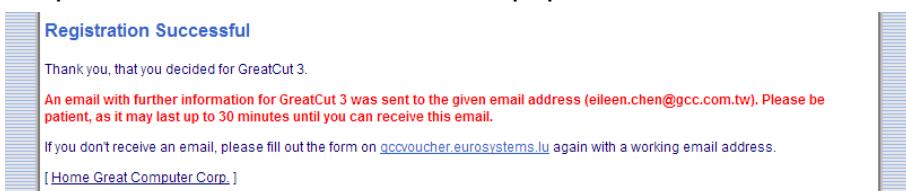


Шаг 5 Получив письмо с ссылкой для активации, щелкнуть по ссылке и скачать программу GreatCut.

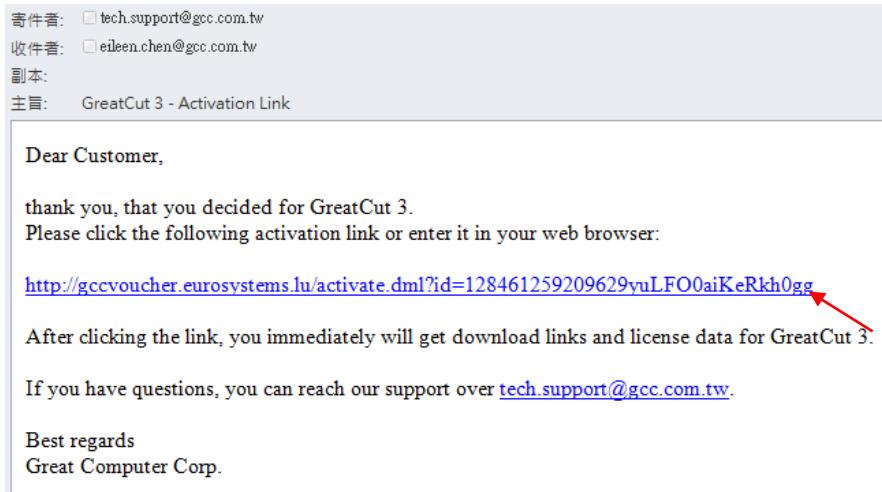

Шаг 6 Или выбрать Install GreatCut из меню установочного диска DVD.




Шаг 7 Указать папку для установки.

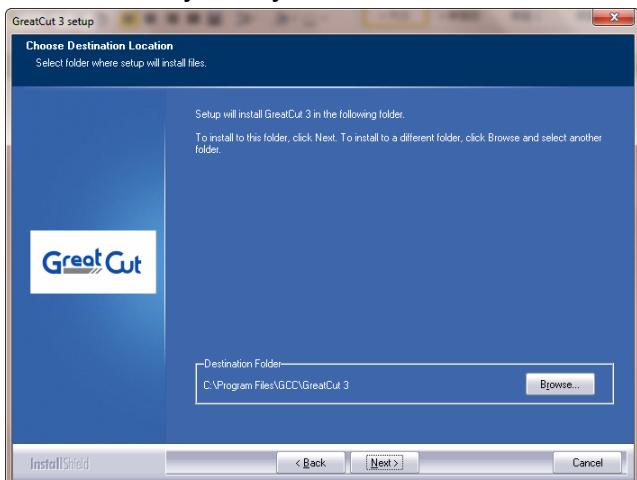




Шаг 8 Установив переключатель Typical (Стандартная установка), нажать Next.

Примечание. Для установки дополнительных драйверов выбрать Custom (Пользовательская установка).

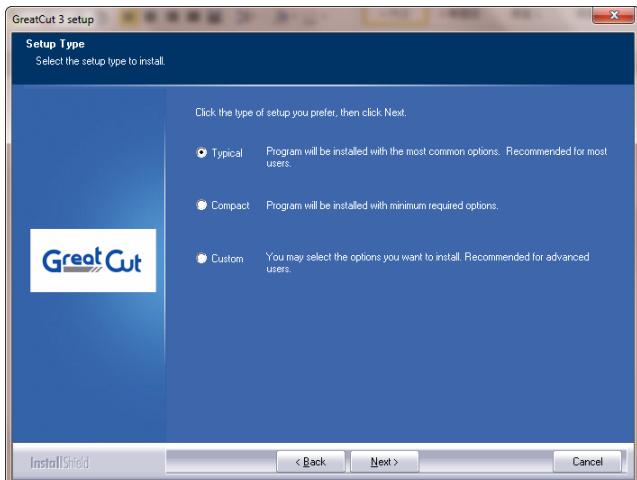


Шаг 9 Указать нужную папку и нажать кнопку Next.


Папка для установки по умолчанию в меню Пуск: GCC\GreatCut 3.

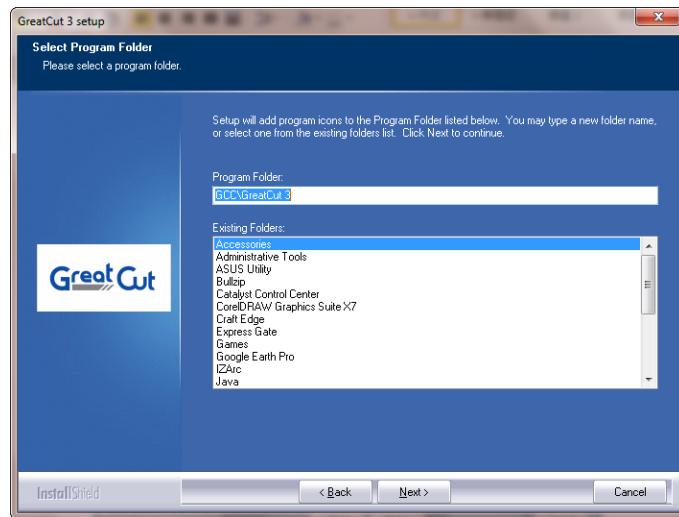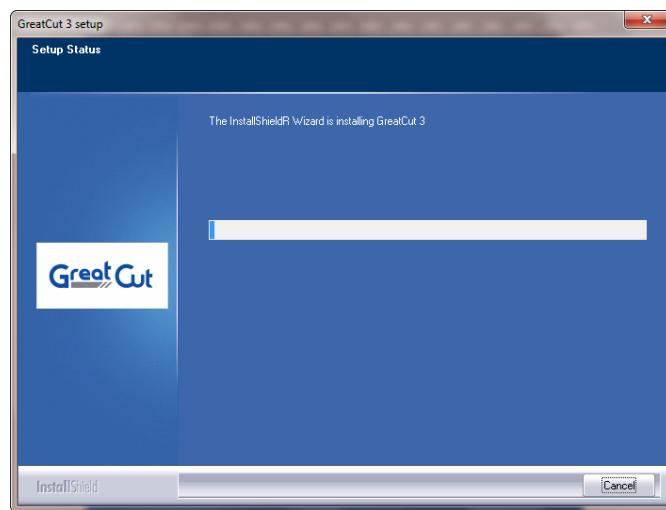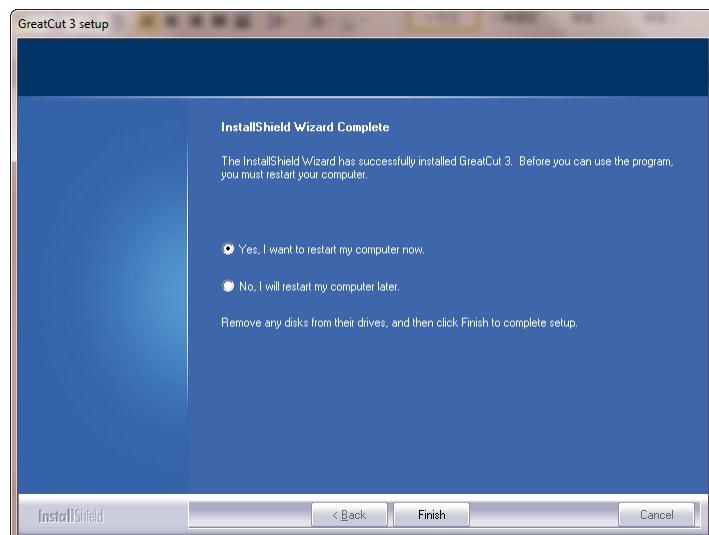**Шаг 10** Программа GreatCut устанавливается на компьютер.**Шаг 11** Завершить установку щелчком на кнопке Finish.

Шаг 12 Не запуская программу GreatCut, открыть файл **.ecf**, приложенный к письму с данными по лицензии. Необходимая информация будет автоматически добавлена в GreatCut, и ее не придется вносить повторно.

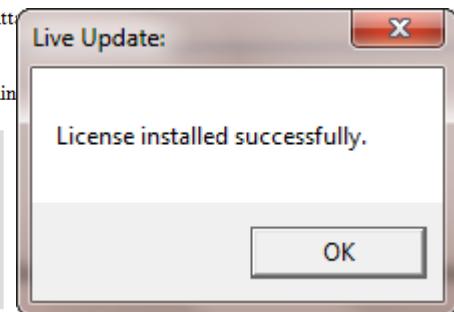

Шаг 13 Если лицензию установить не удалось, поля заполняют вручную. Вся нужная информация находится в электронном сообщении.

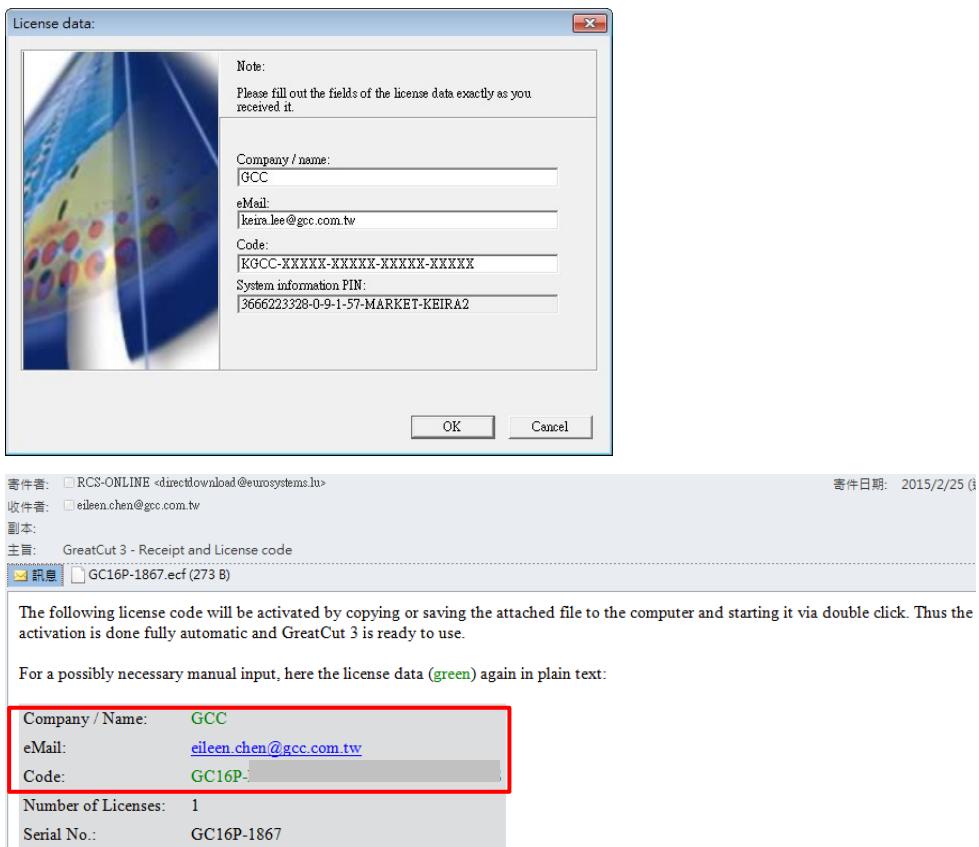

Шаг 14 Программа GreatCut готова к работе.



2.9.2 Установка Sure Cuts A Lot (приобретается дополнительно)


2.9.2.1 Автоматическая установка

Шаг 1 Вставить установочный диск DVD в устройство чтения компакт-дисков.


Программа совместима с Windows 7 и выше, Macintosh OSX 10.6 и выше.

Шаг 2 Для запуска установки выбрать Sure Cuts A Lot.


Шаг 3 Для продолжения нажать кнопку Next.

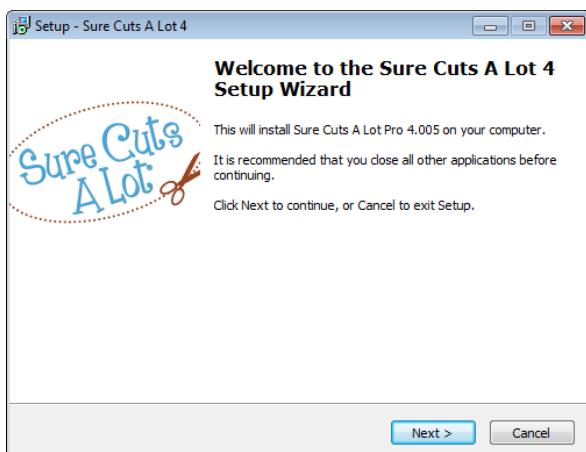


Шаг 4 Установить флажок I accept the agreement (Принимаю соглашение) и нажать Next.

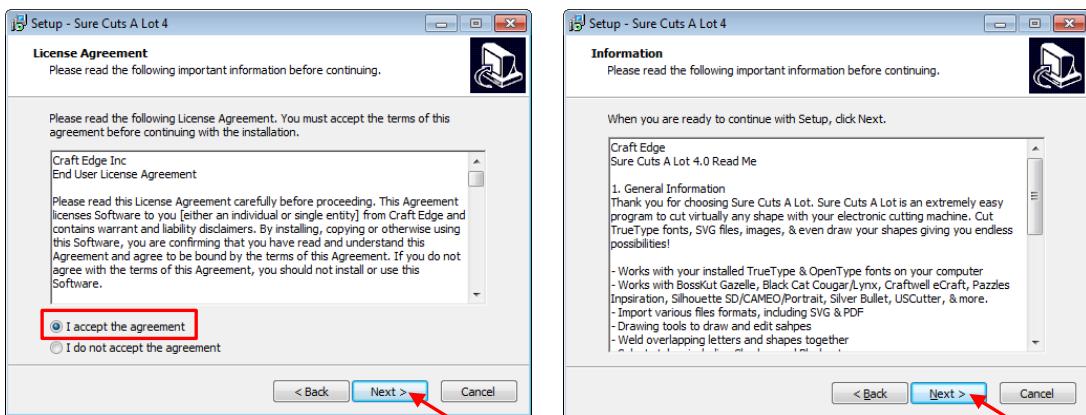


Шаг 5 Принять предложенную по умолчанию папку установки или выбрать другую папку для установки и нажать Next.

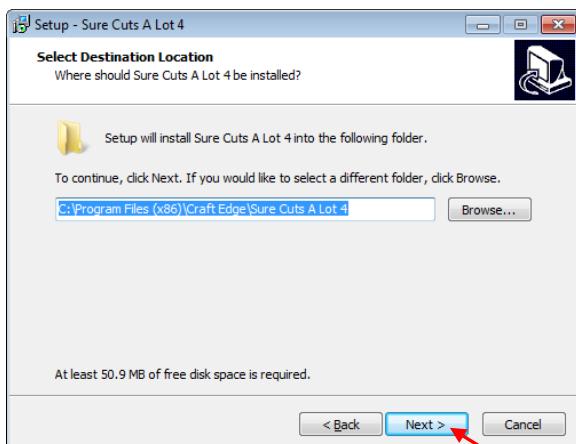


Шаг 6 Для создания значка программы на рабочем столе установить флажок Create a desktop icon. Чтобы по умолчанию открывать файлы с расширением scut4 программой Sure Cuts A Lot, установить флажок Associate "scut4" extension. Запустить установку, нажав Next.

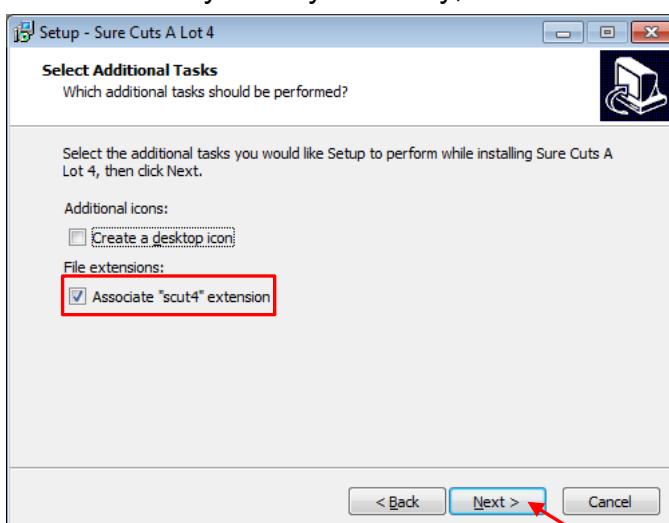


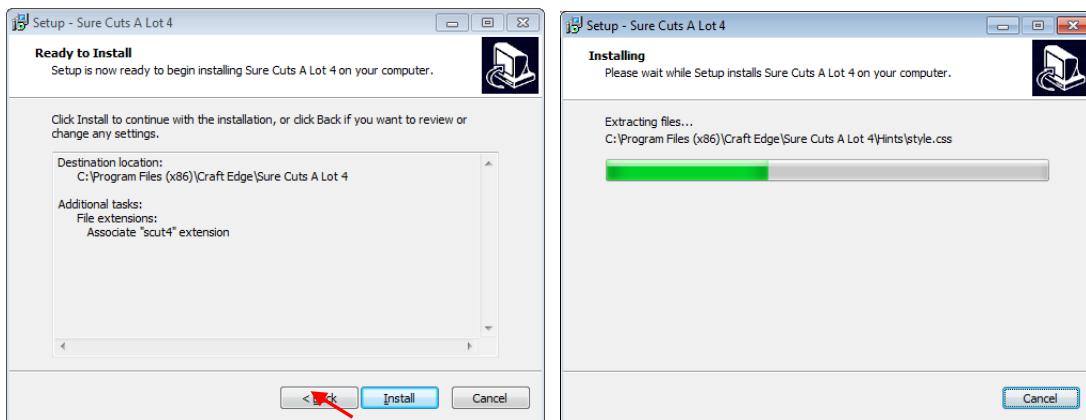


Шаг 7 Не следует устанавливать флажок Install USB Driver (Установить драйвер USB). Установить флажок Launch Sure Cuts A Lot (Запустить Sure Cuts A Lot) и завершить установку кнопкой Finish.

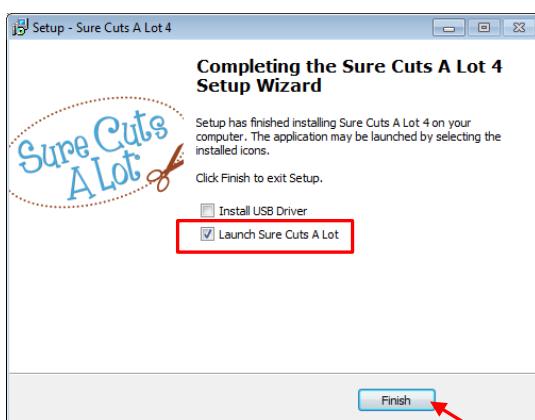


Шаг 8 Запускается программа Sure Cuts A Lot.

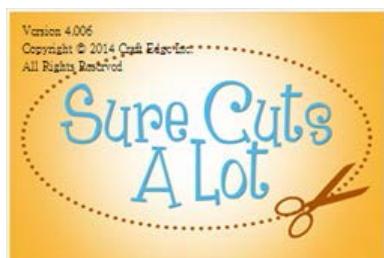


Шаг 9 Для активации программы Sure Cuts A Lot нажать Activate... Предварительно следует убедиться в наличии доступа к Интернету.

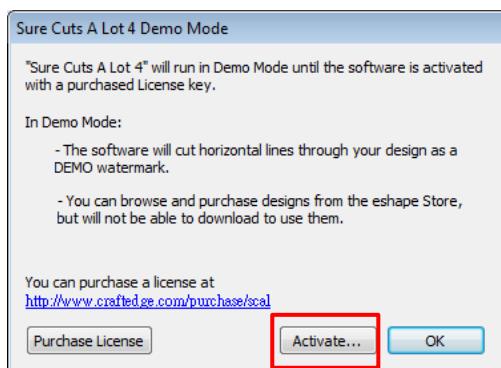


Шаг 10 Указать имя в графе Name и ввести в поле Serial (Серийный номер) код из 25 символов, указанный на обложке диска DVD.
Завершить активацию кнопкой OK.

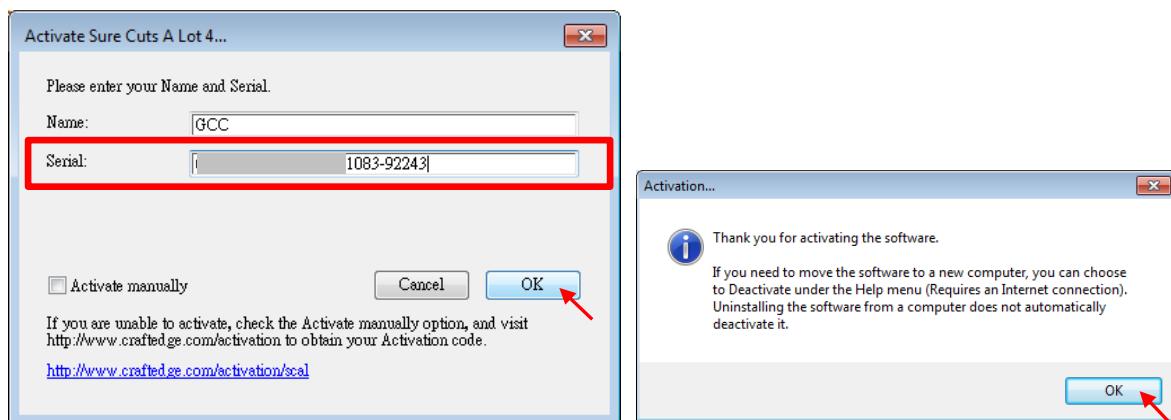

Шаг 11 Запустить Sure Cuts A Lot, в меню Cutter выбрать My Cutter, затем Manage Cutters.

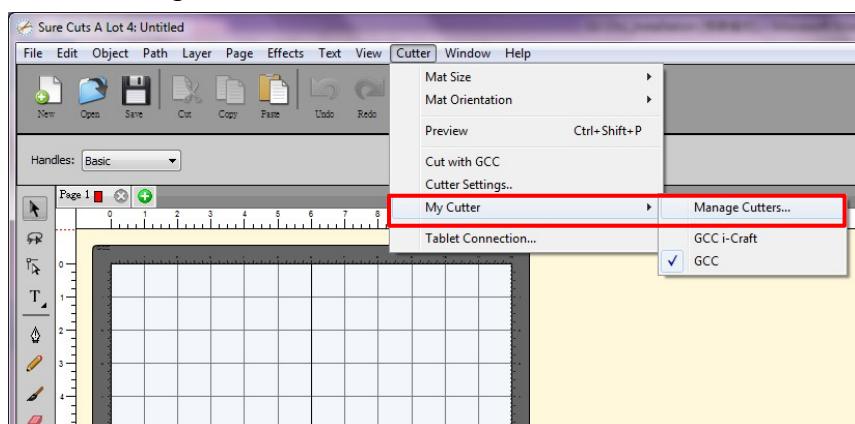

Шаг 12 В списке компаний и марок выбрать GCC и нужную модель, нажать кнопку Add to list, затем Done.

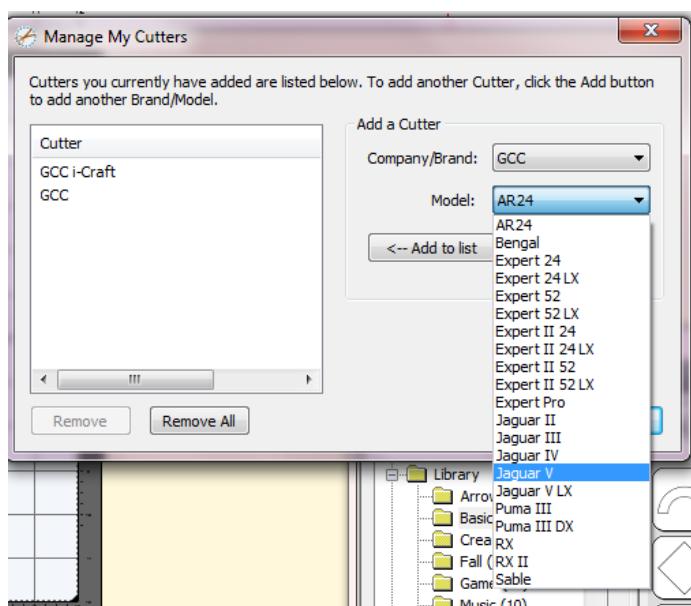


Примечание

- ✓ Если для вывода изображений используется пробная версия (не введен ключ для активации программы Sure Cuts A Lot, как описано выше), плоттер прорежет на материале две лишние линии. До отправки файлов на резку необходимо убедиться, что лицензия Sure Cuts A Lot активирована.

2.9.2.2 Активация программного обеспечения вручную

Если на компьютере, подключенном к плоттеру, отсутствует доступ к Интернету, для завершения активации и работы с программой можно выбрать *Activate manually* и ввести код активации. Для этого следует найти компьютер с доступом к Интернету и заранее получить код активации, следуя инструкции ниже.

Шаг 1 Установить флажок *Activate manually*, чтобы вывести на экран поля *Site Code* (Код сайта) и *Activation Code* (Код активации). В поле *Site Code* уже есть данные, которые нельзя изменить.

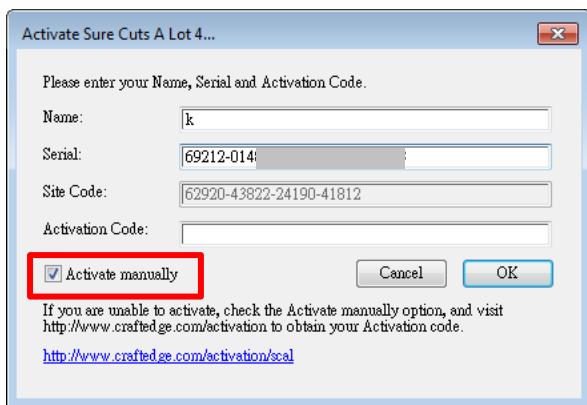

Шаг 2 На компьютере с доступом к Интернету открыть веб-страницу <http://www.craftedge.com/activation/surecutsalot>. Ввести имя, серийный номер (ключ программного обеспечения с обложки диска DVD) и код сайта (Site Code).

Шаг 3 По щелчку на кнопке *Generate Activation Code* (Генерировать код активации) в поле *Activation Code* появится код активации.

Activate "Sure Cuts A Lot"

Important: You only need to do the following if you are having trouble activating from within "Sure Cuts A Lot" or do not have an Internet connection on the computer you are trying to activate on.

You must activate in order to use the full version of the software. Generally, you will just need to choose Activate.. from the Help menu in Sure Cuts A Lot and enter your name and serial number. The software will try to activate automatically and you can disregard this web page. **Do not** use this web page if you have not installed the software yet or have not purchased.

If you view the About box in Sure Cuts A Lot and it shows your name and serial number, the software is activated ok.

If you have problems activating automatically, you must use this web page and generate an Activation Code. The Name and Serial information is obtained from your purchase confirmation e-mail. The Site Code is obtained by running the program and choosing "Activate.." and checking the "Activate Manually" option.

Name:
Please enter your full name

Serial:
Must enter with the dashes (example: 12345-12345-12345-12345)

Site Code:

After entering in your Name, Serial, and the Site Code, click the Generate Activation Code button to create your Activation Code. Copy and paste the value back into the "Activation" dialog box in the application to activate your copy.


If you experience problems generating your Activation Code, please see our [FAQ](#).


Шаг 4 Код активации необходимо скопировать и вставить в диалоговое окно активации Sure Cuts A Lot, затем подтвердить кнопкой OK.

2.9.2.3 Повторная установка программного обеспечения Sure Cuts A Lot

В случае замены компьютера может потребоваться деактивация программы Sure Cuts A Lot с повторной установкой на новом устройстве.

Для этого выполнить Deactivate... из меню Help и подтвердить действие кнопкой Yes. Затем программу устанавливают на новом компьютере и активируют с помощью **того же кода**.

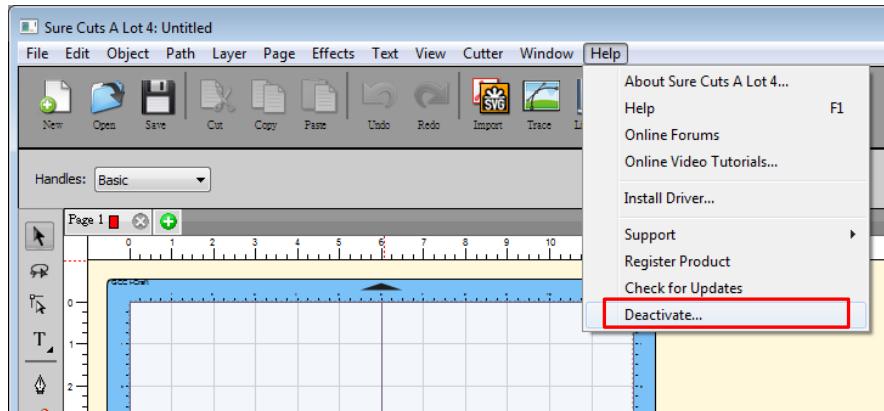


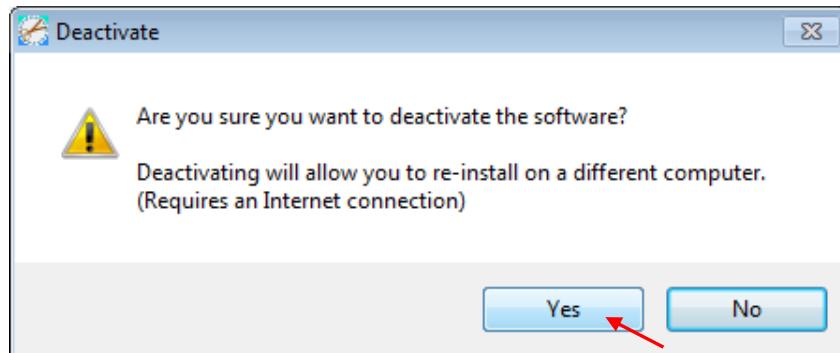

Раздел 3. Панель управления

В этом разделе описаны функции кнопок и экранных меню плоттера Jaguar V. После подготовки плоттера к работе согласно разделам 1 и 2, для всех функций установлены параметры по умолчанию.

3.1 ЖК-панель

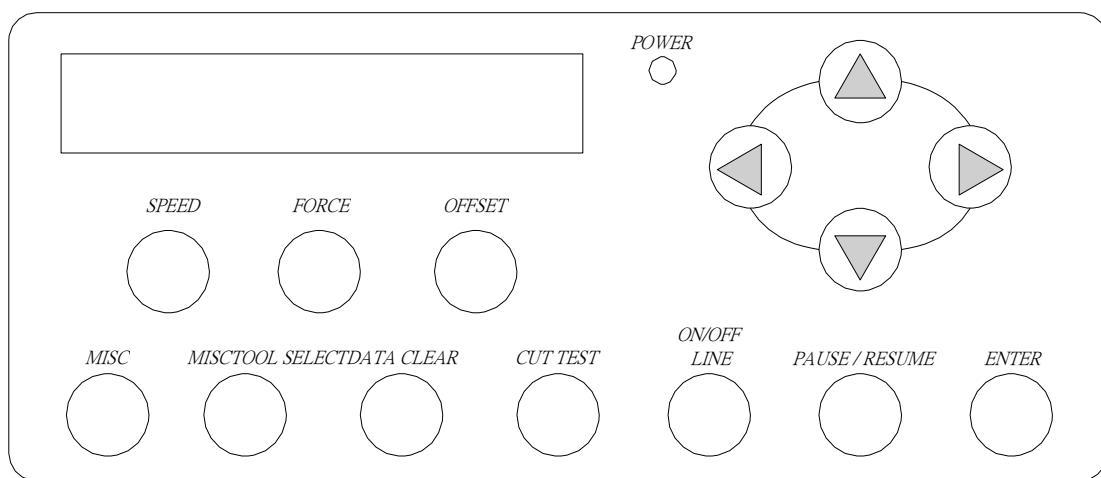


< ЖК-панель управления в серии Jaguar V >

Элемент	Функция
ЖК-дисплей	Для отображения функций и сообщений об ошибках
Индикатор	Состояние (горит — питание включено; не горит — отключено)
Клавиши-стрелки	Для смены положения, выбора функции и изменения настроек
ENTER	Для настройки и подтверждения последнего значения
PAUSE/RESUME	Для приостановки и возобновления резки
ON/OFF LINE	Для переключения режима, остановки резки, отмены изменений
OFFSET	Для регулировки смещения ножа
FORCE	Для регулировки усилия реза
SPEED	Для регулировки скорости и качества реза
CUT TEST	Для проверки реза на различных материалах
DATA CLEAR	Для очистки буфера памяти
TOOL SELECT	Для выбора инструментов
MISC	Для настройки функций

Подробнее см. в «3.4. Пункты меню»


3.2 Меню в онлайн-режиме


Устройство включено Jaguar V работает

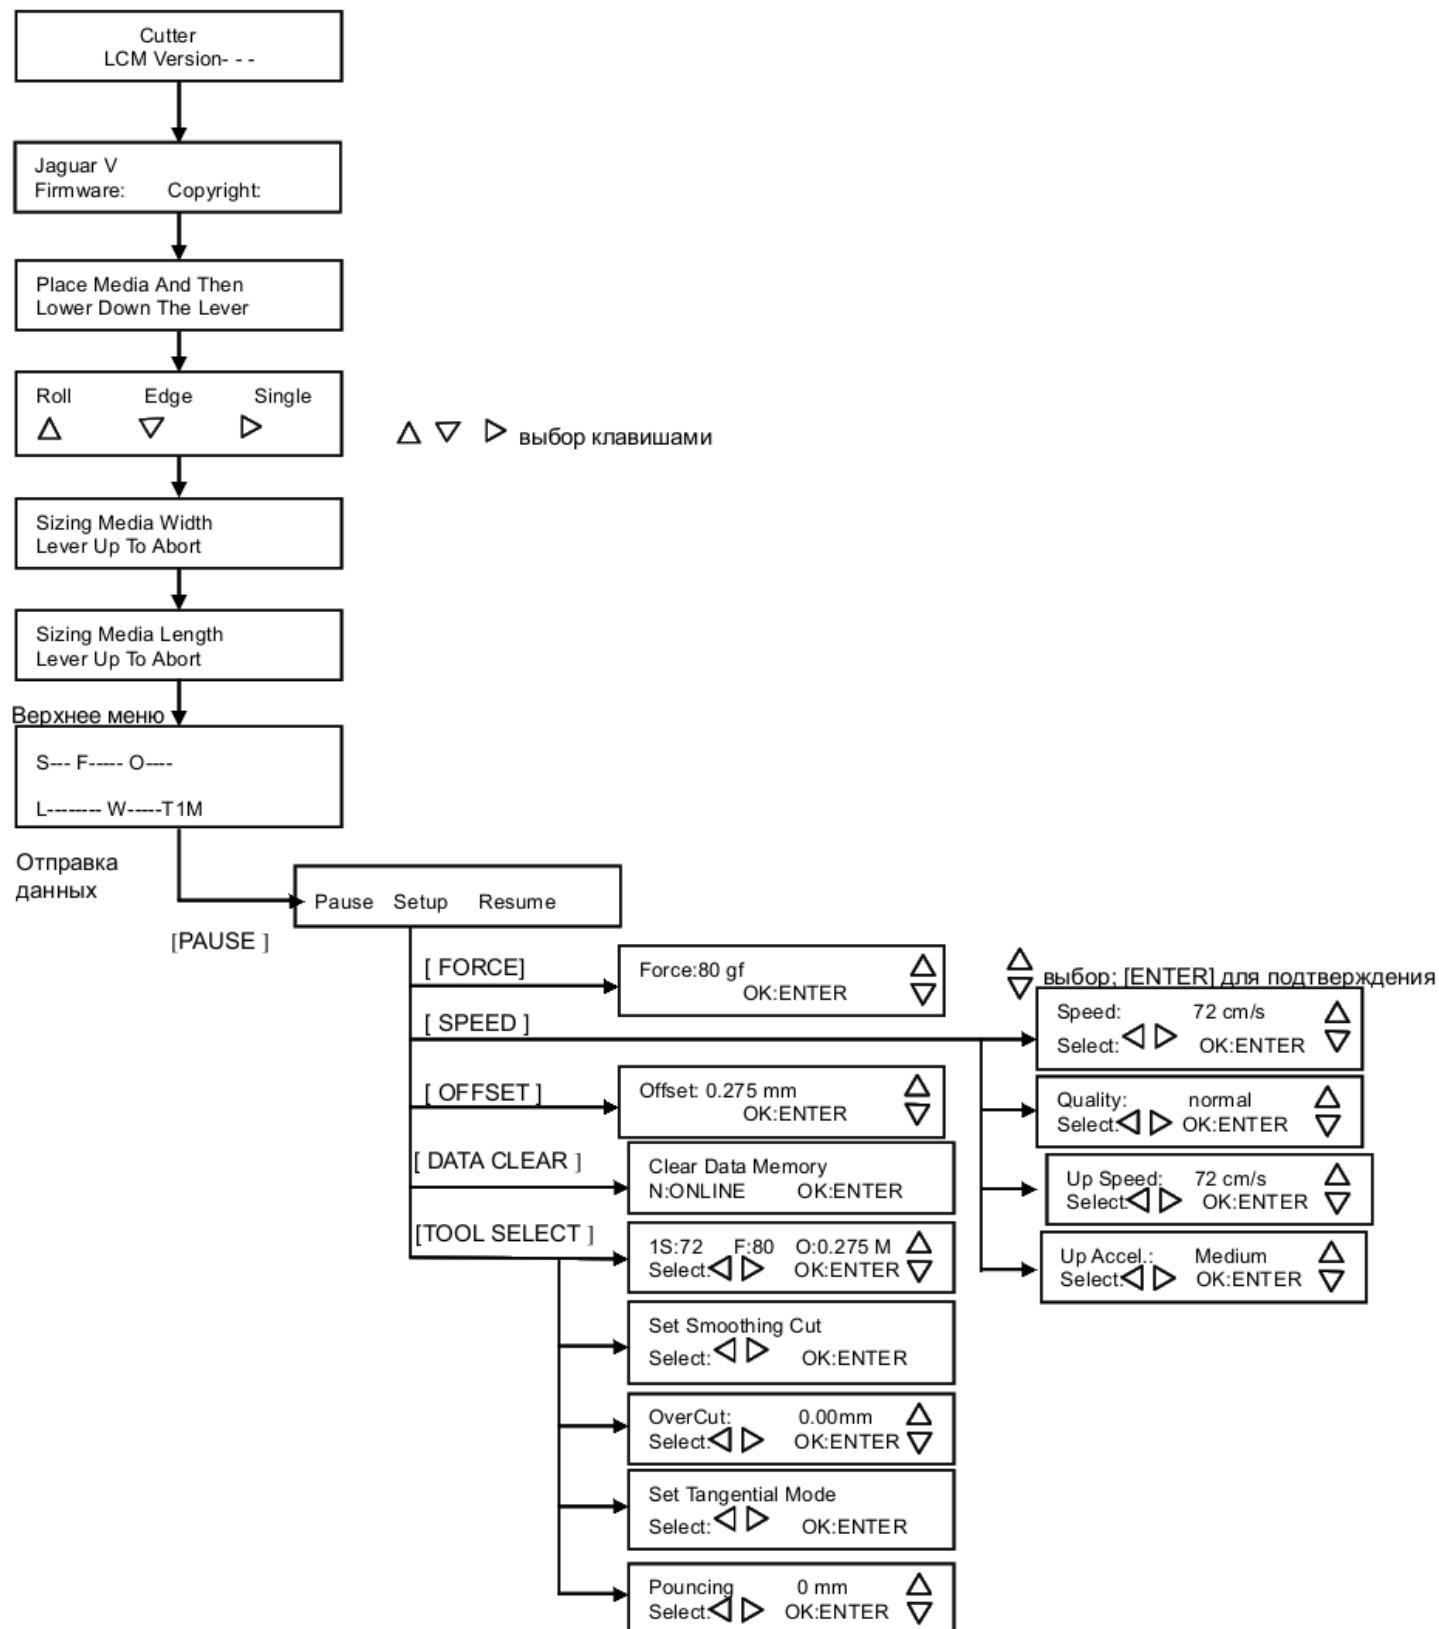

3.3 Меню в автономном режиме

Для перехода в автономный режим нажать [ON/OFF LINE]

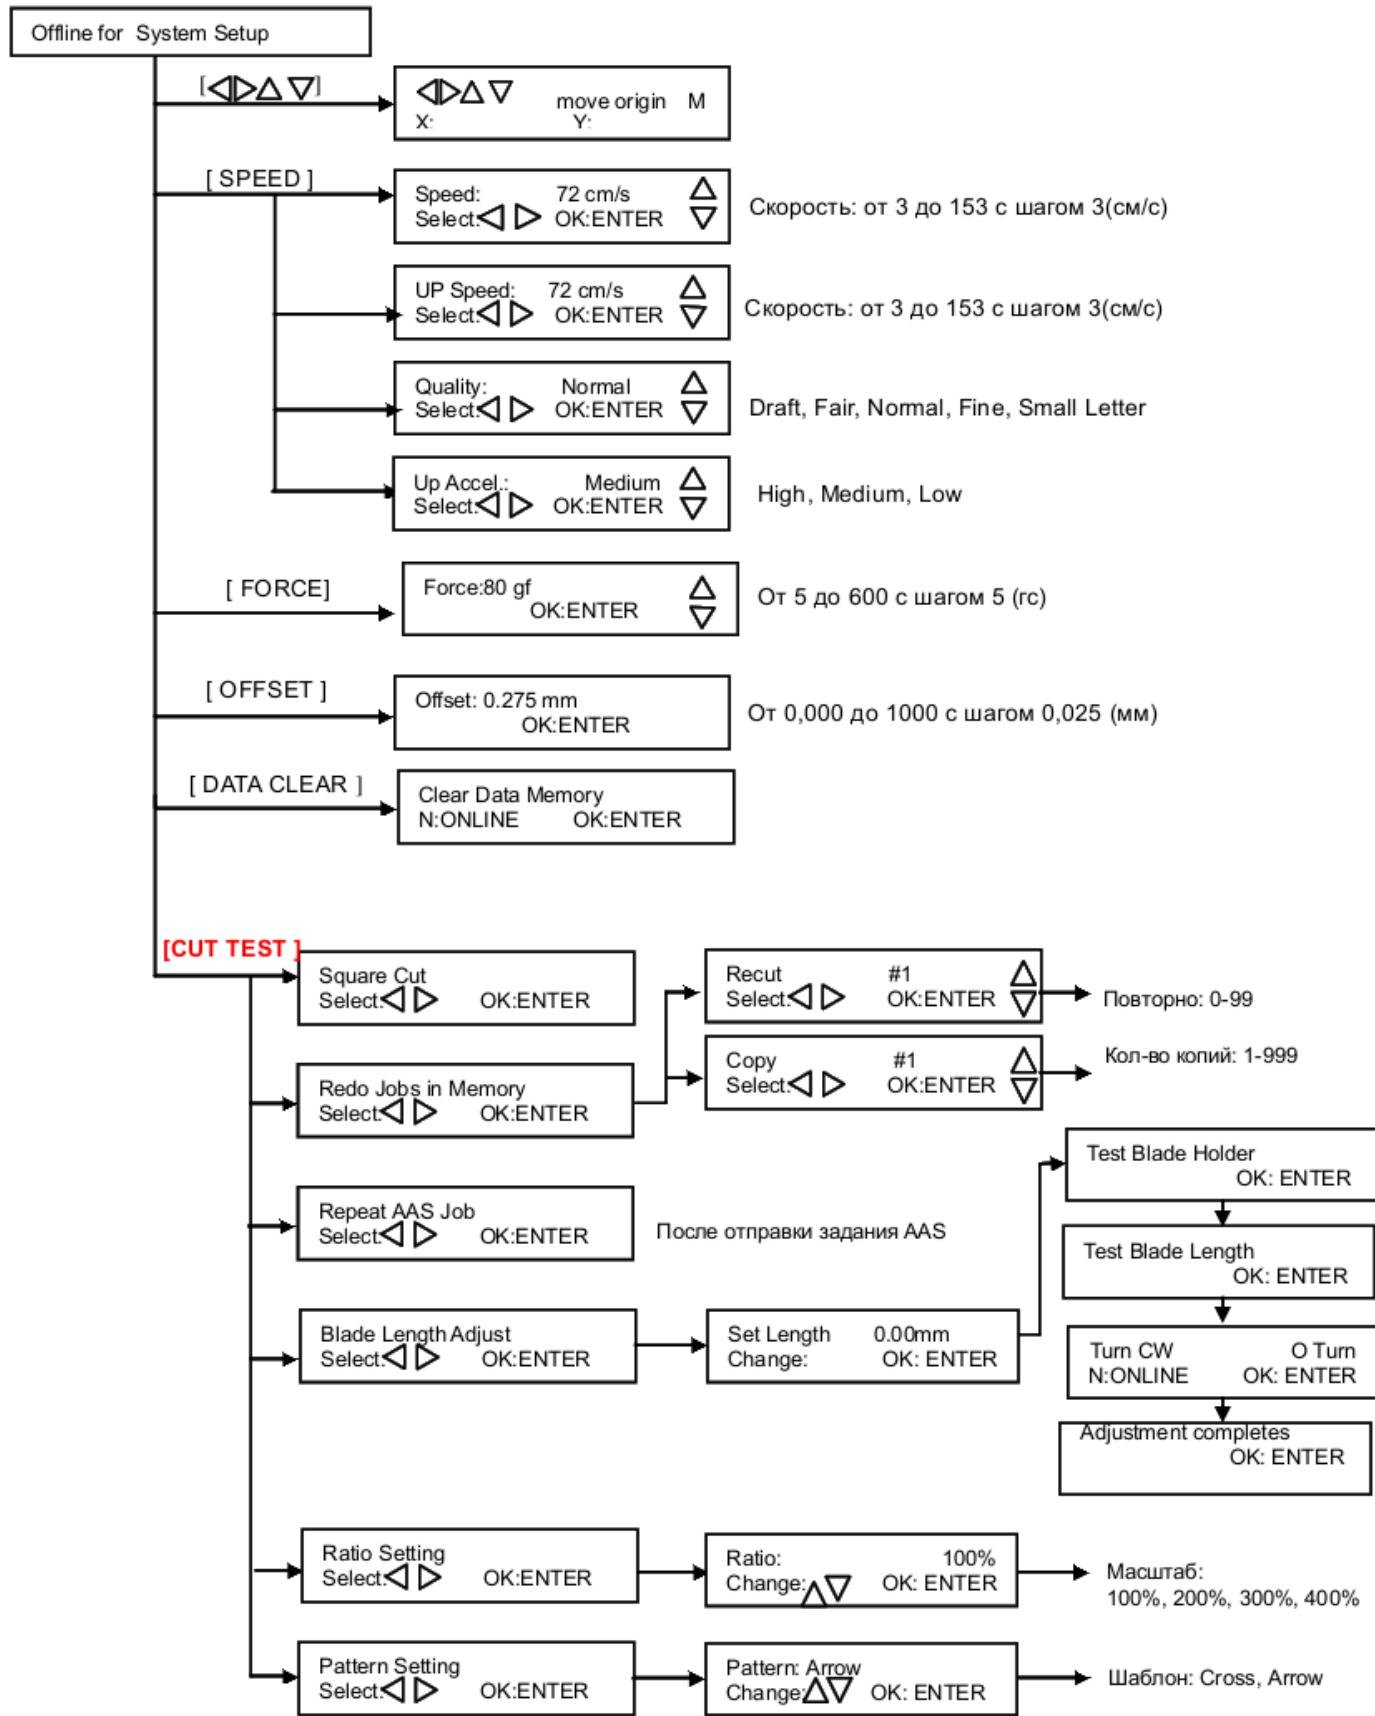

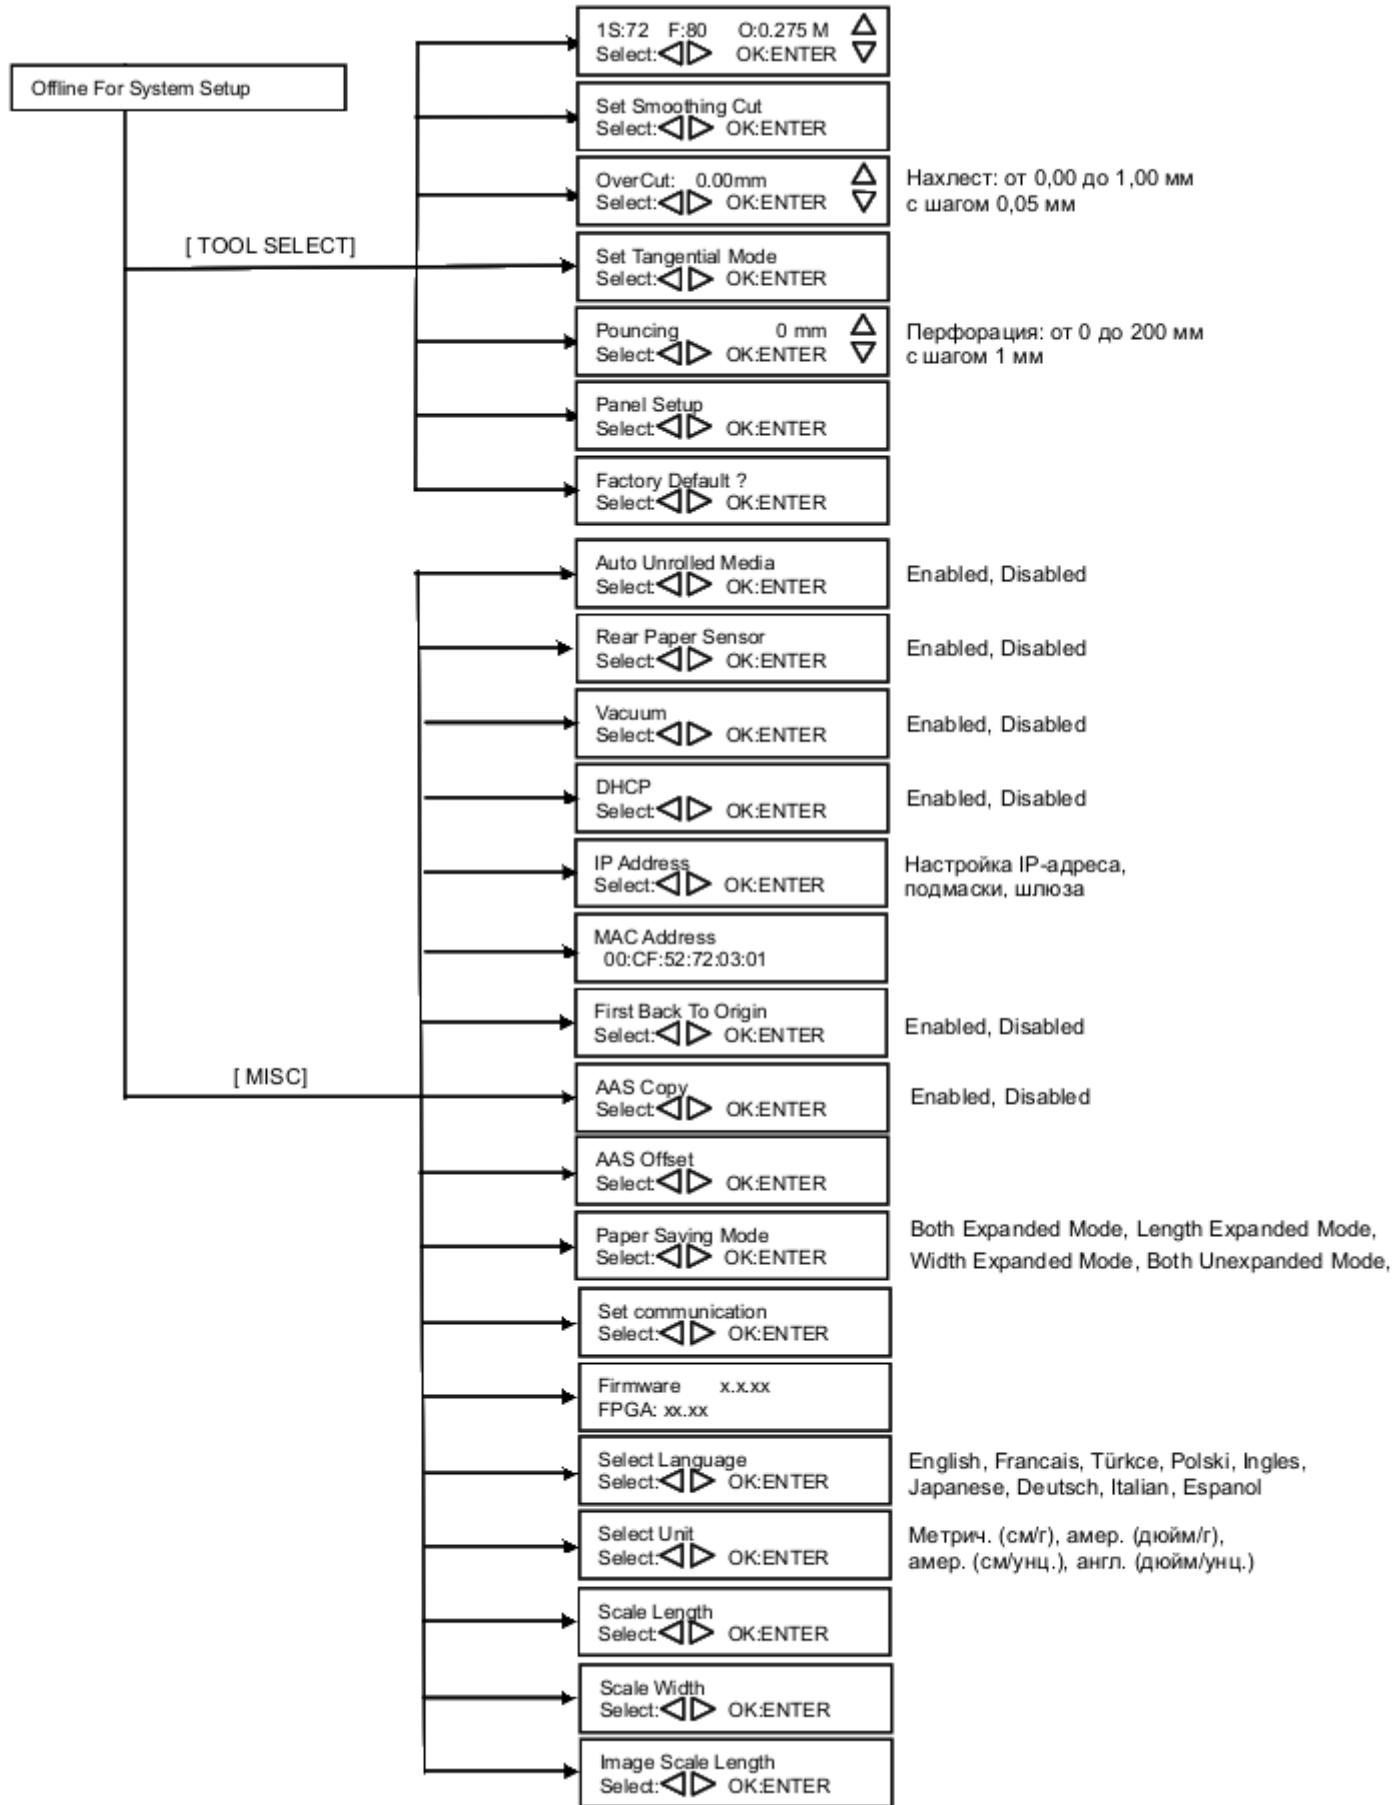

3.4 Пункты меню

Ниже описаны функции пунктов меню

Меню/Кнопка	Функция	Параметр	Исх.
--- Размер материала ---			
Roll	Замер ширины материала	Длина до 150 м	
Edge	Замер ширины материала и протяжка материала назад до открытия фронтального датчика бумаги.	Длина до 150 м	
Single	Замер ширины и длины материала	Длина до 10 м	
--- POWER ---			
	Оповещение о состоянии.		
[Кнопки со стрелками]			
	1. Перемещение каретки с инструментом по оси X или Y. 2. Выбор функций и изменение значений параметров.		
[ENTER]			
	1. Отображаемые параметры сохраняются автоматически. 2. Текущее положение каретки как исходная точка. В режиме offline передвинуть каретку в нужное положение [клавишами], клавишей Enter задать новую исходную точку. При перемещении с отображением параметров по осям XY нажать клавишу [MISC] для точного перемещения. Для отключения функции снова нажать [MISC].		
[PAUSE/RESUME]			
	Приостановка процесса резки. Чтобы возобновить резку, нажать [Pause/Resume] повторно.		
[ONLINE/OFFLINE]			
	1. Переключение между активным и автономным режимами. 2. Остановка резки или сброс изменений в параметрах. При нажатии клавиши задание реза немедленно прерывается и не может быть возобновлено.		
[OFFSET]			
	Задание или изменение расстояния между острием ножа и центральной осью.	От 0,000 до 1000 мм	0,275 мм
[FORCE]			
	Задание или изменение усилия инструмента. Если усилие реза для модели Jaguar V_R превышает 450 г, скорость реза не должна быть выше 15 см/с при режиме Small Letter (0,2 г). При усилии реза 300–449 г скорость реза должна составлять 30 см/с при режиме Fine (0,5 г).	От 5 до 600 г шаг 5 г	80 г
[СКОРОСТЬ]			
Speed	Задание или изменение скорости перемещения инструмента по горизонтали.	От 3 до 153 см/с; шаг 3 см/с	72 см/с
Up Speed:	Задание или изменение скорости перемещения инструмента от конечной точки до следующей начальной точки по горизонтали.	От 3 до 153 см/с; шаг 3 см/с	72 см/с

Quality	Задание или изменение качества резки. Для мелких букв установить значение Small letter. Для большой скорости установить значение Draft. В обычном режиме установить значение Normal.	Режимы Draft, Fair, Normal, Fine, Small Letter	Normal
Up Accel.:	Задание или изменение ускорения при перемещении инструмента от конечной точки до следующей начальной точки по горизонтали.	High, Medium, Low	Medium
[CUT TEST]			
Square Cut	Тестирование резки с текущим положением ножа. Подробнее о регулировке усилия ножа и скорости реза см. «4.3. Регулировка силы реза и смещения».		
Redo Jobs in Memory	Для повторного выполнения сохраненного в памяти тестового задания: повторный рез или получение тестовых копий. Кол. повторов: 0 = бесконечно. Если значение нужно установить на 0, это делают между перезапуском	Recut (число повтором: 0-99) Copy (число заданий: 1-999)	Recut
Repeat AAS Job	Для автоматического повторения задания из AAS без отправки с компьютера. Внимание: функция обычно применяется для режима бумаги Single. Перед запуском убедиться, что загружен новый материал и в качестве исходной точки задана первая приводочная метка. По окончании задания AAS пользователю будет предложено на выбор повторить задание (Repeat AAS Job Again) или вернуться в главное меню, нажав Online/Offline. Сообщение выводится по окончании считывания всех приводочных меток.		
Pattern Setting	Два режима тестового реза Примечание. Для материалов большой толщины рекомендована опция Cross.	Arrow (стрелка) и Cross (крест)	Arrow Для Jaguar V_R — Cross.
Ratio Setting	Для настройки размеров тестового элемента	100%, 200%, 300%, 400%	100%
Blade Length Adjust	Подробнее см. «2.5. Автоматическое определение высоты ножа». Регулировка длины выступающей части ножа Примечание: до начала регулировки высота ножа должна составлять 0. Сначала проверяется держатель ножа, затем нажатием клавиши Enter запускается тестирование высоты ножа. При проверке держателя ножа и высоты выступающей части держатель должен оставаться в одном положении. По завершении проверки на экране будет показано, на сколько (величина после обозначения CW или CCW) и в каком направлении [CW (по часовой стрелке) или CCW (против часовой стрелки)] повернуть регулировочную головку. Turn CW 0.5: повернуть головку на 5 делений по часовой стрелке. Если значение на экране 0.0, высота ножа оптимальна и не требует корректировки. Можно приступить к резке.	От 0,00 до 5,00 мм	0.00mm

[DATA CLEAR]			
	Для очистки буфера памяти.		
[ИНСТРУМЕНТ]			
Set Smoothing Cut Select:	Включение функции плавной резки.		Enable
Over Cut	Резка с нахлестом для удобного отделения облоя.	От 0,00 до 1,00 мм с шагом	0.00mm
Set Tangential Mode	Эмуляция тангенциального режима для толстых материалов и мелких букв. Примечание: при значении Offset, установленном на 0,000 мм, меню Set Tangential Mode будет недоступно.		Enable
Pouncing	Получение перфорированных контуров. * Для использования функции необходим перфорирующий инструмент. * Перед запуском защитить марзан, положив на него специальную ленту. * Для отключения значение устанавливают на 0 мм.	от 0 до 200 мм	0mm
Настройка панели	Accept setup command: Ввод команд Force, Speed, Cutting Quality и Offset только из программы.		Accept setup command
	Control panel only: Ввод команд Force, Speed, Cutting Quality и Offset только с панели управления плоттера.		
Factory Default	Сброс всех параметров меню до заводских настроек.		
[MISC]			
Auto Unrolled Media	Предотвращение затора бумаги и отказа двигателя путем авторазмотки (50 см и более) до начала резки. * Автоматическая размотка действует только с рулонами. * При переходе в режим Single функция автоматически отключается. * Если в рулоне меньше 2 м материала или он мало весит, функцию рекомендуется отключить.		Enable
Rear Paper Sensor	Определение доступности бокового датчика бумаги. Если режим активирован, плоттер распознает, перекрыты ли боковой датчик бумаги материалом в режимах Roll и Edge. При отключении боковой датчик работать не будет. Примечание. Боковой датчик бумаги функционирует только в режимах Roll и Edge.	Enable Disable	Enable
DHCP	Ваш IP-адрес для конфигурации TCP/IP		Disable
IP Address	IP Address IP-адрес режущего плоттера.		
MAC Address	MAC-адрес режущего плоттера.		
Vacuum	Включение вентиляторов для лучшего отслеживания и точности реза. При отключении вентиляторы бездействуют в режиме резки и графопостроения.		Enable
First Back to Origin	Возвращение каретки в предыдущую исходную точку. При выборе Enable каретка не вернется в предыдущую точку. При выборе Disable каретка вернется в предыдущую точку.	Enable Disable	Enable
AAS Copy	Подключение копирования AAS. Enable: AAS считывает приводочные метки для резки. Можно задать расстояние между изображениями и количество	Enable Disable	Enable

	копий AAS. Диапазон расстояний от 0 до 500 мм, количество копий от 0 до 1000.		
AAS Offset	Для настройки и изменения смещения AAS. Подробнее см. «5.3. Тестирование принтера».		
Paper Saving Mode	Четыре режима экономии материала: 1. Увеличение длины. 2. Увеличение ширины. 3. Увеличение длины и ширины. 4. Без увеличения.		Length expanded mode
Set Communication	Настройка обмена данными между компьютером и плоттером. <i>Baud Rate</i> определяет скорость передачи данных. <i>Data Bits</i> определяет размер одного блока данных. <i>Parity</i> — контроль корректности передачи данных. 9600, n, 7, 1, p 9600 бит/с, 7 бит, БЕЗ контроля 9600, n, 7, 1, p 9600 бит/с, 7 бит, НЕЧЕТНОСТЬ 9600, n, 7, 1, p 9600 бит/с, 7 бит, ЧЕТНОСТЬ 9600, n, 8, 1, p 9600 бит/с, 8 бит, БЕЗ контроля 9600, n, 8, 1, p 9600 бит/с, 8 бит, НЕЧЕТНОСТЬ 9600, n, 8, 1, p 9600 бит/с, 8 бит, ЧЕТНОСТЬ 19200, n, 7, 1, p 19200 бит/с, 7 бит, БЕЗ контроля 19200, n, 7, 1, p 19200 бит/с, 7 бит, НЕЧЕТНОСТЬ 19200, n, 7, 1, p 19200 бит/с, 7 бит, ЧЕТНОСТЬ 19200, n, 8, 1, p 19200 бит/с, 8 бит, БЕЗ контроля 19200, n, 8, 1, p 19200 бит/с, 8 бит, НЕЧЕТНОСТЬ 19200, n, 8, 1, p 19200 бит/с, 8 бит, ЧЕТНОСТЬ		
Firmware Version	Версия встроенного программного обеспечения и код FPGA.		
Select Language	Выбор языка панели: английский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, польский, турецкий, французский.		English
Select Units	Система измерения для удобства пользователя.	cm/s; inch/oz; cm/oz;	метрич.
Image Scale Length Select:	Регулировка масштаба изображения по отношению к длине и ширине материала с учетом толщины материала. Числитель — идеальная длина, знаменатель — реальная длина по факту.		500/500 мм
Image Scale Width	Пример: резка линии длиной 500,0 мм. Процедура: 1. Нажатием [СТРЕЛКИ ВЛЕВО] выбрать числитель и 500,0 мм. 2. Отправить графический файл для резки 3. Измерить длину, затем [СТРЕЛКОЙ ВПРАВО] выбрать знаменатель, 4. Нажатием [СТРЕЛКИ ВВЕРХ / СТРЕЛКИ ВНИЗ] изменить значение фактической длины.		
Scale Length	Фиксированный масштаб, только для технического обслуживания.		
Scale Width			

Раздел 4. Эксплуатация

4.1 Загрузка материала

4.1.1 Загрузка листового материала

Для правильной загрузки материала выполнить перечисленные ниже шаги:

Шаг 1

Рычагом с верхней правой стороны режущего плоттера поднять или опустить нижние прижимные ролики. Потянуть рычаг вперед до щелчка, чтобы поднять ролики (рис. 4-1).

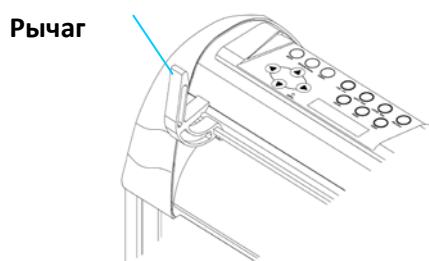


Рис. 4-1

Шаг 2

Наложить материал на опорную пластину и протолкнуть его под прижимные ролики спереди или сбоку. Для выравнивания материала на опорной пластине имеются приводочные линейки.

Примечание:

При загрузке материала убедиться, что он перекрыл датчики бумаги на опорной пластине. Должны быть перекрыты как минимум два датчика бумаги (рис. 4-2). Как только материал перекроет датчики, режущий плоттер автоматически определит длину и ширину материала.

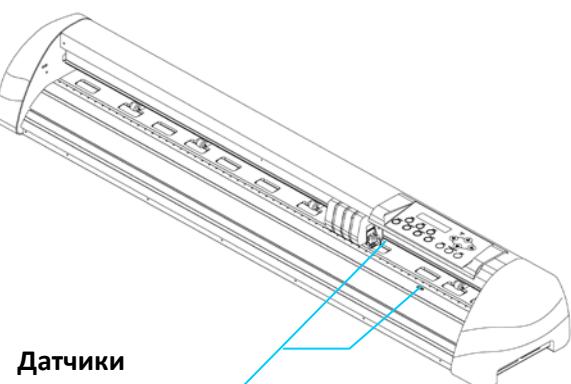


Рис. 4-2

Шаг 3

Вручную переместить прижимные ролики в нужное положение. Прижимные ролики должны находиться на решетчатом барабане. Определить положение барабанов можно по **белым меткам** на верхней станине (рис. 4-3).

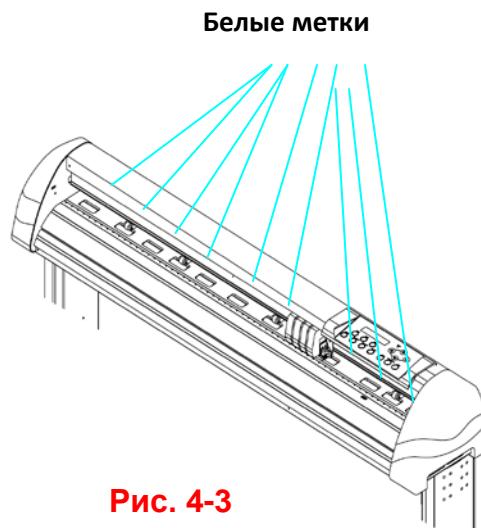


Рис. 4-3

Шаг 4

Отвести рычаг назад, чтобы опустить прижимные ролики.

Шаг 5

Включить питание. Каретка инструмента автоматически определит размер материала. Режущий плоттер начнет работать.

Примечание:

1. Регулировку положения проводить только с поднятым прижимным роликом.
2. Для перемещения прижимного ролика нажать на торец опоры ролика.
3. Не перемещать ролик за переднюю прорезиненную часть (рис. 4-4).


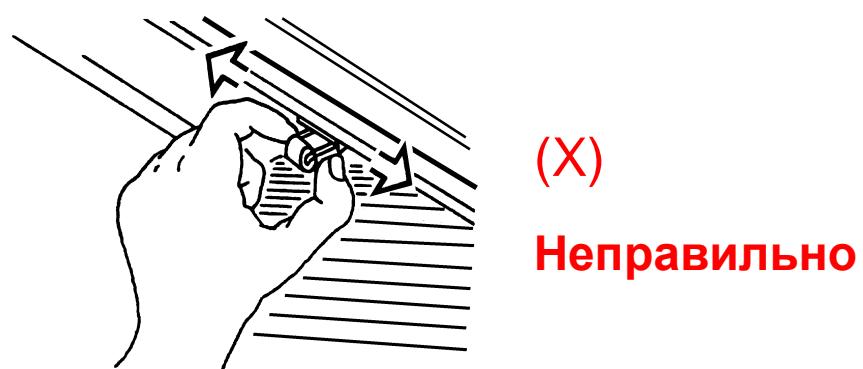


Рис. 4-4

Примечание:

Для правильного определения ширины материала сначала поднимают все прижимные ролики (рис. 4-5) и только потом толкают рычаг.

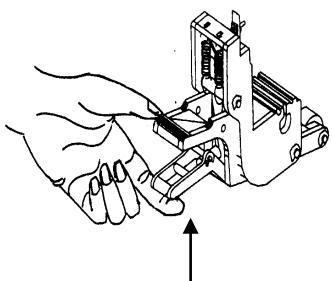

Нажать снизу, чтобы освободить захват

ВКЛЮЧИТЬ

Рис. 4-5

4.1.2 Загрузка рулонного материала

Шаг 1

Направляющие втулки держателя поместить на два держателя (рис. 4-6).

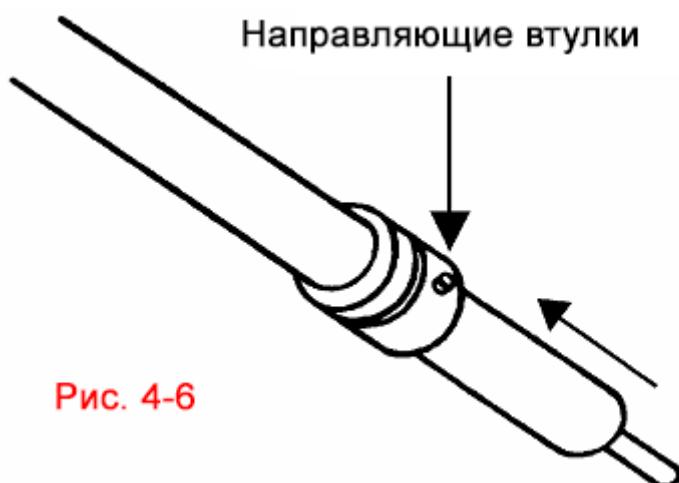
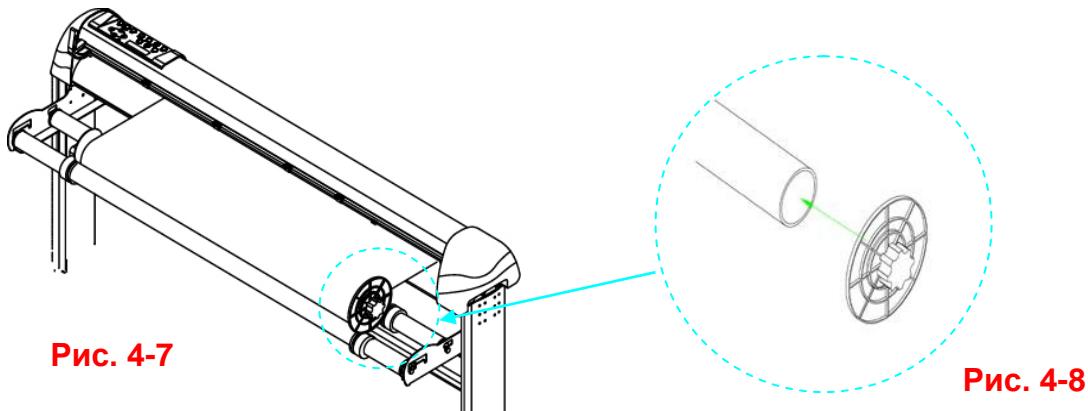


Рис. 4-6


Шаг 2**— Вариант А (с фланцами для рулона) (Рекомендовано)**

Вставить с обеих сторон рулона фланцы в сердечник рулона и плотно затянуть винтами ручной затяжки, зафиксировав рулон (рис. 4-7).

Установить рулон с материалом на держатели. Отрегулировать положение рулона так, чтобы фланцы проворачивались в проточках направляющих втулок (рис. 4-8).



**Рис. 4-7****Рис. 4-8****— Вариант В**

Вставить два держателя рулона в опорный узел, затем поместить рулон между двумя держателями (рис 4-9).

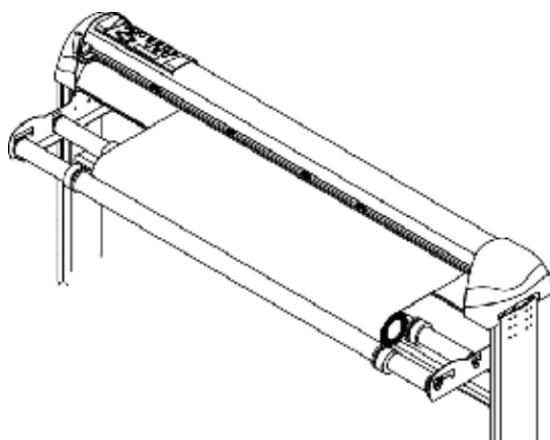**Рис. 4-9**

Шаг 3

Загрузить материал в устройство так, чтобы край рулона лег на опорную пластину. См. «4.1.1. Загрузка листового материала». После загрузки рулона расправить материал на опорной пластине и надежно зафиксировать переднюю кромку рулона (рис. 4-10).

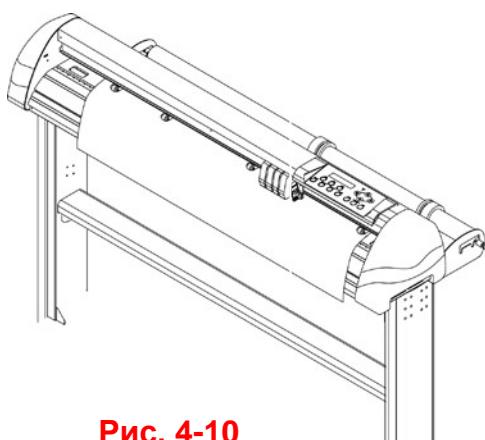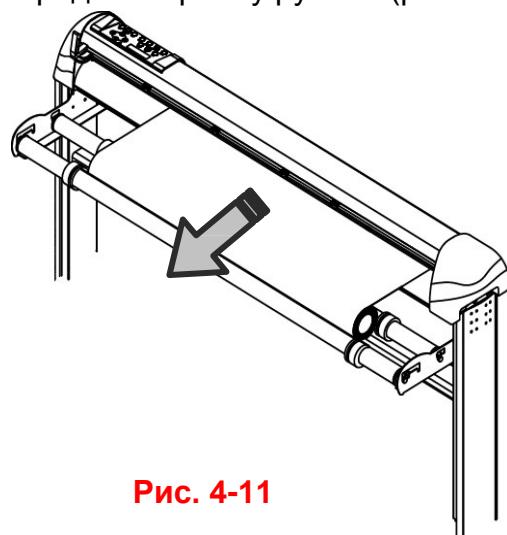**Рис. 4-10****Рис. 4-11****Шаг 4**

Провернуть рулон в направлении намотки, добившись равномерного натяжения материала (рис. 4-11).

Прим.

Проверить, чтобы материал натянут равномерно по всей ширине. Провисание материала на опорной пластине ведет к проблемам с отслеживанием!

Шаг 5

Передвинуть прижимные ролики в нужное положение. Они должны обязательно находиться над решетчатыми барабанами.

Шаг 6

Отвести рычаг назад, чтобы опустить прижимные ролики.

Шаг 7

Направляющие втулки держателя поместить на два держателя, зафиксировав рулон.

Шаг 8

Включить питание и выбрать нужный режим для настройки (Roll, Edge или Single) или задать настройки по умолчанию (Default). Параметры Roll in Sizing и Roll Type sizing задаются после включения плоттера. Режущий плоттер готов к работе.

Шаг 9

Для снятия материала повторить шаги в обратном порядке.

4.2 Отслеживание

Чтобы обеспечить качество отслеживания для длинномерных макетов, рекомендуется соблюдать правила загрузки материала, изложенные ниже.

При длине материала менее 4 м оставляют поля от 0,5 до 25 мм от левой и правой кромок материала (рис 4-12).

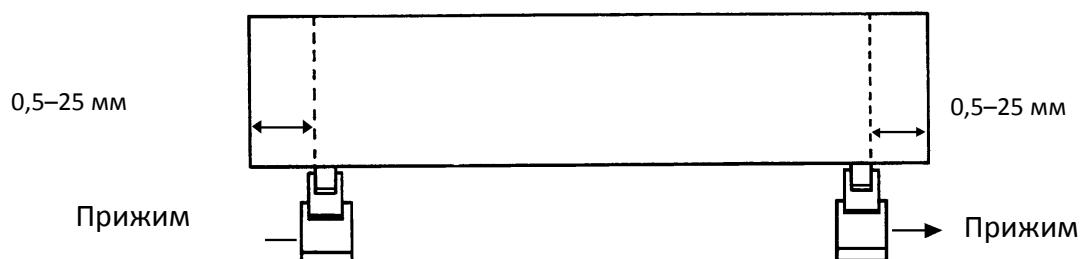


Рис. 4-12

При длине материала более 4 м оставляют поля не менее 25 мм от левой и правой кромок материала (рис 4-13).

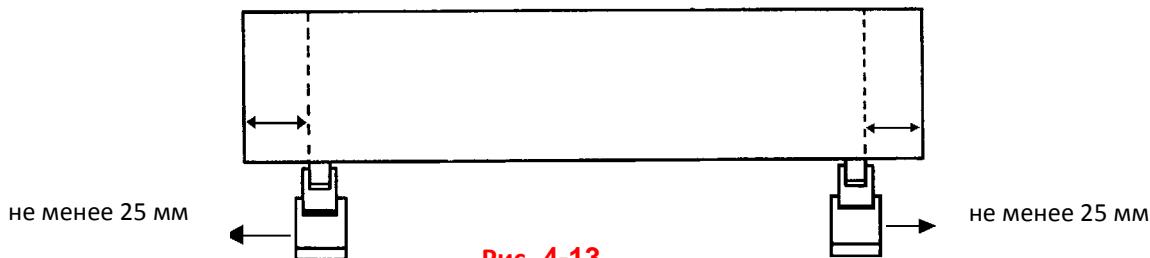


Рис. 4-13

Подробнее см. «4.5. Как получить длинномерное изделие».

4.3 Усилие реза и регулировка смещения


Чтобы получить хорошие результаты резки, до отправки дизайна на плоттер можно провести тестирование. Функцию Cut Test повторяют до получения нужного результата на материале.

После измерения материала нажать кнопку [CUT TEST], выбрать square cut и подтвердить клавишей [ENTER].

Усилие реза и величина смещения по умолчанию составляют 80 г и 0,275 мм, соответственно. Клавишами со стрелками переместить каретку в нужную позицию. Клавишей [ENTER] запустить тестовый рез.

Примечание. При тестовом резе одновременно задается новая исходная точка.

Плоттер вырежет нужный макет. Следует проверить, насколько легко облой отделяется от материала. Если легко, усилие реза выбрано верно. Если облой не отделяется или прорезан, клавишей [FORCE] отрегулировать усилие инструмента до получения нужного результата (рис. 4-14).

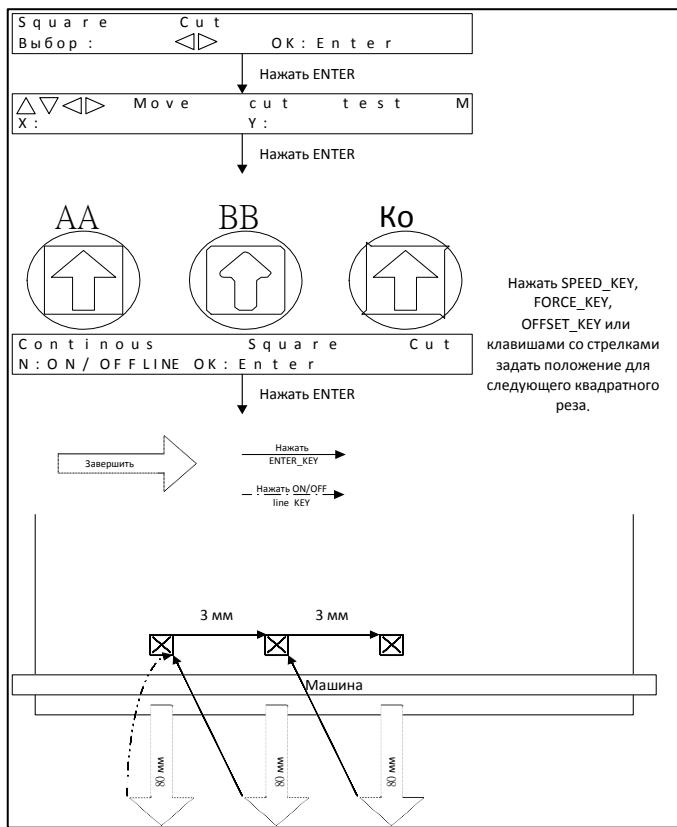

Если получен результат типа BB или CC, следует регулировать смещение клавишей [OFFSET] до получения результата AA.

Рис. 4-14

4.4 Как вырезать буквы в 3 мм

Для получения качественного результата рекомендуется брать узкие материалы.

При работе с широкими материалами:

1. Расположить два прижимных ролика как можно ближе с двух сторон реза.
2. Убедиться, что материал выровнен, натяжение равномерное по ширине.
3. Рекомендованные настройки:

Усилие реза: 55 г (или в зависимости от материала)

Скорость реза: 45–50 см/с

Скорость инструмента: 45–60 см/с

Плавный рез: Disable

Качество: Small Letter

4.5 Как получить длинномерное изделие

Для резки длинномерного изделия из рулона тяжелого и широкого винила или бумаги использовать функцию AUTO UNROLL MEDIA. Для получения наилучшего качества рекомендованы следующие параметры. Качество результата может отличаться для разных материалов.

1. При длине макета от 3 до 5 м: скорость реза — менее 72 см/с, качество реза — Normal.
2. При длине макета от 5 м и сложном для резки материале скорость реза рекомендуется еще снизить.
3. После загрузки рулона расправить материал на опорной пластине и надежно зафиксировать переднюю кромку рулона (рис. 4-15).

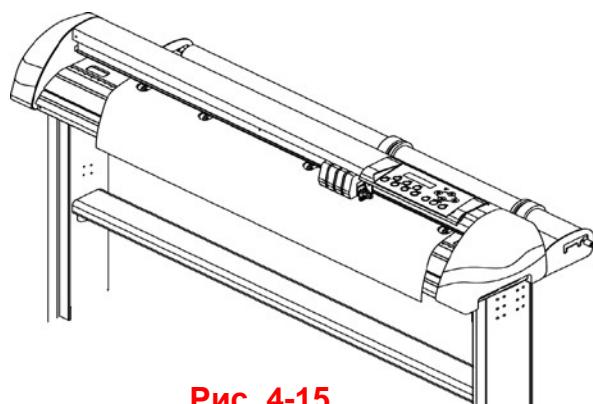


Рис. 4-15

Провернуть рулон в направлении намотки, добившись равномерного натяжения материала (рис. 4-16).

Убедиться, что материал натянут равномерно по всей ширине. Провисание материала на опорной пластине приведет к проблемам с отслеживанием.

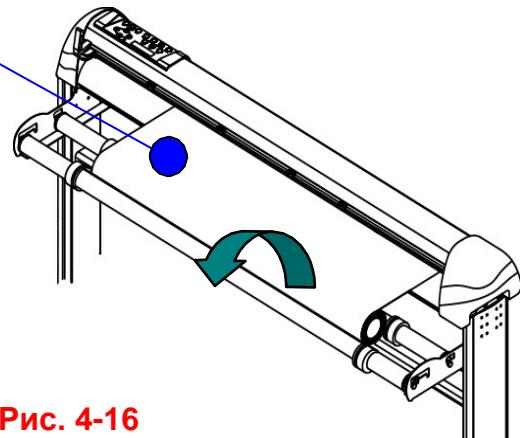


Рис. 4-16

4. Активировать прижимные ролики.
5. Направляющие втулки держателя поместить на два держателя, зафиксировав рулон.
6. Выступающая высота ножа должна быть больше толщины поливинила. (См. приложение «Параметры ножей: об инструменте».) Выполнив все шаги, можно приступать к изготовлению крупноформатных изделий.

4.6 Как закончить резку

Закончив работу, поднять рычаг для загрузки листов и вынуть материал. Отрезать готовую продукцию удобно с помощью безопасного ножа (входит в комплект) по отрезному пазу (рис. 4-17).


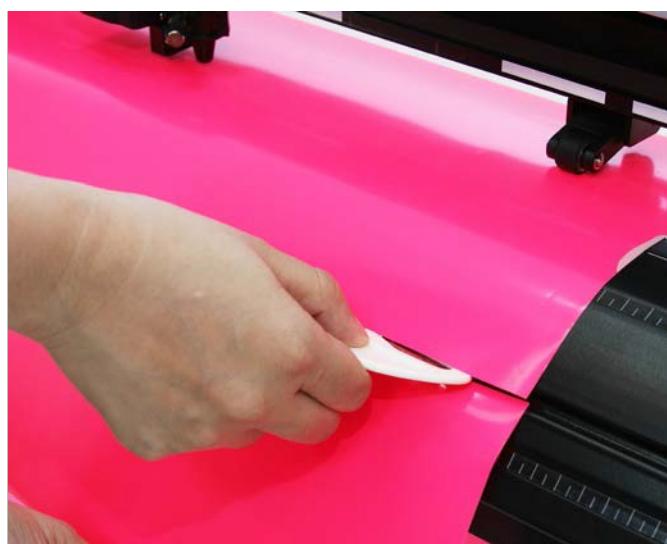


Рис. 4-17

4.7 Настройка драйвера печати Jaguar V

4.7.1 Настройка драйвера печати Jaguar V > Вкладка Option

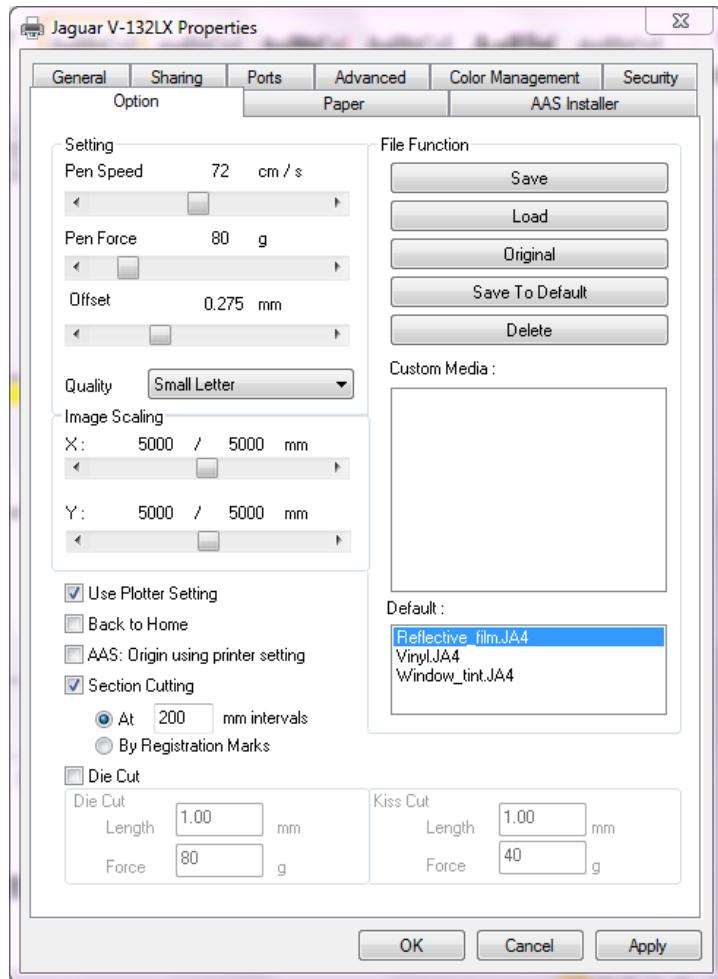

Настройка: Перечисленные ниже параметры устанавливаются в зависимости от приложения и желаемых результатов.

Quality:

[Ниже скорость / выше качество - Выше скорость / ниже качество]

Параметр Cutting Quality задает соотношение качества и скорости в зависимости от конкретного задания. Режим Draft — самая высокая скорость в ущерб качеству.

Режим Small letter — самое высокое качество в ущерб скорости. Необходимо учитывать, что скорость и качество — понятия взаимоисключающие.

Use Plotter Setting:


Параметры будут соответствовать введенным с панели управления.

Back to home:

При установке флагжка каретка будет возвращаться в исходную позицию.

Section Cutting:

Пользователи могут выводить длинномерные макеты посегментно. Результат будет стабильнее, а качество печати — выше. Сегменты можно настроить по приводочным меткам или ввести значения вручную. Закончив резку первого сегмента, плоттер перейдет ко второму. См. рис. ниже:

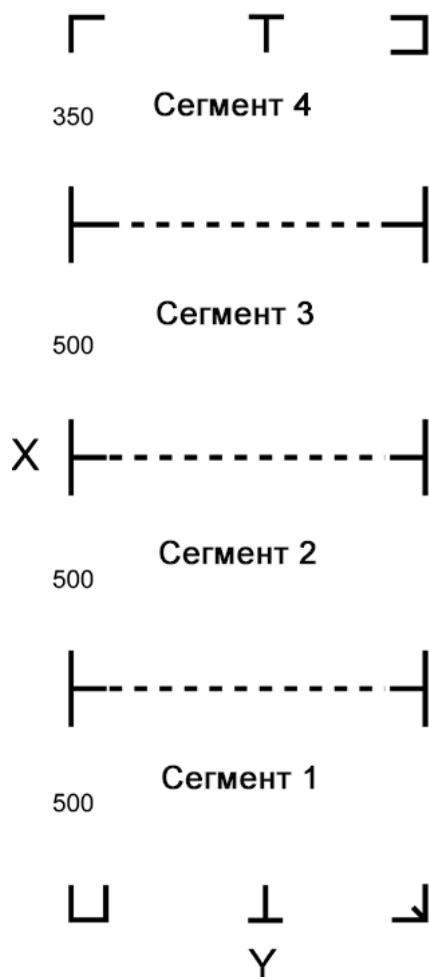**File Function:**

Функция позволяет сохранять ранее заданные параметры скорости, силы, смещения и качества. При повторяющихся работах это позволяет сохранять самые востребованные настройки в виде файлов и загружать их по мере необходимости.

- **SAVE:** Сохраняет текущие настройки драйвера печати в файл в указанной папке компьютера. (Файлы с параметрами помечаются расширением серии Jaguar V).

- **LOAD:** Загружает ранее сохраненные параметры драйвера печати.
- **ORIGINAL:** Загружает исходные заводские параметры драйвера печати.
- **SAVE TO DEFAULT:** Сохраняет текущие параметры драйвера печати как исходные параметры по умолчанию.
- **DELETE:** Удаляет выбранный файл из раздела Custom Media. Настройки в разделе Default удалить невозможно. Внимание: функция удаляет только список, показанный в разделе Custom Media, не затрагивая файл на жестком диске. Удалить файл с жесткого диска можно только вручную через операционную систему.
- **Custom Media:** Раздел содержит список недавно созданных и использованных файлов с параметрами настройки. Для удобства работы можно сохранять более 50 файлов.
- **Default:** В разделе содержатся эталонные настройки для проверенных материалов, обеспечивающие наилучшие результаты резки. Рекомендованные параметры могут нуждаться в корректировке в зависимости от поставщика материалов.

• **Die Cut**

Функцию высечки активируют вместе с функцией Kiss Cut (Надсечка), чтобы материал после резки не падал и не собирался под кареткой. В режиме Die cut прорезается подложка материала, в режиме Kiss Cut прорезается только верхний слой, но не подложка. Соответственно, на верхнем слое остаются только небольшие фрагменты подложки, а на листах подложки воспроизводится весь макет (рис. 18 и 19).


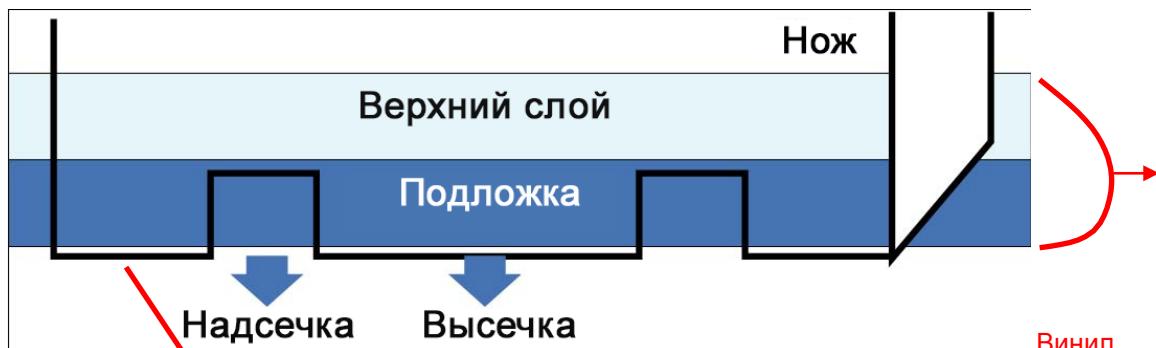


Рис. 4-18



Рис. 4-19

Для активации функции Die Cut перейти в меню Option, установить флагок Die Cut и ввести нужные параметры Length (Длина) и Force (Усилие) для высечки и надсечки. Подтвердить кнопкой OK (рис. 4-20).

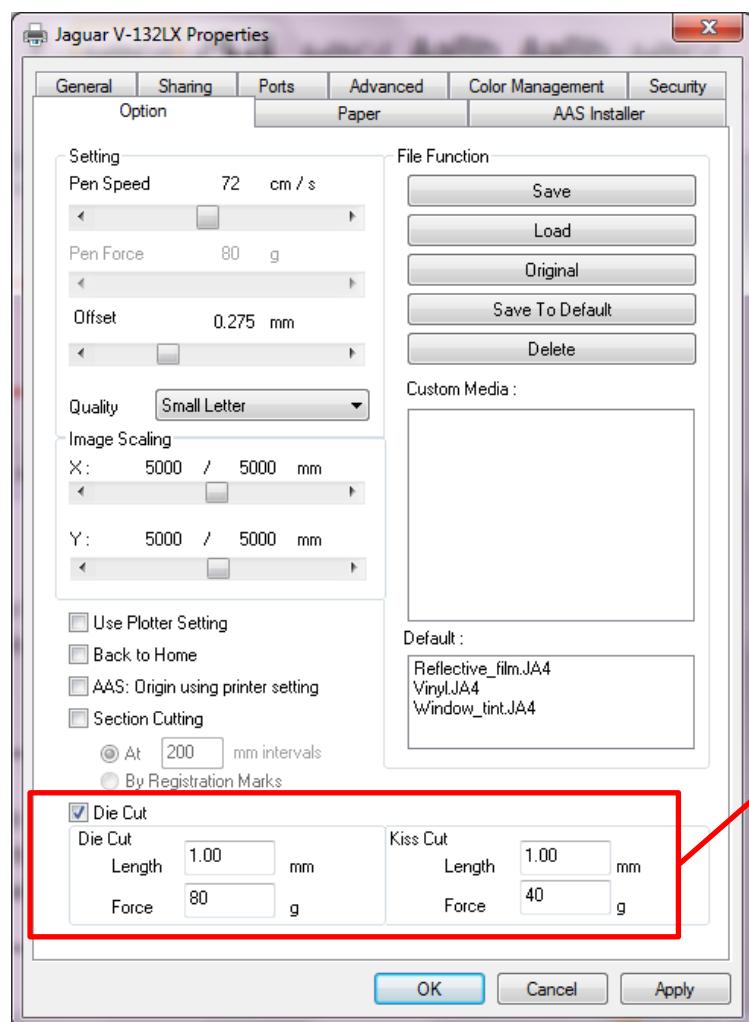

Прим.

Длина линии реза для высечки составляет от 0 до 2000 мм, для надсечки — от 0 до 100 мм.


Рис. 4-20

По окончании задания, когда флажок Die Cut снова будет снят, можно отрегулировать стандартную скорость пера, усилие прижатия пера и смещение в разделе сверху (см. рис 4-21).

Примечание:

1. Сначала необходимо задать высоту ножа для прорезания верхнего слоя и подложки. После этого отрегулировать усилие реза для получения оптимальных результатов.
2. После активации функции Die Cut она применяется ко всем линиям объекта.

4.7.2 Настройка драйвера печати Jaguar V > Вкладка Paper

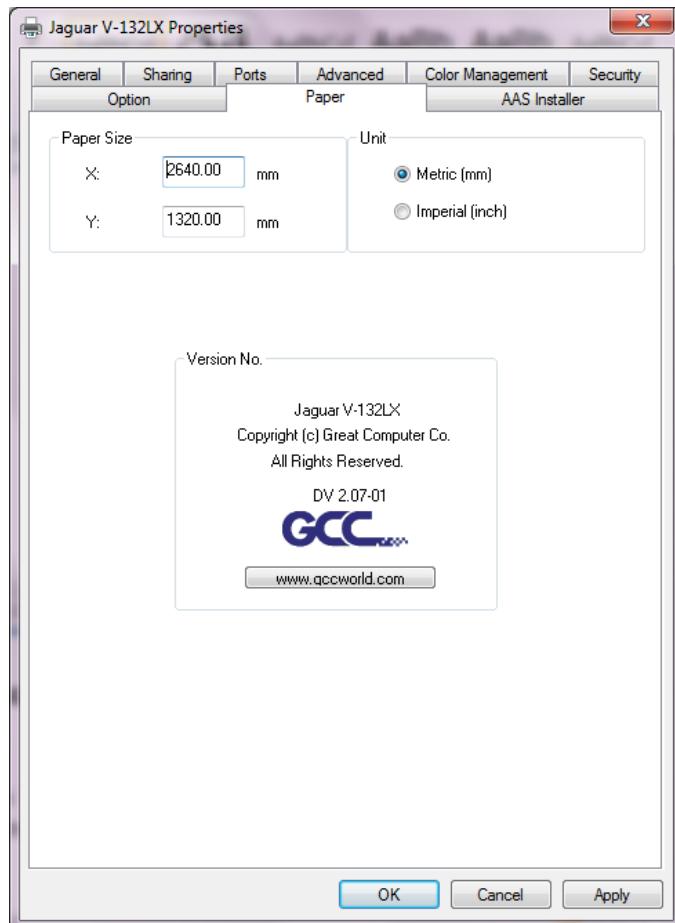

Paper Size (Формат бумаги) на вкладке Paper [ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ:

Y = ширина устройства; X рассчитывается автоматически умножением длины Y на два]

Формат бумаги соответствует общей рабочей площади. Значение X соответствует длине, Y — ширине. Для лучшего качества реза формат бумаги должен соответствовать изображению.

Unit (Единицы измерения) на вкладке Paper [ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ:

Metric (мм)

Для настройки стандартных единиц измерения, с которыми будет работать драйвер Jaguar V, — метрических или дюймовых.

4.8. Рекомендованные настройки для различных материалов

Параметры ниже используются для материалов из таблицы, сертифицированных GCC.

Материал	Наклейки под заказ / на стены	Наклейки на автомобили	Витринный декор	Тонирование витрин
Нож	красный	красный	красный	красный /
Длина лезвия, мм	0,28	0,27	0,25	0,09
Усилие, гс	105	85	95	70
Скорость, см/с	72	60	65	72
Смещение, мм	0,25	0,25	0,25	0,25
Рекомендованная модель	RX, Jaguar, Puma, EX, AR	RX, Jaguar, Puma, EX, AR	RX, Jaguar, Puma, EX, AR	RX, Jaguar, Puma, EX, AR
Материал	Трафарет	Светоотраж. пленка	Флок	Картон
Нож	красный / зеленый	зеленый	зеленый	зеленый
Длина лезвия, мм	0,3	0,5	0,3	0,3
Усилие, гс	180	380	135	165
Скорость, см/с	15	3	30	30
Смещение, мм	0,25 / 0,5	0,5	0,5	0,5
Рекомендованная модель	RX, Jaguar, Puma, EX, AR	RX, Jaguar, Puma, EX	RX, Jaguar, Puma, EX, AR	RX, Jaguar, Puma, EX, AR
Материал	Магниты	Тонировочная защита	Стразы	Маска для пескоструйки
Нож	зеленый	зеленый	зеленый	синий
Длина лезвия, мм	0,8	0,3	0,8	0,27
Усилие, гс	580	320	190	85
Скорость, см/с	3	3	15	60
Смещение, мм	0,5	0,5	0,5	0,25
Рекомендованная модель	RX, Jaguar	RX, Jaguar, Puma, EX	RX, Jaguar, Puma	RX, Jaguar, Puma, EX, AR
Материал	Мелкий текст (винил)			
Нож	черный			
Длина лезвия, мм	0,27			
Усилие, гс	толстый: 150 тонкий: 90			
Скорость, см/с	9			
Смещение, мм	0,175			
Рекомендованная модель	RX, Jaguar, Puma			

Раздел 5. Автоматическое выравнивание


Внимание! Это глава представляет собой вводную инструкцию к AAS II. Пошаговые инструкции приведены в следующих главах: 08_A-3 Модуль CorelDraw, 08_A-4 Модуль Illustrator, 08_A-5 Модуль GreatCut.

5.1 Общая информация


Серия режущих плоттеров Jaguar V LX укомплектована стандартной системой автоматического выравнивания (AAS II), которая распознает приводочные метки на отпечатках, гарантируя точность реза.

Уведомление

- Избегать горизонтального освещения модуля AAS любым источником света.

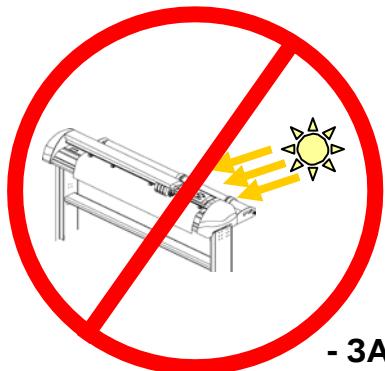

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ

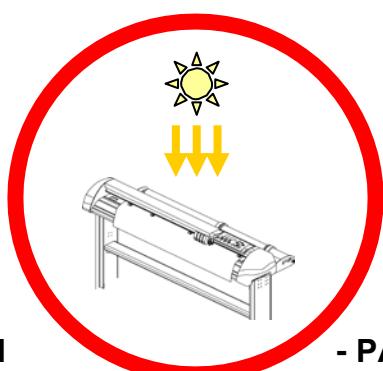

- РАЗРЕШЕНО

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать крышку модуля AAS в процессе работы.



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5.2 Система контурной резки AAS

Исключительная точность работы системы AAS обеспечивается специальными калибровочными процедурами. Для работы с системой AAS необходимо уметь загружать материал (см. «4.1. Загрузка материала».)

5.2.1 Примечание по приводочным меткам

Первая приводочная метка должна отличаться, чтобы ее распознавала система AAS. На автоматическое считывание меток влияют следующие факторы.

- Тип материала
- Расположение приводочных меток
- Диапазон считывания для распознавания приводочных меток
- Положение приводочных меток и материала

Приводочные метки должны быть:

- созданы в программе для резки типа SignPal или модуля GCC для CorelDRAW
- черного цвета (важно качество печати приводочных меток: неверные цвета, проблемы приводки, размытие, размазывание могут ухудшить результаты резки)
- Length: длина меток
 - Диапазон: от 5 до 50 мм
 - Оптимально: 25 мм
- Thickness: толщина линии меток
 - Диапазон: от 1 до 2 мм
 - Оптимально: 1 мм
- Поля: расстояние между метками и изображениями
 - Диапазон: от 0 до 50 мм
 - Оптимально: 5 мм

Режущий плоттер не распознает метки, если:

- Перед распознаванием каретку плоттера не подвели к внешней границе первой метки (зону автоматического распознавания первой приводочной метки см. на рис. 5-7.).
- Средняя толщина более 0,8 мм.
- Используется прозрачный материал.
- Рисунок не монохромный. Отпечатанные на цветной поверхности метки не считаются.
- Поверхность материала испачкана или измята.

5.2.2 AAS II для Jaguar V

В AAS II есть три схемы работы с метками: 4-Point Positioning (по 4 точкам), Segmental Positioning (по сегментам), Multiple Copies (создание копий). Перед печатью макетов на струйном принтере необходимо добавить к макету приводочные метки, созданные в программе для резки типа SignPal или модуля GCC для CorelDRAW. Режущие плоттеры GCC не работают с рисунками и метками, сделанными от руки. Подробнее о настройке приводочных меток в программе резки см. «**Приложение А-3: Инструкция по программному модулю CorelDRAW**», «**Приложение А-4: Инструкция по программному модулю Illustrator**», «**Приложение А-5: Инструкция по программному модулю GreatCut**» и «**Приложение А-6: Инструкция по SignPal 10.5**».

1. Позиционирование по 4 точкам

Базовая схема автоматического распознавания приводочных меток в AAS II и контурной резки изображений внутри этих меток.

- Команда: Esc.D1;(XDist);(YDist):
- Компоновка: 4 приводочные метки по четырем углам вокруг макета.



2. Позиционирование по сегментам

К четырем исходным точкам добавляются промежуточные приводочные метки по осям X и Y для большой точности резки, особенно крупных изображений.


- **Команда:** Esc.D2;(XDist);(YDist);(XStep);(YStep):
- **Компоновка:**
 - Промежуточное расстояние по оси X: от 200 до 600 мм, по умолчанию 300 мм
 - Промежуточное расстояние по оси Y: от 200 до 600 мм, по умолчанию 300 мм



■ Точная резка длинномерных макетов

Для более качественных результатов серия Jaguar V работает с посегментной резкой.

- Объект обрабатывается по сегментам с учетом настроек схемы Segmental Positioning.
- Последовательность: Сегмент 1-> Сегмент 2-> Сегмент 3-> Сегмент 4

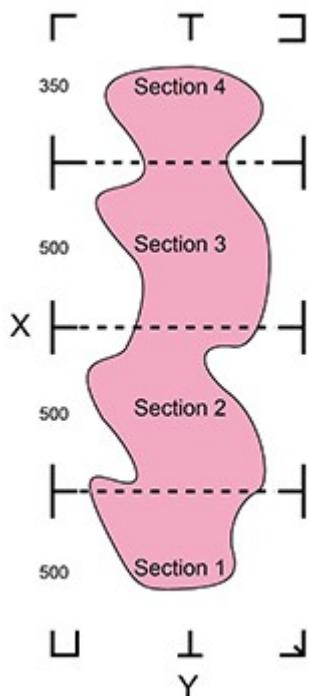


3. Multiple Copies (Создание копий)

Функция используется для тиражирования изображений, если нужно получить сразу несколько экземпляров. Датчик AAS II автоматически отсканирует приводочные метки для каждого отдельного изображения, обеспечив точность реза.

- **Команда:** Esc.D3;(XCopies);(YCopies);(Space):

- **Компоновка:**

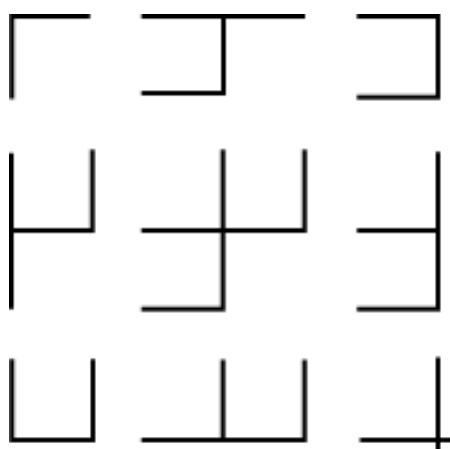

5.2.3 Автоматическое определение направления макета

Для удобства пользователей устройства серии JAGUAR V автоматически определяют направление подачи материала при контурной резке. На рис. 5-1 показана последовательность распознавания приводочных меток при стандартной подаче материала (1->2->3->4). На рис. 5-2 устройство JAGUAR V распознает приводочные метки (3->4->1->2) при подаче в обратном направлении. Плоттеры серии JAGUAR V распознают метки и выполняют контурную резку независимо от способа загрузки материала.


Алгоритм распознавания направления:

(См. рис. 5-2)

- a. Распознавание положения третьей приводочной метки
- b. Переход к четвертой приводочной метке для определения направления
(Направление распознается по четвертой приводочной метке)
- c. Перед началом резки драйвер обрабатывает информацию
- d. Метки распознаны, идет выполнение задания


(Последовательность распознавания меток (3->4->1->2)

Рис. 5-1

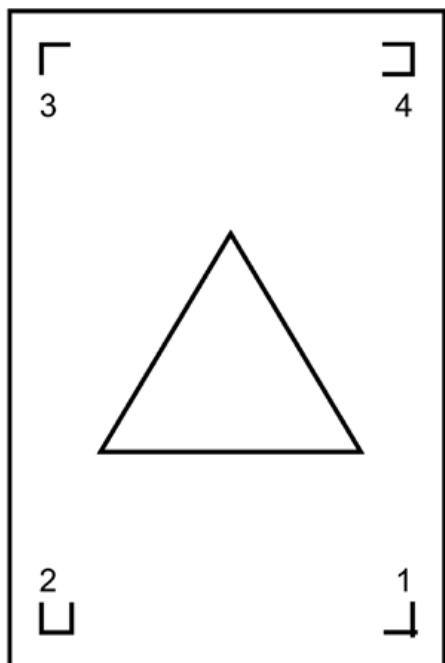

Обычное направление подачи 1->2->3->4

Рис. 5-2

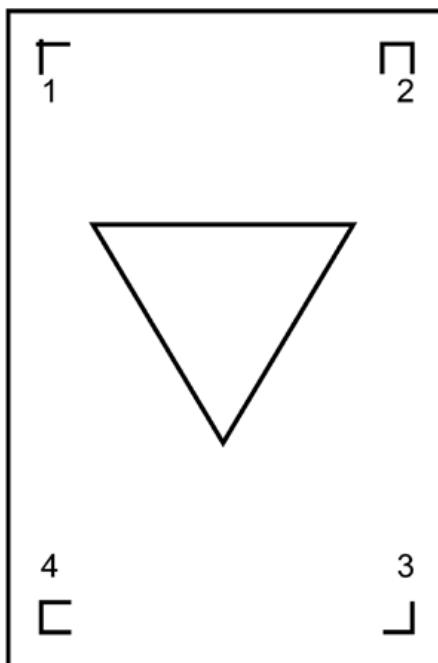

Обратное направление подачи 3->4->1->2

5.3 Проверка смещения через AAS

Перед выполнением контурной резки с системой AAS рекомендуется распечатать тестовый файл с установочного диска DVD, чтобы обеспечить точность реза на Jaguar V.


Для AASII предусмотрено два тестовых файла:

1. AAS II_X_Y_Offset_Caberation_A4.eps (формат A4)
2. AAS II_X_Y_Offset_Caberation_600_600.eps (по умолчанию, рекомендован для тестирования)

- Распечатать тестовое изображение. (Рекомендован принтер с высокой точностью печати)
- Загрузить изображение в Jaguar V и отправить файл на резку для тестирования
- Если необходимо внести корректировки, отредактировать величину смещения, как описано ниже:
 - Замерить величину смещения отпечатанной линии и линии реза.
 - Ввести значение AAS Offset в разделе MISC с учетом полученных значений, затем нажать Enter
 - Повторно протестировать резку
- Величину смещения по осям X и Y для AAS II определяют следующим образом:

Горизонтальная линия — X, вертикальная линия — Y
(лицом к режущему плоттеру)

 - Если нужно сместить линию реза и отпечатанную линию по направлению к исходной метке, указывают отрицательное значение смещения. Если нужно сместить линию от исходной метки, вводят положительное значение смещения (см. рис. ниже). Это относится к обеим осям — X и Y.

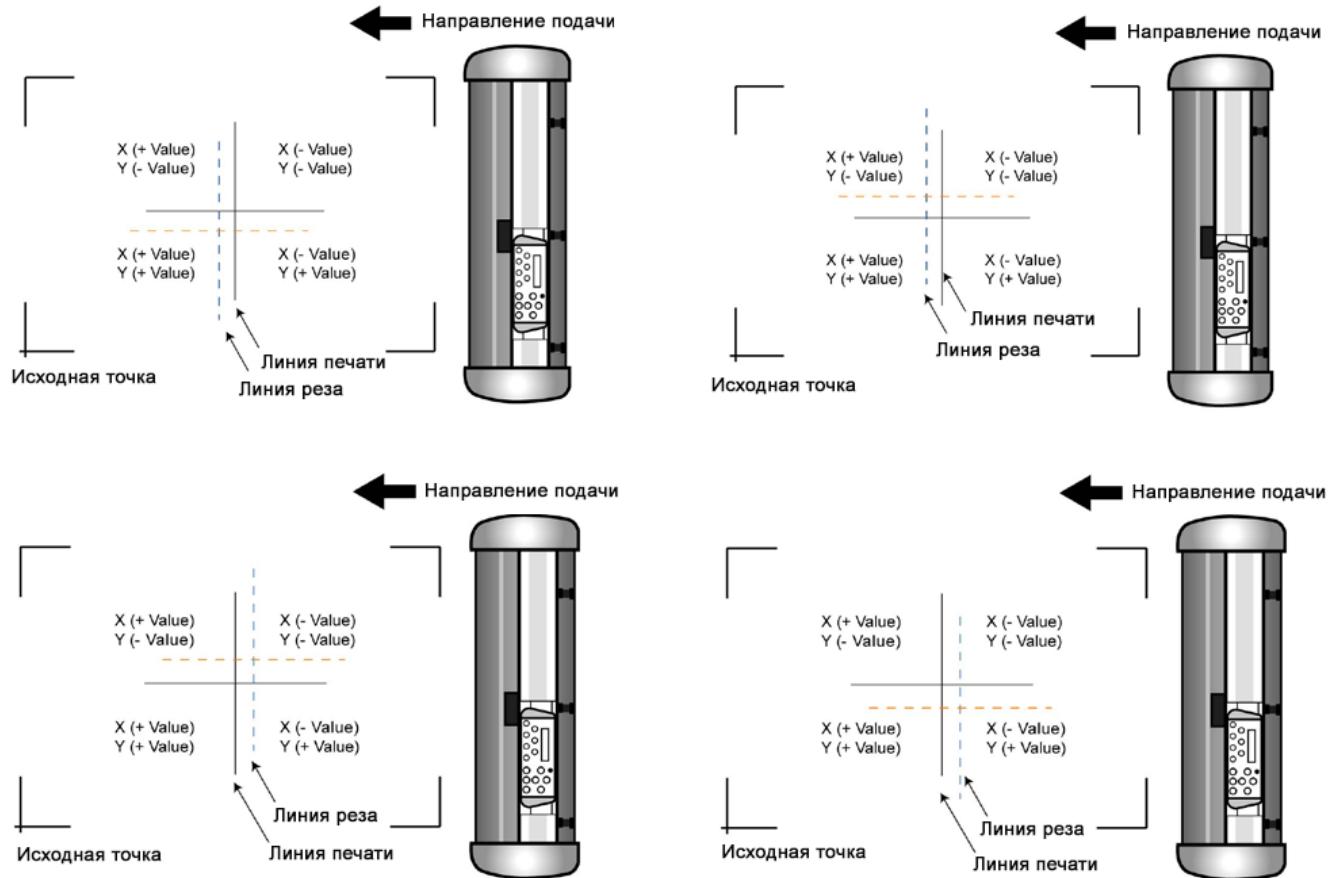

Примечание

- Перед изменением настроек AAS II выполняют масштабирование по ширине и длине.
- Для тестового изображения смещение ножа не задано. Его настраивают в зависимости от выбранного ножа.
- С вопросами обращаться к нам или к местному дистрибутору.

5.4 Допустимое смещение приводочных меток

Чтобы система распознала приводочные метки, необходимо следить за правильностью загрузки материала (по приводочной линейке на опорной пластине). При отклонениях, выходящих за приведенный диапазон, метки распознаны не будут.



5.5 Контурная резка

Для точности контурной резки с функцией AAS выполнить следующие шаги:

Шаг 1 Создать графику

- Создать изображение, которое нужно отпечатать и вырезать через программу.



- Создать контур реза вокруг изображения.



Совет 1. Оставлять место между изображением и контурной линией.

Совет 2. Создавать контур в отдельном слое и присваивать ему другой цвет.


- Добавить приводочные метки вокруг изображения.

Примечание:

Можно воспользоваться функцией Multiple Copies. Она автоматически копирует изображение и приводочные метки.

Шаг 2 Разместить приводочные метки

- Макет в AAS:

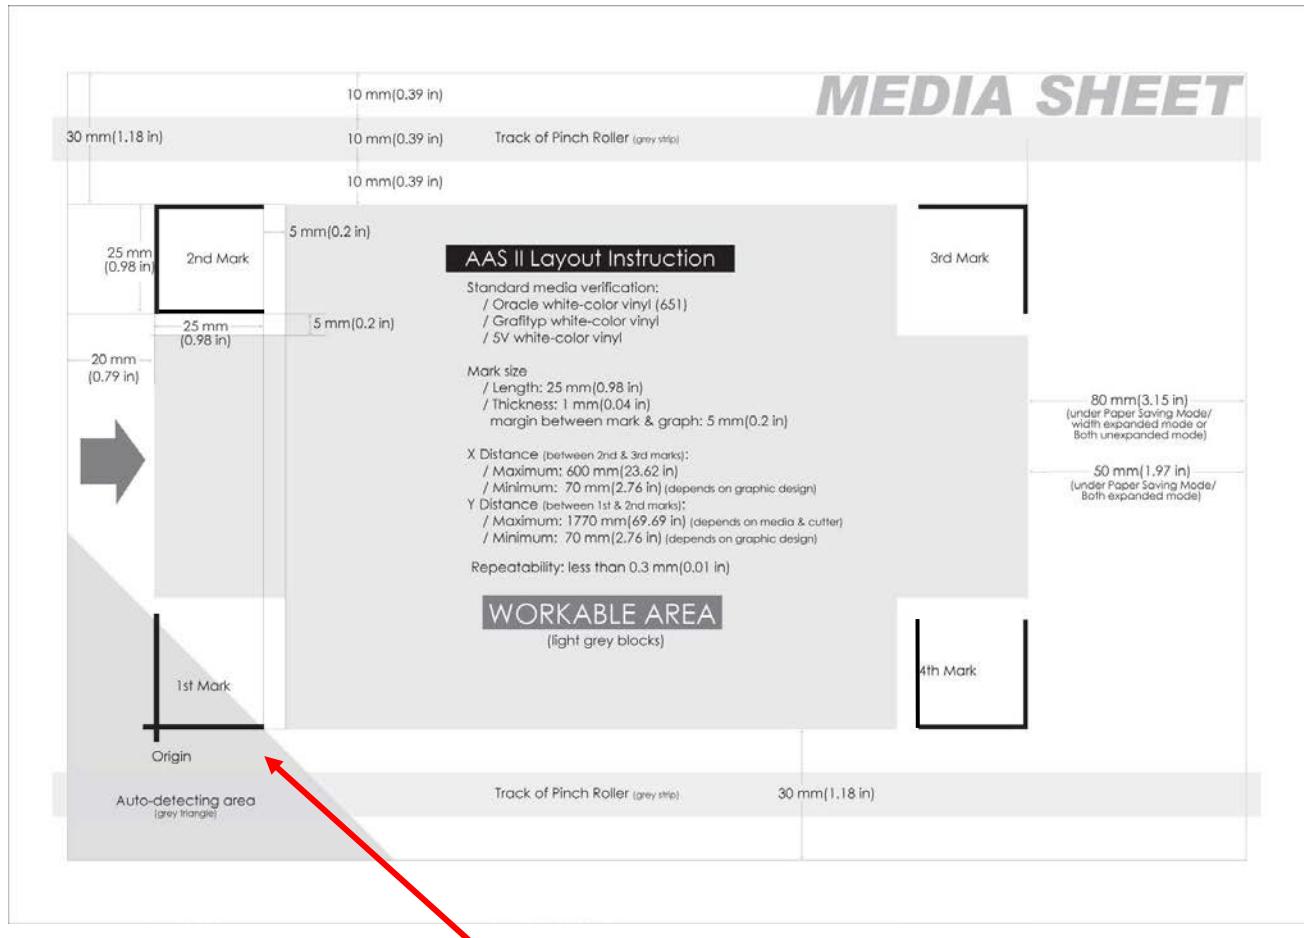


* Функция автораспознавания на 1-й метке охватывает серую зону.

- Рекомендованы поля в 30 мм слева и справа от листа материала.
- Рекомендованы поля от верхней кромки листа от 20 до 30 мм, от нижней кромки — не менее 50 мм во избежание падения листа и на случай ошибки в размерах материала.

Шаг 3 Отпечатать графику


- Отпечатать на принтере изображение и метки.
- При печати на рулоне придерживаться следующей ориентации:

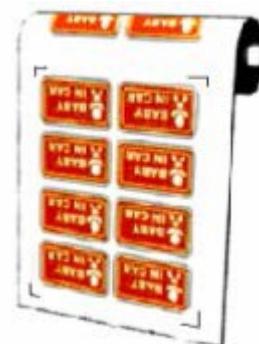

(масштаб = 100 %).

Шаг 4 Загрузить отпечаток в режущий плоттер

- Исходная метка должна отличаться от остальных приводочных меток.
Необходимо проверить правильность направления подачи.

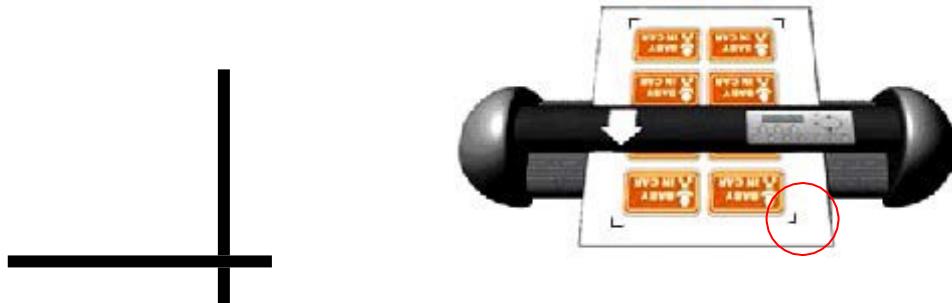**Шаг 5 Вырезать контур**

- Через программу дать команду выполнить задание на резку.

5.6 Советы по AAS

Для лучших результатов контурной резки придерживаться следующих правил.

- Работать с простыми источниками освещения, не освещать плоттер сбоку.
- Перед запуском системы AAS изменить максимальный формат бумаги в свойствах драйвера Jaguar V.

Шаг 1 В папке Printer & Fax на компьютере найти **модель Jaguar V**.

Шаг 2 Открыть окно Properties (Свойства) и выбрать вкладку Paper (Бумага).

Шаг 3 Изменить максимальный размер бумаги по оси X на **1200** мм.

- Скорость резки установить в диапазоне 300–600 мм/с.
- Проследить, чтобы прижимные ролики не закрывали приводочные метки.
- При распознавании приводочных меток убедиться, что материал не загнут.

Раздел 6. Базовое техническое обслуживание

В этом разделе рассмотрено базовое техническое обслуживание режущего плоттера, включая очистку. Все процедуры, не вошедшие в перечень ниже, выполняются только квалифицированным сервисным специалистом.

6.1 Очистка режущего плоттера

Необходимо регулярно и тщательно очищать режущий плоттер — от этого зависит качество его работы.

**Осторожно
при очистке!**



- Во избежание удара электрическим током перед очисткой режущий плоттер отключить от розетки электросети.
- Запрещается использовать для очистки растворители, абразивные чистящие средства и агрессивные моющие составы. Они могут повредить поверхность режущего плоттера и движущиеся части.

Рекомендованные процедуры:

- Осторожно протереть поверхность режущего плоттера безворсовой тканью. При необходимости смочить ткань водой или спиртом. Просушить и вытереть остатки влаги мягкой безворсовой тканью.
- Протереть направляющие рейки каретки от пыли и грязи.
- Удалить грязь и остатки материала из-под корпуса прижимного ролика с помощью пылесоса.
- Очистить опорную пластину, датчики бумаги, прижимной ролик влажной тканью, смоченной в воде или в спирте и просушить мягкой безворсовой тканью.
- Протереть стойку от пыли и грязи.

6.2 Очистка решетчатого барабана

1. Режущий плоттер отключить, каретку отодвинуть от очищаемой области.
2. Поднять прижимные ролики и отодвинуть от решетчатого барабана.
3. Жесткой щеткой (можно зубной) очистить поверхность барабана от пыли. В процессе очистки проворачивать барабан вручную. См. рис. 6-1.

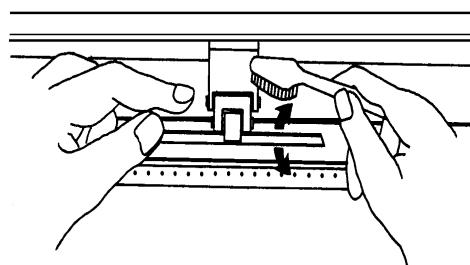


Рис. 6-1

6.3 Очистка прижимных роликов

1. Если прижимные ролики нуждаются в очистке, удалять загрязнения с обрезиненной части роликов следует безворсовой тканью или тупфером. Чтобы прижимной ролик не проворачивался при очистке, придерживать ролик пальцем.
2. Въевшиеся и стойкие загрязнения удалять безворсовой тканью или тупфером, смоченными в медицинском спирте.

Примечание. Очень важно обслуживать режущий плоттер ежедневно. Для точности и качества резки решетчатый барабан и прижимные ролики нуждаются в регулярной очистке.

Раздел 7. Поиск и устранение неисправностей

В этом разделе рассмотрены распространенные проблемы в процессе эксплуатации плоттера. Перед тем как знакомиться с содержимым раздела, убедитесь, что ваша программная среда совместима с режущим плоттером.

Примечание:

Перед тем как обращаться за техническим обслуживанием, необходимо убедиться, что проблема в режущем плоттере, а не в интерфейсе, в компьютере или в программном обеспечении.



Почему режущий плоттер не функционирует?

Вероятные причины:

7.1 Нарушения, не связанные с эксплуатацией

Сначала проверить следующее:

- Правильно ли подключен шнур питания к плоттеру?
- Правильно ли подключен шнур питания к источнику питания?
- Горит ли светодиодный индикатор питания?

Решения:

Если на дисплее отображаются сообщения, режущий плоттер исправен.

Отключить и повторно включить режущий плоттер. Проверить, сохранилась ли проблема.

Если на дисплее ничего не отображается, следует обратиться к техническим специалистам дилера.

7.2 Нарушения, связанные с эксплуатацией

К нарушениям работы могут привести механические неисправности и отказ функций. В сообщениях об ошибках, которые выводятся на дисплей, сначала указана проблема, затем рекомендованные действия. Если после выполнения рекомендованных действий проблема не исчезла, следует обратиться за техническим обслуживанием.

**Error, Check Media
Or Drum or X Motor**

В сообщении указывается, что проблема может быть по оси X. Проверить, работает ли барабан и правильно ли загружен материал. Для перезагрузки системы устранить нарушение и включить плоттер повторно.

**Error, Check Media
Or Y Motor**

В сообщении указывается, что каретке может что-то мешать на оси Y. Для перезагрузки системы устранить помеху и включить плоттер повторно.

**Error, Check Carriage
Sensor or VC Motor**

В сообщении указывается, что неисправен датчик опускания и поднятия ножа. Для перезагрузки системы отключить и повторно включить плоттер. Если проблема не исчезла, следует обратиться к техническому специалисту.

**Graph Was Clipped.
Data In Buffer**

В сообщении указывается, что область реза превысила лимит. Загрузить материал большего размера или уменьшить изображение. Для продолжения нажать клавишу на дисплее.

7.3 Нарушения взаимодействия режущего плоттера и компьютера

Представленные ниже сообщения указывают на нарушения взаимодействия режущего плоттера и компьютера.



Примечание:


Настроенные параметры обмена данными для компьютера
должны быть совместимы с требованиями плоттера.

HP-GL/2 Cmd. Error

Если режущий плоттер не распознает
команды HP-GL/2 или HP-GL,
проверить правильность применения
команд HP-GL/2 или HP-GL к режущему
плоттеру.


7.4 Отказ программных средств

Сначала проверить следующее:

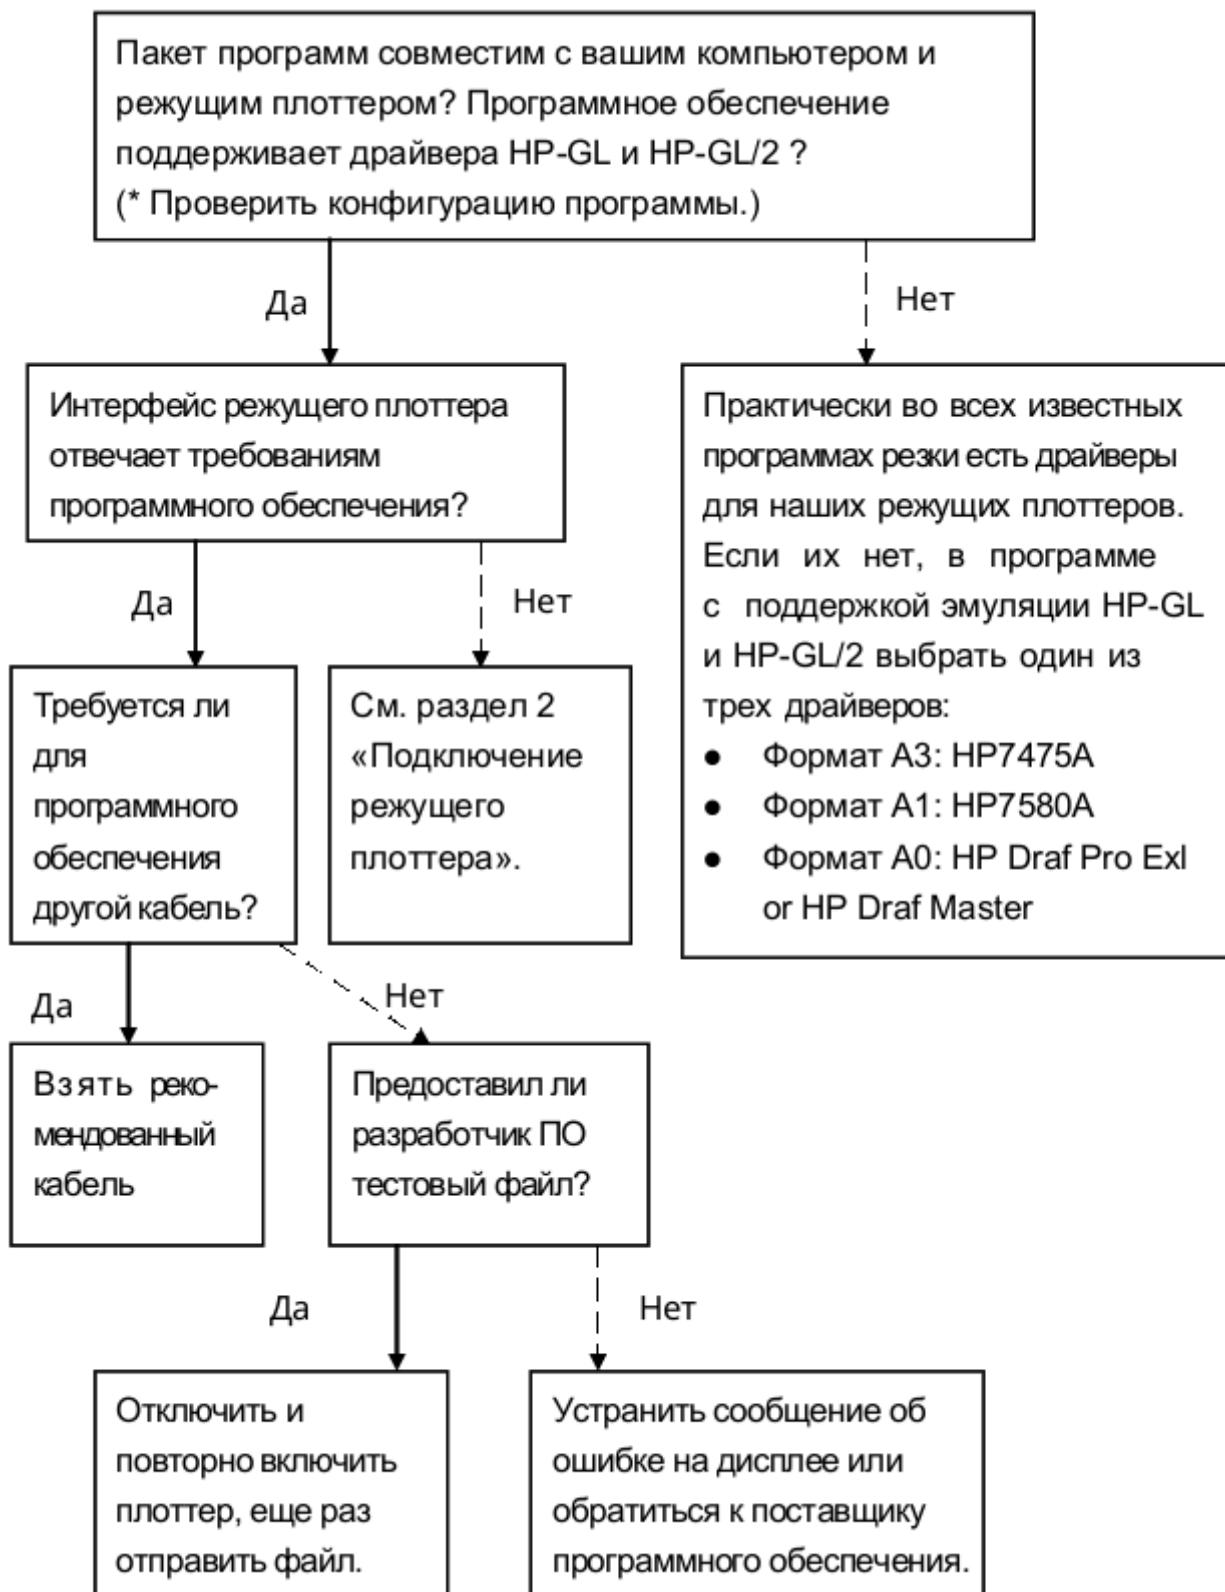

7.5 Снижение качества резки

Примечание. Очень важно обслуживать режущий плоттер ежедневно. Для точности и качества резки решетчатый барабан и прижимные ролики нуждаются в регулярной очистке.

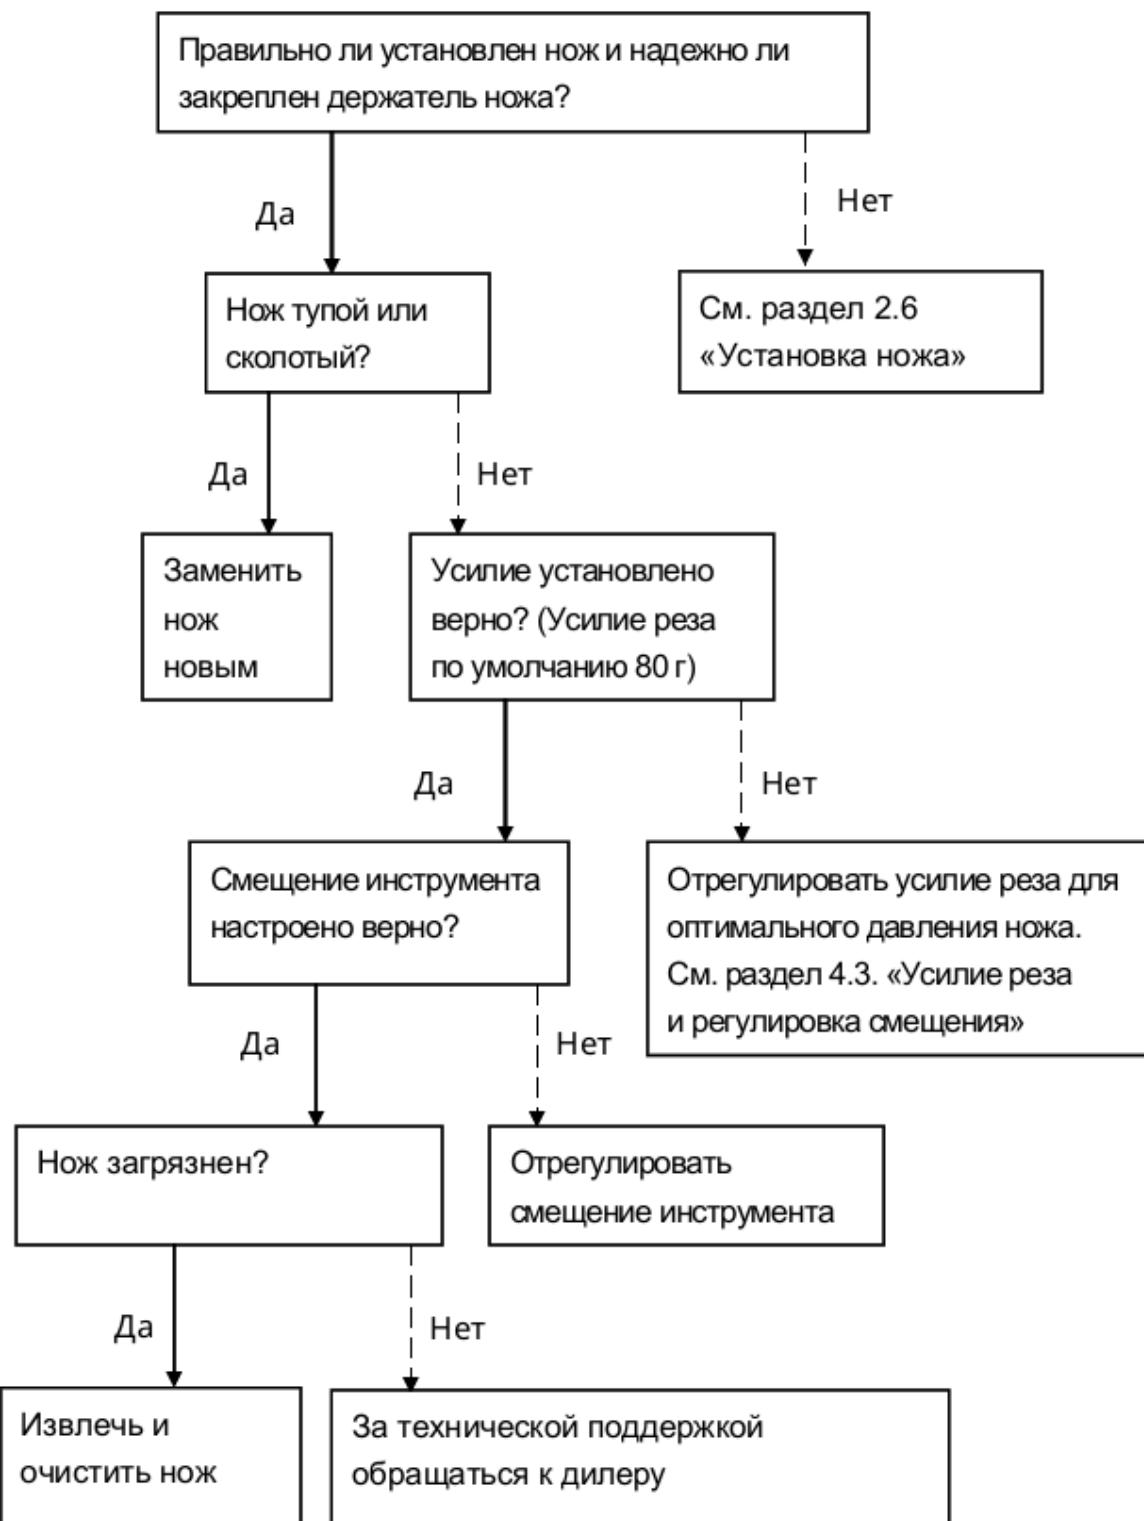

Jaguar V. Технические характеристики

Номер модели:	J5-61 (LX)	J5-101 (LX)	J5-132 (LX)	J5-183LX			
Способ работы	Роликовый						
Ширина реза, до	610 мм	1016 мм	1320 мм	1830 мм			
Длина реза, до	50 м						
Ширина материала, от	770 мм	1270 мм	1594 мм	1990 мм			
Ширина материала, от	50 мм			300 мм			
Кол-во прижимных роликов	3	4		6			
Допустимая толщина	0,8 мм						
Приводной двигатель	Серводвигатель постоянного тока						
Усилие реза	от 0 до 600 г						
Скорость реза, до	1530 мм/с (под углом 45°)						
Ускорение	4,2 G						
Смещение	от 0 до 1,0 мм (с шагом 0,025 мм)						
Буфер памяти	32 МБ / 16 МБ (с системой AAS)						
Интерфейсы	USB 2.0 (полноскоростной), последовательный (RS-232C), Ethernet						
Тип команд	HP-GL, HP-GL/2						
Физическое разрешение	0,006 мм						
Экранное разрешение	0,025 мм						
Точность перемещения	±0,254 или ±0,1% хода, по большей величине						
Повторяемость	±0,1 мм						
Сглаживание дуг и кривых	Да						
Настройка исходной точки	Да						
Функция тестирования реза	Да						
Тангенц. рез — эмуляция	Да						
Повтор	Да						
Копирование	Да						
Перфорация	Дополнительно						
Панель управления	ЖК (20 символов x 2 строки), 14 клавиш, 1 светодиодный индикатор питания						
Диаметр ножа	2,5 мм						
Источник электропитания	Переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц (автопереключение)						
Энергопотребление	Не более 110 Вт						
Габариты (ВxШxГ), мм	412 x 950 x 486	1096 x 1450 x 651	1111 x 1774 x 651	1127 x 2170 x 756			
Габариты (ВxШxГ), дюймы	16,2 x 37,4 x 19,1	43,1 x 57 x 25,6	43,7 x 69,8 x 25,6	44,4 x 85,4 x 29,8			
Масса нетто	18 кг	41,5 кг	50 кг	63 кг			
Стойка	Дополнительно	Стандарт					
Система автоматического выравнивания (AAS II)	Для моделей Jaguar V LX, включая позиционирование по сегментам и автоповорот						
Корзина для материала	Дополнительно						
Условия эксплуатации	Температура	от 15 °C до 30 °C					
	Влажность	От 25 % до 75 %					

- Совместимость с ОС Windows 7 и выше, MAC OS X 10.6 и выше. (* При приобретении серийного номера ПО Sure Cuts A Lot, работающего с Mac OS.)
- Спецификации и технические характеристики могут отличаться в зависимости от материала. Для оптимальных результатов рекомендуется проводить надлежащее систематическое техобслуживание устройства.
- GCC оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.
- Данные приведены для материала Avery MPI 3000, сертифицированного GCC.
- Приведенные выше технические характеристики действительны только при работе с материалами, сертифицированными GCC.

Jaguar V LX-R. Технические характеристики

Номер модели:	J5-61LX-R	J5-132LX-R
Способ работы	Роликовый	
Ширина реза, до	610 мм	1320 мм
Длина реза, до	50 м	
Не более Ширина	770 мм	1594 мм
Ширина материала, от	50 мм	
Кол-во прижимных роликов	3	4
Допустимая толщина	0,8 мм	
Приводной двигатель	Серводвигатель постоянного тока	
Усилие реза	от 0 до 600 г	
Скорость реза, до	1080 мм/с (под углом 45°)	
Ускорение	4,2 G (ускорение свободного падения)	
Смещение	от 0 до 1,0 мм (с шагом 0,025 мм)	
Буфер памяти	32 МБ / 16 МБ (с системой AAS)	
Интерфейсы	USB 2.0 (полноскоростной), последовательный (RS-232C), Ethernet	
Тип команд	HP-GL, HP-GL/2	
Физическое разрешение	0,006 мм	
Экранное разрешение	0,025 мм	
Точность перемещения	±0,254 или ±0,1% хода, по большей величине	
Повторяемость	±0,1 мм	
Сглаживание дуг и кривых	Да	
Настройка исходной точки	Да	
Функция тестирования реза	Да	
Тангенц. рез — эмуляция	Да	
Повтор	Да	
Копирование	Да	
Перфорация	Дополнительно	
Панель управления	ЖК (20 символов x 2 строки), 14 клавиш, 1 светодиодный индикатор питания	
Диаметр ножа	2,5 мм	
Источник электропитания	Переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц (автопереключение)	
Энергопотребление	Не более 110 Вт	
Габариты (ВxШxГ), мм	412 x 950 x 486	1111 x 1774 x 651
Габариты (ВxШxГ), дюймы	16,2 x 37,4 x 19,1	43,7 x 69,8 x 25,6
Масса нетто	18 кг	50 кг
Стойка	Дополнительно	Стандарт
Система автоматического выравнивания (AAS II)	Для моделей Jaguar V LX-R, включая позиционирование по сегментам и автоповорот	
Корзина для материала	Дополнительно	
Условия эксплуатации	Температура	от 15 °C до 30 °C
	Влажность	От 25 % до 75 %

- Серия V LX-R предназначена специально для светоотражающих пленок.
- Совместимость с ОС Windows 7 и выше, MAC OS X 10.6 и выше. (* При приобретении серийного номера ПО Sure Cuts A Lot, работающего с Mac OS.)
- Спецификации и технические характеристики могут отличаться в зависимости от материала. Для оптимальных результатов рекомендуется проводить надлежащее систематическое техобслуживание устройства.
- GCC оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.
- Данные приведены для материала Avery MPI 3000, сертифицированного GCC.
- Приведенные выше технические характеристики действительны только при работе с материалами, сертифицированными GCC.

Jaguar V LX-W. Технические характеристики

Номер модели:	J5-101LX-W	J5-183LX-W
Способ работы		Роликовый
Ширина реза, до	1016 мм	1830 мм
Длина реза, до		50 м
Не более Ширина	1270 мм	1900 мм
Ширина материала, от	50 мм	300 мм
Кол-во прижимных роликов	4	6
Допустимая толщина		0,8 мм
Приводной двигатель		Серводвигатель постоянного тока
Усилие реза		от 0 до 600 г
Скорость реза, до		1530 мм/с (под углом 45°)
Ускорение		4,2 G
Смещение		от 0 до 1,0 мм (с шагом 0,025 мм)
Буфер памяти		32 МБ / 16 МБ (с системой AAS)
Интерфейсы		USB 2.0 (полноскоростной), последовательный (RS-232C), Ethernet
Тип команд		HP-GL, HP-GL/2
Физическое разрешение		0,006 мм
Экранное разрешение		0,025 мм
Точность перемещения		±0,254 или ±0,1% хода, по большей величине
Повторяемость		±0,1 мм
Сглаживание дуг и кривых		Да
Настройка исходной точки		Да
Функция тестирования реза		Да
Тангенц. рез — эмуляция		Да
Повтор		Да
Копирование		Да
Перфорация		Дополнительно
Панель управления		ЖК (20 символов x 2 строки), 14 клавиш, 1 светодиодный индикатор питания
Диаметр ножа		2,5 мм
Источник электропитания		Переменное напряжение 100–240 В, 50/60 Гц (автопереключение)
Энергопотребление		Не более 110 Вт
Габариты (ВxШxГ), мм	1096 x 1450 x 651	1127 x 2170 x 756
Габариты (ВxШxГ), дюймы	43,1 x 57 x 25,6	44,4 x 85,4 x 29,8
Масса нетто	41,5 кг	63 кг
Стойка		Стандарт
Система автоматического выравнивания (AAS II)		Для моделей Jaguar V LX-W, включая позиционирование по сегментам и автоповорот
Корзина для материала		Дополнительно
Условия эксплуатации	Температура	от 15 °C до 30 °C
	Влажность	От 25 % до 75 %

- Серия Jaguar V LX-W предназначена специально для витринных пленок.
- Совместимость с ОС Windows 7 и выше, MAC OS X 10.6 и выше. (* При приобретении серийного номера ПО Sure Cuts A Lot, работающего с Mac OS.)
- Спецификации и технические характеристики могут отличаться в зависимости от материала. Для оптимальных результатов рекомендуется проводить надлежащее систематическое техобслуживание устройства.
- GCC оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.
- Данные приведены для материала Avery MPI 3000, сертифицированного GCC.
- Приведенные выше технические характеристики действительны только при работе с материалами, сертифицированными GCC.


Технические характеристики ножей

265019700G	Для толстой флуоресцентной и витринной тонировочной пленки. Также для работ из стандартного винила с мелкими деталями. Характеристики ножа: 45°, красная насадка , смещение 0,25 мм, диаметр лезвия 2,5 мм.
	
265017540G	Для резки светоотражающего винила, картона, флоха, острых краев трафарета, пескоструйных материалов. Характеристики ножа: 60°, зеленая насадка , смещение 0,50 мм, диаметр лезвия 2,5 мм.
	
265017550G	Для резки тонких пескоструйных масок и шаблонов. Нож особой конструкции с острым углом заточки для обработки острых углов. Характеристики ножа: 60°, синяя насадка , смещение 0,25 мм, диаметр лезвия 2,5 мм.
	
265017560G	Для резки мелкого текста и сложных деталей. Острый нож с минимальным смещением. Характеристики ножа: 50°, черная насадка , смещение 0,175 мм, диаметр лезвия 2,5 мм.
	
265017530G	Для тонких и хрупких материалов, включая витринные тонировочные пленки. Характеристики ножа: 25°, желтая насадка , смещение 0,25 мм, диаметр лезвия 2,5 мм.
	


Об инструменте

Общий термин, обозначающий нож для резки листов, перо для графопостроения и светодиодный прицел (дополнительно) для наведения на точку привязки.

СМЕЩЕНИЕ — расстояние, на которое сдвинуто лезвие ножа относительно центральной линии ножа.

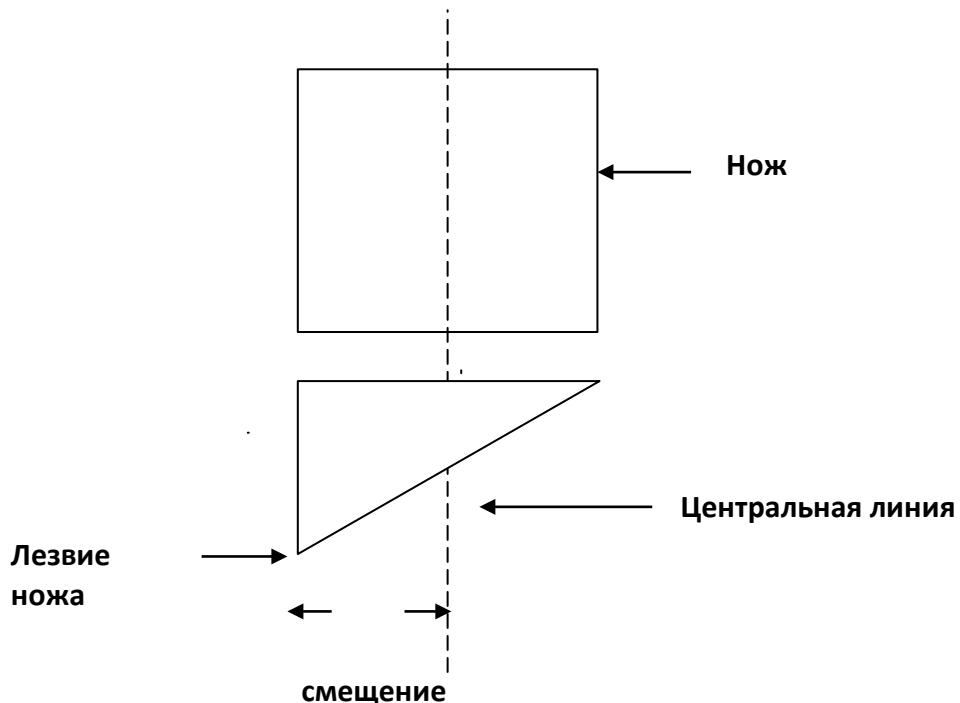

Выступающая высота ножа

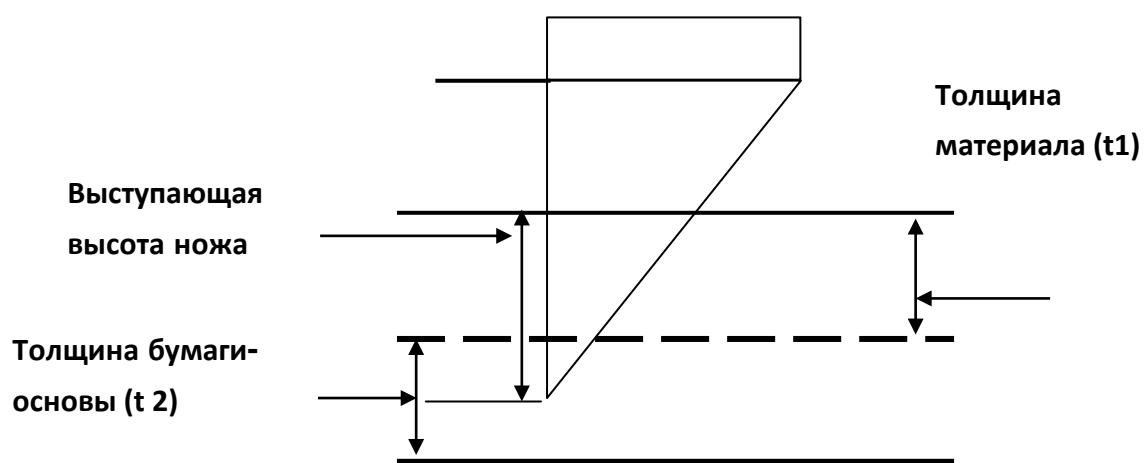


Высота, на которую выступает нож = $t1 + t2/2$. Для удобства можно считать, что это от 0,3 до 0,5 мм от края держателя.

Инструкция по выводу из CorelDRAW


Ниже описана процедура вывода файла из CorelDRAW.

Инструкции для пользователя


1. Открыть CorelDRAW, закончить редактирование всех файлов для вывода и выбрать сразу все изображения.
2. Командой Outline Pen задать контур для резки.

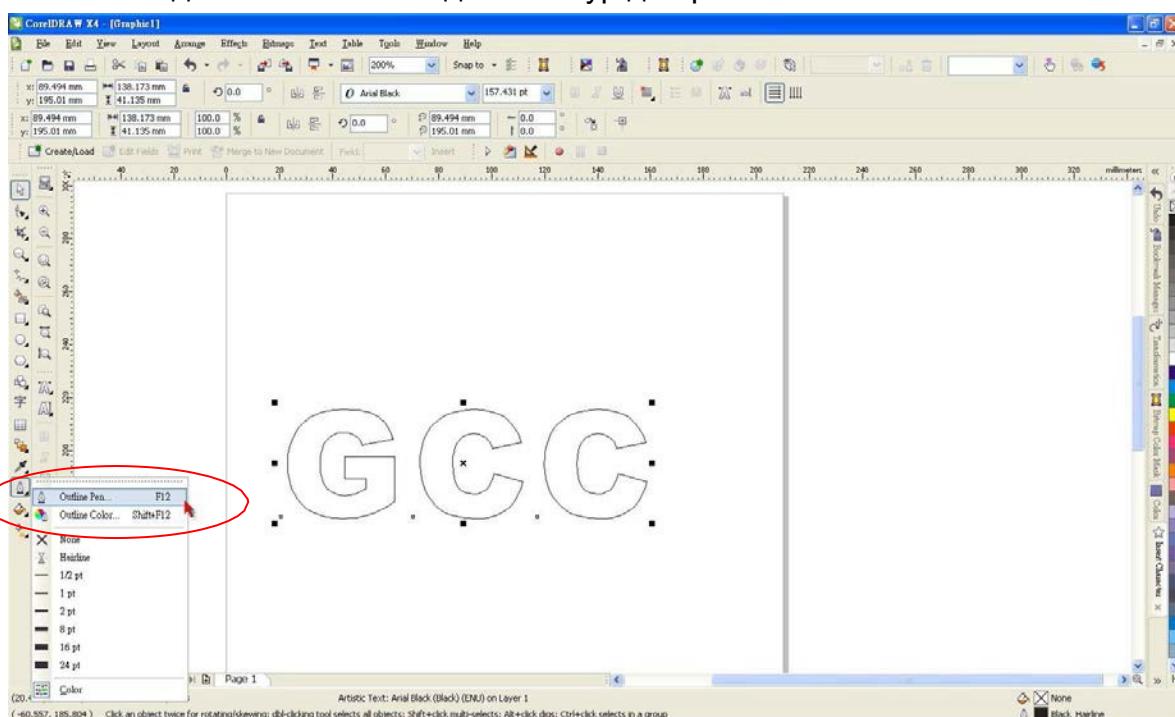


3. Установить значение ширины пера на 0,001 мм и подтвердить кнопкой OK.

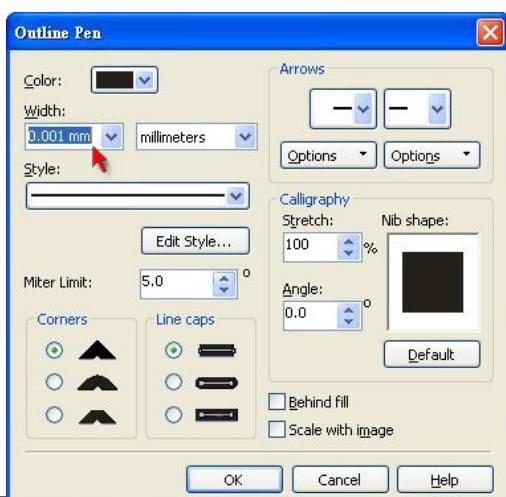

4. Командой File > Print (Файл > Печать) отправить файл на текущий плоттер.

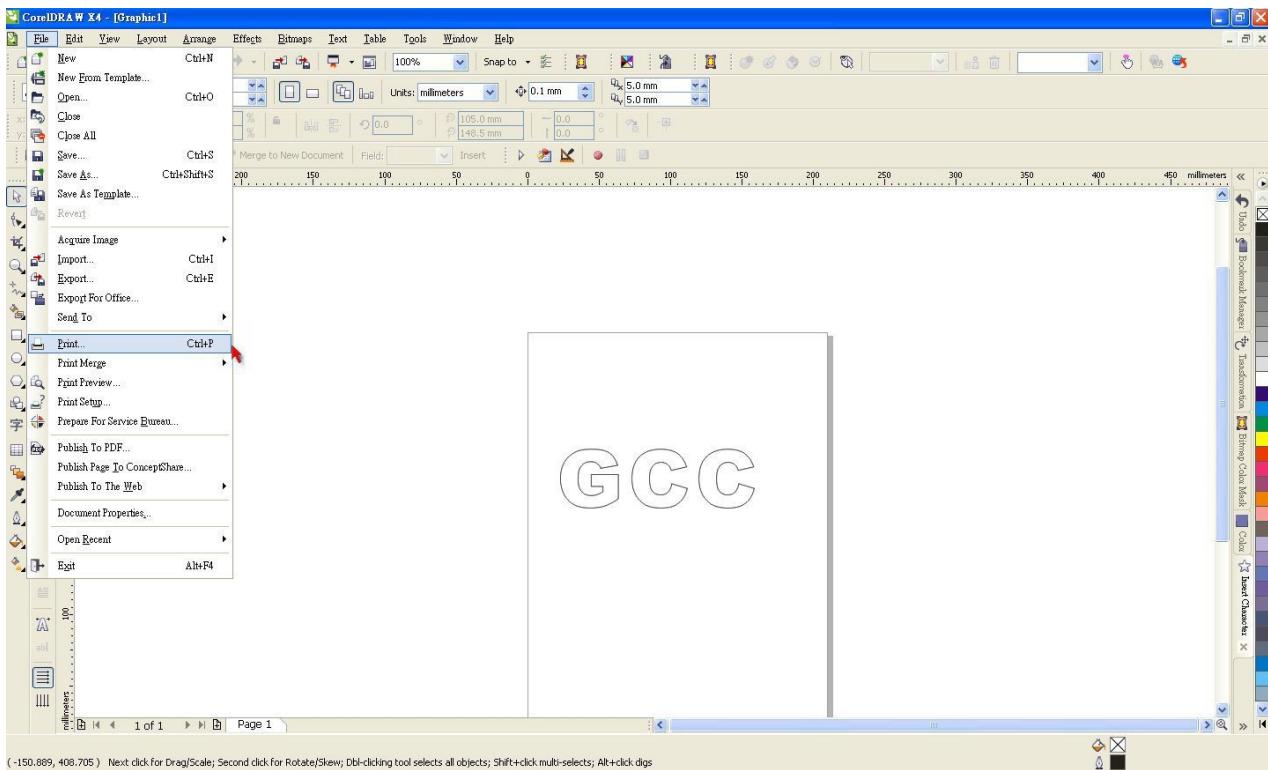


5. Выбрать установленную модель.

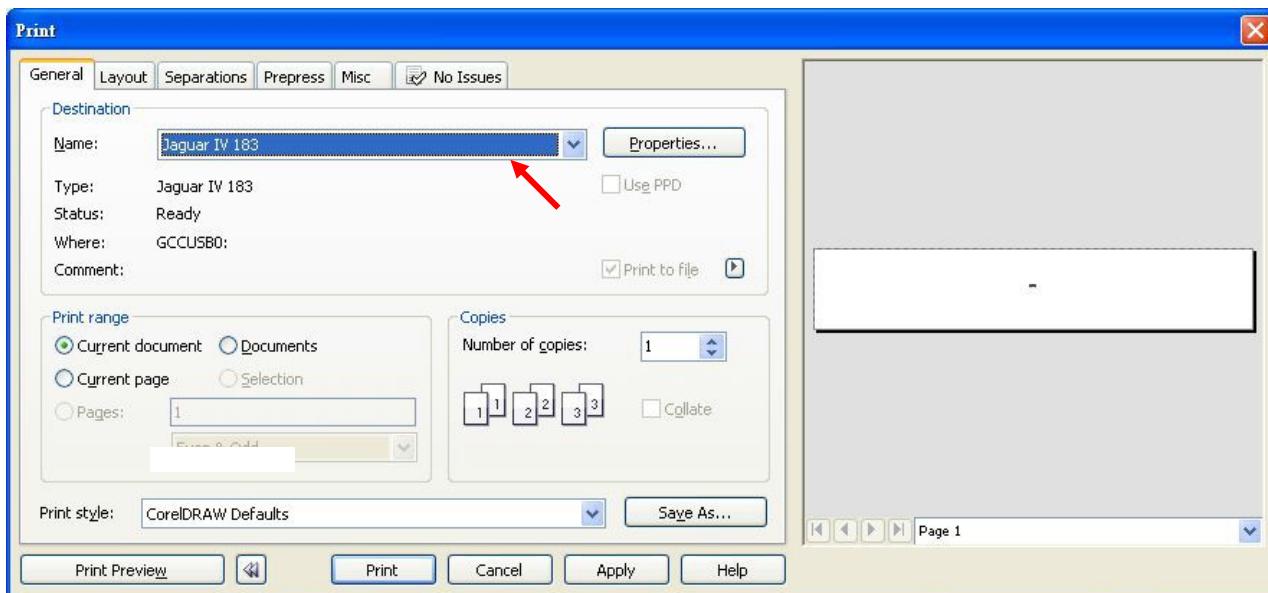


6. На вкладке Layout для опции Reposition images to выбрать вариант: → Bottom left corner (Выравнивание по левому нижнему углу).

Внимание: изображение должно находиться в нижнем левом углу.

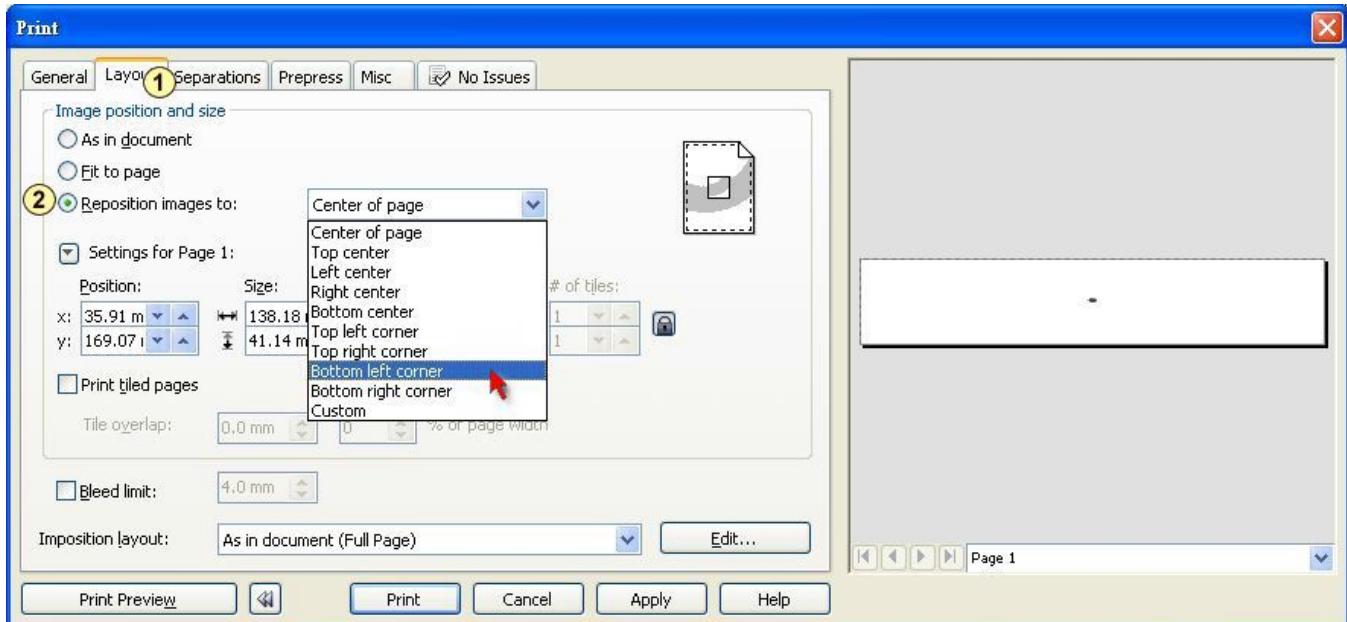

7. Вернуться на вкладку General и проверить, чтобы изображение было в нижнем левом углу. Нажать Print (Печать) и получить прекрасно вырезанное изделие.

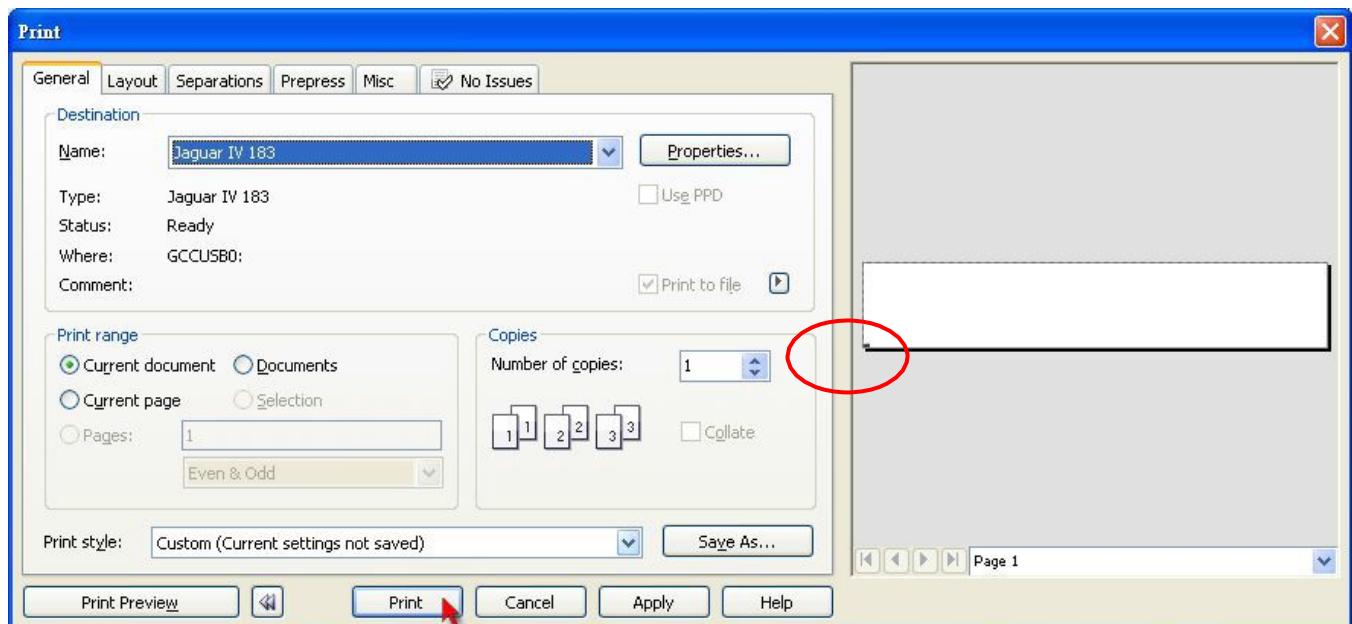

Инструкция по модулю CorelDRAW

Программа установки AASII VBA работает с CorelDRAW версий 13, 14, 15, 16, 17, 18

Установка


Установка программного модуля AAS дляCorelDRAW описана в шаге 8 раздела

2.8.1.2 «Установка драйвера».


Запуск программного модуля CorelDRAW AAS

Шаг 1 Запустить CorelDRAW для редактирования графики и выделить сразу все изображения для отправки на плоттер.

Шаг 2 Запустить макрос командой Tools→Macros→Run Macro. В меню Macros in выделить опцию **Global Macros (GCCAASII_Draw13.gms)** и нажать Run (Выполнить).

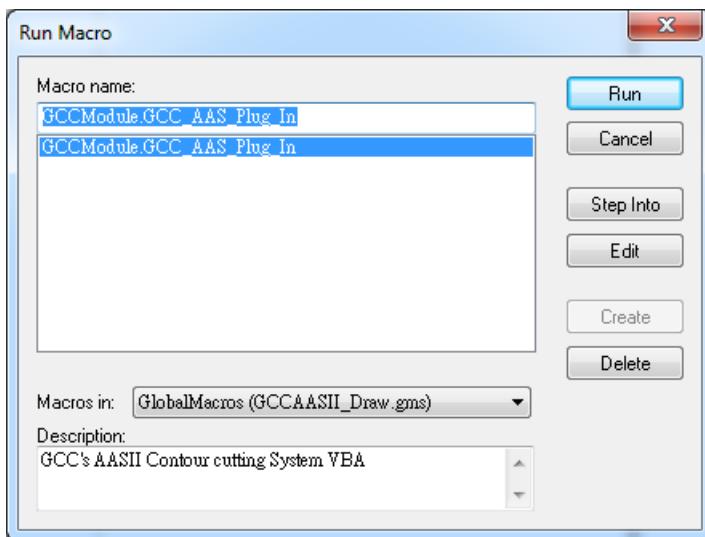

Шаг 3 Щелкнуть на кнопке Apply (Применить) и указать тип приводочных меток — по размеру страницы или по объекту.

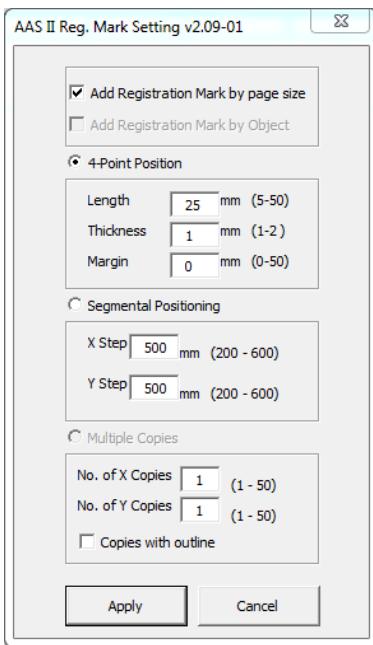


Шаг 4 Теперь можно распечатывать файл с приводочными метками.

Примечание. При щелчке на изображении по умолчанию выбирается опция Add Registration Mark by Object (Добавлять приводочные метки по объекту). При щелчке на пустой области страницы по умолчанию выбирается опция Add Registration Mark by page size (Добавлять приводочные метки по размеру страницы).

Для модуля AAS можно добавить значок быстрого запуска

Tools → Options → Workspace → Customization → Commands → Macros → GCCModule.GCC_AAS_Plug_In Нажать OK.

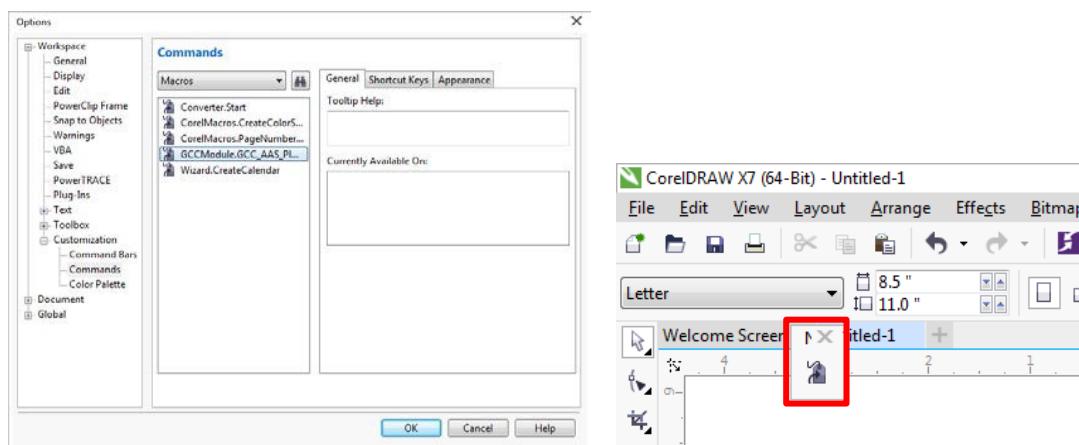

Добавление приводочных меток по странице

Если установить флажок Add Registration Mark by page size и нажать Apply, программа автоматически создаст приводочные метки (рис. А3-1).

Примечание:

1. Длина варьируется от 5 до 25 мм, в зависимости от размера страницы.
2. При добавлении приводочных меток по странице, как показано ниже, **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** внесение изменений в раздел Origin во избежание смещения меток (см. рис. А3-2).

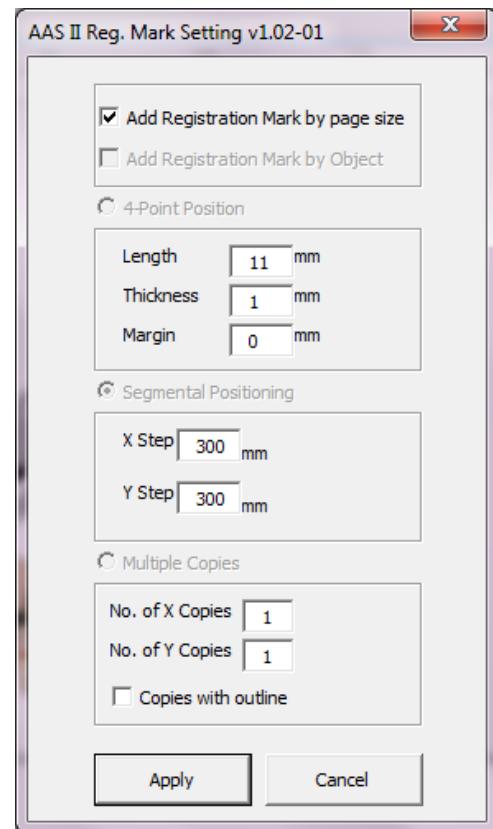


Рис. А3-1

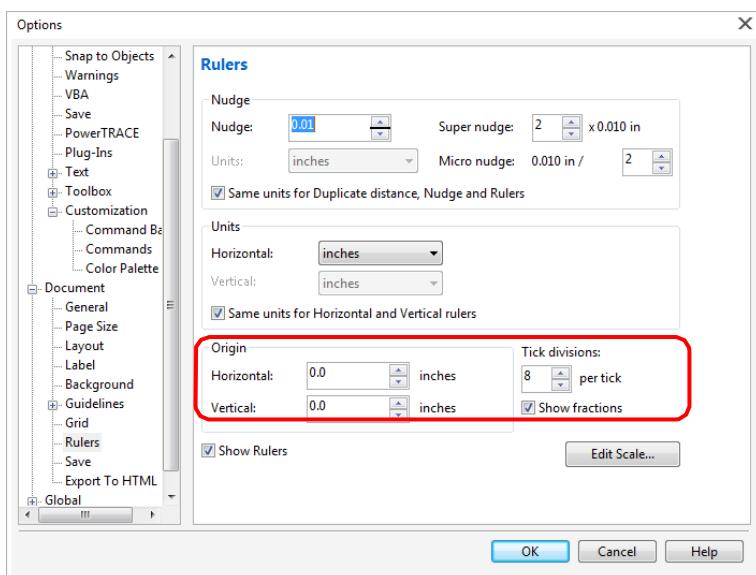


Рис. А3-2

При перемещении изображения программа создает 4 метки на углах страницы, как показано ниже.

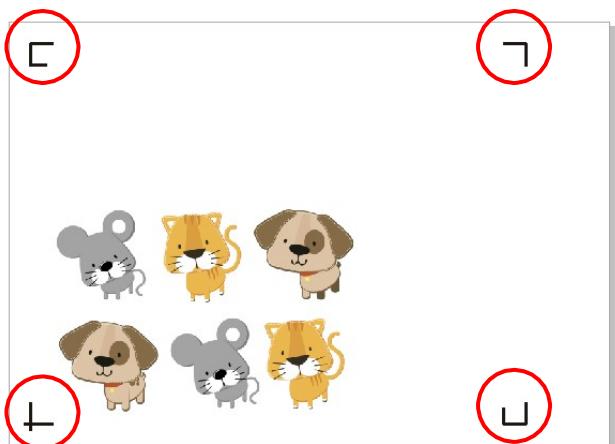


Рис. А3-3


Рабочая область

Позволяет редактировать и вырезать изображения за границами приводочных меток при условии добавления меток по странице.

Для материалов А4 рабочая область на 2,5 мм заходит за приводочные метки с правой и левой сторон, на 4,5 мм — за верхнюю метку. Рекомендованное расстояние до нижнего края материала — не менее 25 мм во избежание падения листа и на случай ошибки в размерах материала.

Для материалов формата А3 рабочая область на 10 мм заходит за приводочные метки с левой стороны, на 9 мм — с правой стороны, на 11 мм — за верхнюю метку.

Рекомендованное расстояние до нижнего края материала — не менее 25 мм во избежание падения листа и на случай ошибки в размерах материала.

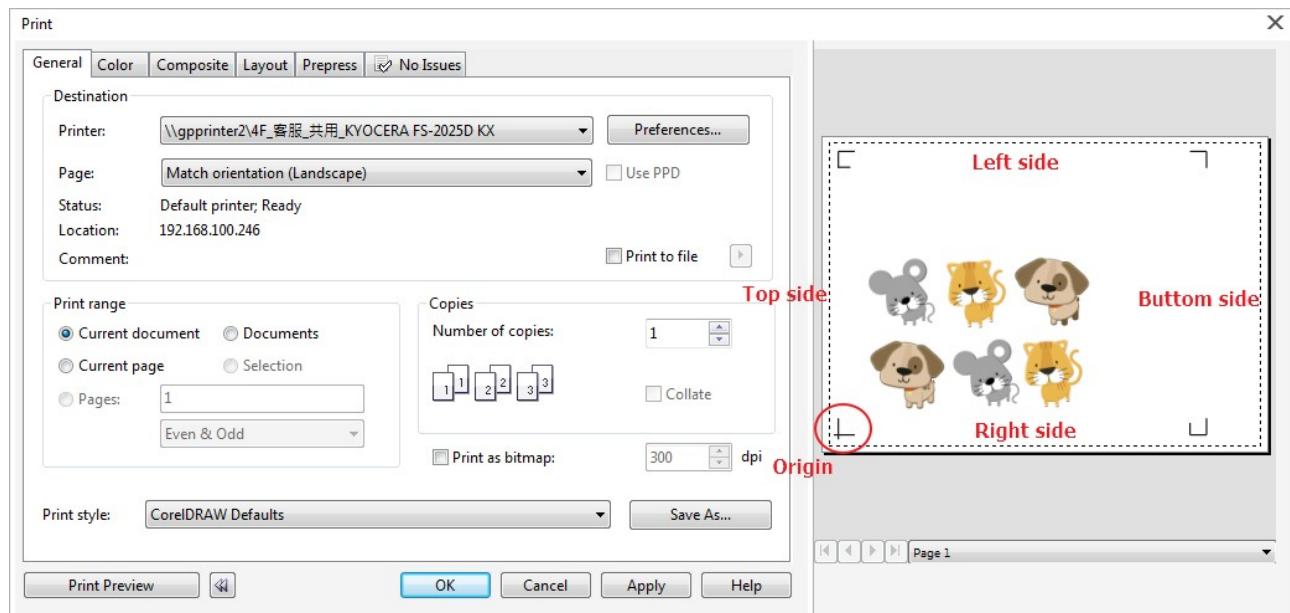

Примечание. Для размотки рулона выбрать режим **Edge** при настройке формата материала. При работе в режиме **Single** лист материала нельзя переместить назад, а значит, фронтальный датчик бумаги его не распознает.

Добавление приводочных меток по объекту

При установке флашка Add Registration Mark by Object на выбор доступно три варианта приводочных меток.

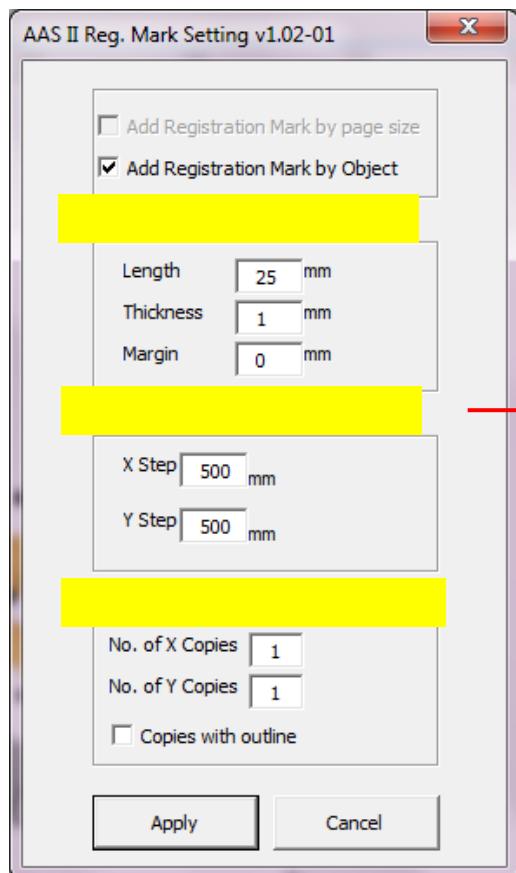


Рис. А3-4

4-Point Positioning (по 4 точкам)

- Length: длина меток
 - Диапазон: от 5 до 50 мм
 - Оптимально: 25 мм
- Thickness: толщина линии меток
 - Диапазон: от 1 до 2 мм
 - Оптимально: 1 мм
- Margin: расстояние между метками и изображениями
 - Диапазон: от 0 до 50 мм
 - Оптимально: 5 мм

Segmental Positioning (по сегментам)


- X Step: расстояние промежуточного положения по оси X
- Y Step: расстояние промежуточного положения по оси X
 - Диапазон: от 200 до 600 мм
 - Оптимально: менее 500 мм

Multiple Copies (создание копий)

- No. of X Copies: количество копий по оси X
- No. of Y Copies: количество копий по оси Y
 - От 1 до 50 (чем больше копий, тем больше времени на передачу данных).
 - Количество копий X * количество копий Y = общее количество копий изображения
- Copies with outline: для отображения контуров изображения

Примечание. Значения, указанные в разделе 4-Point Positioning (длина, толщина, поля), действительны также с установленными флашками Segmental Positioning и Multiple Copies.

Позиционирование по 4 точкам

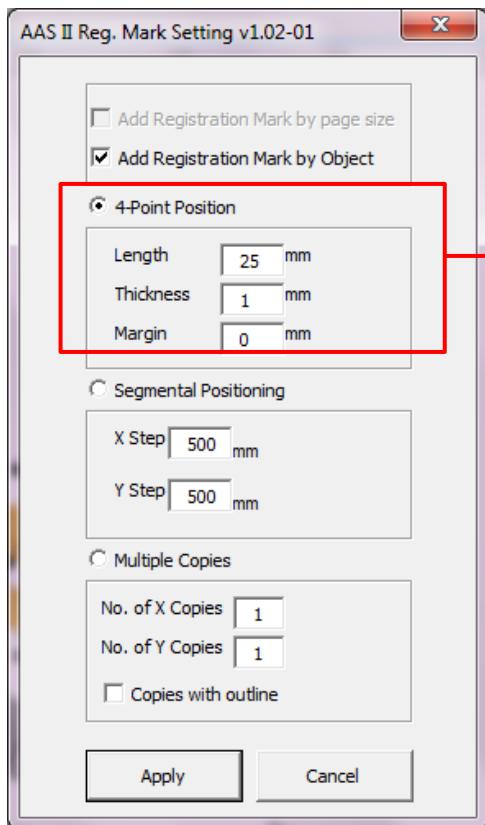

4-Point Positioning

- Length: длина меток
 - Диапазон: от 5 до 50 мм
 - Оптимально: 25 мм
- Thickness: толщина линии меток
 - Диапазон: от 1 до 2 мм
 - Оптимально: 1 мм
- Margin: расстояние между метками и изображениями
 - Диапазон: от 0 до 50 мм
 - Оптимально: 5 мм

Рис. А3-5

Программа создаст 4 метки, как показано на рисунке ниже.

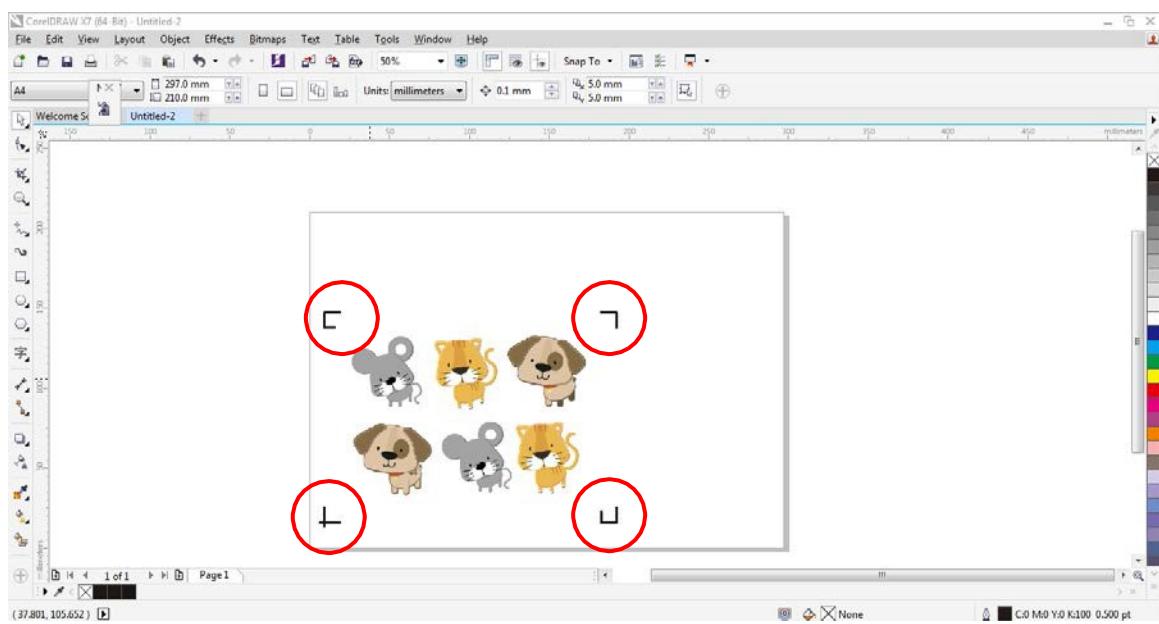
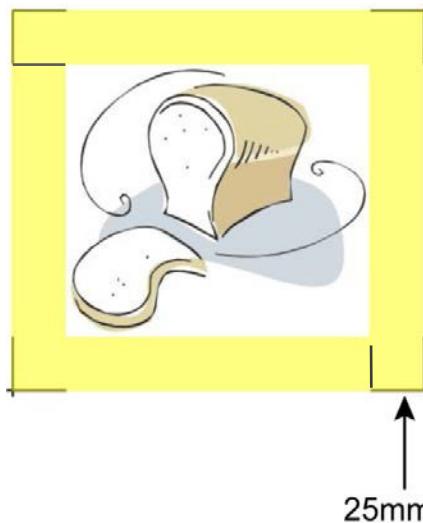
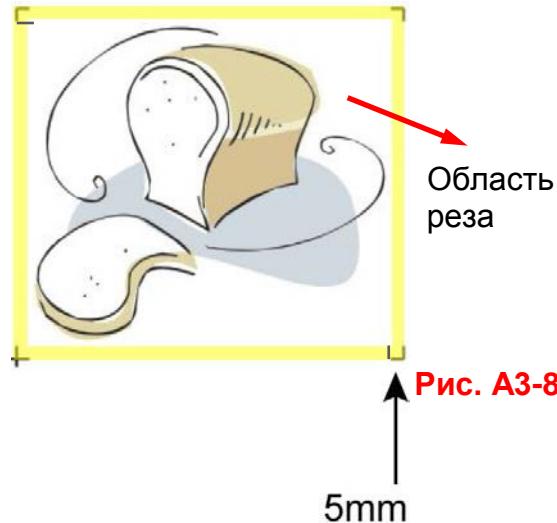


Рис. А3-6

Примечание:

- Для экономии материала при позиционировании по 4 точкам допускается менять не только поля объекта, но и длину приводочных меток (не менее 5 мм). Рекомендации для различных форматов см. в таблице 1. Чем меньше размер, тем меньшим должно быть расстояние между объектом и приводочной меткой (см. расчеты ниже).

**Рис. A3-7****Рис. A3-8**


Формат страницы, мм	Рекомендуемая длина метки, в мм
A6 (105 × 148)	5
A5 (148 × 210)	8
A4 (210 × 297)	11
A3 (297 × 420)	16
A2 (420 × 594)	23
A1 (594 × 841) и более	25*

Таблица 1

* 25 мм — рекомендованная длина приводочной метки

- Размер приводочных меток влияет на точность распознавания, поэтому не следует делать их слишком мелкими
- При изменении формата бумаги необходимо указать новые значения для приводочных меток, иначе применяются текущие настройки.

Позиционирование по сегментам

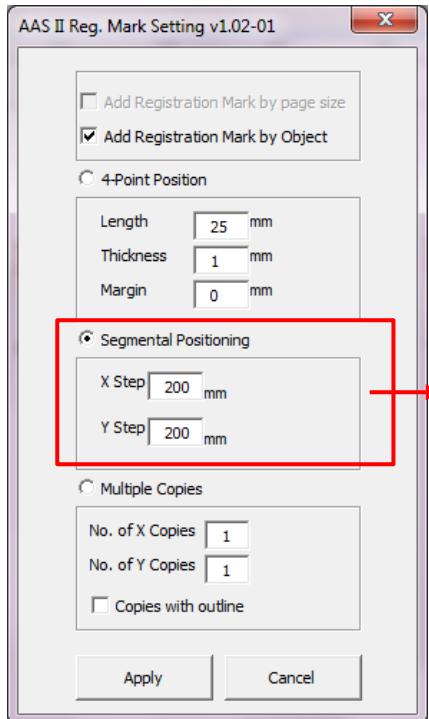

Для высокоточной резки рекомендуется выбрать режим Segmental Positioning, повысив точность обработки длинномерных и крупноформатных изображений.

Segmental Positioning

- X Step: расстояние промежуточного положения по оси X
- Y Step: расстояние промежуточного положения по оси Y
 - Диапазон: от 200 до 600 мм
 - Оптимально: менее 500 мм

Рис. А3-9

Программа создаст метки, как показано на рисунке ниже.


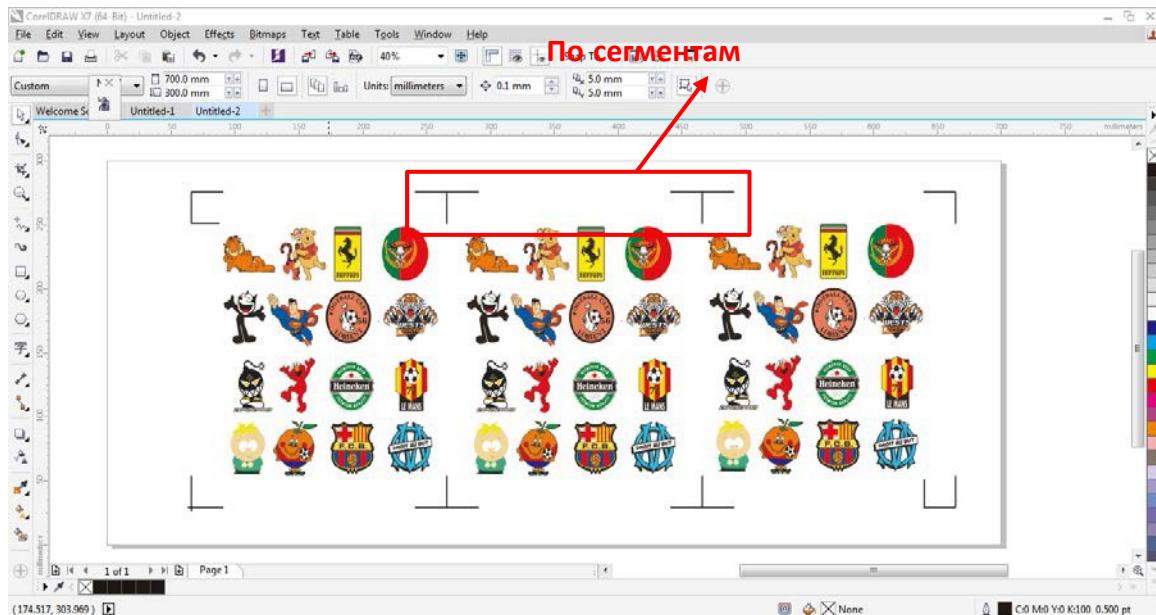


Рис. А3-10

При копировании объектов больших размеров (длина либо ширина более 200 мм) с функцией Multiple Copies к ним применяется позиционирование по сегментам — для более точного распознавания приводочных меток.

Создание копий

Переключатель Multiple Copies повышает точность реза в случаях, когда из материала необходимо получить несколько экземпляров одного изображения.

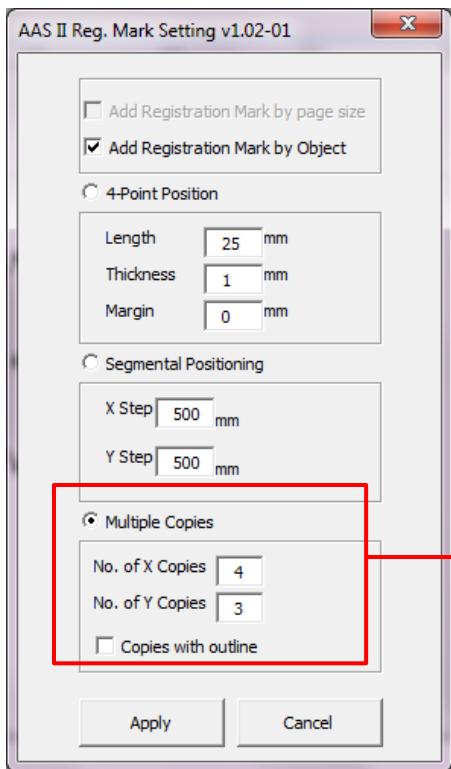

Multiple Copies

- No. of X Copies: количество копий по оси X
- No. of Y Copies: количество копий по оси Y
 - Диапазон: от 1 до 50 (чем больше копий, тем больше времени на передачу данных).
 - Количество копий X * количество копий Y = общее количество копий изображения
- Copies with outline: для отображения контуров изображения

Рис. А3-11

Программа создаст результат, как показано на рисунке ниже.

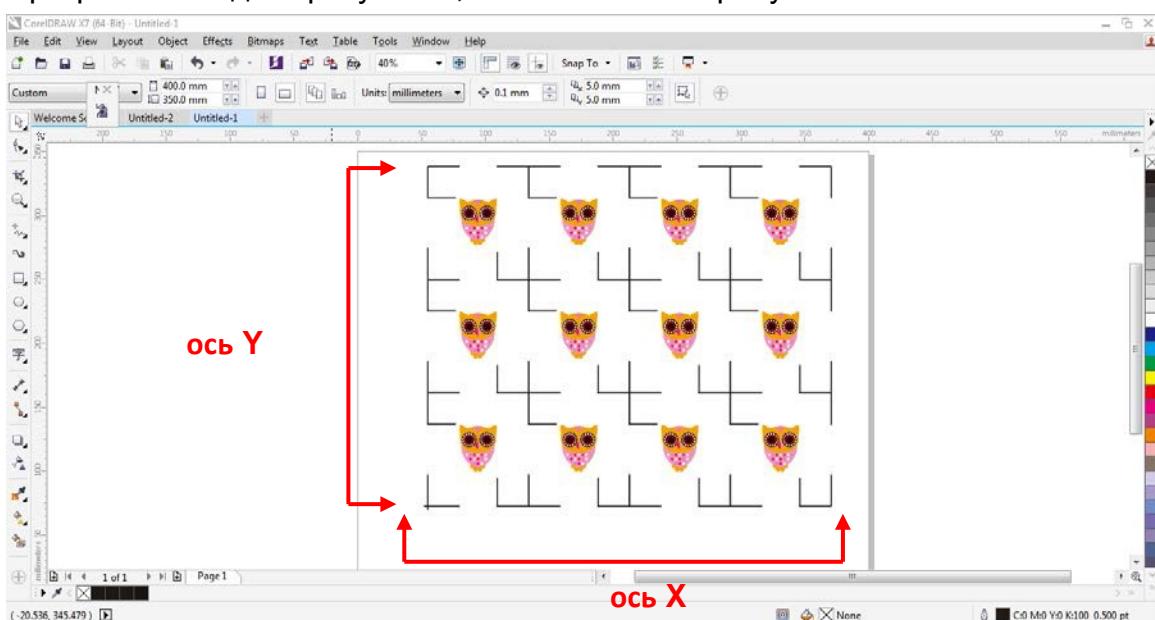


Рис. А3-12

Контурная резка через CorelDraw

Шаг 1 Поместить в плоттер GCC бумагу с приводочными метками, отпечатанными на принтере.

Шаг 2 Выполнить Files→Print.

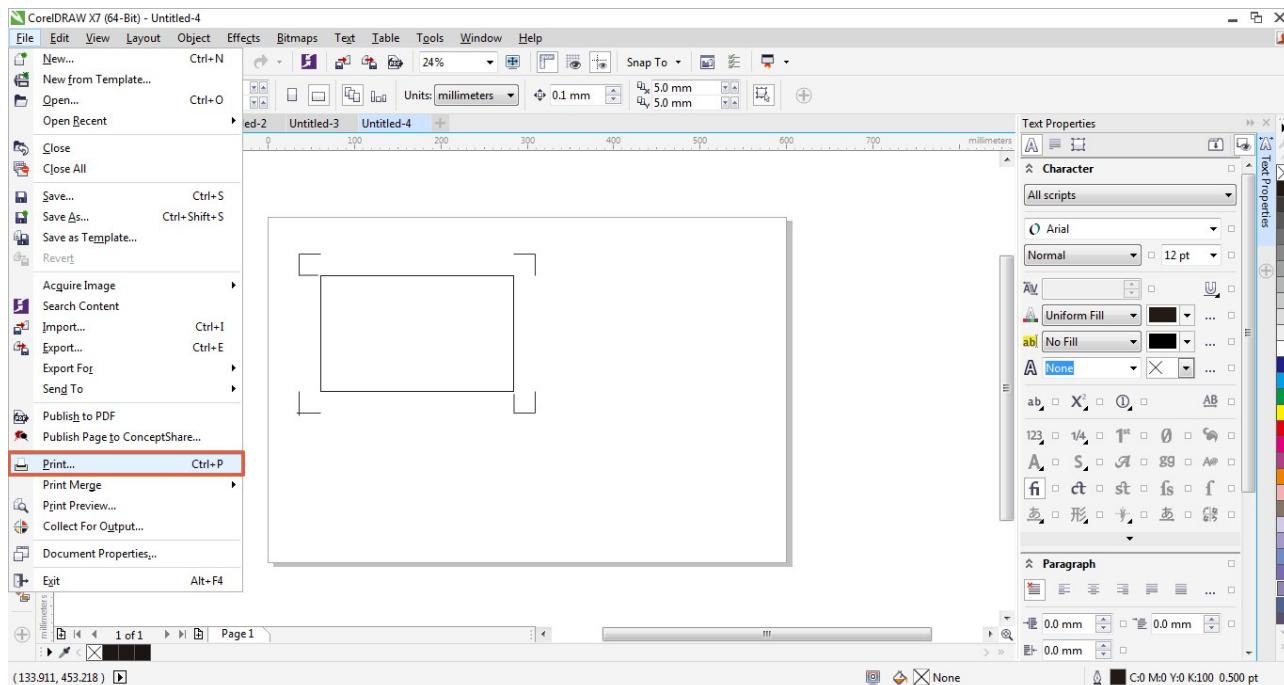


Рис. А3-13

Примечание.

Для CorelDraw версии X5 и выше выполнить описанные ниже шаги.

Шаг 1 На вкладке Color в поле Color conversions performed by: (Выполнить преобразование цвета в:) указать модель плоттера (см. рис. А3-14).

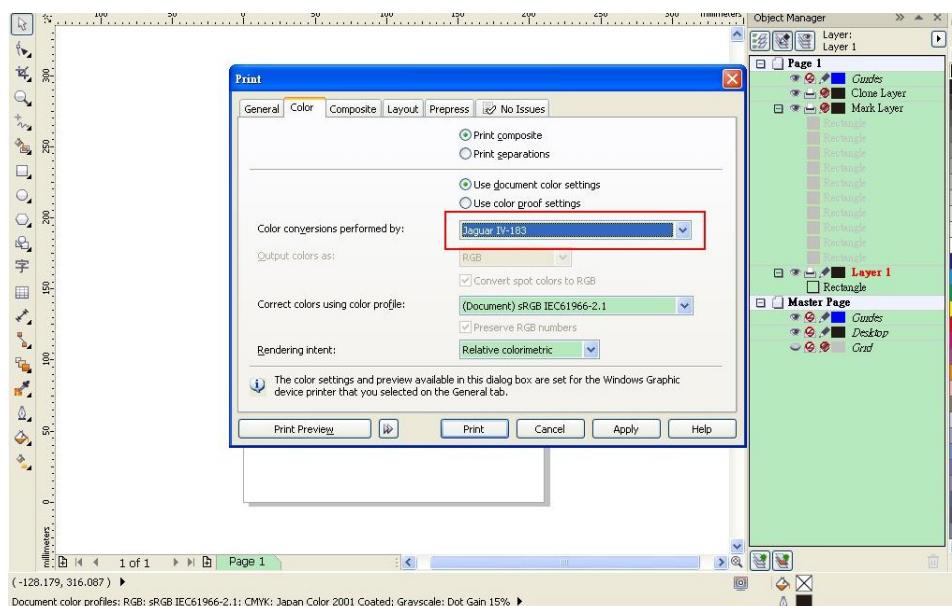


Рис. А3-14

Шаг 2 На вкладке Layout для опции Reposition images to выбрать вариант Bottom left corner (Выравнивание по левому нижнему углу).

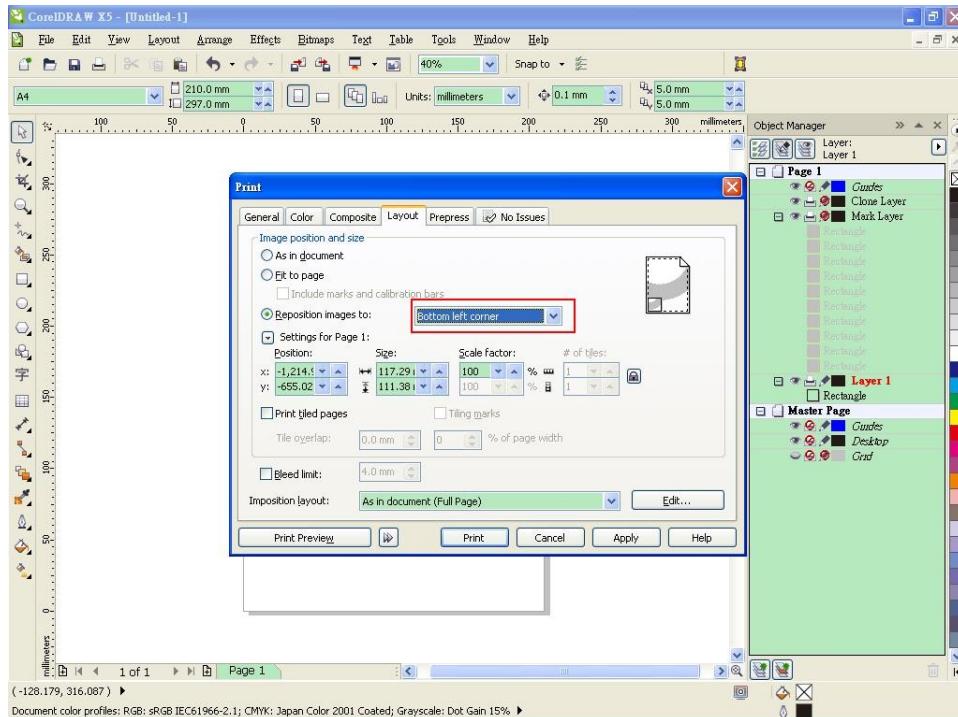


Рис. А3-15

Шаг 3 Нажать кнопку Print.

Инструкция по модулю Illustrator


Установщик AASII VBA работает с Adobe Illustrator версий CS4, CS5, CS6, CC.

Установка


Установка программного модуля AAS для Adobe Illustrator описана в шаге 8 раздела 2.8.1.2 «Установка драйвера».

Настройка принтера

Шаг 1 Открыв окно принтеров через Панель управления, щелкнуть правой кнопкой мыши на принтере и выбрать Printer Properties, откроется диалоговое окно свойств принтера.

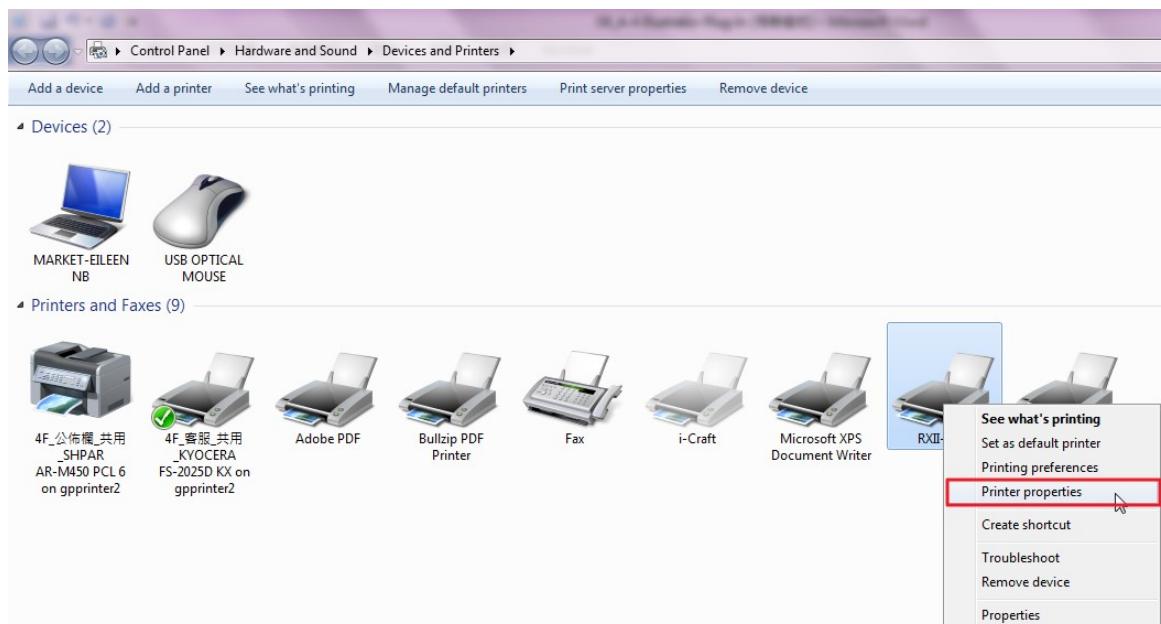


Шаг 2 Убедиться, что на вкладке Advanced (Дополнительно) снят флагок Enable advanced printing features (Включить дополнительные возможности печати).

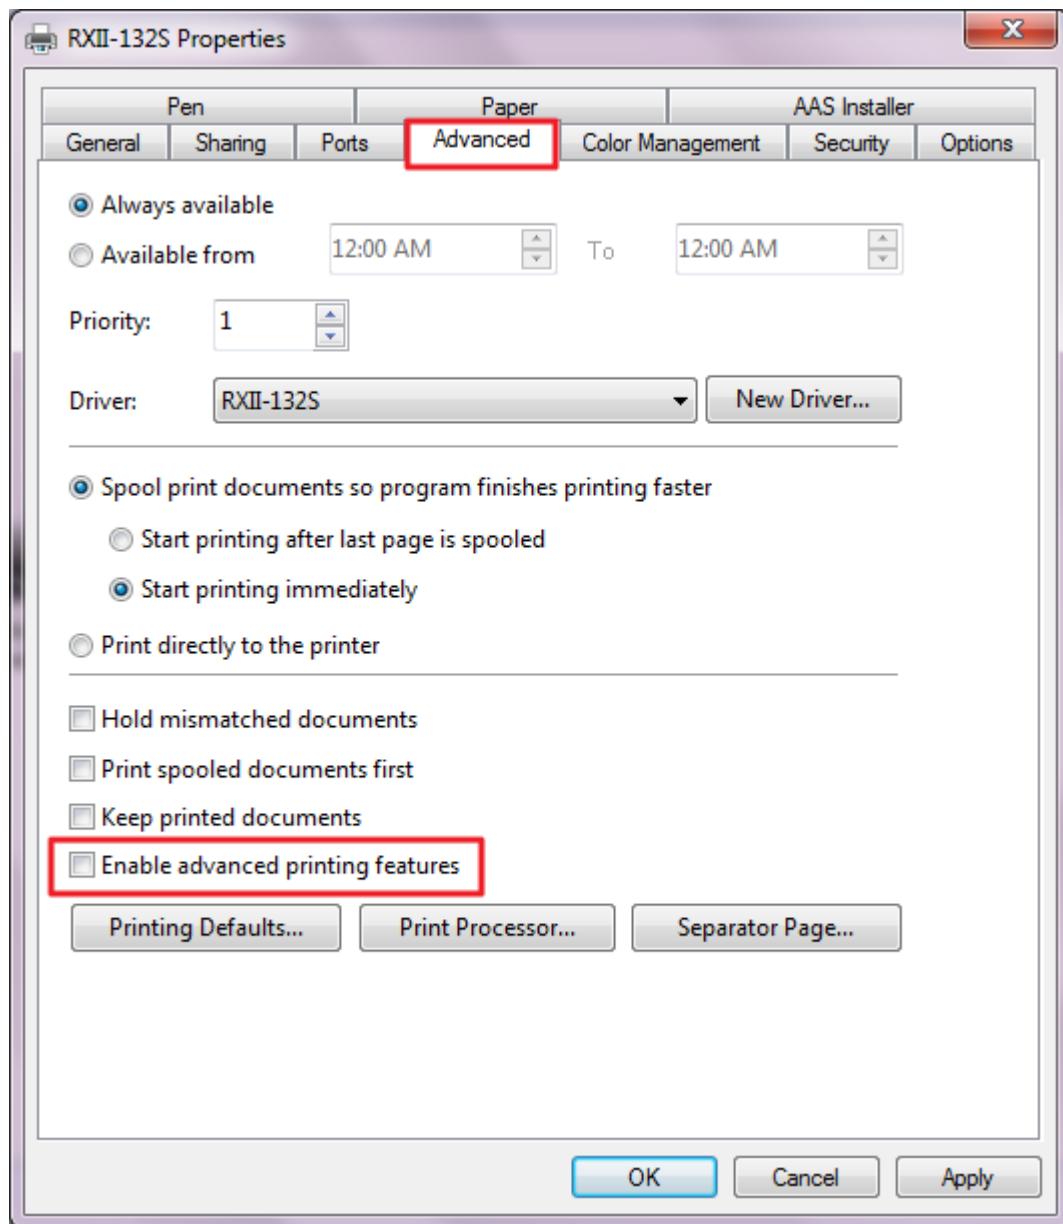


Инструкции для пользователя

Шаг 1 Открыть Illustrator.


Шаг 2 Отредактировать изображение, создав контурную обводку. (**Примечание.** Ширину линии установить на 0,001 мм).

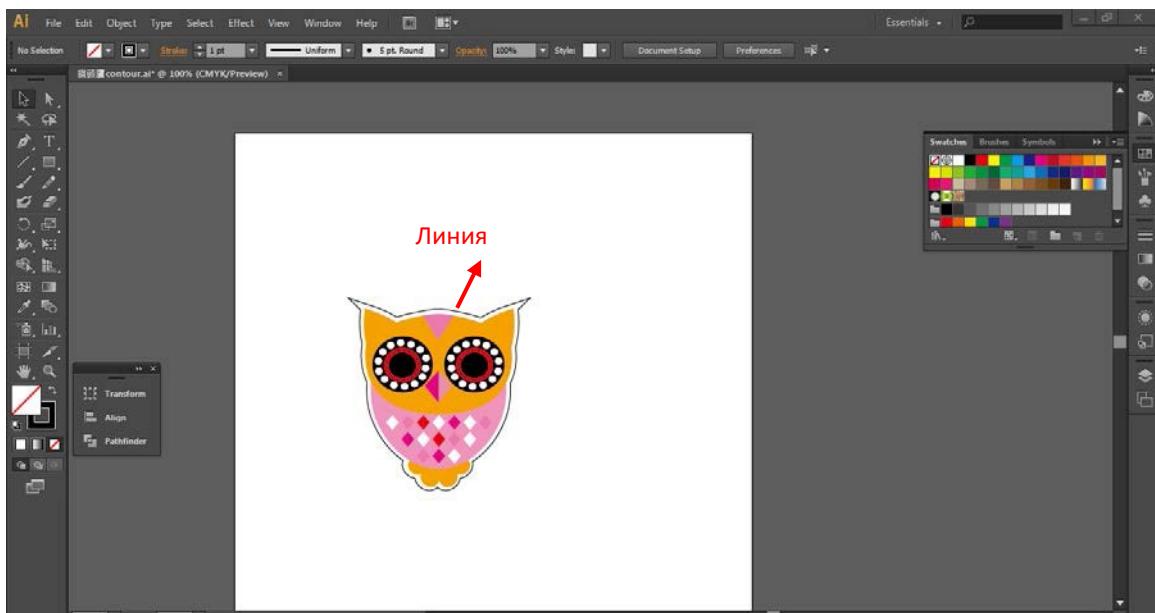


Шаг 3 Щелкнув на изображении, применить функцию AAS (File→Scripts→_AASII_Plug_In).

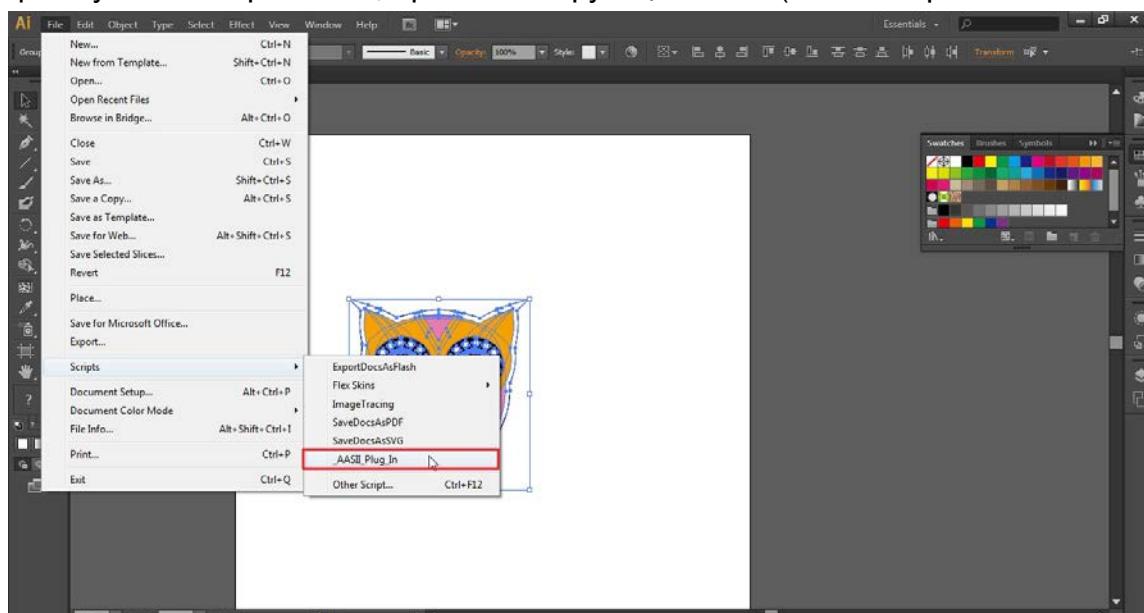

Шаг 4 Выделить нужные приводочные метки.

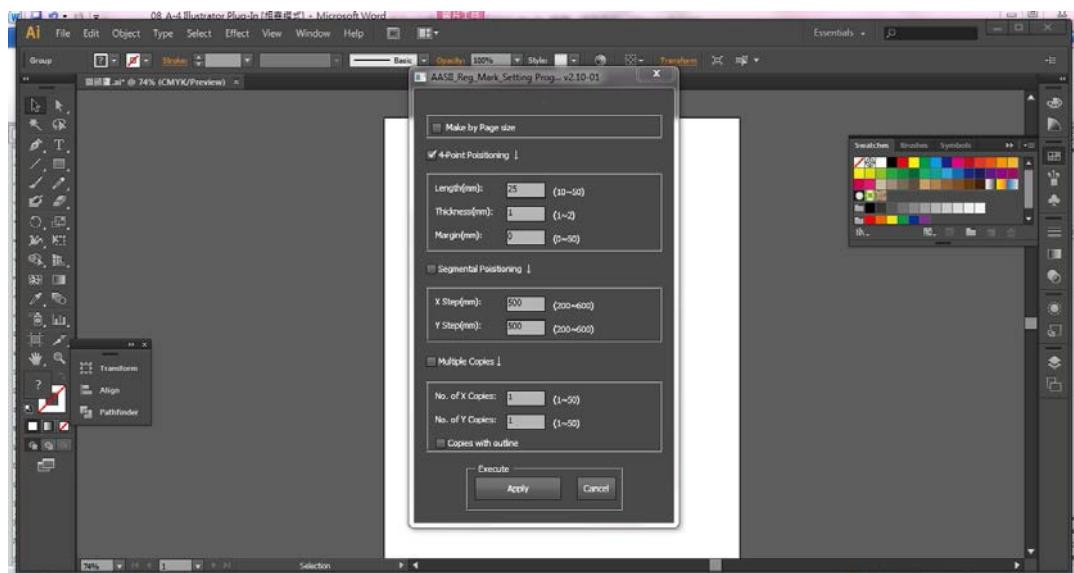


Шаг 5 Здесь доступны три типа приводочных меток: 4-Point Positioning (по 4 точкам), Segmental Positioning (по сегментам), Multiple Copies (создание копий).

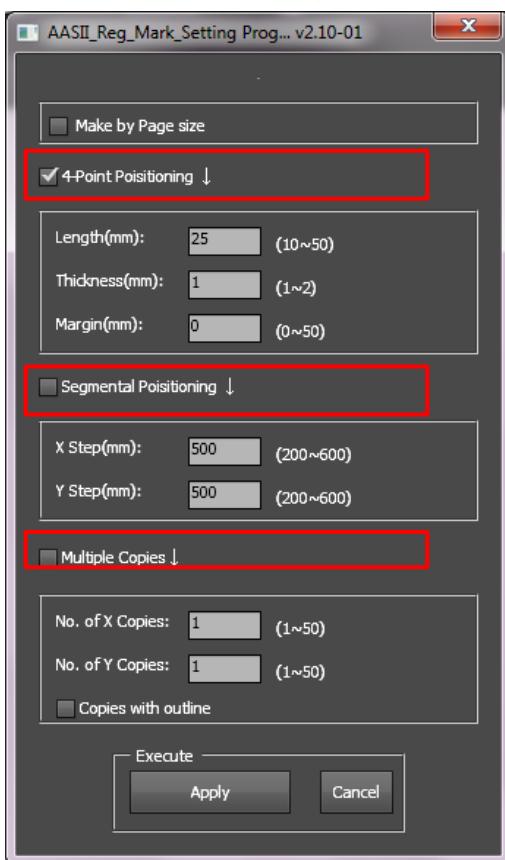


Примечание:

Значения для 4-Point Positioning (длина, толщина, поля), также действительны после установки флажков Segmental Positioning и Multiple Copies.


Шаг 6 Подтвердить приводочные метки (далее в примере рассмотрено позиционирование по 4 точкам).

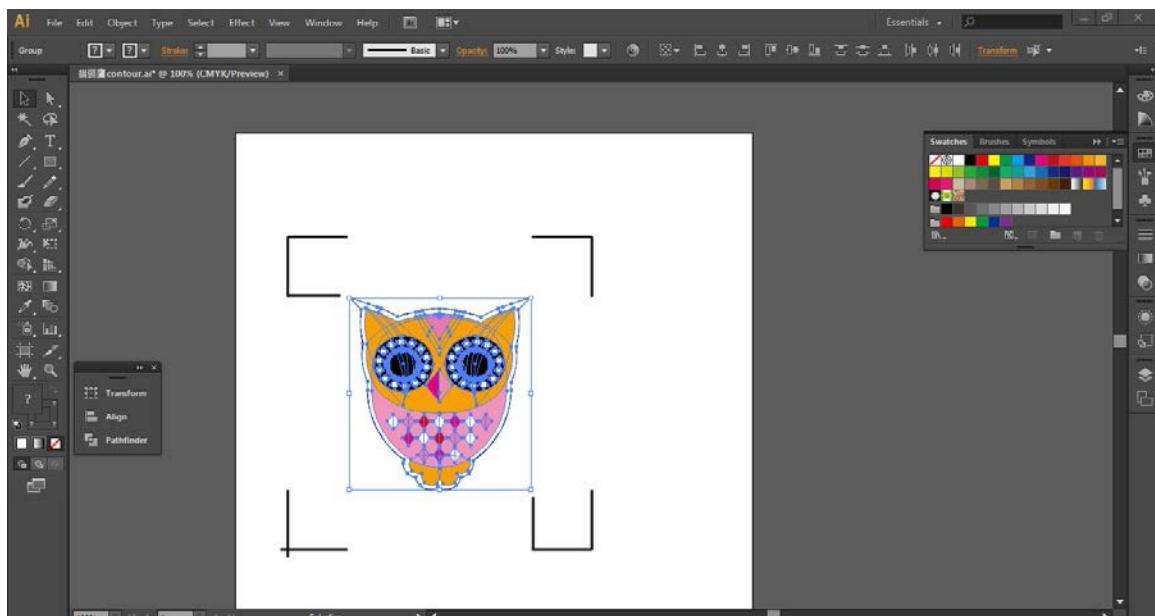


Шаг 7 Щелкнув на пустой области страницы, выбрать Document Setup (Настройка документа).

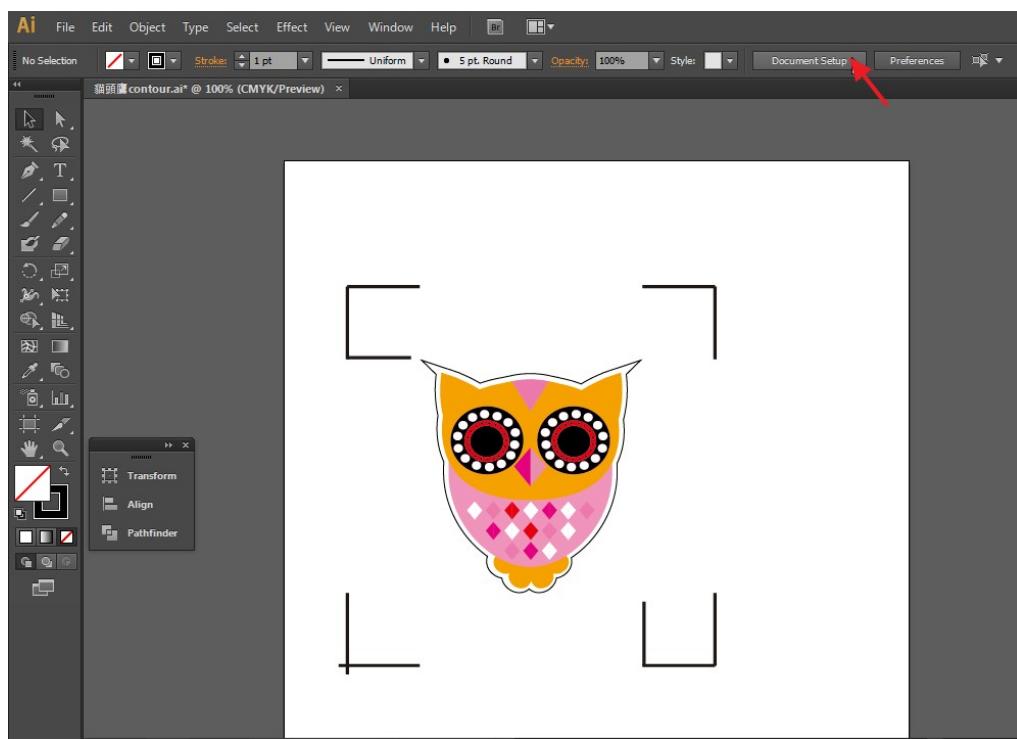


Шаг 8 Нажать кнопку Edit Artboards (Редактировать монтажные области).

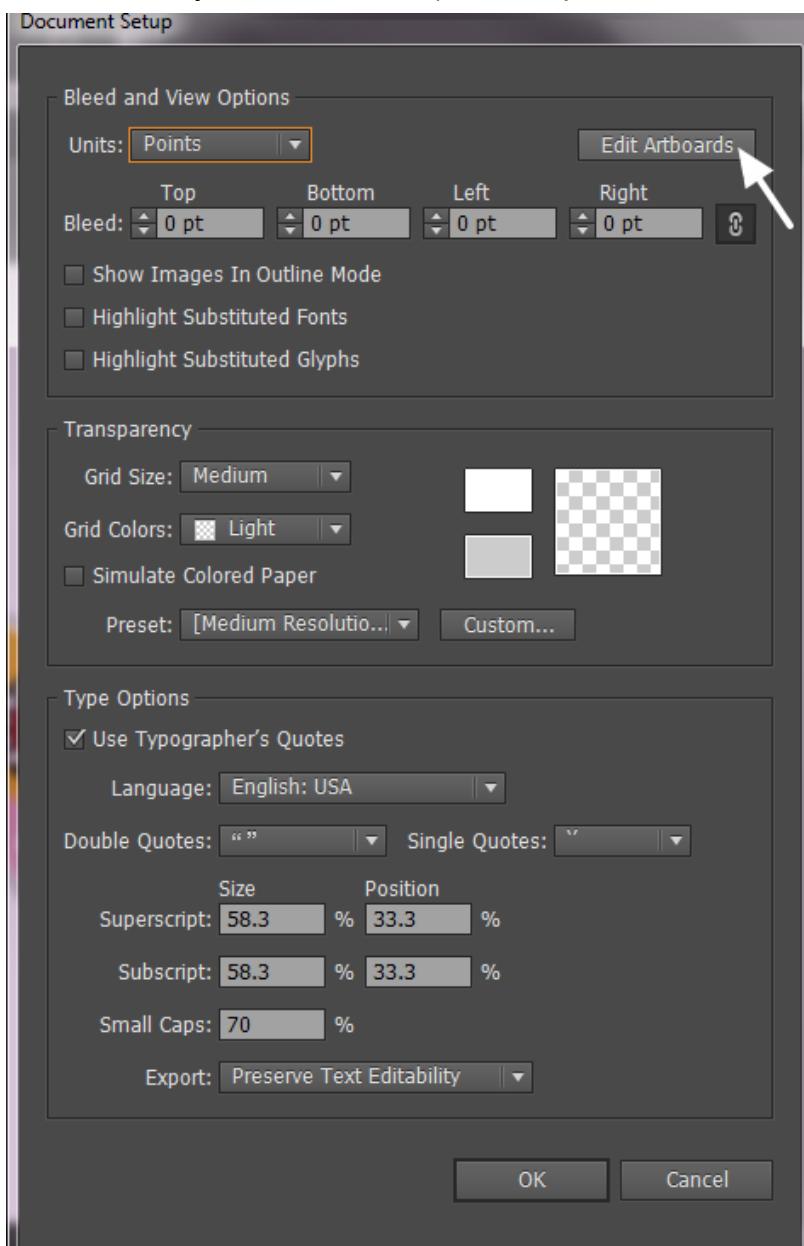


Шаг 9 Выполнить Presets → Fit Artboard to Artwork bounds (Подогнать монтажную область по выбранной иллюстрации).


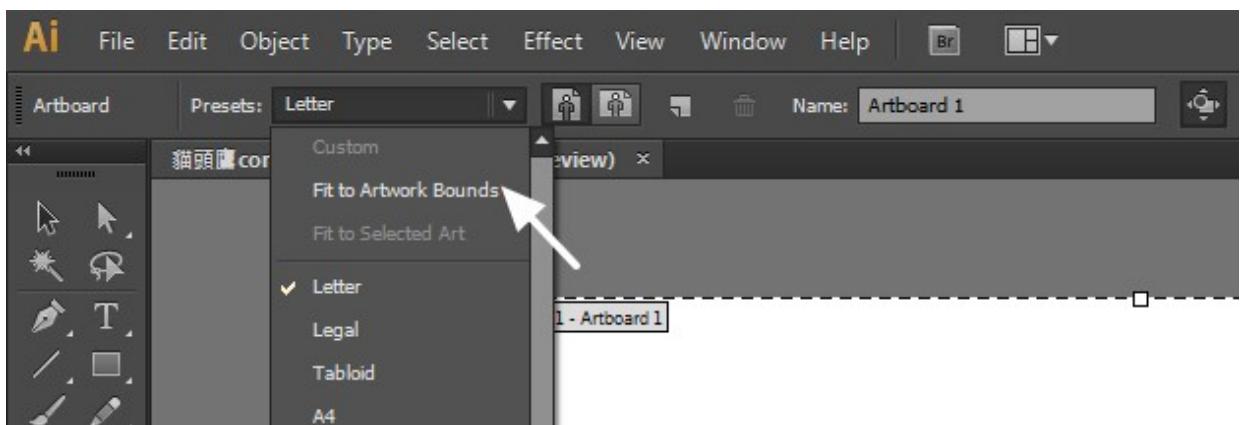


Шаг 10 После шага 9 навести мышь на панель инструментов слева и выбрать инструмент выделения Selection Tool.

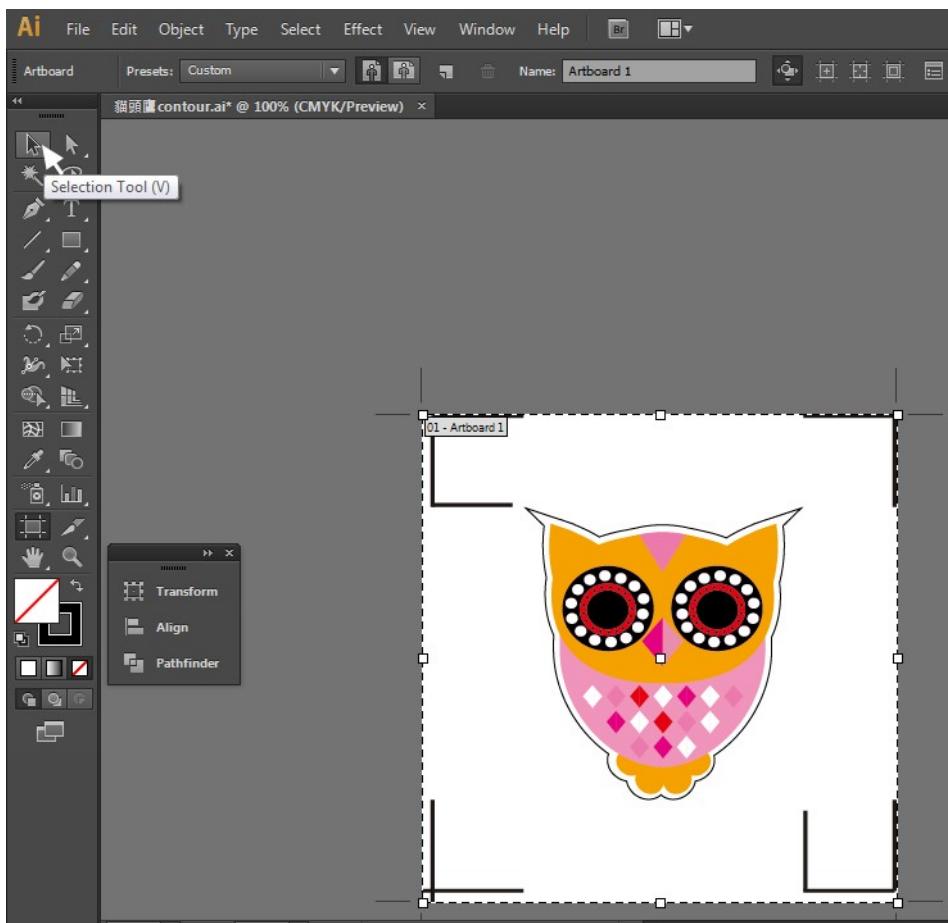


Шаг 11 Режим редактирования снова активен.

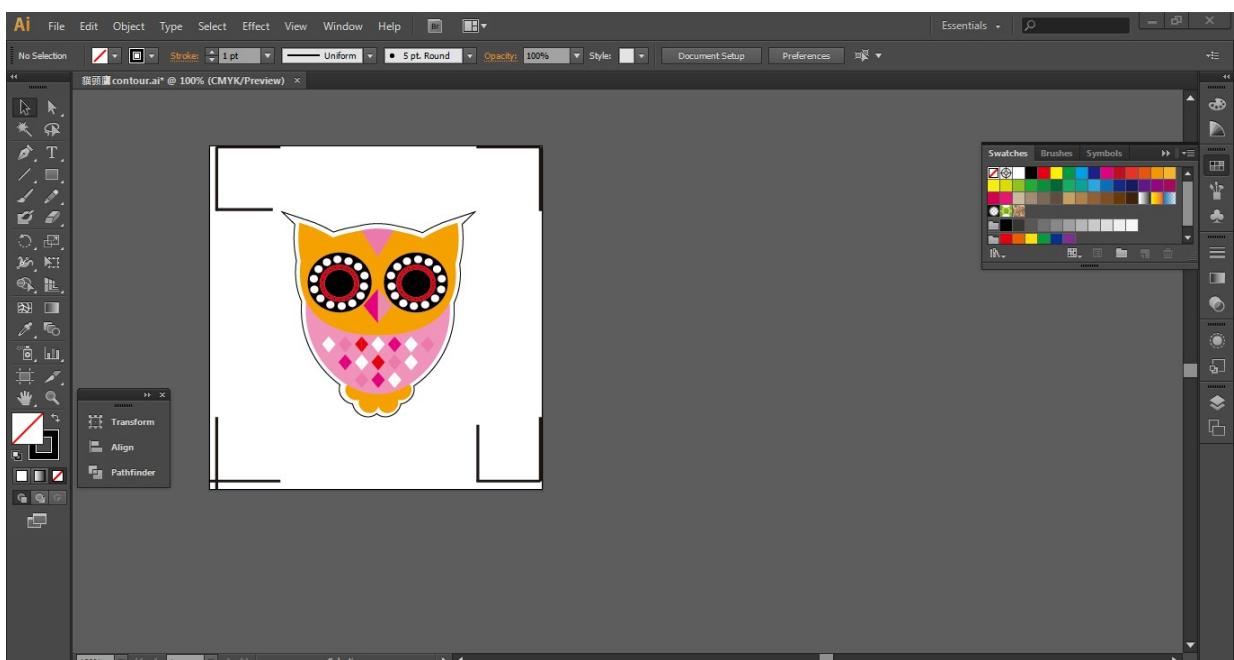

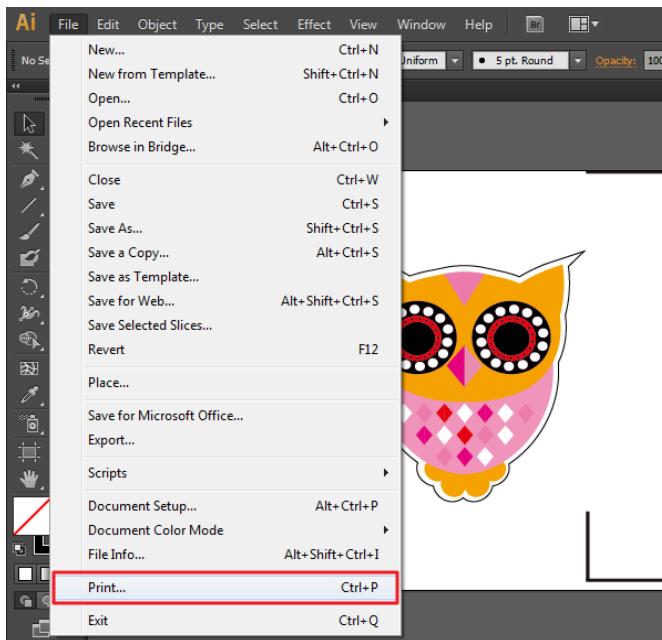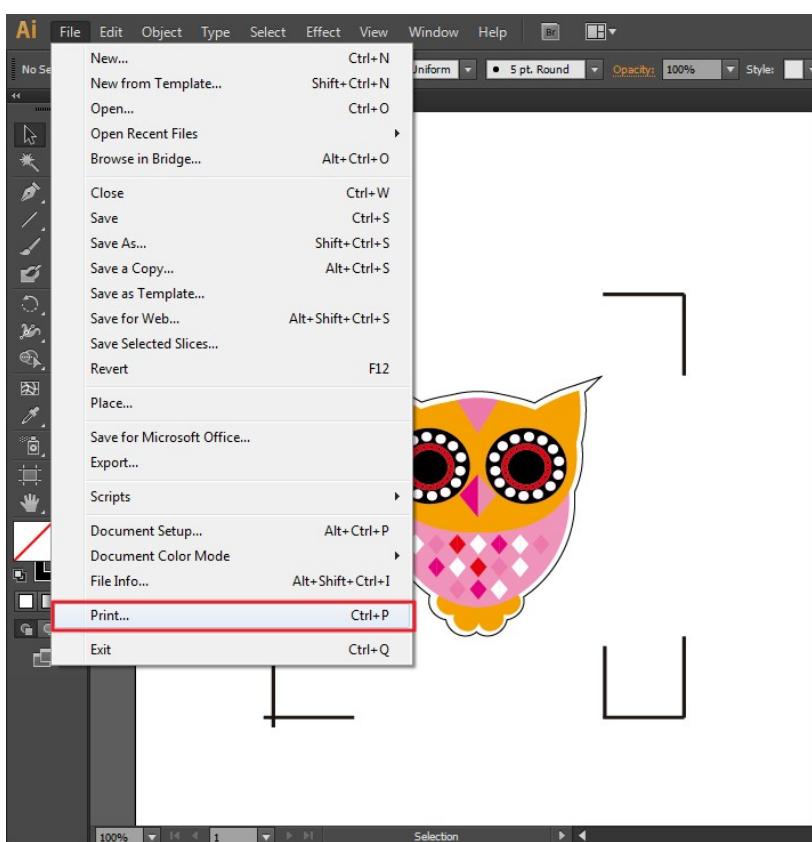Шаг 12 Распечатать файл с линией контура и приводочными метками.**Шаг 13** Поместив отпечаток в плоттер, ослабить прижимные ролики и подвести каретку к приводочным меткам.**Шаг 14** Отправить файл на плоттер.


Шаг 15 Выбрав плоттер, поместить объект в левом нижнем углу.

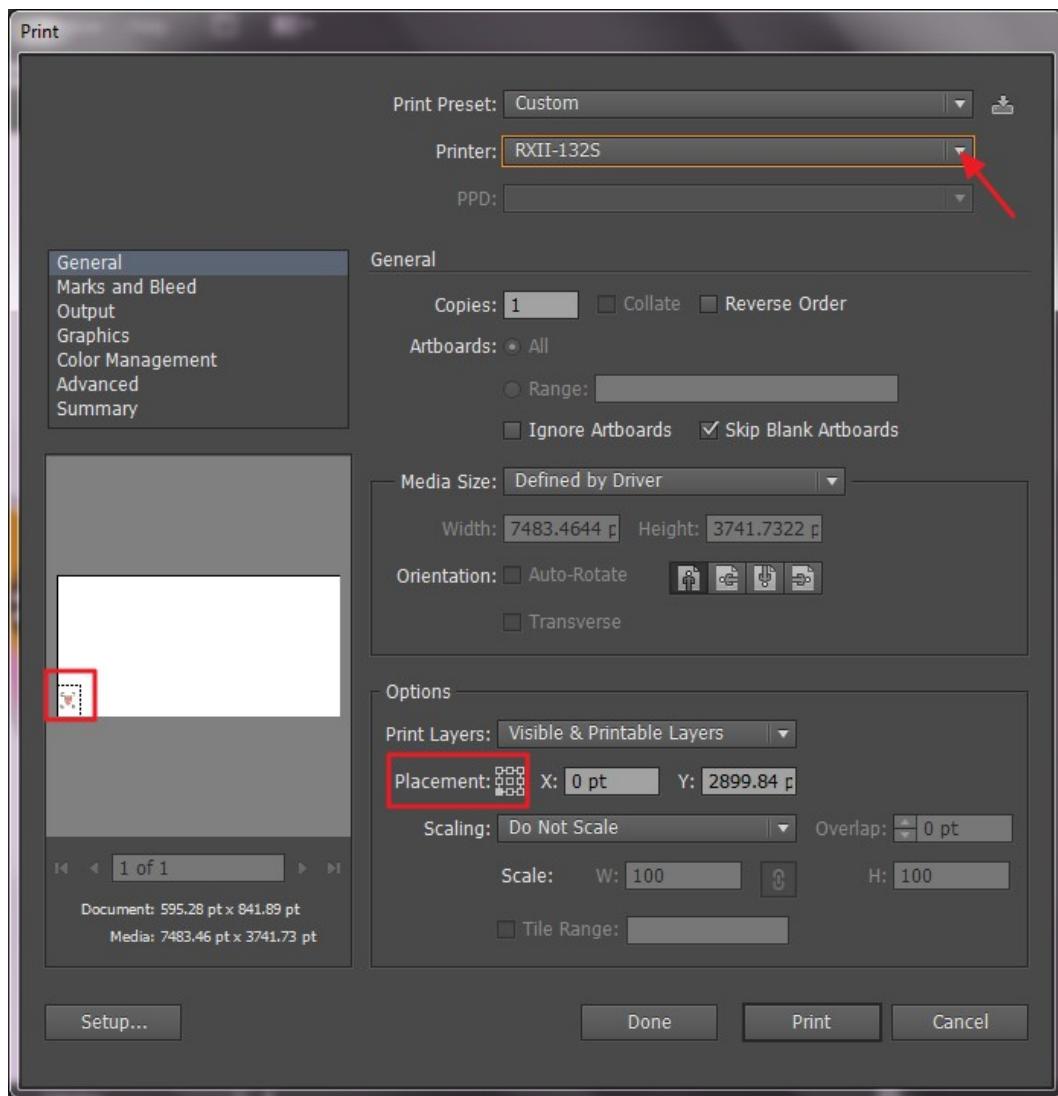

Шаг 16 Работа завершена.

Добавление приводочных меток по странице

Чтобы создать метки приводки по размеру страницы, следует выделить объект, выполнить команду Scripts из меню File и выбрать AASII_Plug_In.

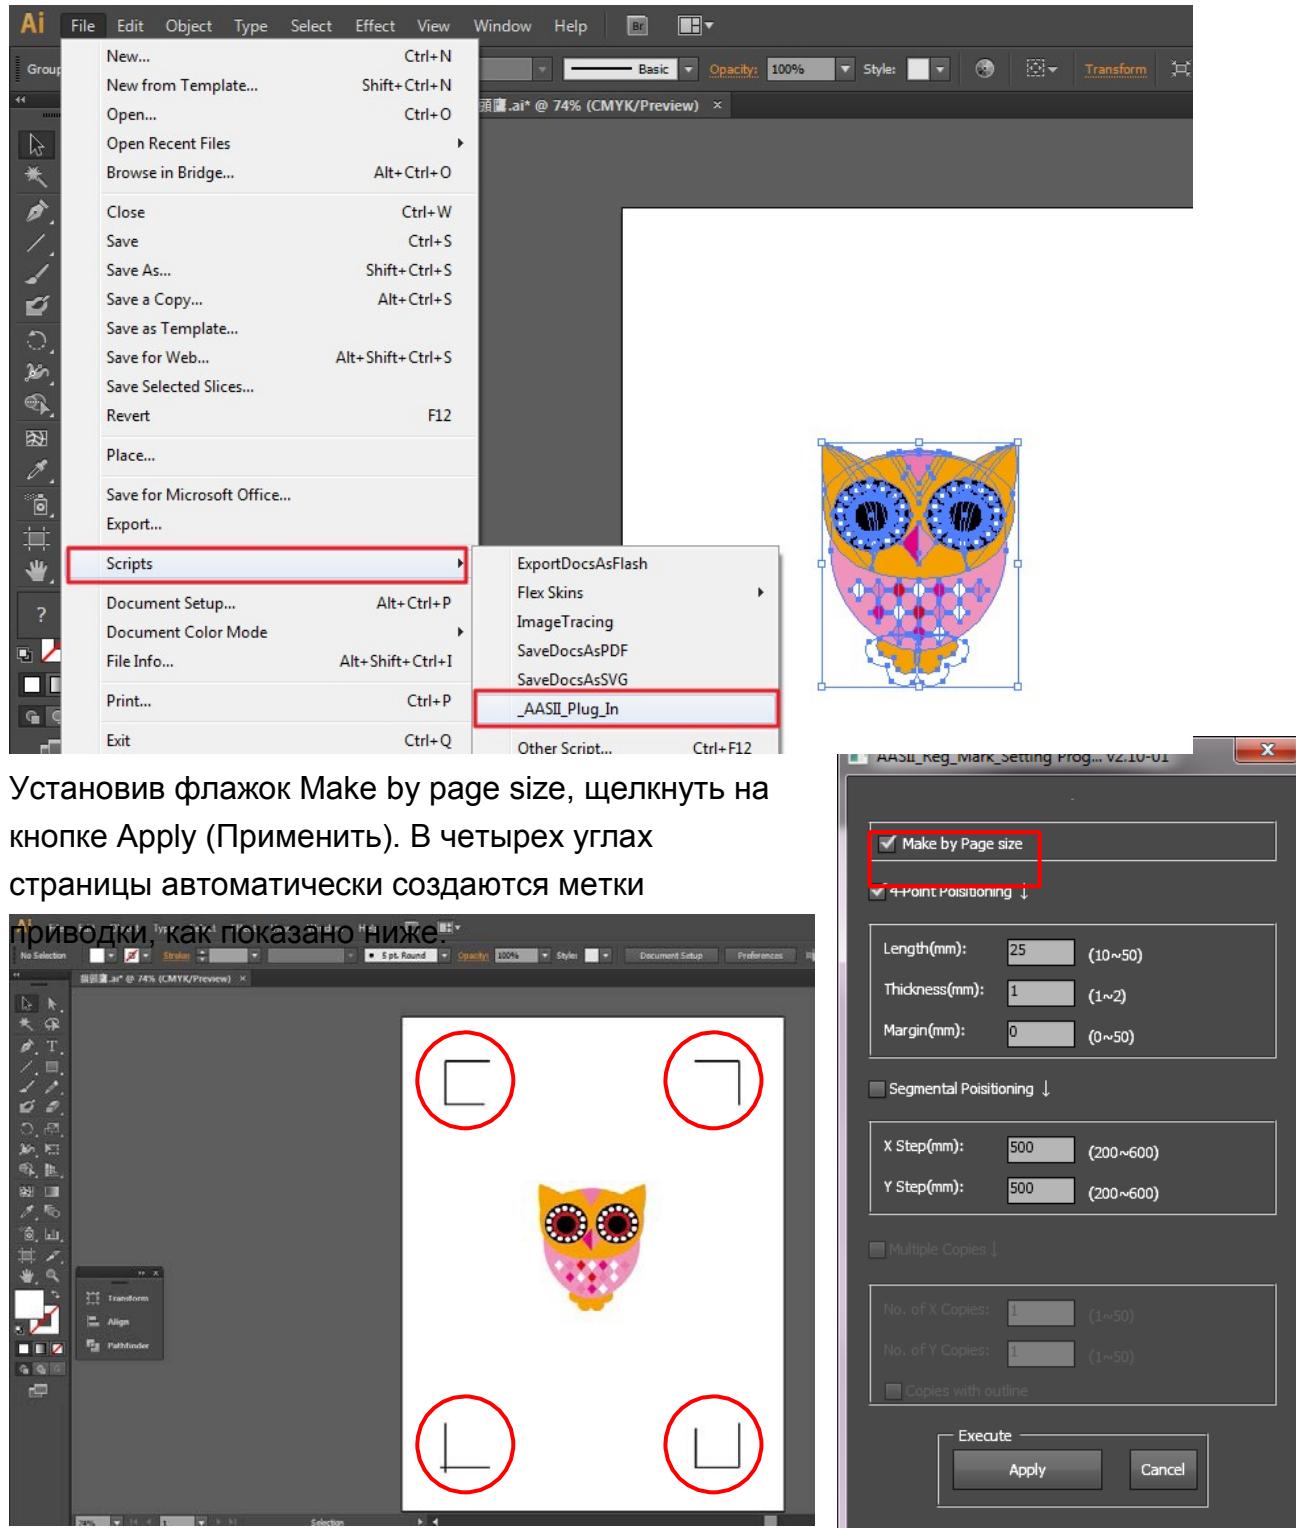

Примечание:

Длина метки составляет от 10 до 50 мм, в зависимости от размера страницы.


Рабочая область

Позволяет редактировать и вырезать изображения за границами приводочных меток при условии добавления меток по странице.

Для материалов А4 рабочая область на 2,5 мм заходит за приводочные метки с правой и левой сторон, на 4,5 мм — за верхнюю метку. Рекомендованное расстояние до нижнего края материала — не менее 25 мм во избежание падения листа и на случай ошибки в размерах материала.

Для материалов формата А3 рабочая область на 10 мм заходит за приводочные метки с левой стороны, на 9 мм — с правой стороны, на 11 мм — за верхнюю метку.

Рекомендованное расстояние до нижнего края материала — не менее 25 мм во избежание падения листа и на случай ошибки в размерах материала.

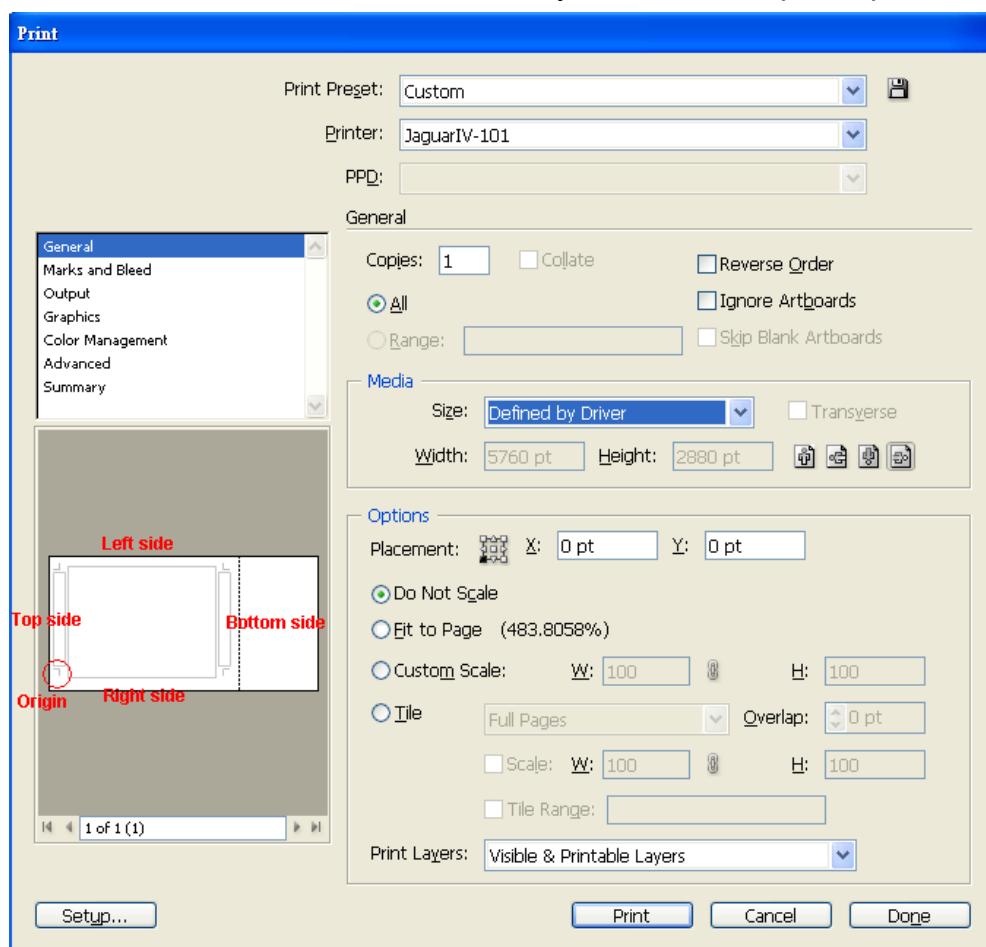


Примечание. Для размотки рулона выбрать режим **Edge** при настройке формата материала. При работе в режиме **Single** лист материала нельзя переместить назад, а значит, фронтальный датчик бумаги его не распознает.


Добавление приводочных меток по объекту

При добавлении приводочных меток по объекту на выбор доступно три варианта.

Выделив изображение, которое нужно обозначить метками, выполнить команду Scripts из меню File и выбрать AASII_Plug_In.

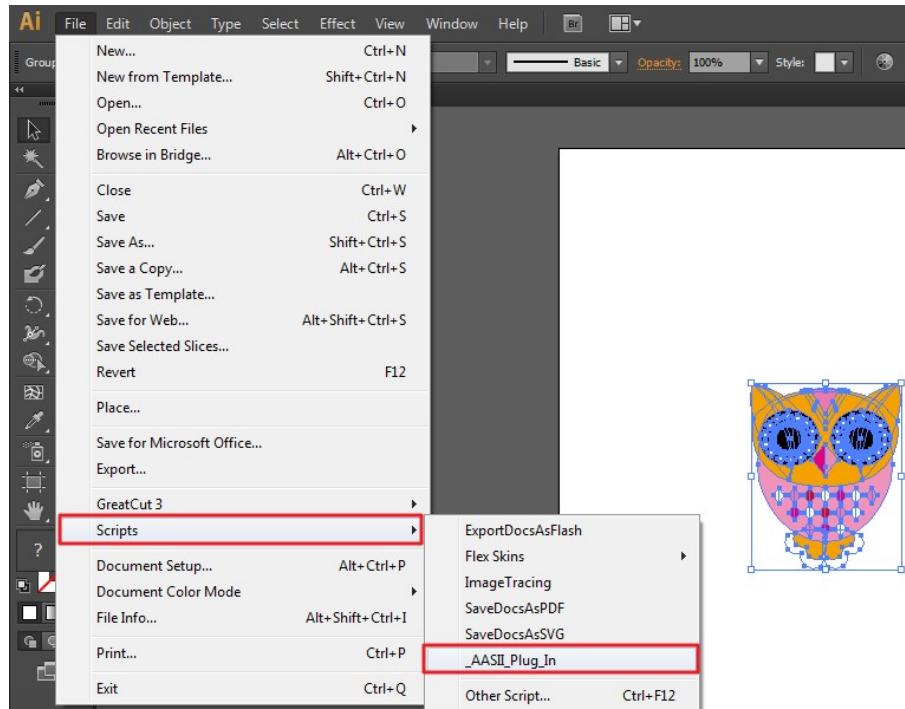


Флажок Make by page size следует снять, а затем указать нужный тип приводочных меток.

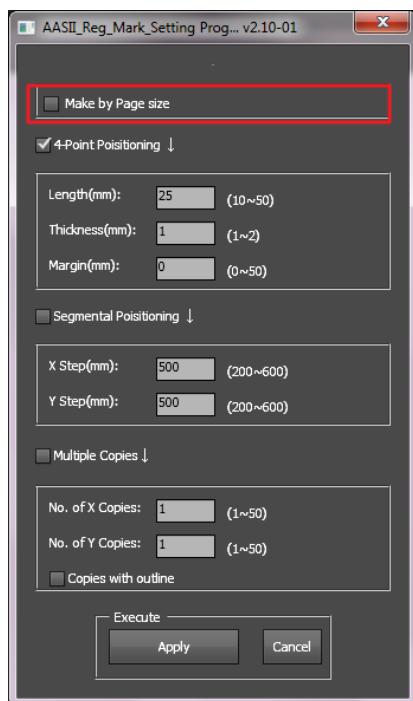

Три типа приводочных меток


Позиционирование по 4 точкам

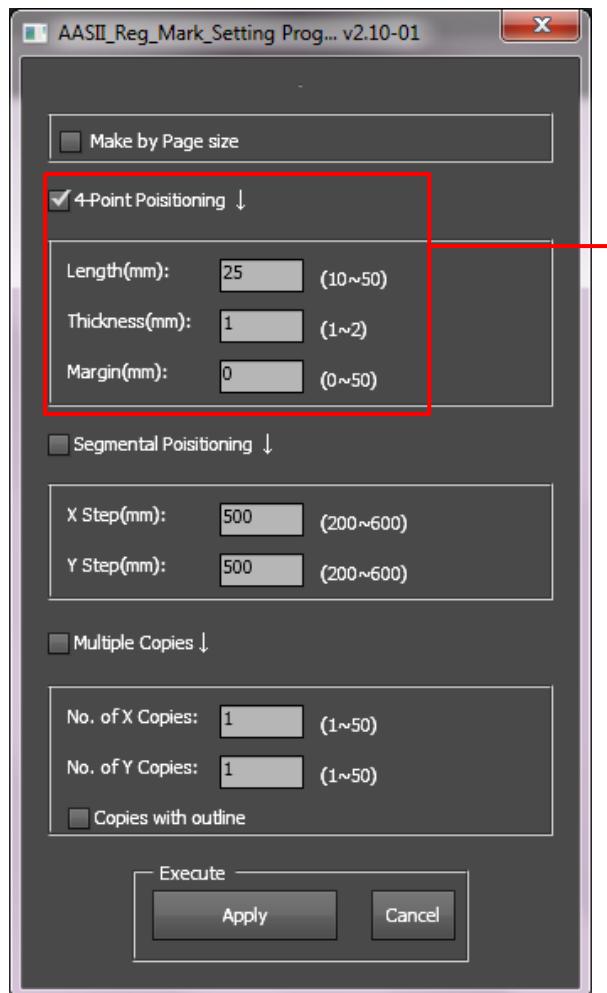

4-Point Positioning


- Length: длина меток
 - Диапазон: от 5 до 50 мм
 - Оптимально: 25 мм
- Thickness: толщина линии меток
 - Диапазон: от 1 до 2 мм
 - Оптимально: 1 мм
- Поля: расстояние между метками и изображениями
 - Диапазон: от 0 до 50 мм
 - Оптимально: 5 мм

Программа создаст 4 метки, как показано на рисунке ниже.

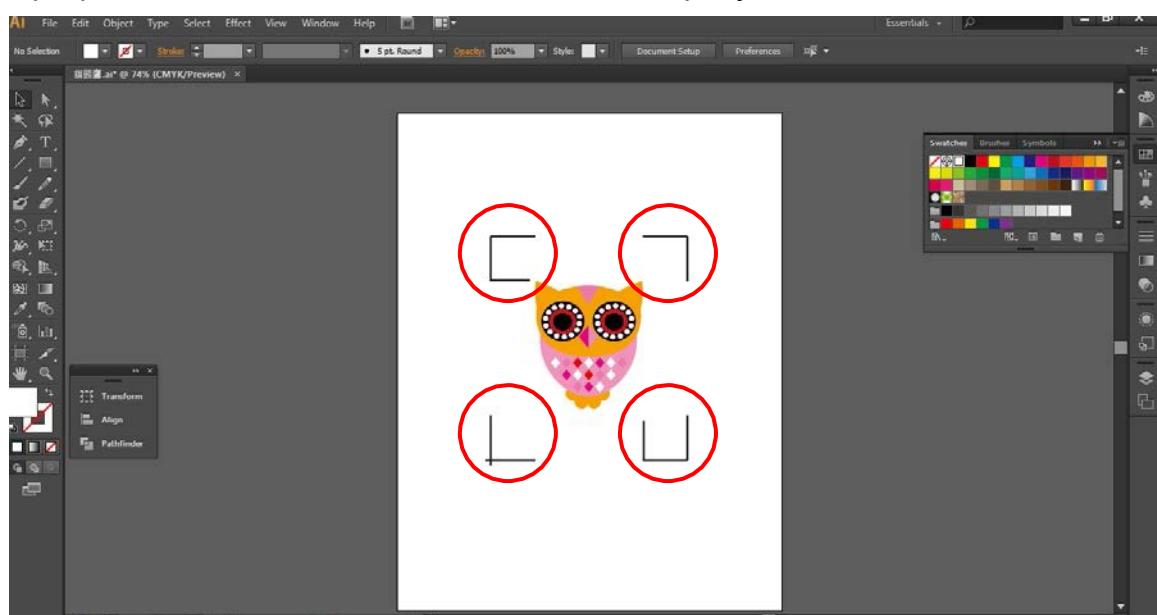

Примечание:

- Для экономии материала при позиционировании по 4 точкам допускается менять не только поля объекта, но и длину приводочных меток (не менее 5 мм). Рекомендации для различных форматов см. в таблице 1. Чем меньше размер, тем меньшим должно быть расстояние между объектом и приводочной меткой (см. расчеты ниже).

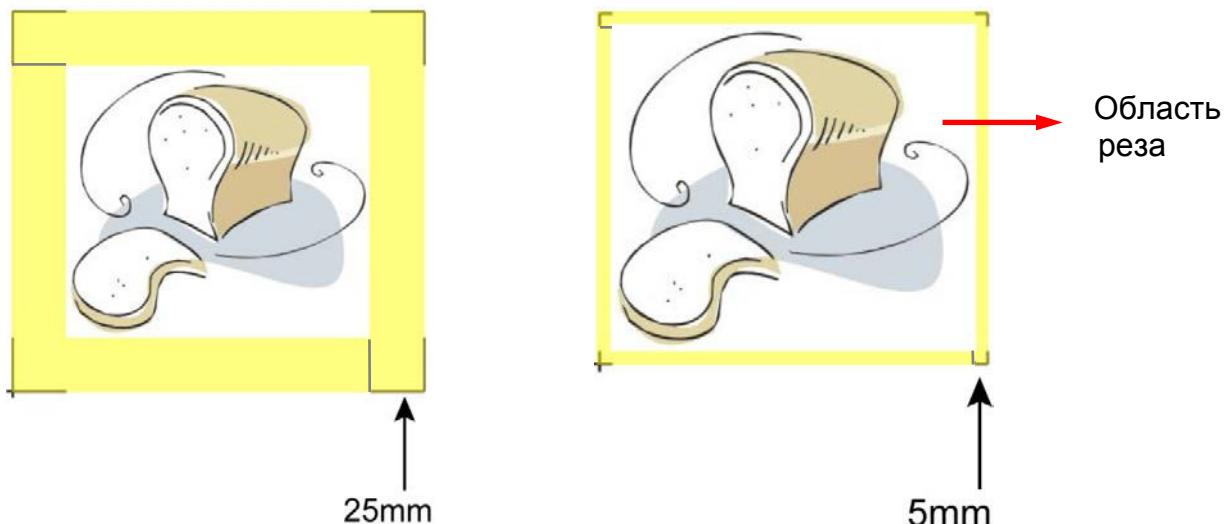

Формат страницы, мм	Рекомендуемая длина метки, мм
A6 (105 × 148)	5
A5 (148 × 210)	8
A4 (210 × 297)	11
A3 (297 × 420)	16
A2 (420 × 594)	23
A1 (594 × 841) и более	25*


Таблица 1

*25 мм — рекомендованная длина приводочной метки

- Размер приводочных меток влияет на точность распознавания, поэтому не следует делать их слишком мелкими
- При изменении формата бумаги необходимо указать новые значения для приводочных меток, иначе применяются текущие настройки.

Позиционирование по сегментам

Для высокоточной резки рекомендуется выбрать режим Segmental Positioning, повысив точность обработки длинных и крупноформатных изображений.

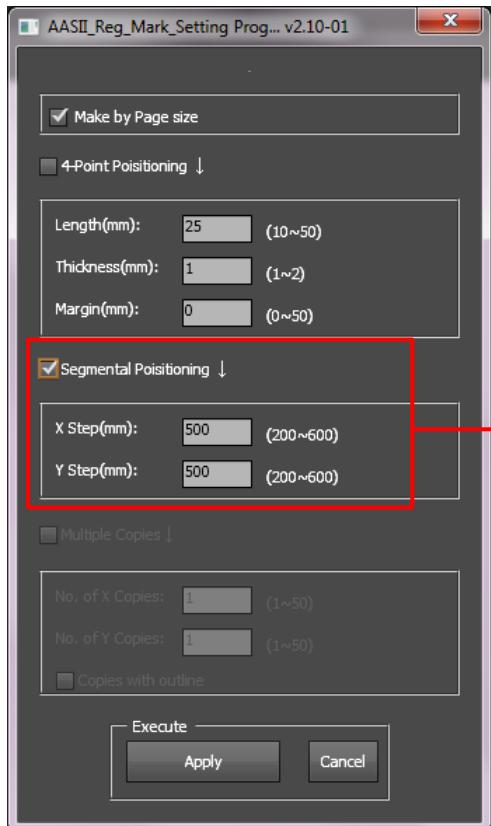


Segmental Positioning

- X Step: расстояние промежуточного положения по оси X
- Y Step: расстояние промежуточного положения по оси Y
 - Диапазон: от 200 до 600 мм
 - Оптимально: менее 500 мм


Программа создаст метки, как показано на рисунке ниже.

(По сегментам)

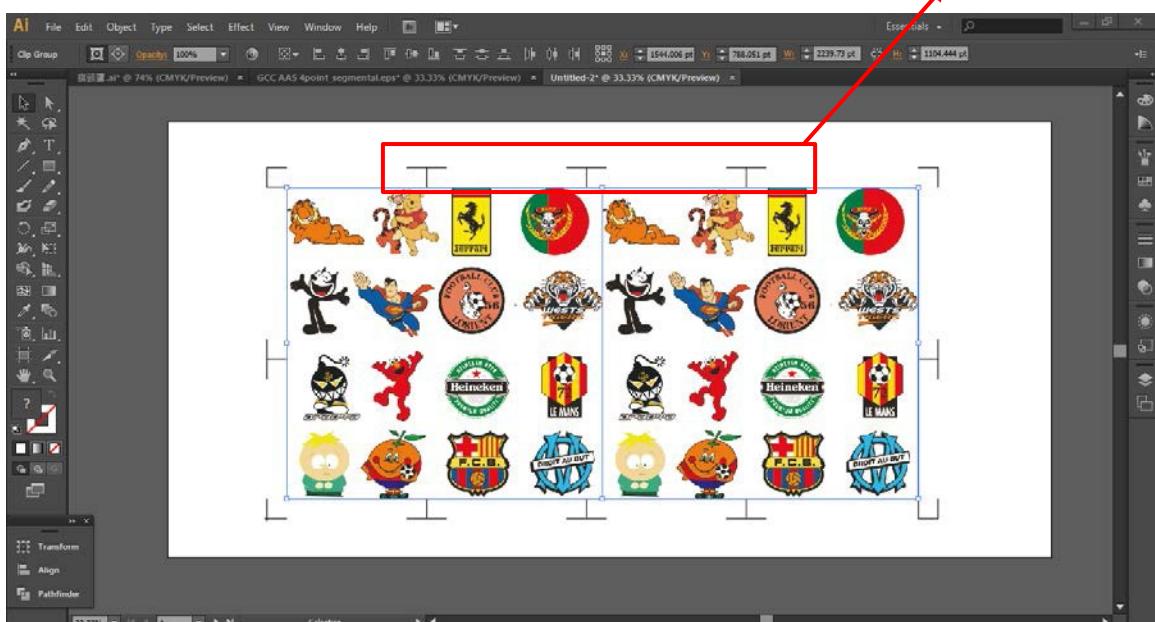

Создание копий


Переключатель **Multiple Copies** повышает точность реза в случаях, когда из материала необходимо получить несколько экземпляров одного изображения.

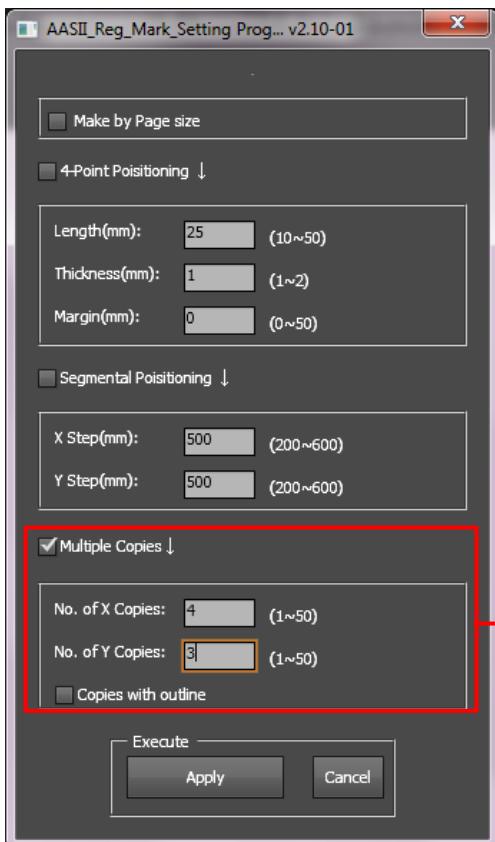

Multiple Copies

- **No. of X Copies:** количество копий по оси X
- **No. of Y Copies:** количество копий по оси Y
 - Диапазон: от 1 до 50 (чем больше копий, тем больше времени нужно на передачу данных).
 - Количество копий X * количество копий Y = общее количество копий изображения
- **Copies with outline:** для отображения контуров изображения
- **Margin:** расстояние между метками; должно быть 0 или ≥ 20 ; отрицательные значения не допускаются

Программа создаст результат, как показано на рисунке ниже.

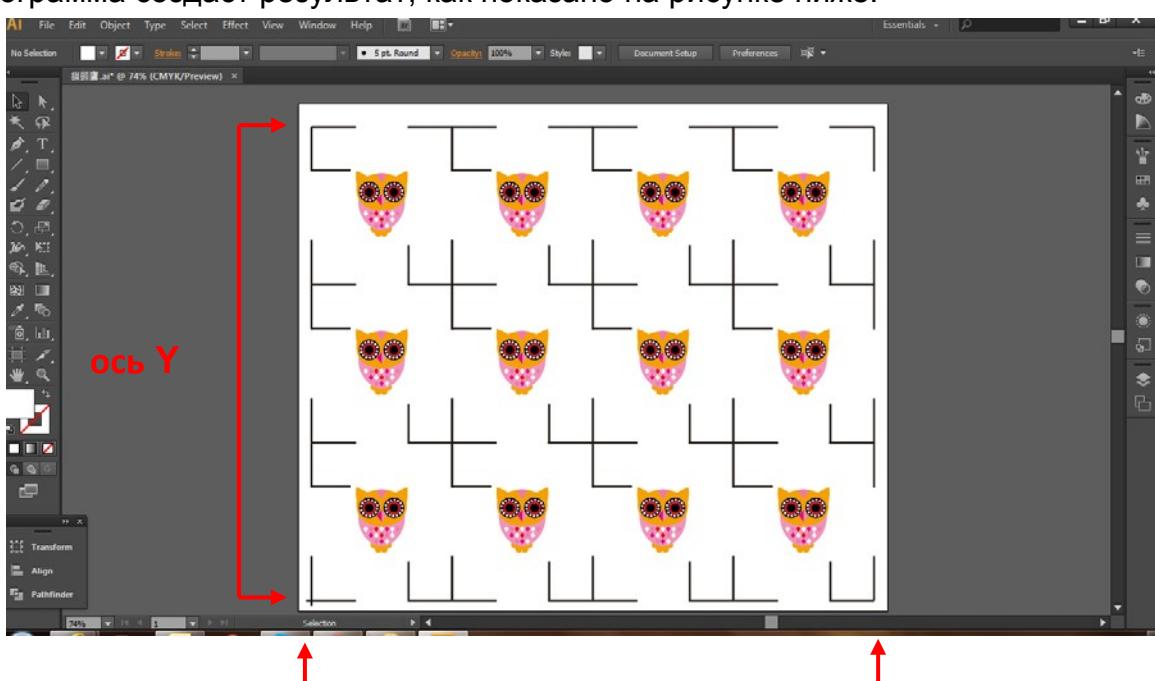

Инструкция по модулю GreatCut

Руководство пользователя программного модуля GreatCut доступно на установочном DVD-диске GCC.


Система GCC AASII

Ниже приведена пошаговая инструкция по работе с функцией AAS в программе GreatCut через CorelDRAW и Adobe Illustrator.


Редактирование изображений в CorelDRAW

Позиционирование по 4 точкам

Шаг 1 Создать новый файл в CorelDRAW. Нажать на значок Create contour (Создать контур) на панели GreatCut — появится автоматически после запуска CorelDRAW.

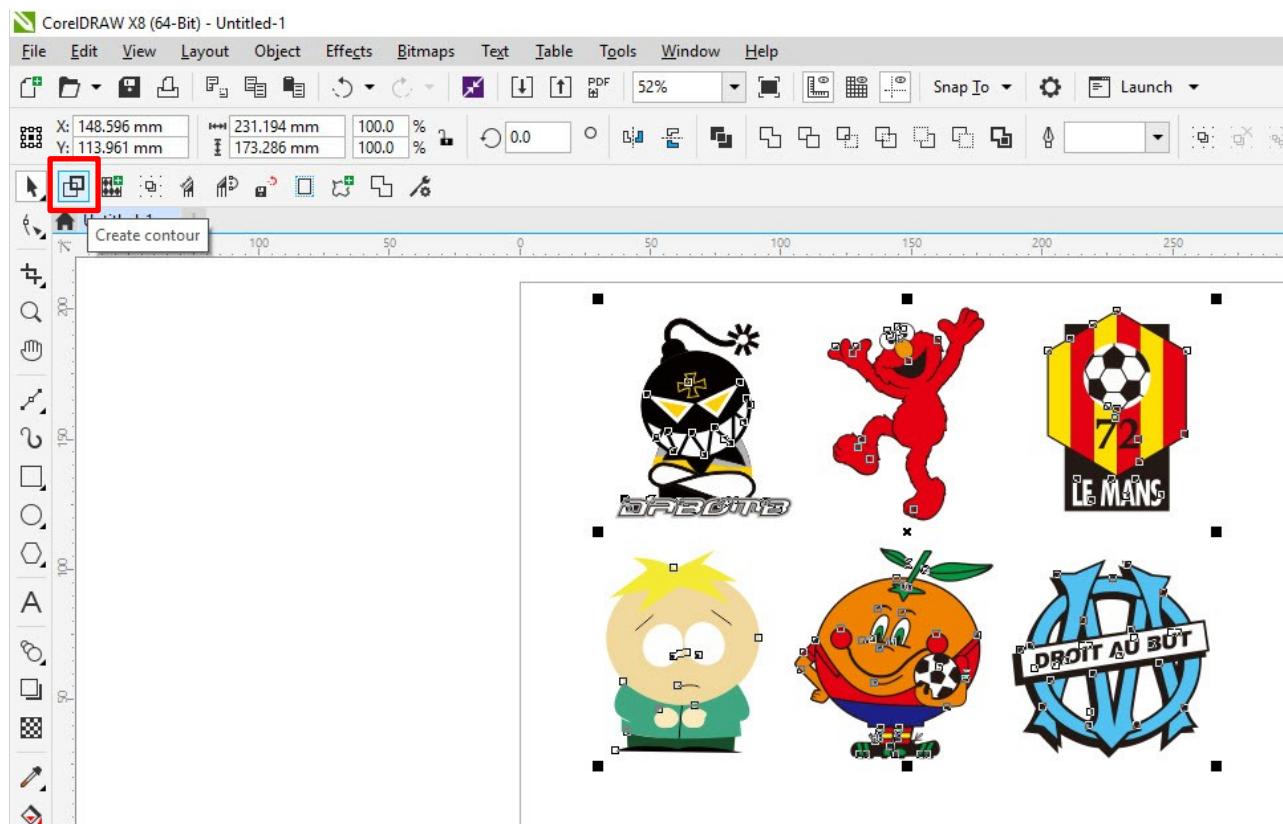


Шаг 2 Настроить параметры контура, включая смещение контура, и подтвердить кнопкой Calculate (Расчет).

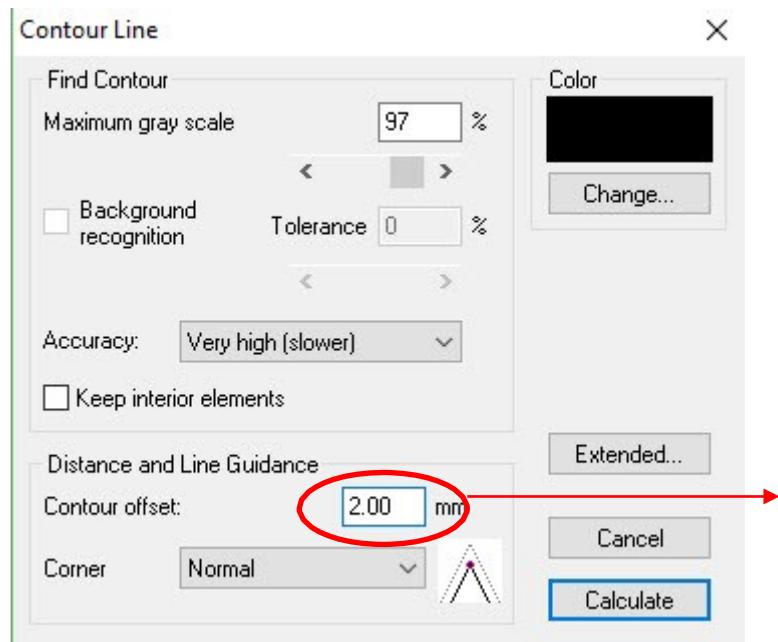

Смещение контура: расстояние между объектом и линией контура.


К изображениям будут добавлены контурные линии.

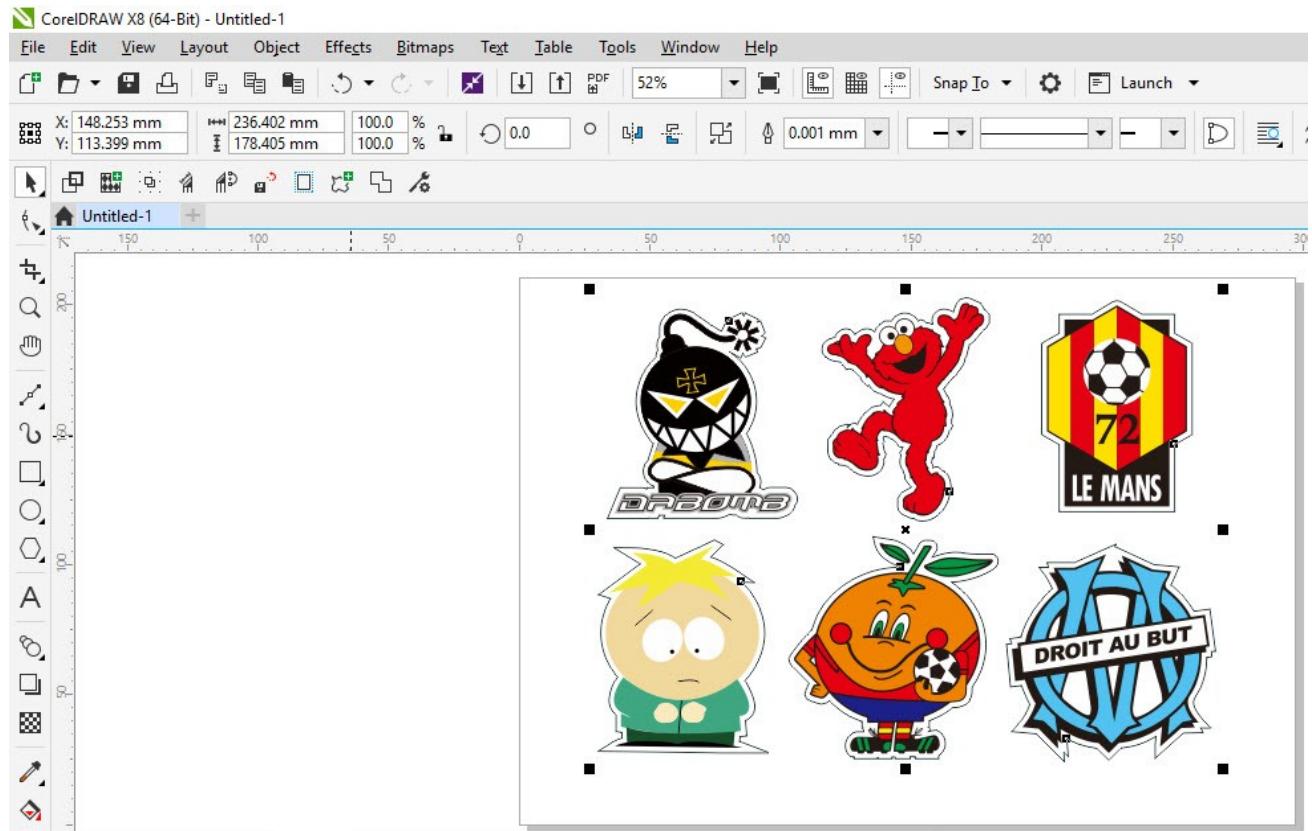

Совет: Закругленный контур для векторного объекта

Функция Outline (Контур) повышает качество обработки векторных объектов.


На острых углах заметна разница между вариантами Normal (Стандарт) и Round (Со скруглением). См. рис. ниже:

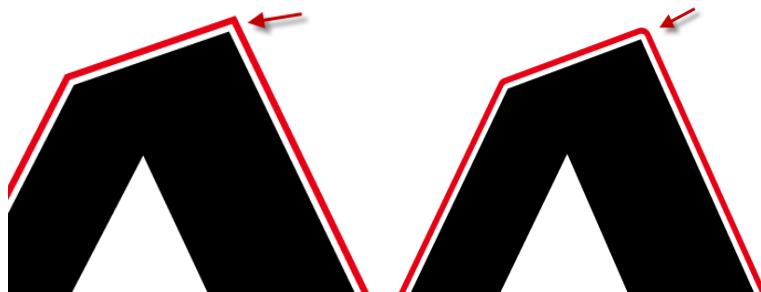

Стандарт



Со скруглением

1. Кнопкой Create outline создать вокруг текстовых объектов контуры на свободно задаваемом расстоянии.

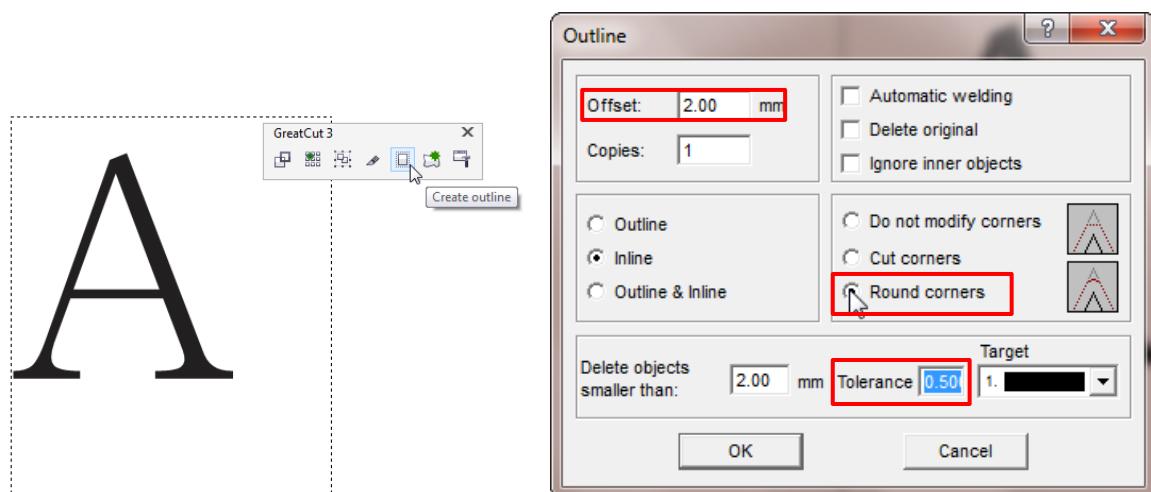


2. Выбрать Round corners и указать параметры Offset и Tolerance.

Offset — расстояние между внутренним и внешним контуром исходного объекта. В поле Tolerance указано, на каком расстоянии от угловой точки скругляется срез.

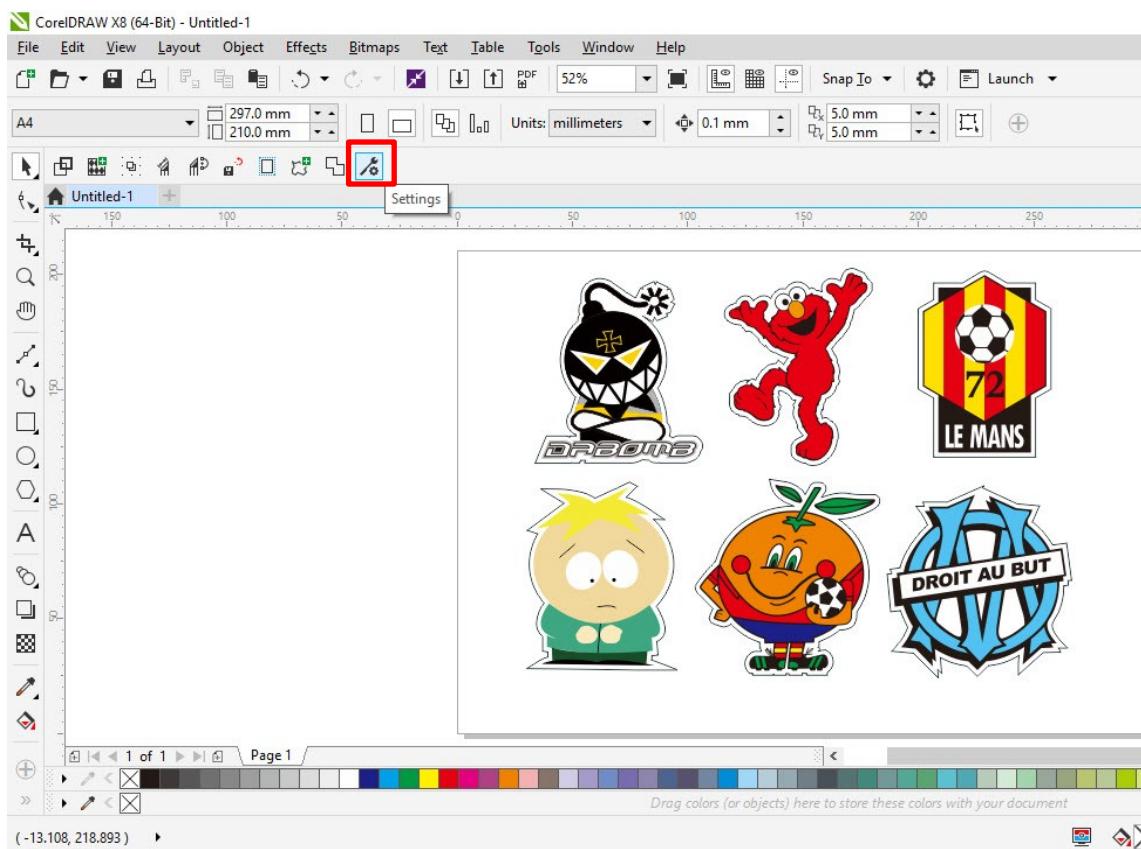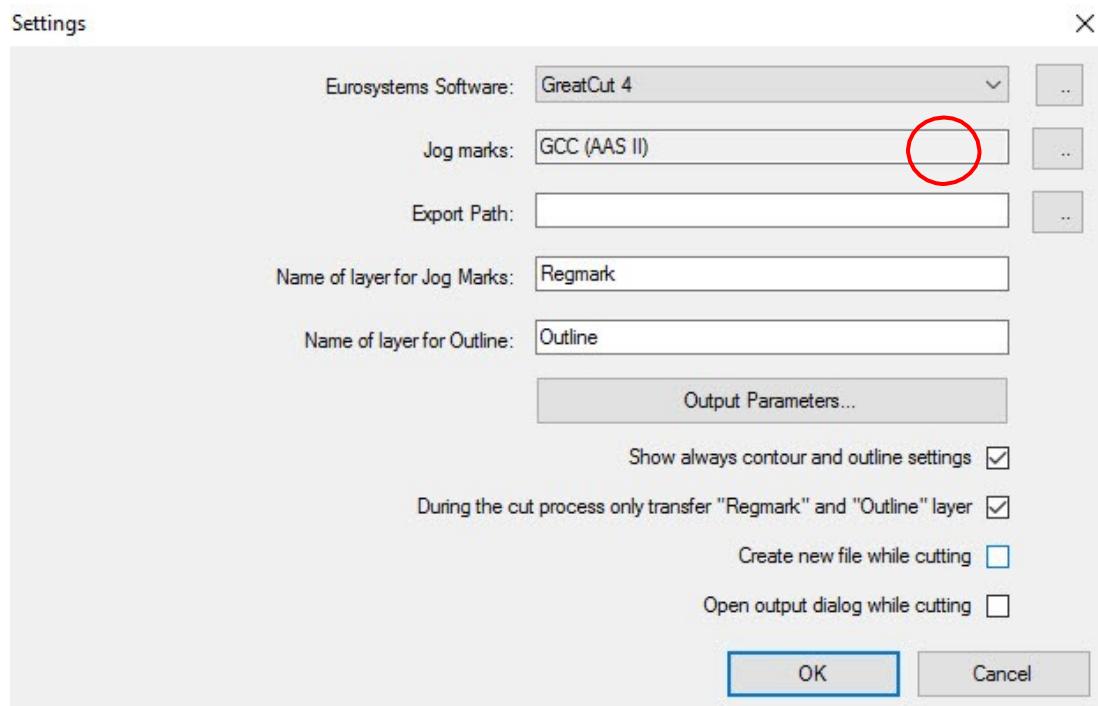Шаг 3 Нажать значок Settings на панели инструментов GreatCut.**Шаг 4** Нажать кнопку справа от поля Jog marks.


Шаг 5 В окне настройки указать размер, расстояние до объекта и толщину линий приводочных меток и подтвердить кнопкой OK.

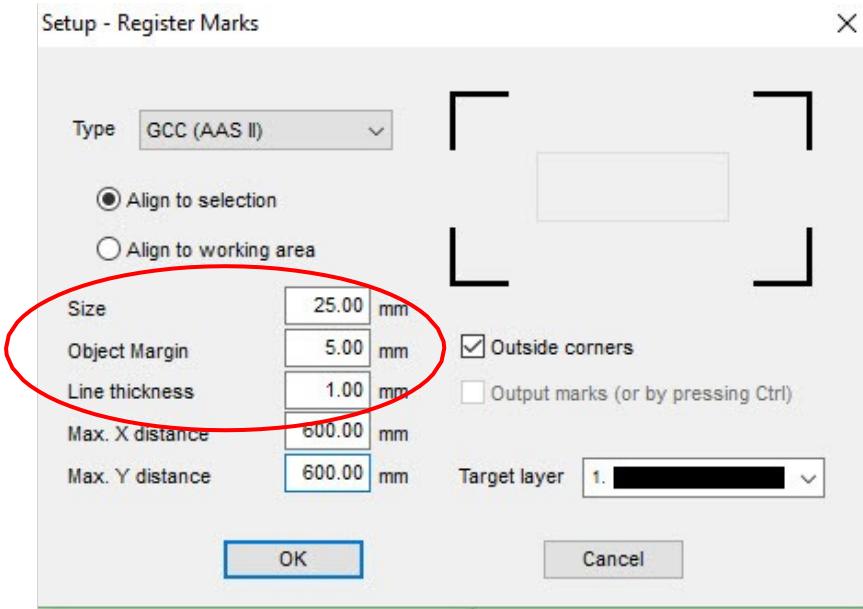


Позиционирование по 4 точкам


- **Size:** Длина меток
→ Диапазон: от 5 до 50 мм
→ Оптимально: 25 мм
- **Object Margin:** Расстояние между метками и изображениями
→ Диапазон: от 0 до 50 мм
→ Оптимально: 5 мм
- **Line thickness:** толщина линии меток
→ Диапазон: от 1 до 2 мм
→ Оптимально: 1 мм

Шаг 6 Убедиться, что установлены все три флажка ниже, и нажать OK.

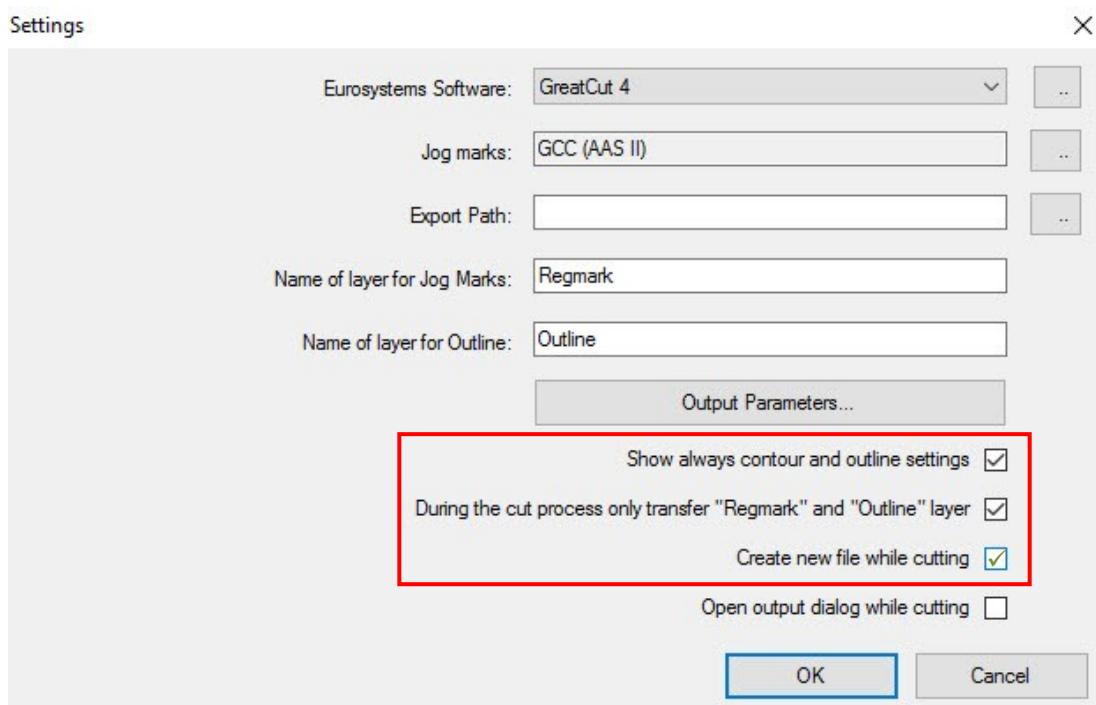

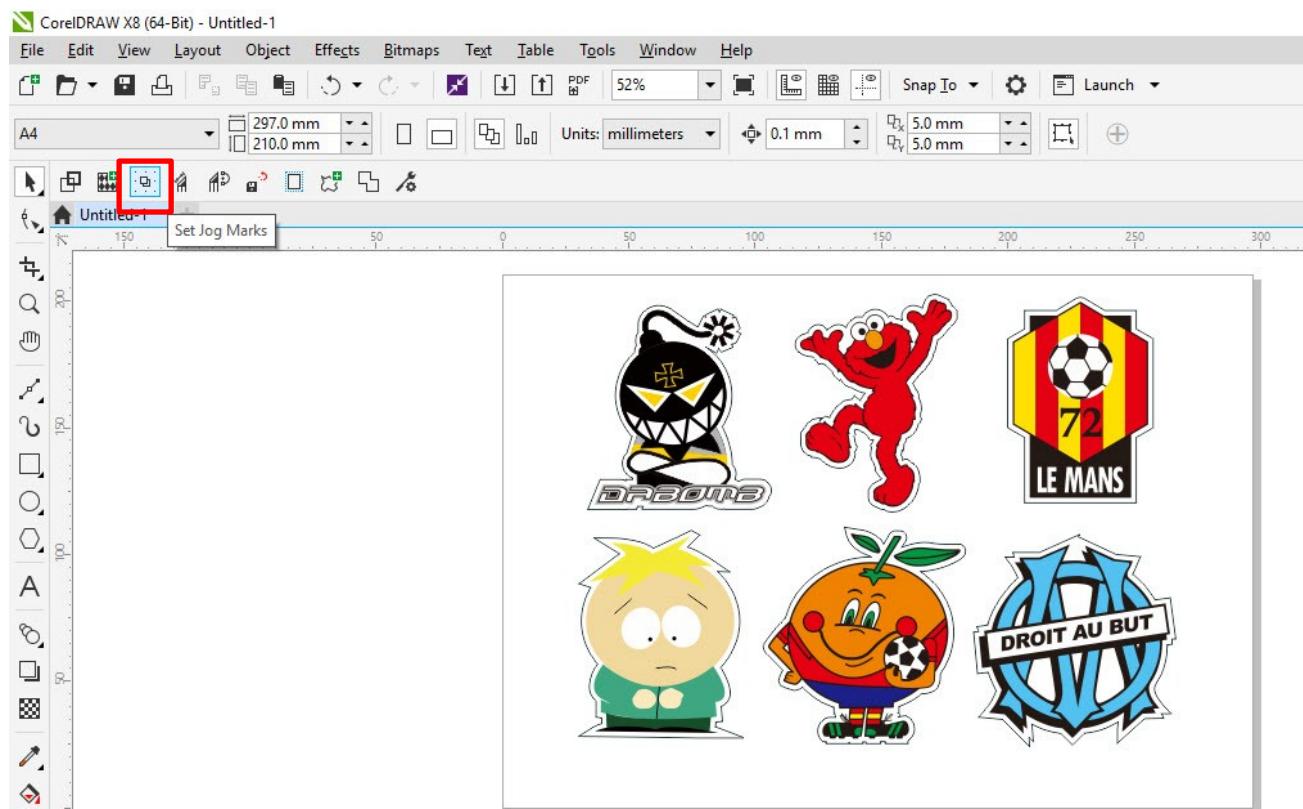
Шаг 7 Нажать значок Set Jog Marks на панели инструментов GreatCut.

Программа создаст 4 метки, как показано на рисунке ниже.

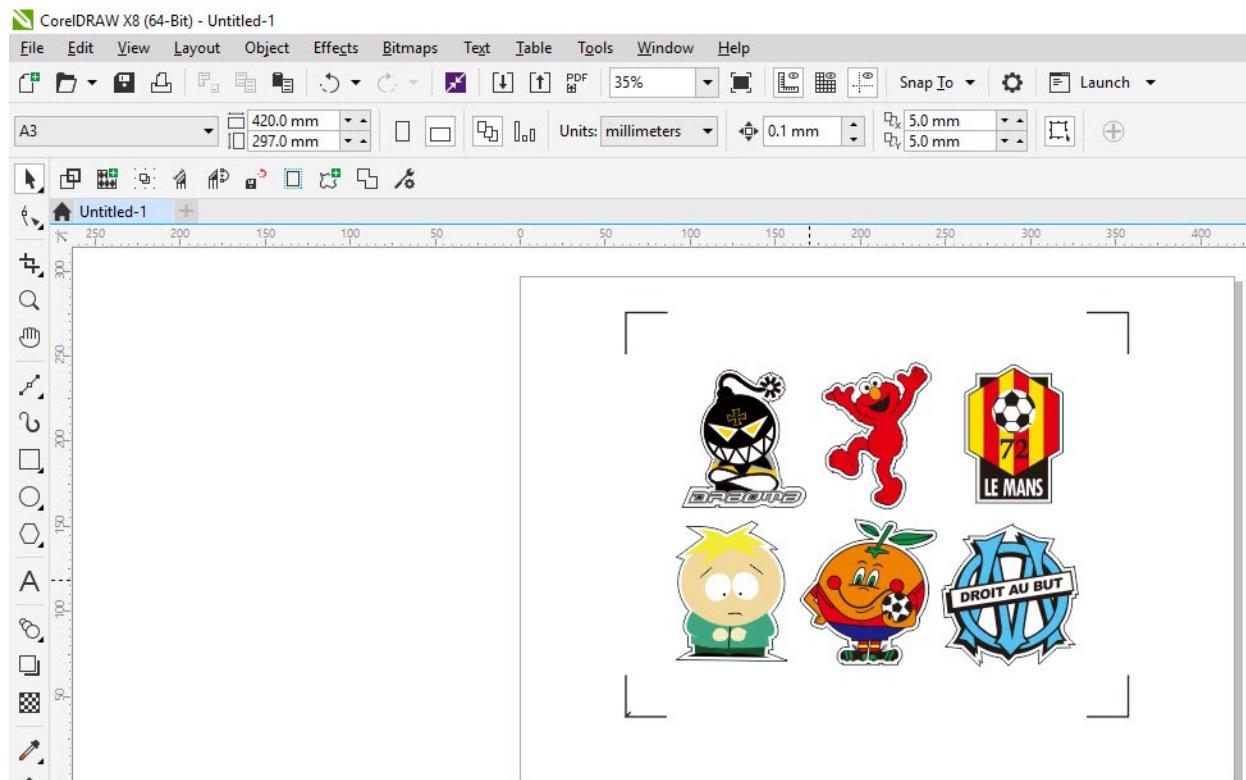

Примечание:

- Для экономии материала при позиционировании по 4 точкам допускается менять не только поля объекта, но и длину приводочных меток (не менее 5 мм). Рекомендации для различных форматов см. в таблице 1. Чем меньше размер, тем меньшим должно быть расстояние между объектом и приводочной меткой (см. расчеты ниже).

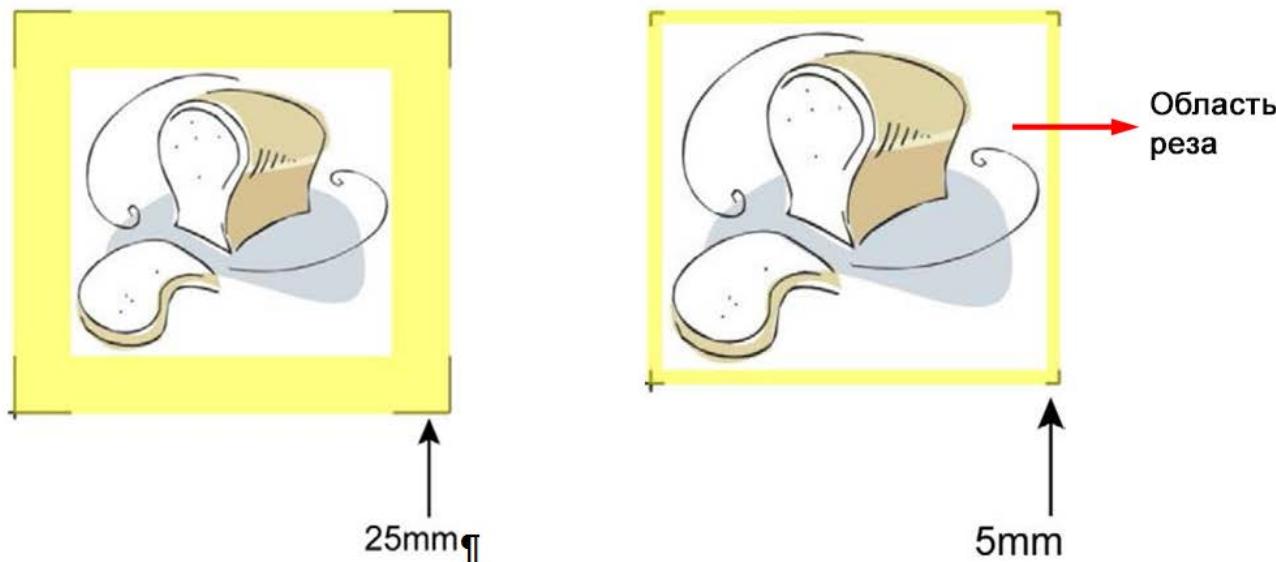

Формат страницы (в мм)	Рекомендуемая длина метки (в мм)
A6 (105 × 148)	5
A5 (148 × 210)	8
A4 (210 × 297)	11
A3 (297 × 420)	16
A2 (420 × 594)	23
A1 (594 × 841) и более	25*


Таблица 1

*25 мм — рекомендованная длина приводочной метки


- Размер приводочных меток влияет на точность распознавания, поэтому не следует делать их слишком мелкими

Вывод


Шаг 1 Выбрать объект целиком, включая приводочные метки и линию контура, и нажать значок Cut на панели инструментов GreatCut.

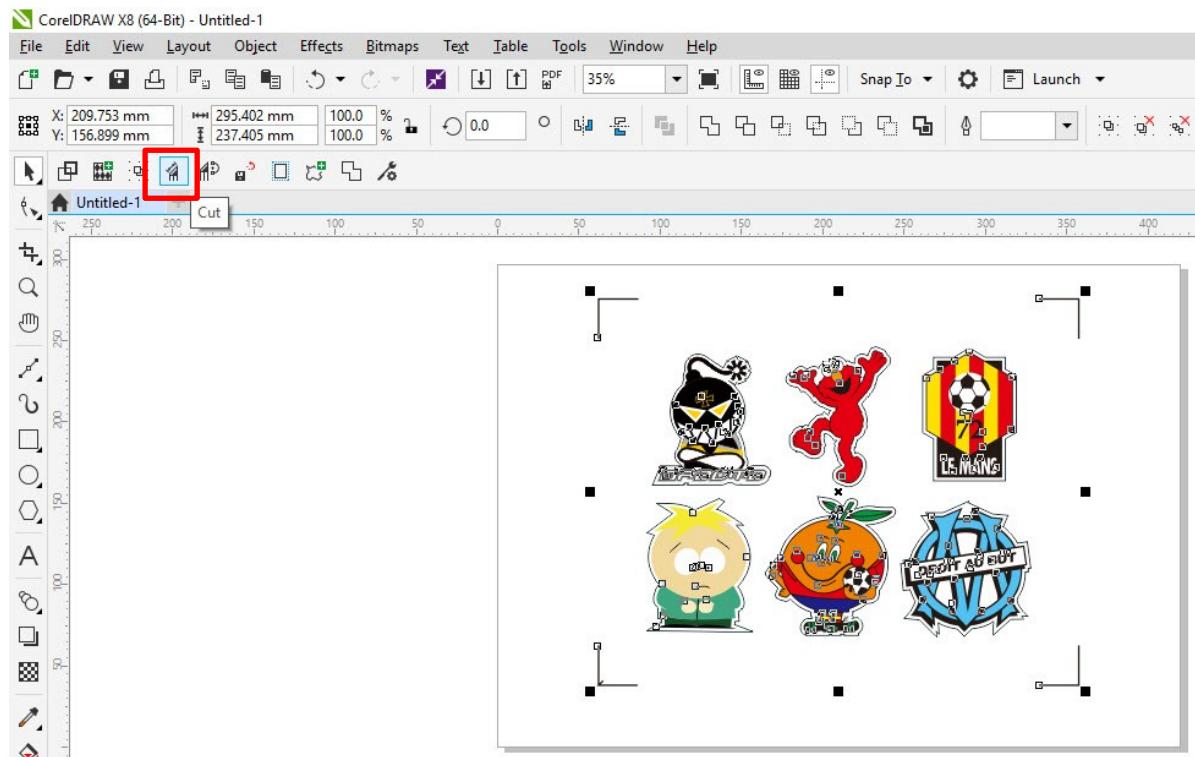


Шаг 2 Система автоматически активируется и запустит импорт приводочных меток и линии контура в GreatCut.

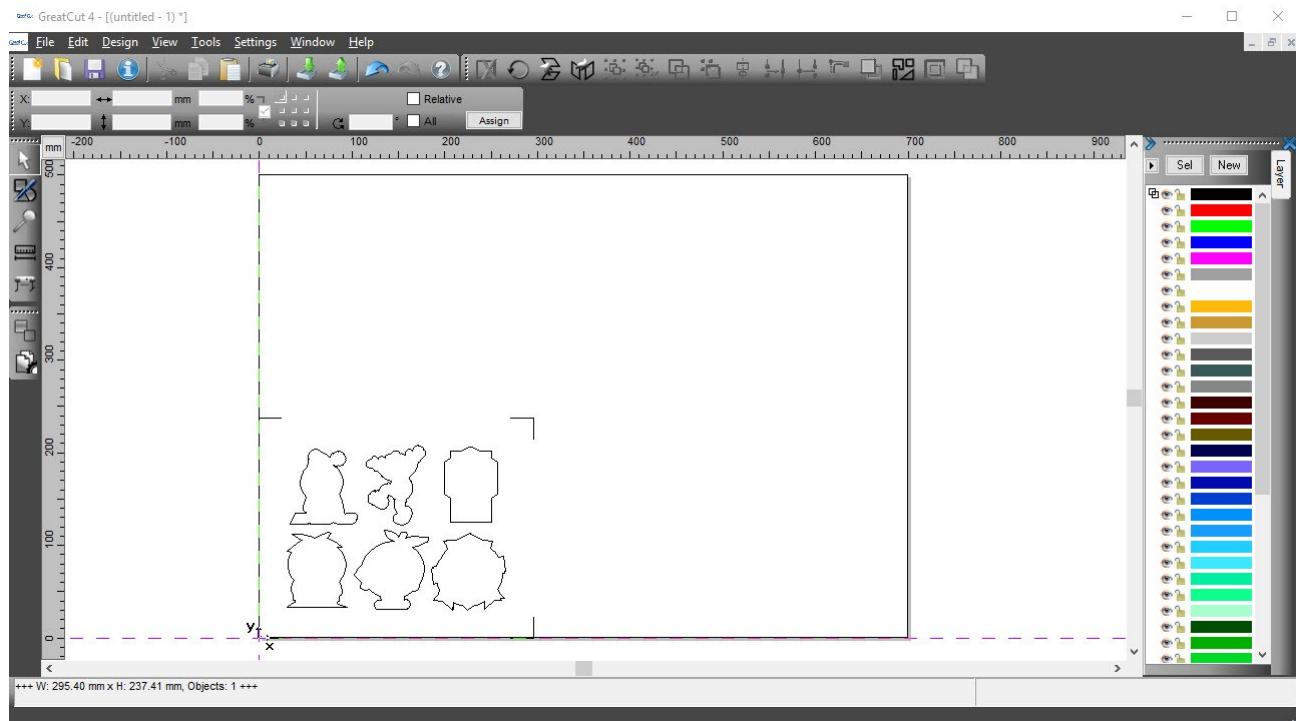


Шаг 3 Из меню File выбрать команду Output (Вывод).

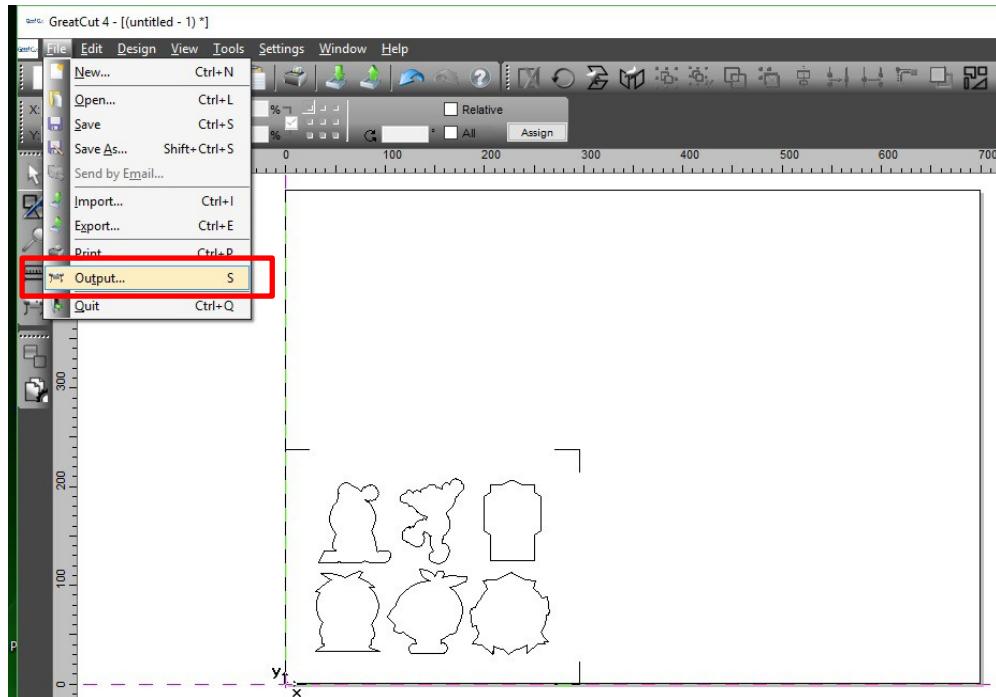


Шаг 4 В окне выбора устройства Output to device в поле Mode/Tool указать Cut with AAS.

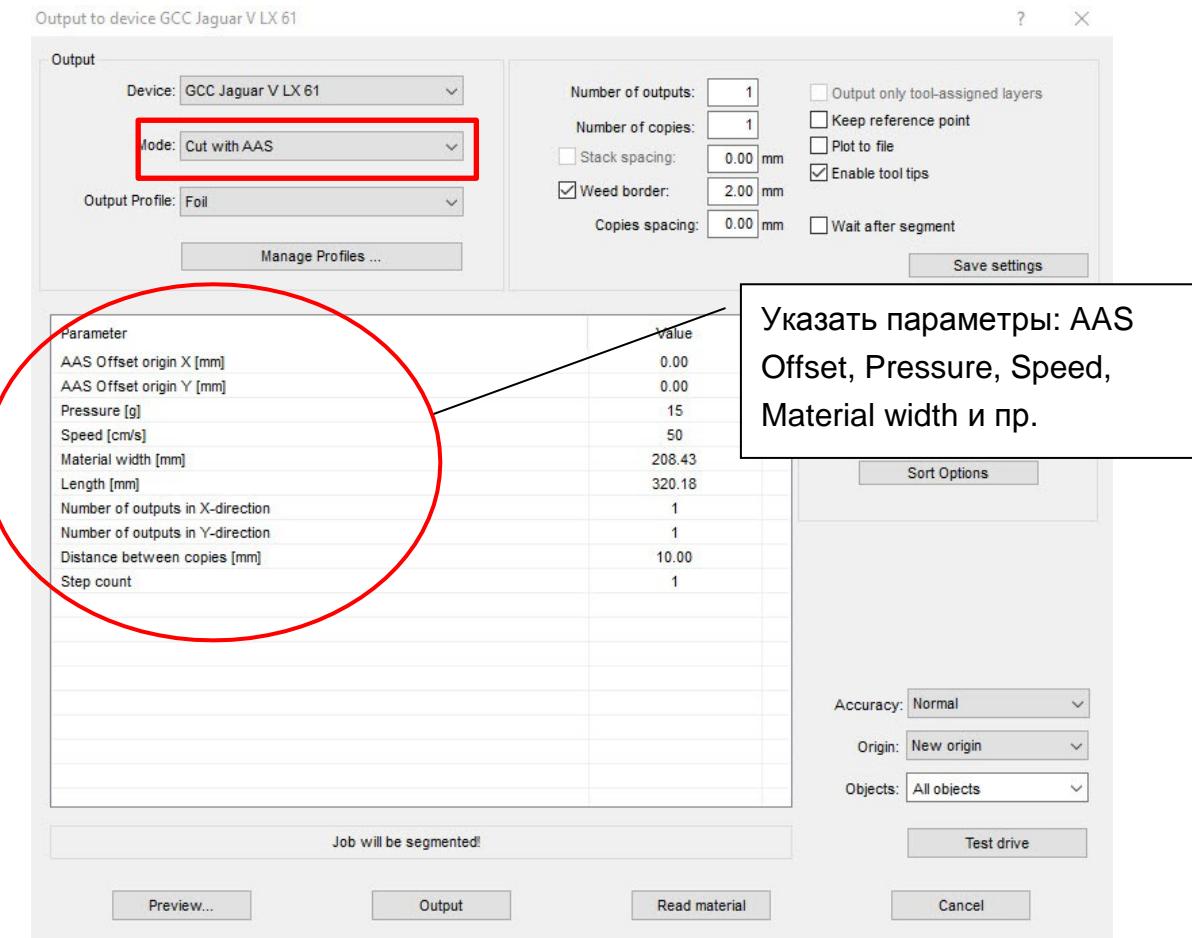

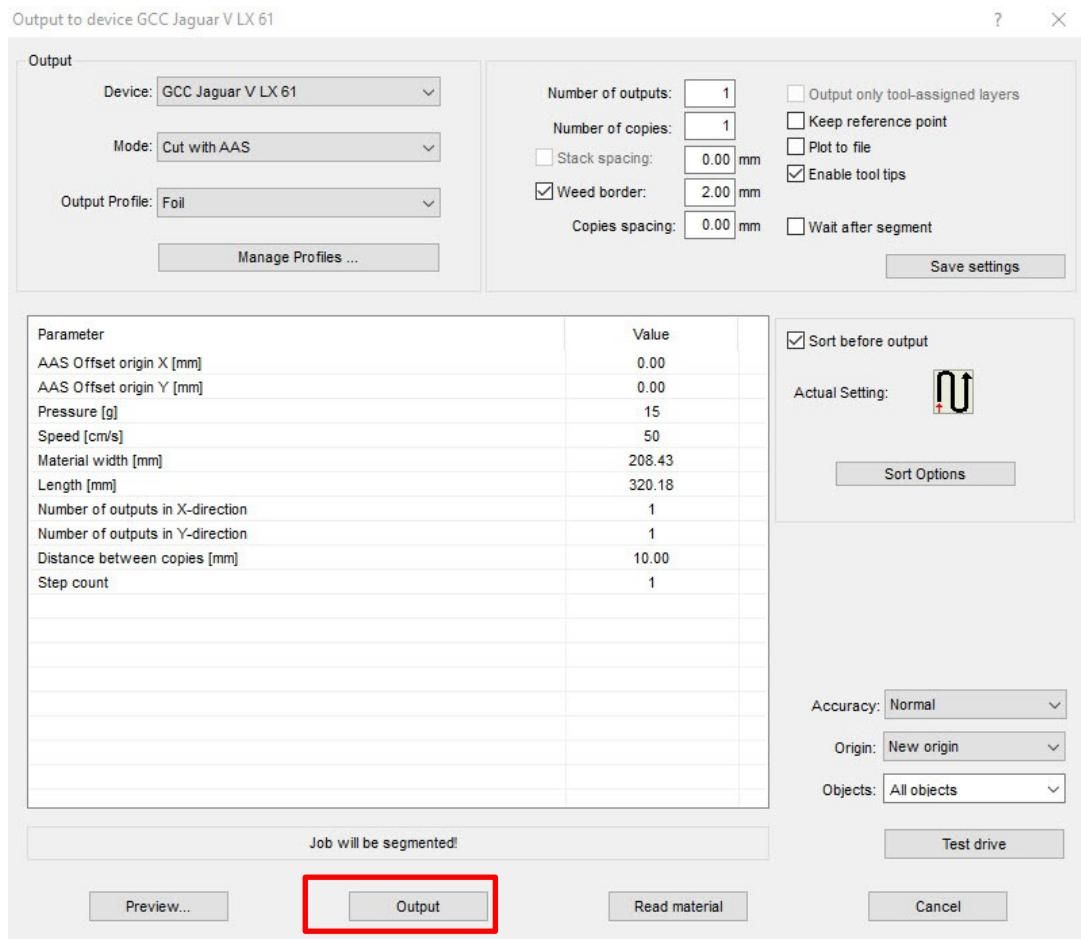Шаг 5 Нажать Output — объект будет отправлен на режущий плоттер GCC.

Примечание. Разница между параметрами Number of outputs, Number of copies и Step count в окне Output.

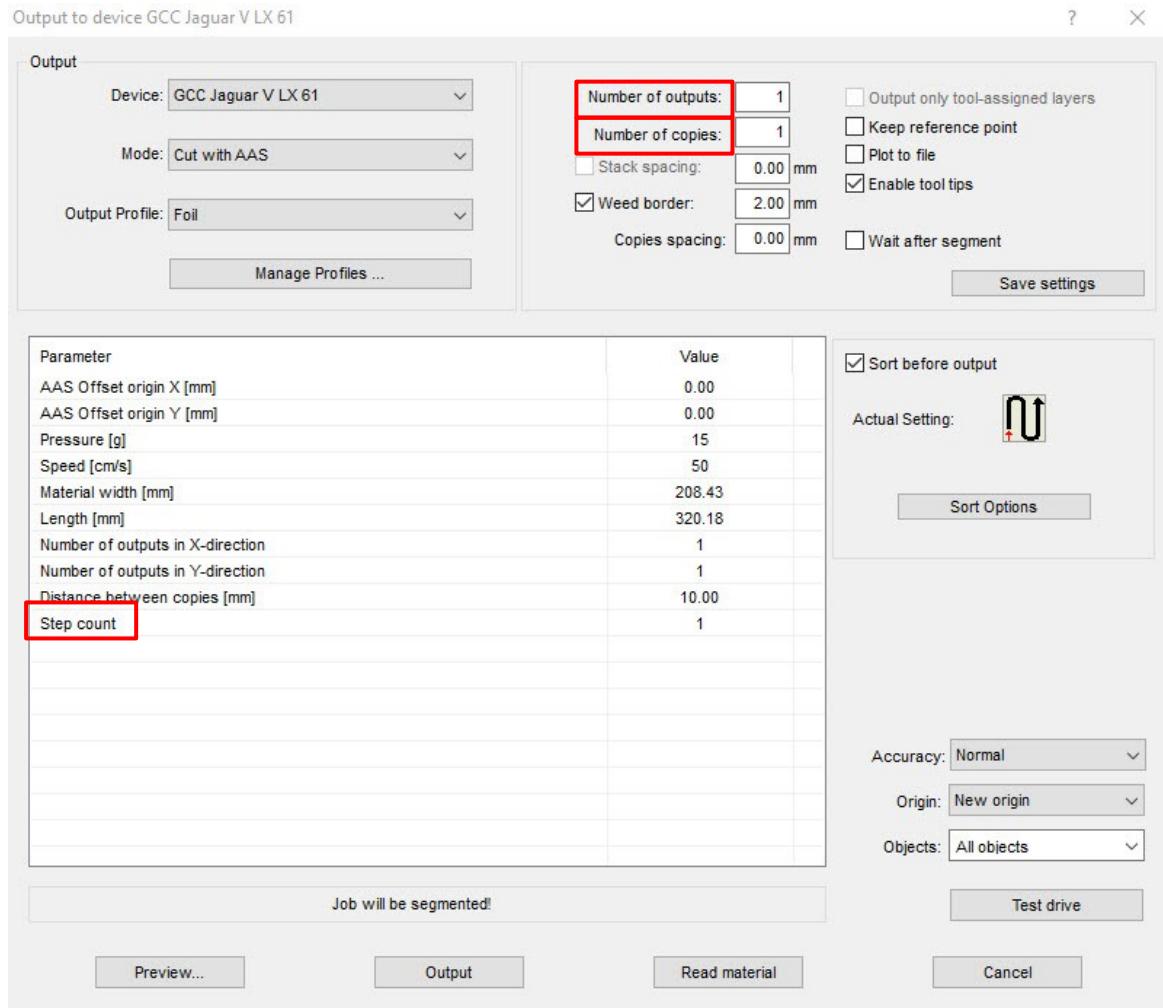

1. Значение параметра **Number of outputs** — 2: квадрат и треугольник вырезаются 1 раз, а затем обе фигуры вырезаются 1 раз в следующей позиции.
2. Значение параметра **Number of copies** — 2: квадрат и треугольник вырезаются 2 раза в той же позиции.
3. Значение параметра **Step count** — 2: квадрат вырезается 2 раза в одной позиции, треугольник вырезается 2 раза в одной позиции.


Расширенная настройка

Позиционирование по сегментам


Для высокоточной резки рекомендуется выбрать режим Segmental Positioning, повысив точность обработки длинных и крупноформатных изображений.

Для настройки линии реза и создания приводочных меток повторить шаги из раздела «Позиционирование по 4 точкам». В окне настройки указать размер, расстояние от меток до объекта, толщину линий приводочных меток, расстояние между метками и подтвердить кнопкой OK.


Шаг 1 Нажать значок Settings на панели инструментов GreatCut.

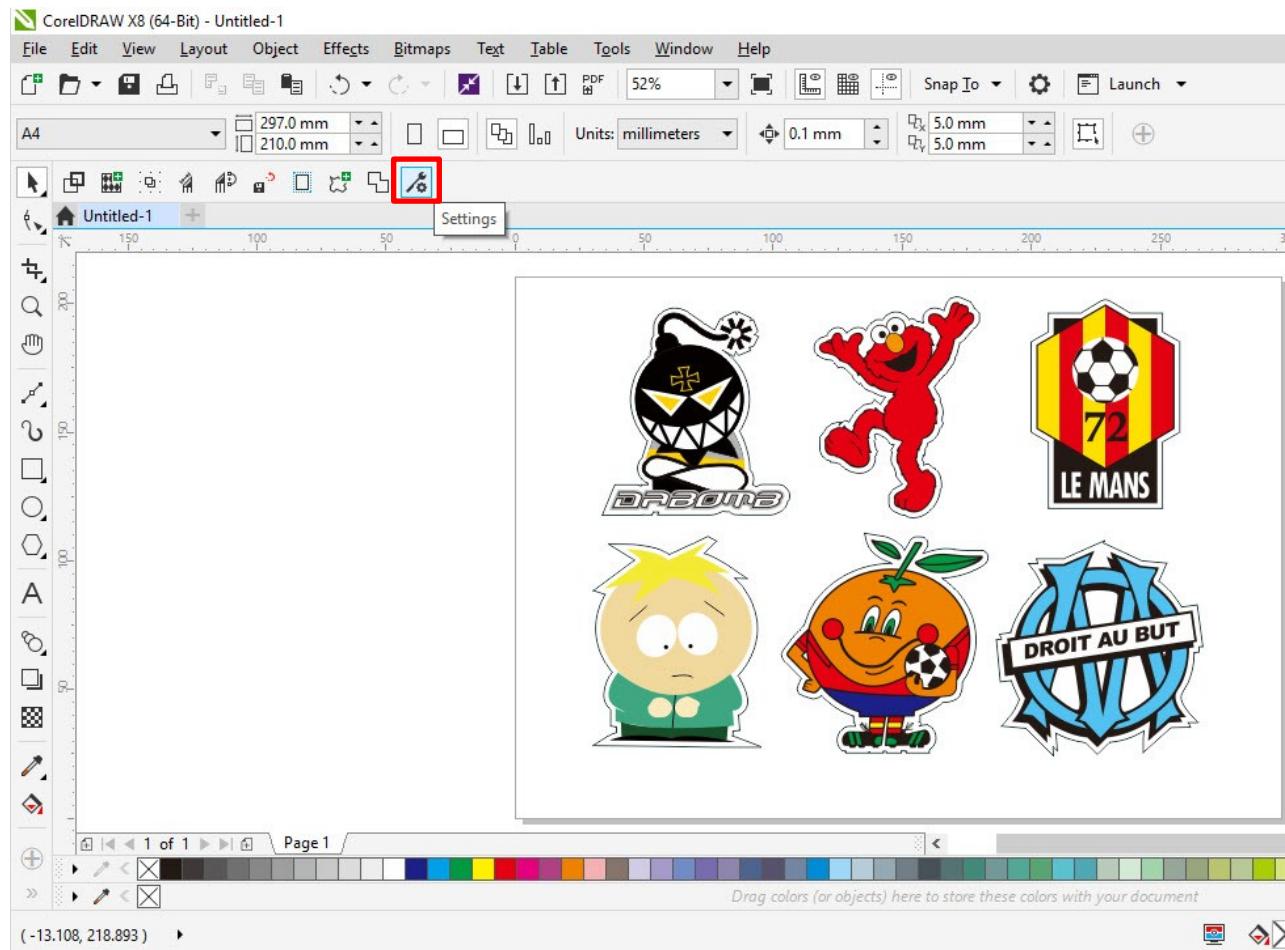

Шаг 2 Нажать кнопку справа от поля Jog marks.

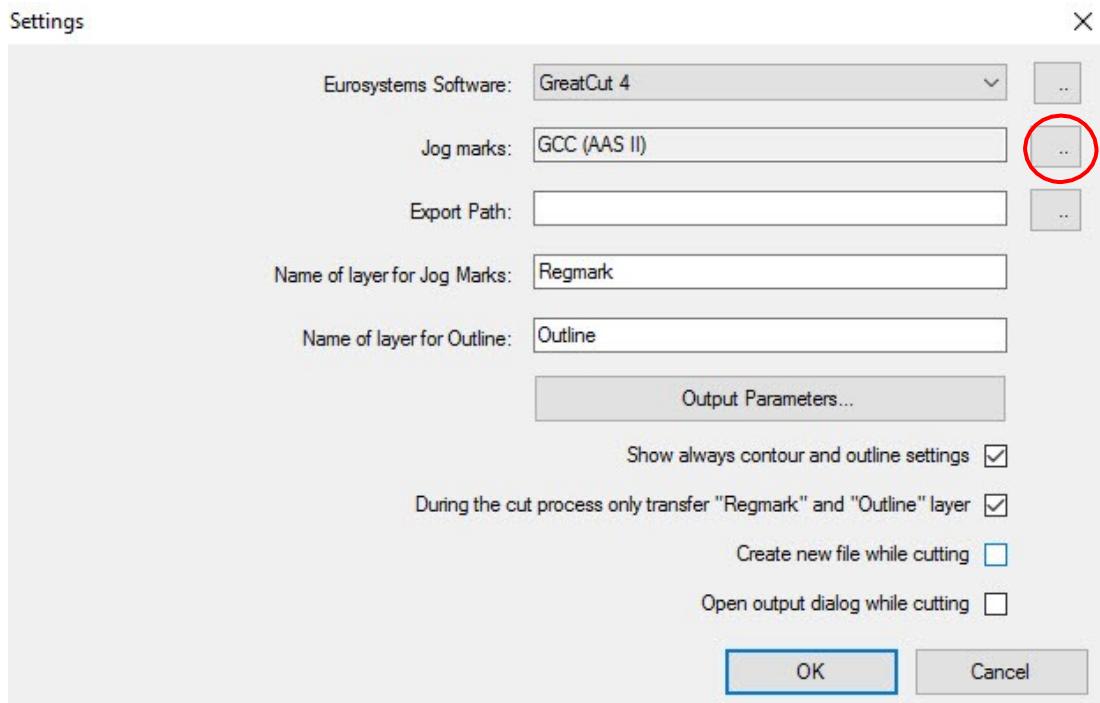

Шаг 3 В окне настройки указать размер, расстояние до объекта и толщину линий приводочных меток и подтвердить кнопкой OK.

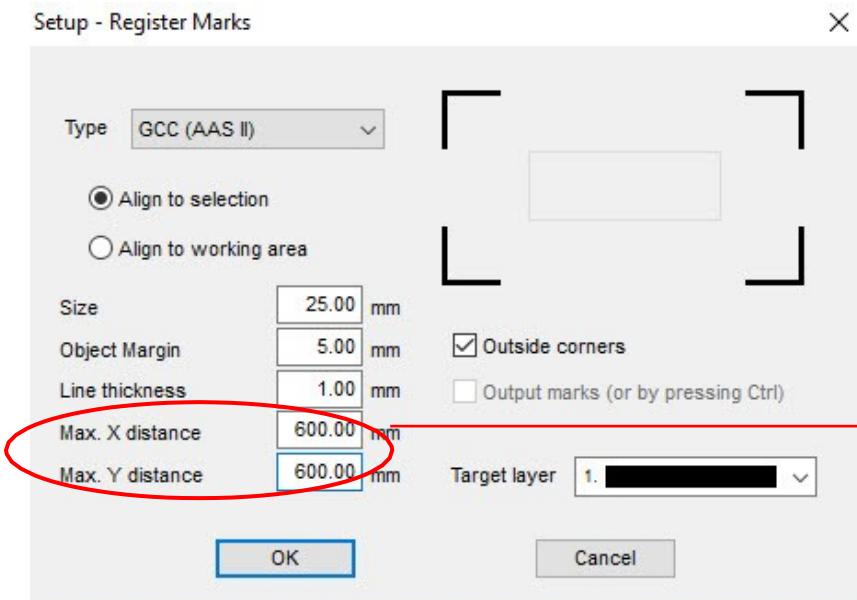

Позиционирование по сегментам


- **Max. x Distance:** Расстояние промежуточного положения по оси X

Диапазон: от 200 до 500 мм


- **Max. y Distance:** Расстояние промежуточного положения по оси Y

Диапазон: от 200 до 500 мм


Шаг 4 Убедиться, что установлены все три флажка ниже, и нажать OK.

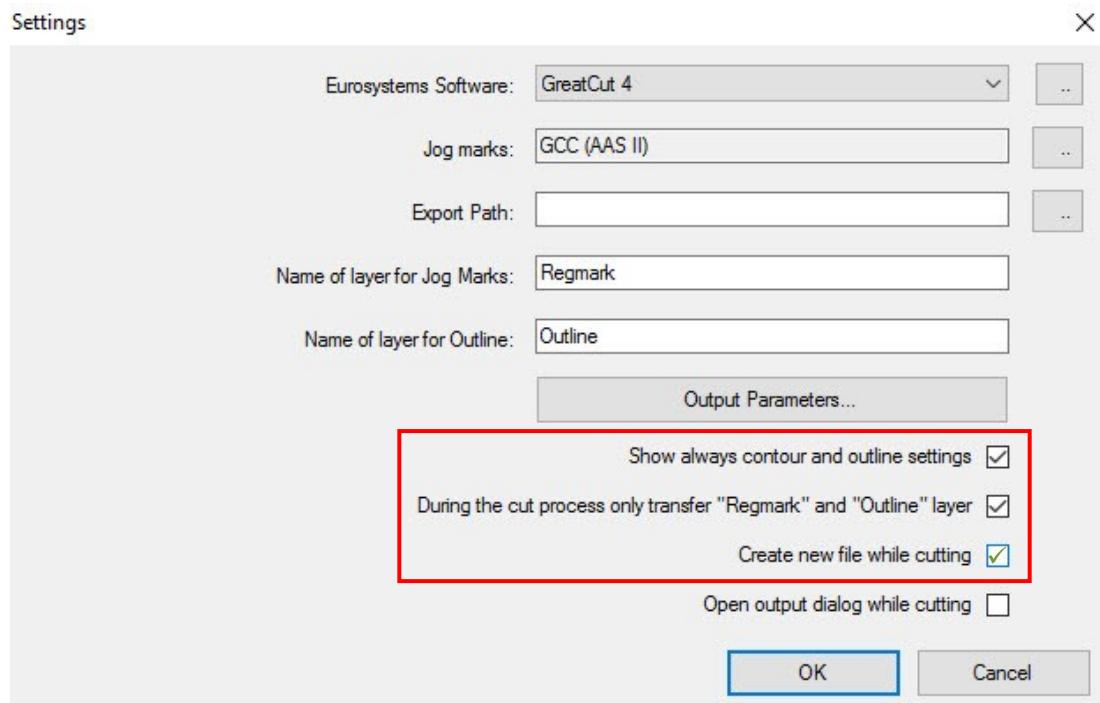

Шаг 5 Нажать значок Set Jog Marks на панели инструментов GreatCut.

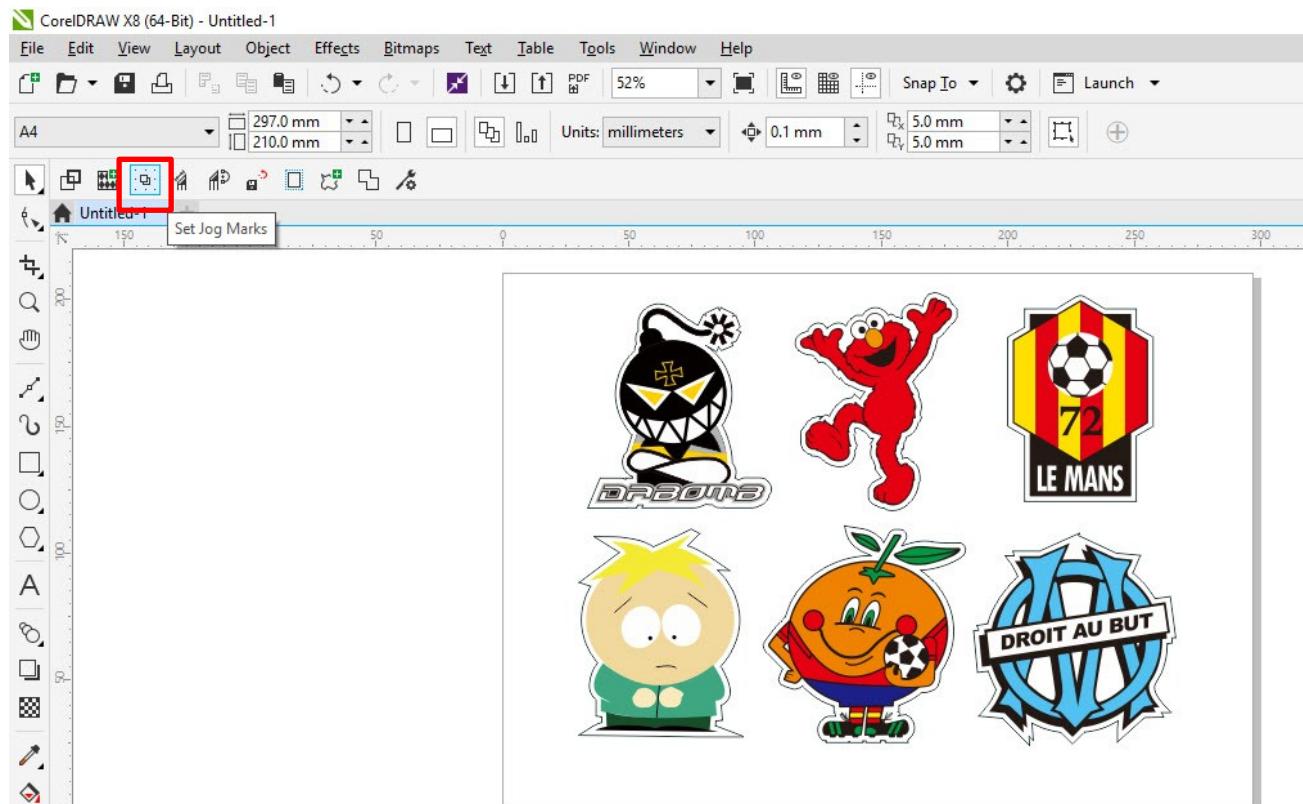


Программа создаст метки, как показано на рисунке ниже.

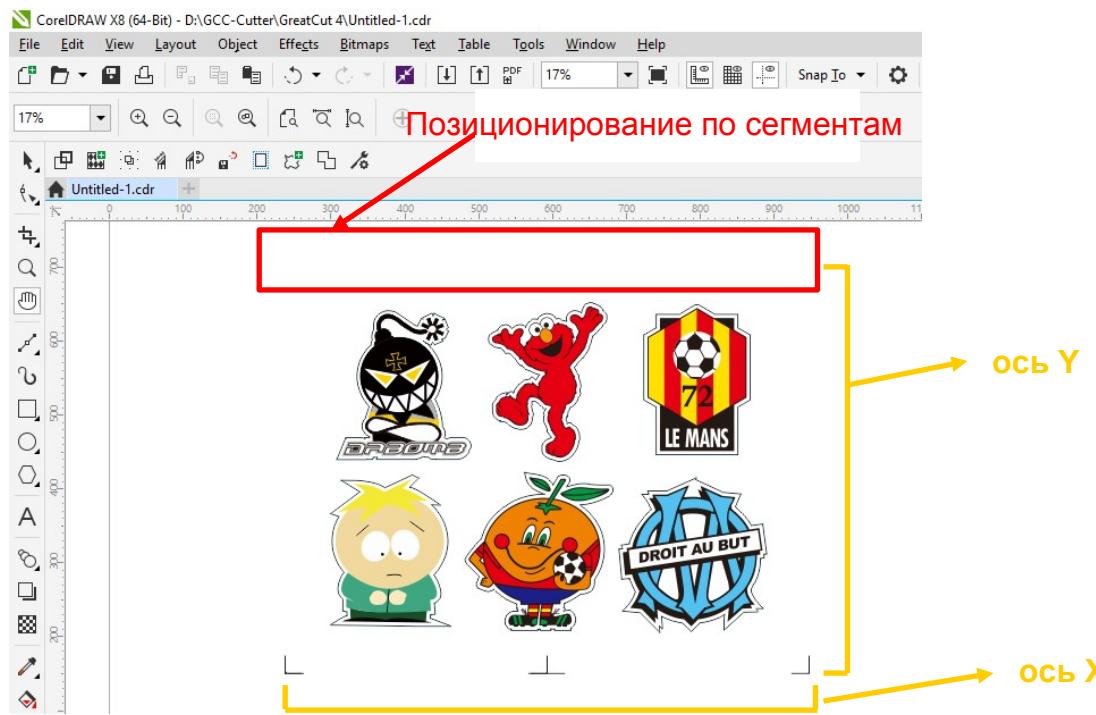

Для отправки файла на режущий плоттер GCC повторить шаги из раздела **Вывод**.


Создание копий

Шаг 1 Для настройки линии реза и создания приводочных меток повторить шаги из раздела «Позиционирование по 4 точкам».

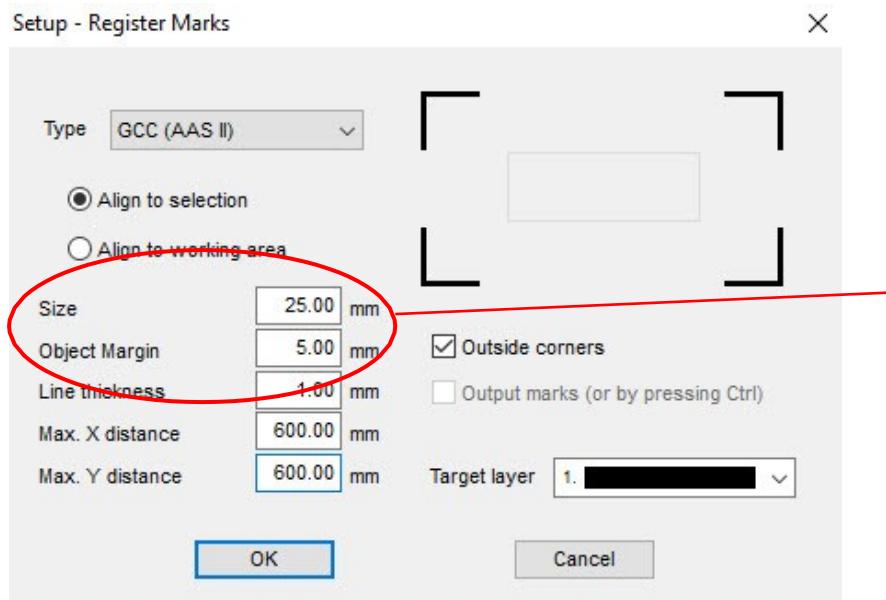


При работе с функцией
Multiple Copies применяются
параметры, указанные в этом
разделе.


Шаг 2 Нажать значок Set Jog Marks на панели инструментов GreatCut: будут созданы 4 метки, как на рисунке ниже.

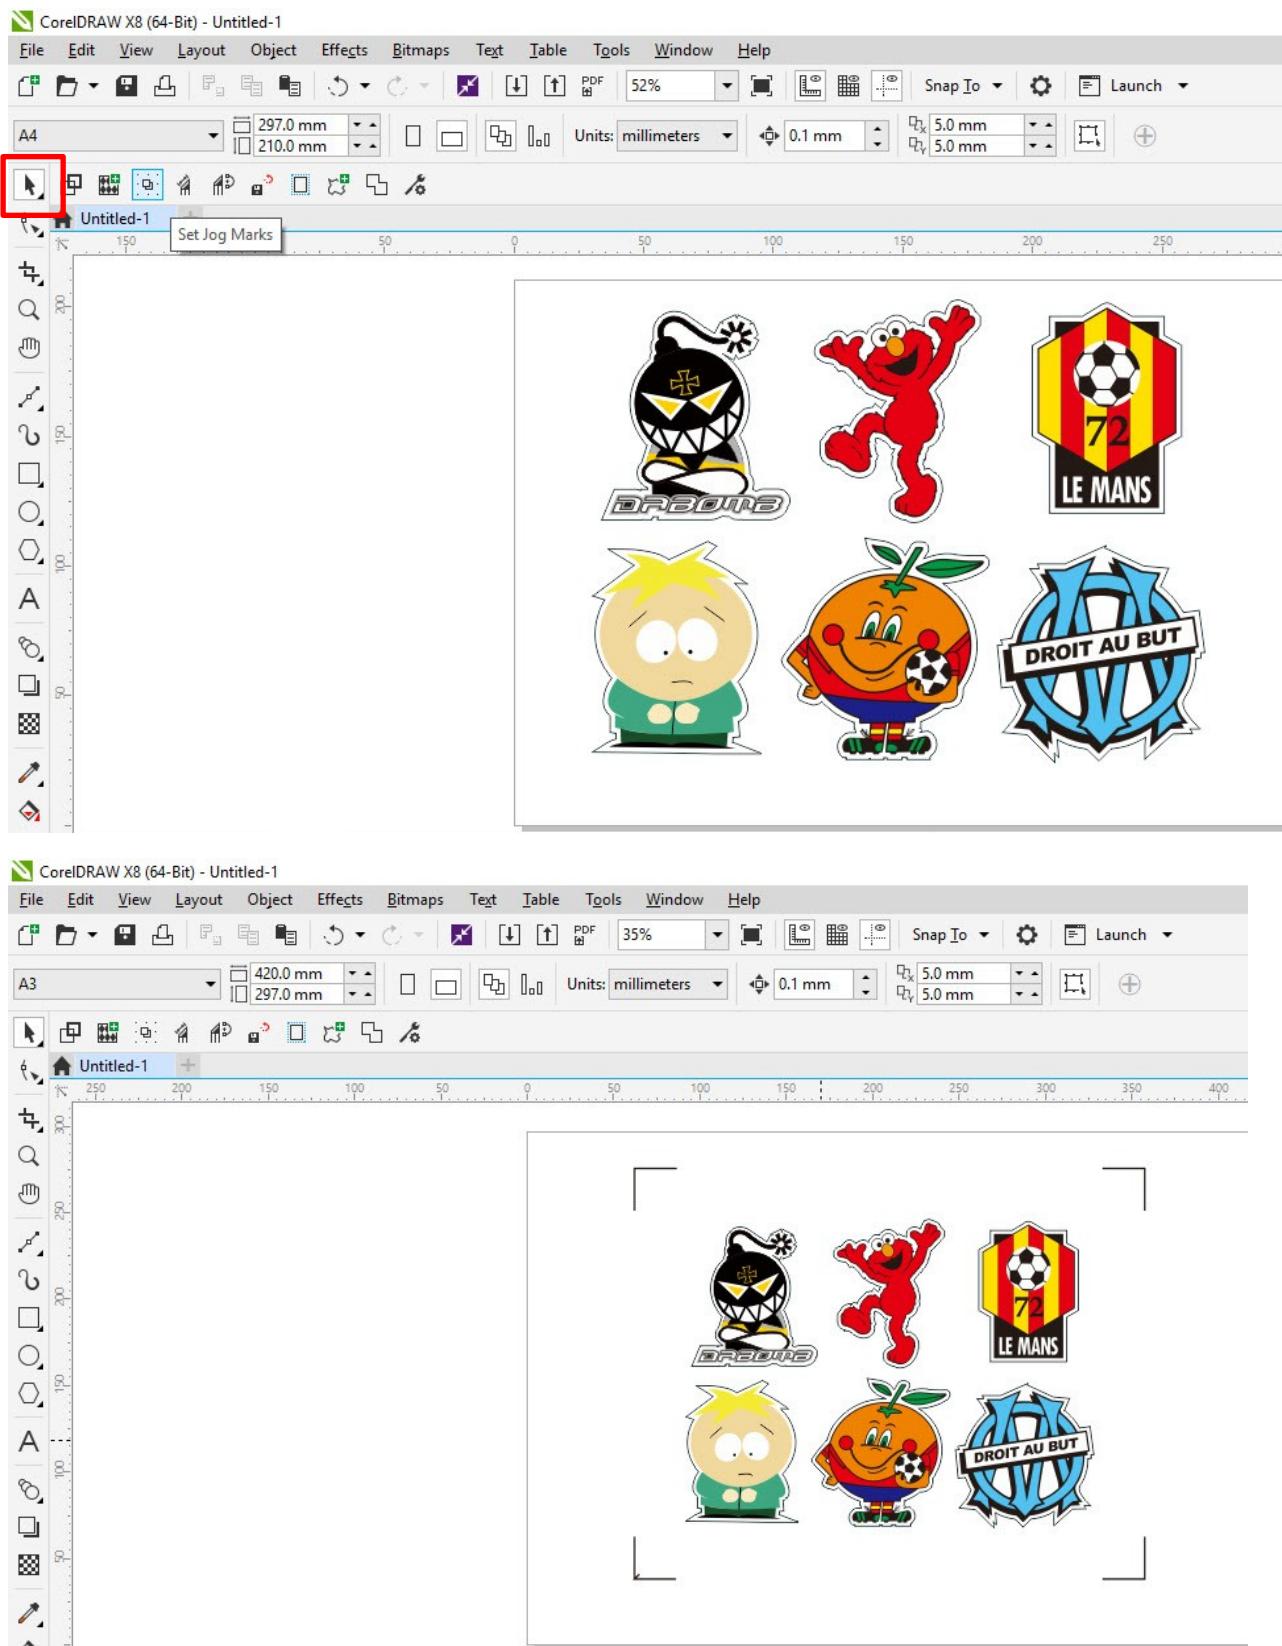


Шаг 3 Выбрать объект целиком, включая приводочные метки и линию контура, и нажать значок Cut на панели инструментов GreatCut.

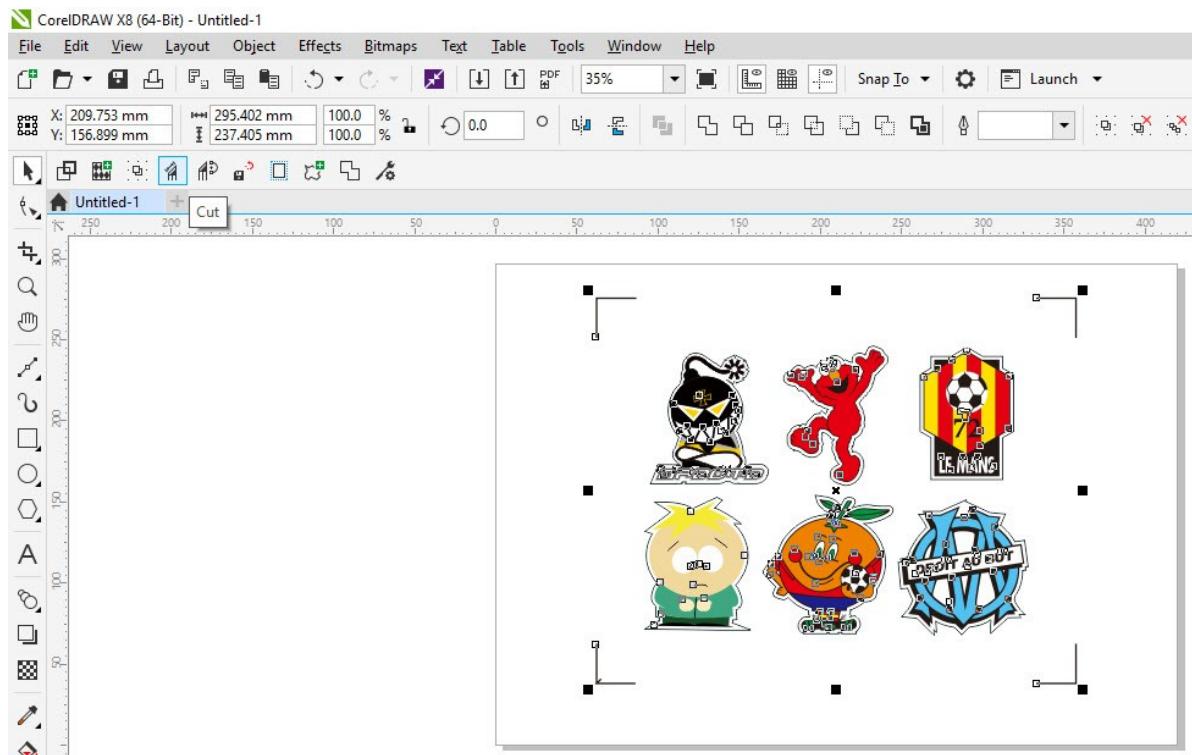


Шаг 4 Система автоматически активируется и запустит импорт приводочных меток и линии контура в GreatCut.

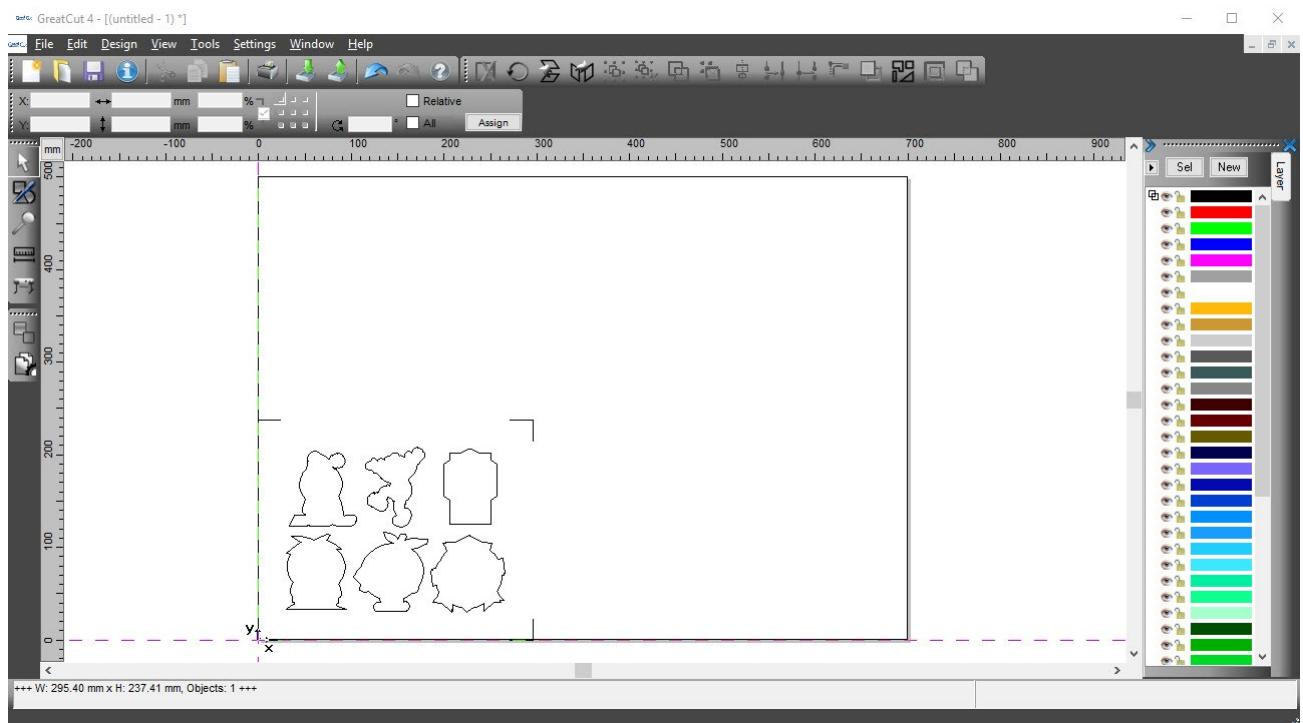

Шаг 5 Из меню File выбрать команду Output (Вывод).

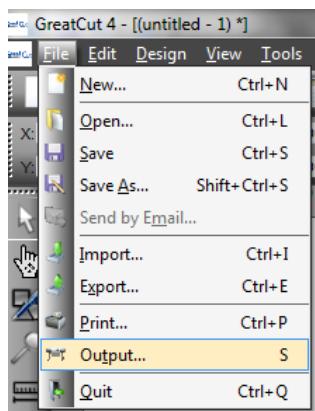


Шаг 6 В поле Mode выбрать Cut with AAS, указать количество изделий по осям X и Y, расстояние между копиями. Кнопку Output не нажимать.

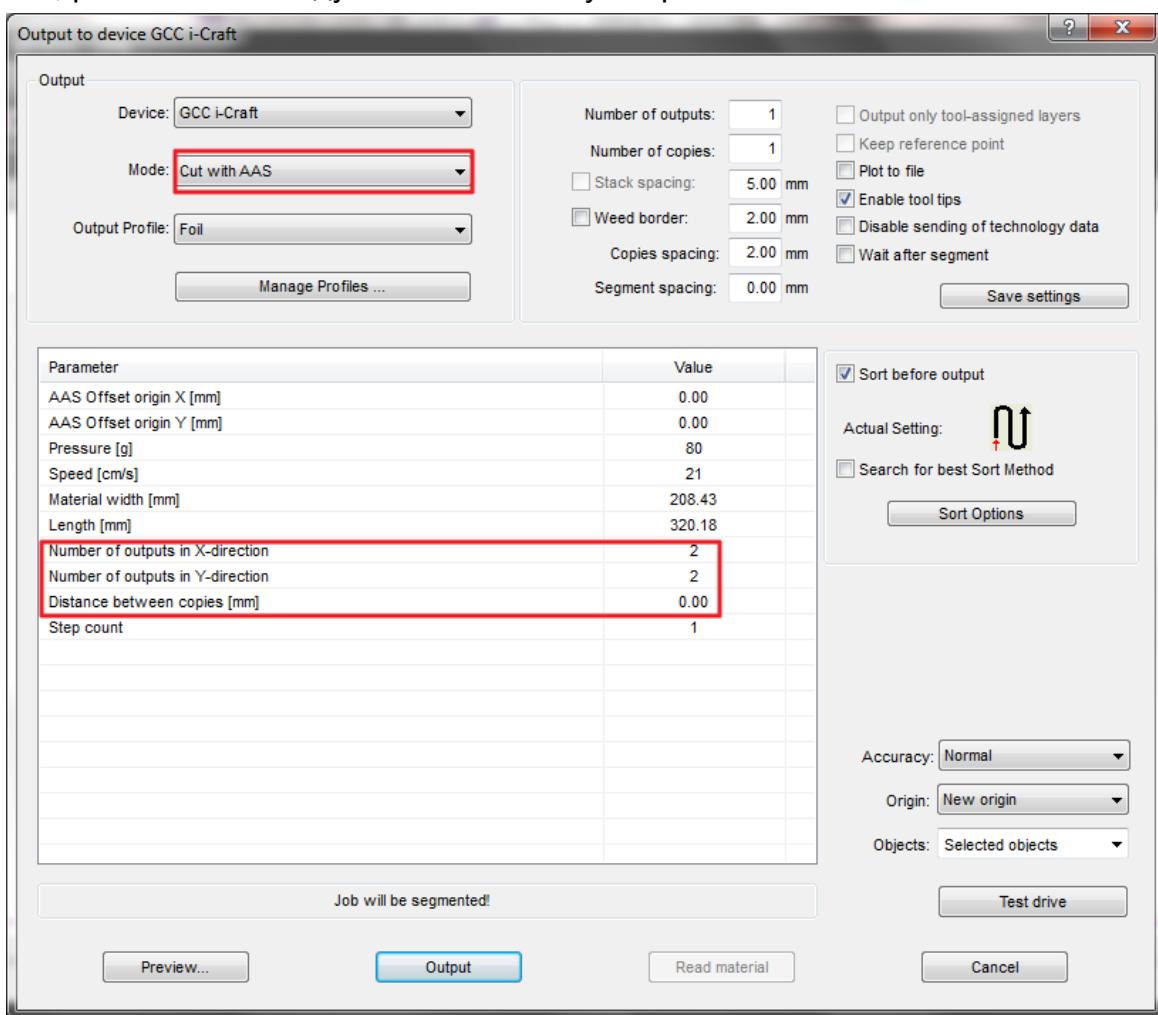

Шаг 7 Вернуться в CorelDRAW. Выполнить File > GreatCut > Multi-Copy.




Шаг 8 Указать параметры Number in X/Y (количество копий по осям X и Y), расстояние Distance in X/Y (расстояние между копиями). Нажать OK. Убедиться, что значение Distance in X/Y совпадает с указанным в шаге 6.

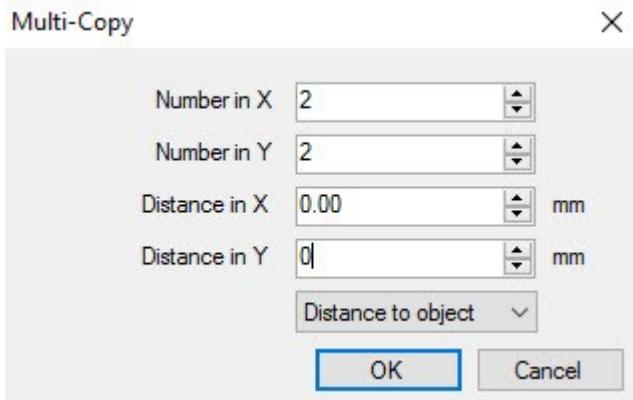


Примечание. Расстояние по горизонтали и вертикали (Offset X & Y) должно быть ≥ 20 мм или = 0 мм. Рекомендуется устанавливать параметр Distance in X/Y на 0 мм, чтобы не делать промежутков между копиями для экономии материала.


Шаг 9 Программа создаст насколько копий объекта с приводочными метками, как показано на рисунке ниже.

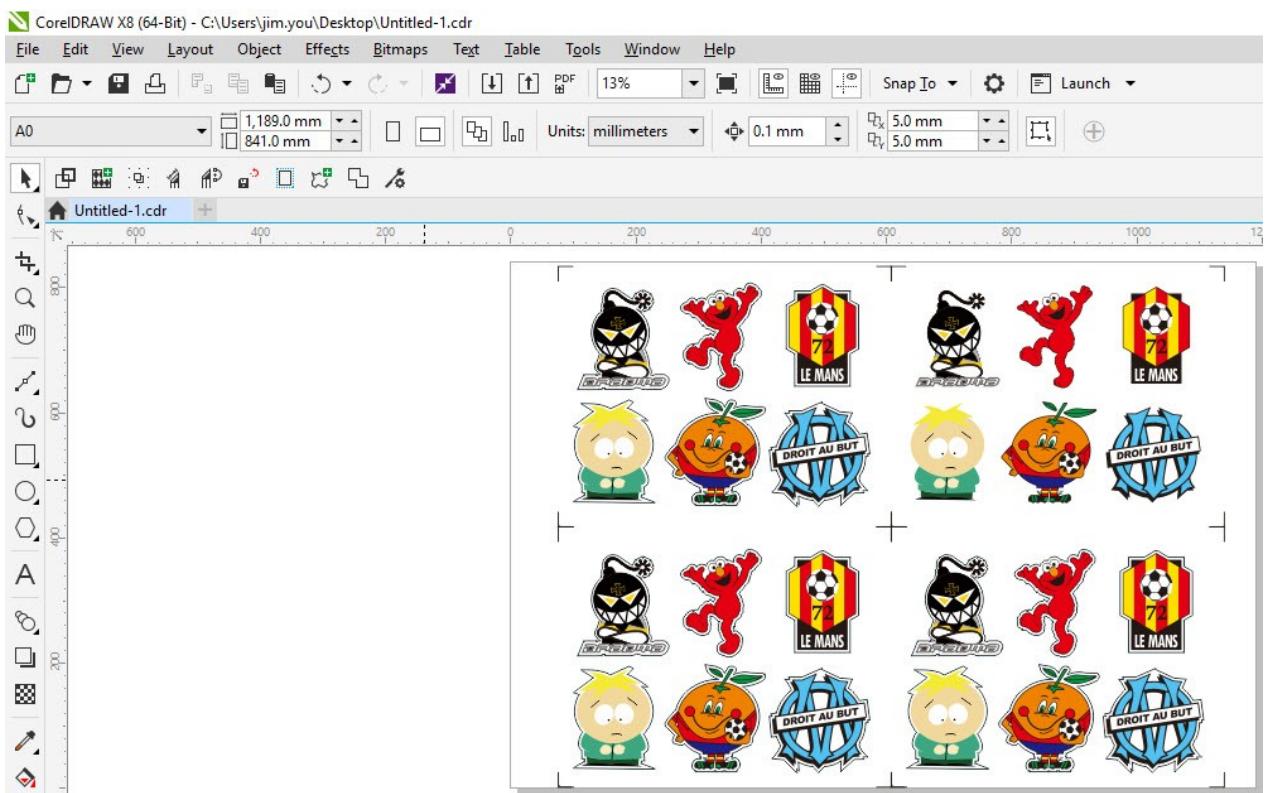

Шаг 10 Отпечатать копии изображений, материал с отпечатками загрузить в текущий плоттер GCC.

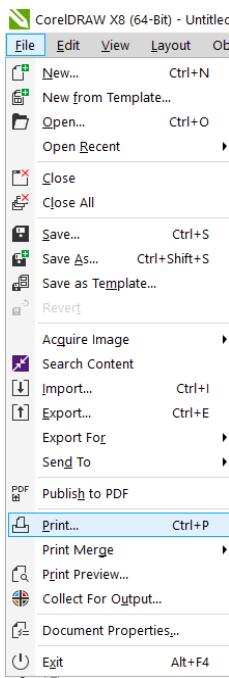


Шаг 11 В окне GreatCut нажать кнопку Output.

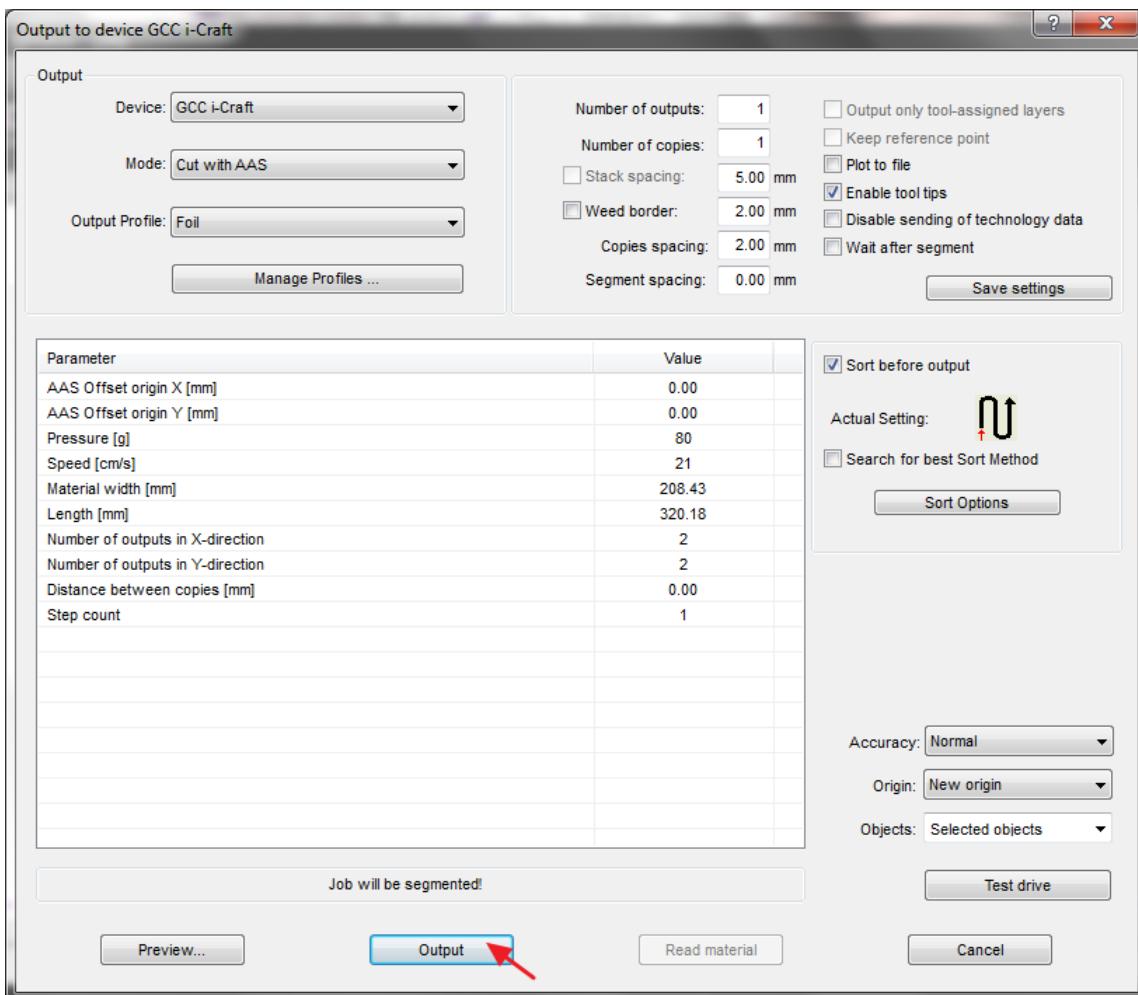


Редактирование изображений в Adobe Illustrator

Позиционирование по 4 точкам


Шаг 1 Создать новый файл в Adobe Illustrator.

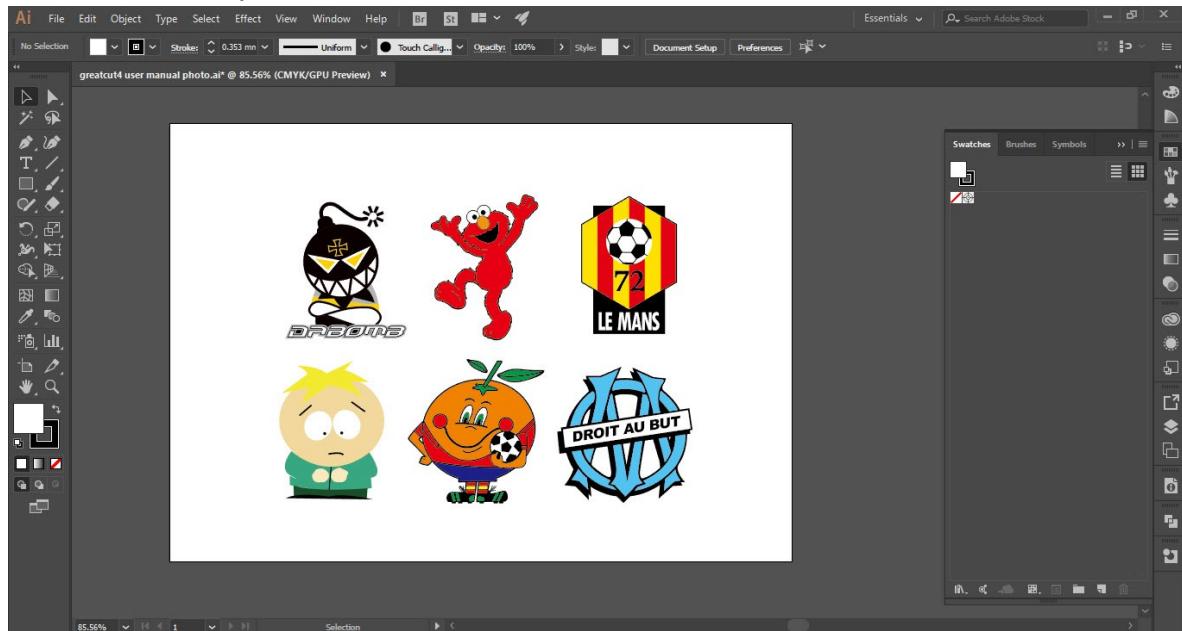

Шаг 2 Выбрать изображение и выполнить File > GreatCut > Contour.

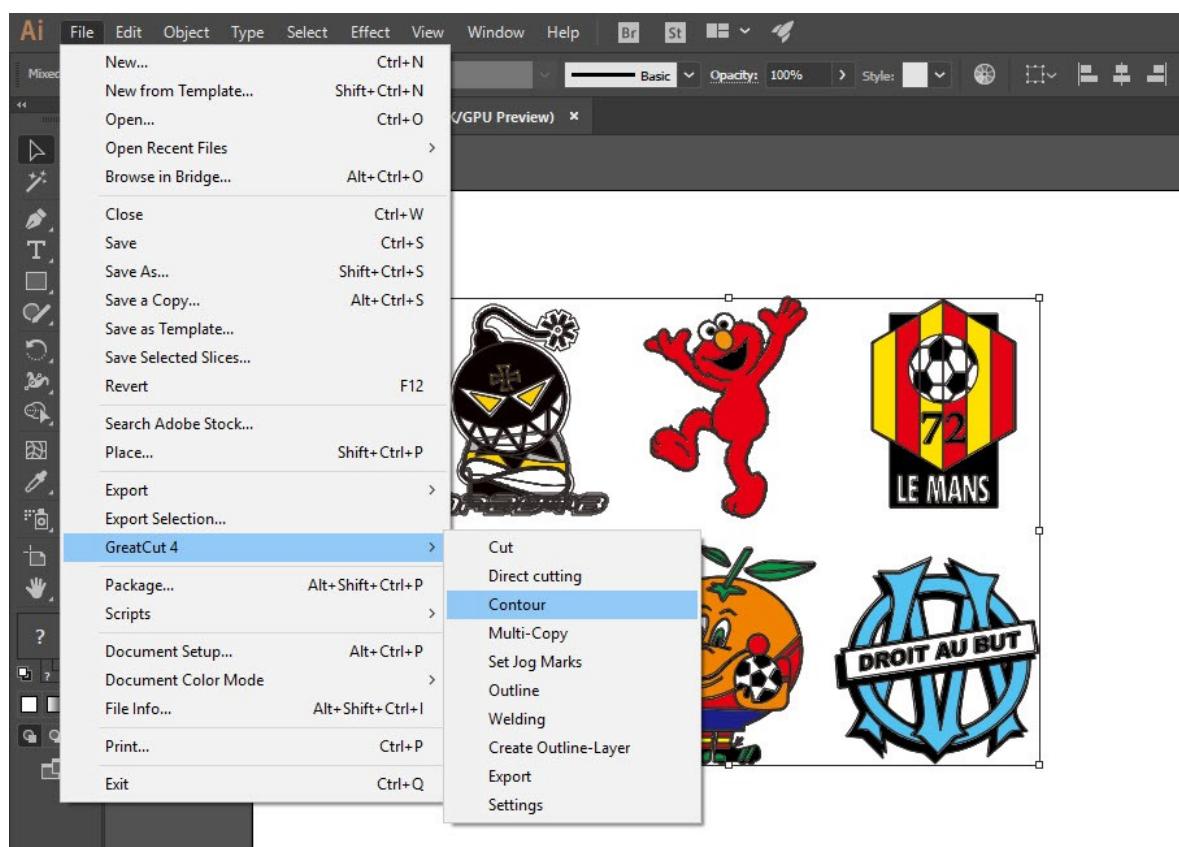


Шаг 3 Настроить параметры контура, включая смещение контура, и подтвердить кнопкой Calculate (Расчет).

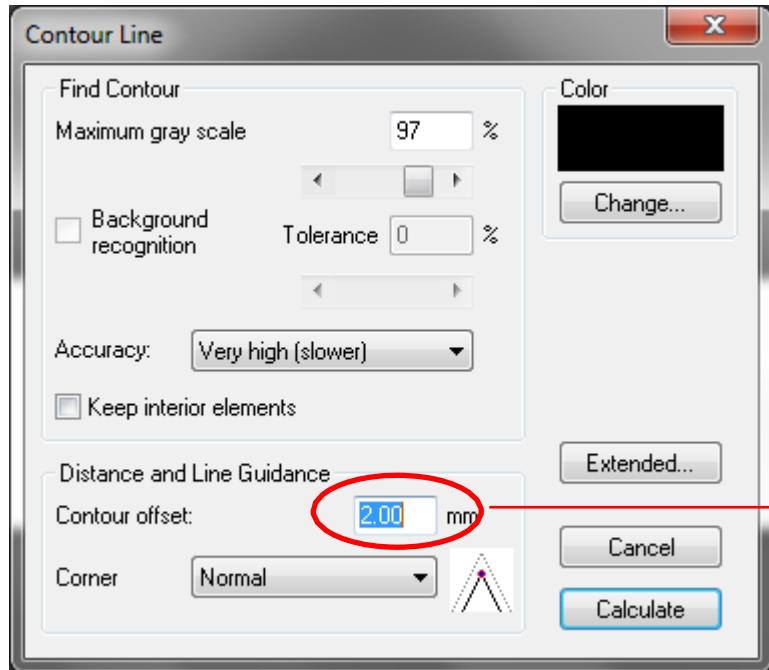


Смещение контура: расстояние между объектом и линией контура.

К объекту добавлена линия контура.

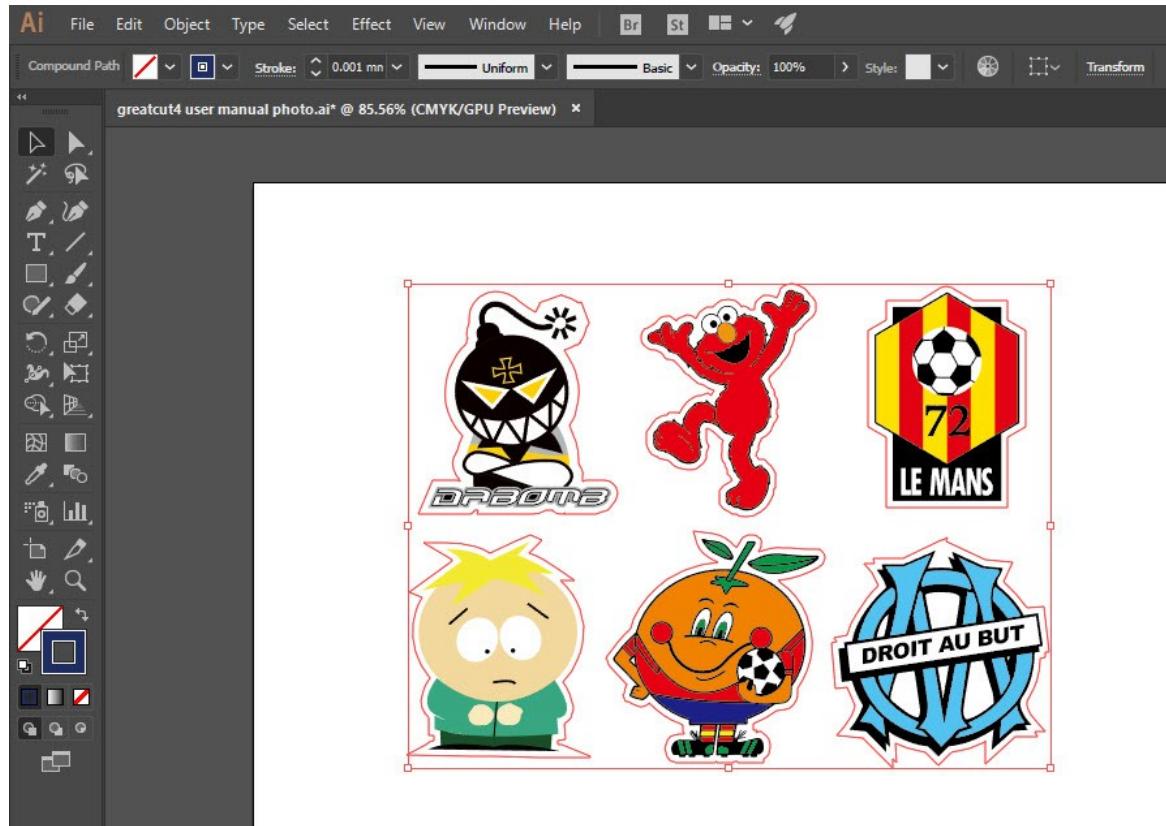

Совет: Закругленный контур для векторного объекта


Функция Outline (Контур) повышает качество обработки векторных объектов. На острых углах заметна разница между вариантами Normal (Стандарт) и Round (Со скруглением). См. рис. ниже:

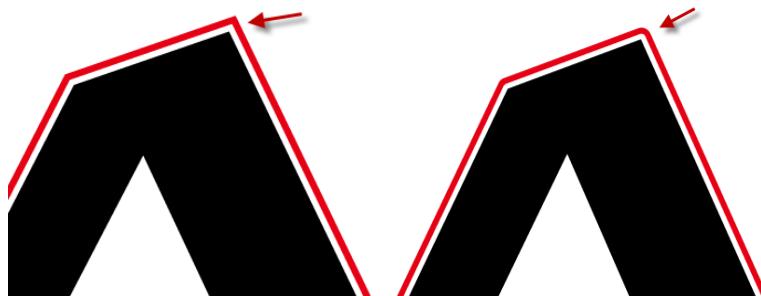

Стандарт

Со скруглением


1. Выполнить File > GreatCut > Outline, создав вокруг текстовых объектов контуры на свободно задаваемом расстоянии.

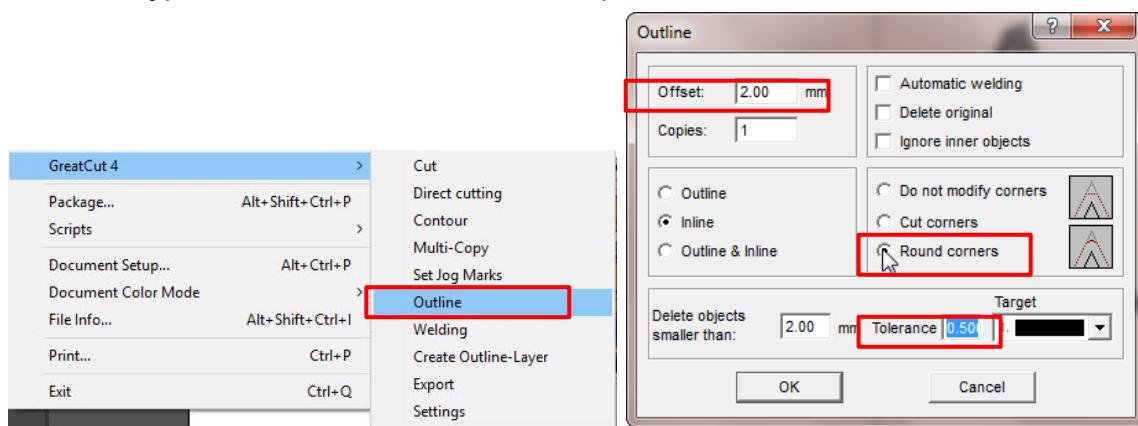


2. Выбрать Round corners и указать параметры Offset и Tolerance.

Offset — расстояние между внутренним и внешним контуром исходного объекта. В поле Tolerance указано, на каком расстоянии от угловой точки скругляется срез.

Шаг 4 Выполнить File > GreatCut > Settings.

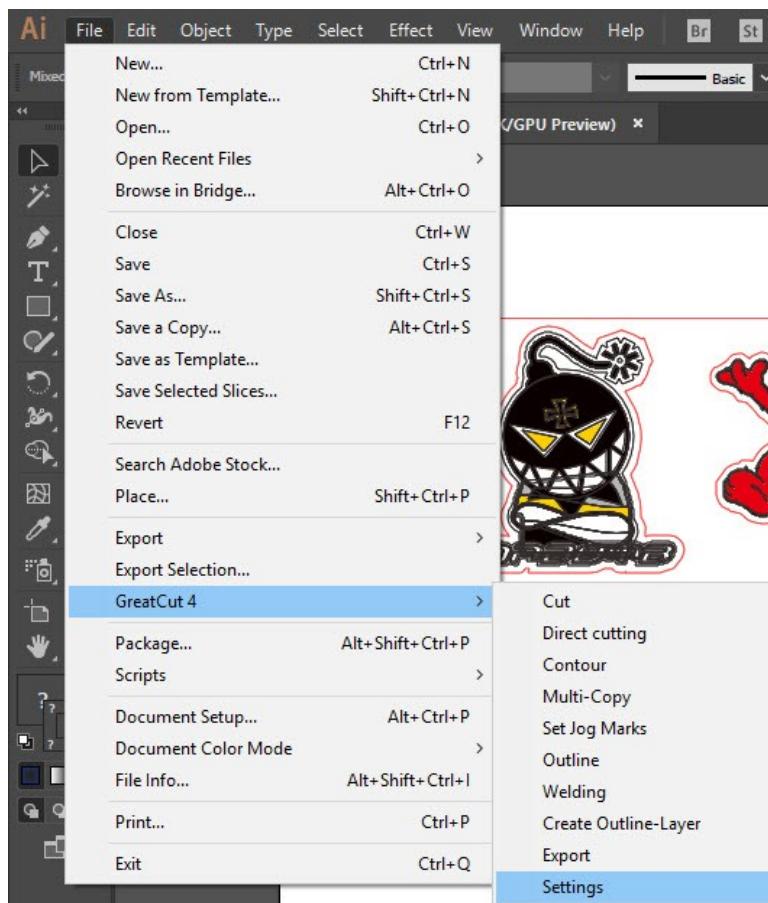


Шаг 5 Нажать кнопку справа от поля Jog marks.

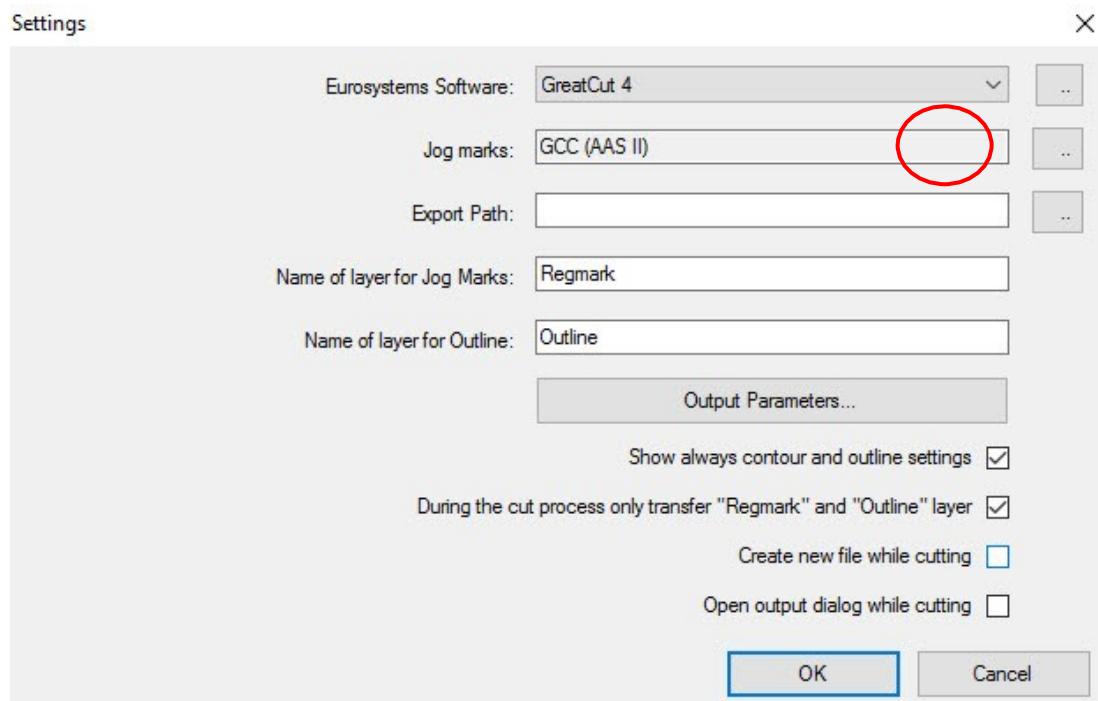

Шаг 6 Указать размер, расстояние до объекта и толщину линий приводочных меток и подтвердить кнопкой OK.


Setup - Register Marks

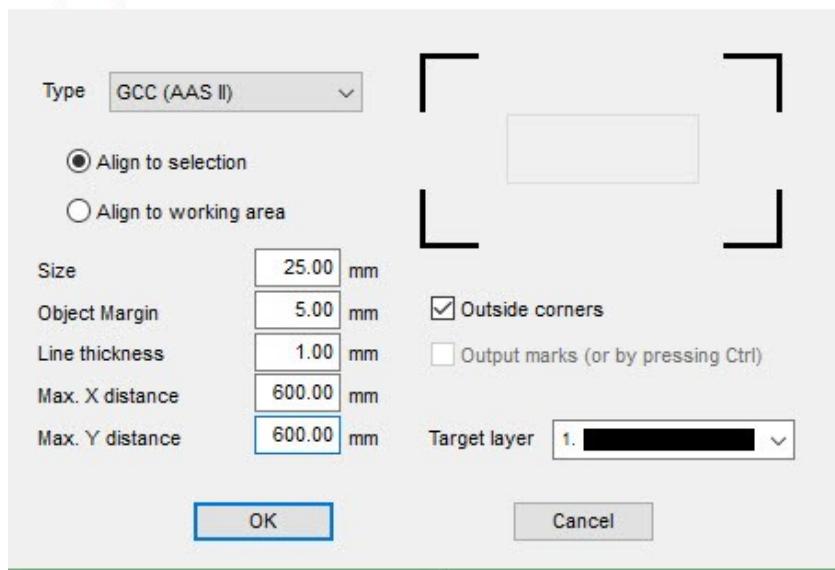


4-Point Positioning


- **Size:** длина меток
→ Диапазон: от 5 до 50 мм
→ Оптимально: 25 мм
- **Object margin:** Расстояние между метками и изображениями
→ Диапазон: от 0 до 50 мм
→ Оптимально: 5 мм
- **Line thickness:** толщина линии меток
→ Диапазон: от 1 до 2 мм
→ Оптимально: 1 мм

Шаг 7 Убедиться, что установлены все три флажка ниже, и нажать OK.

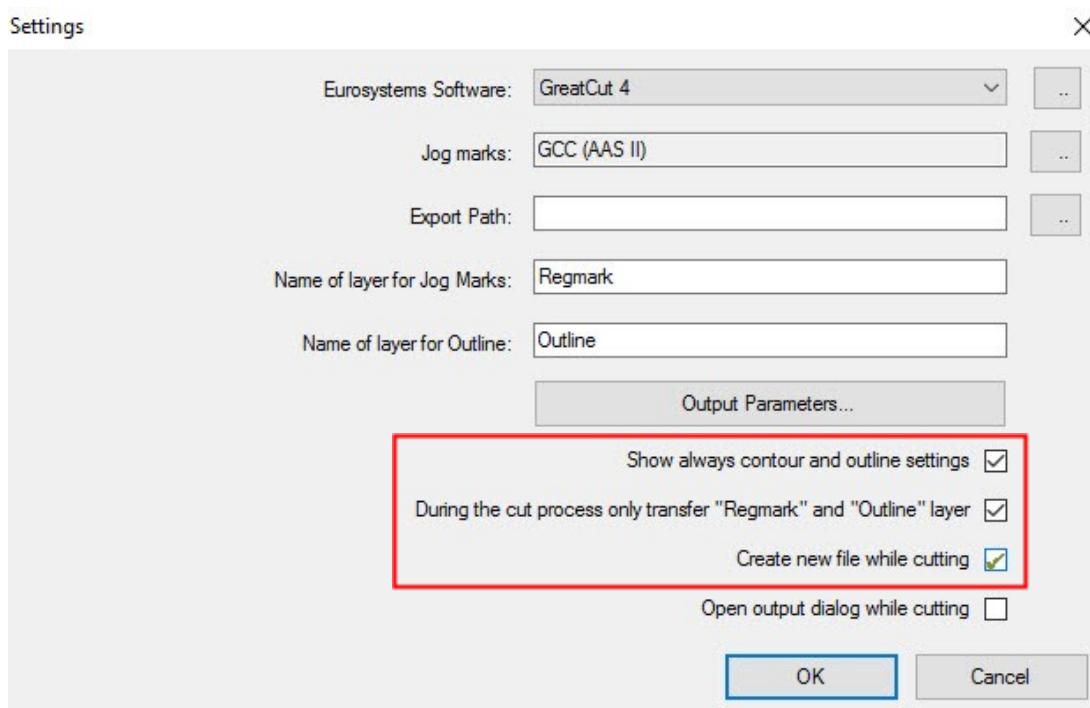

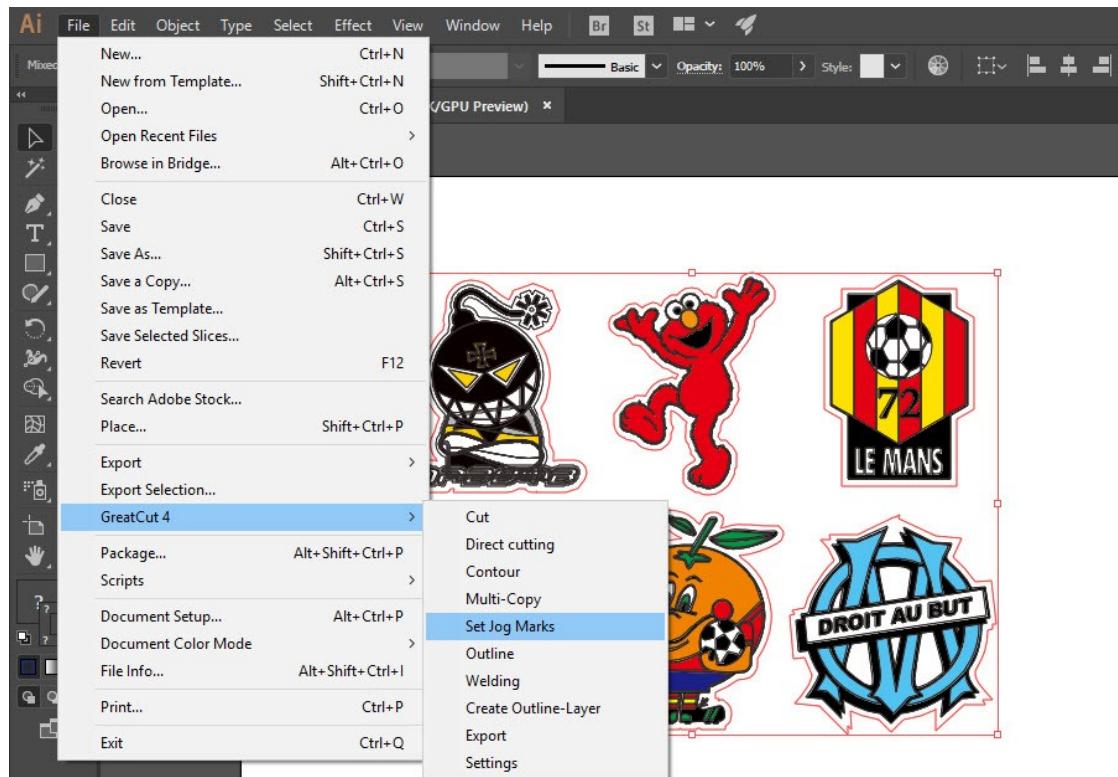
Шаг 8 Выполнить File > GreatCut > Set Jog Marks.

Программа создаст 4 метки, как показано на рисунке ниже.

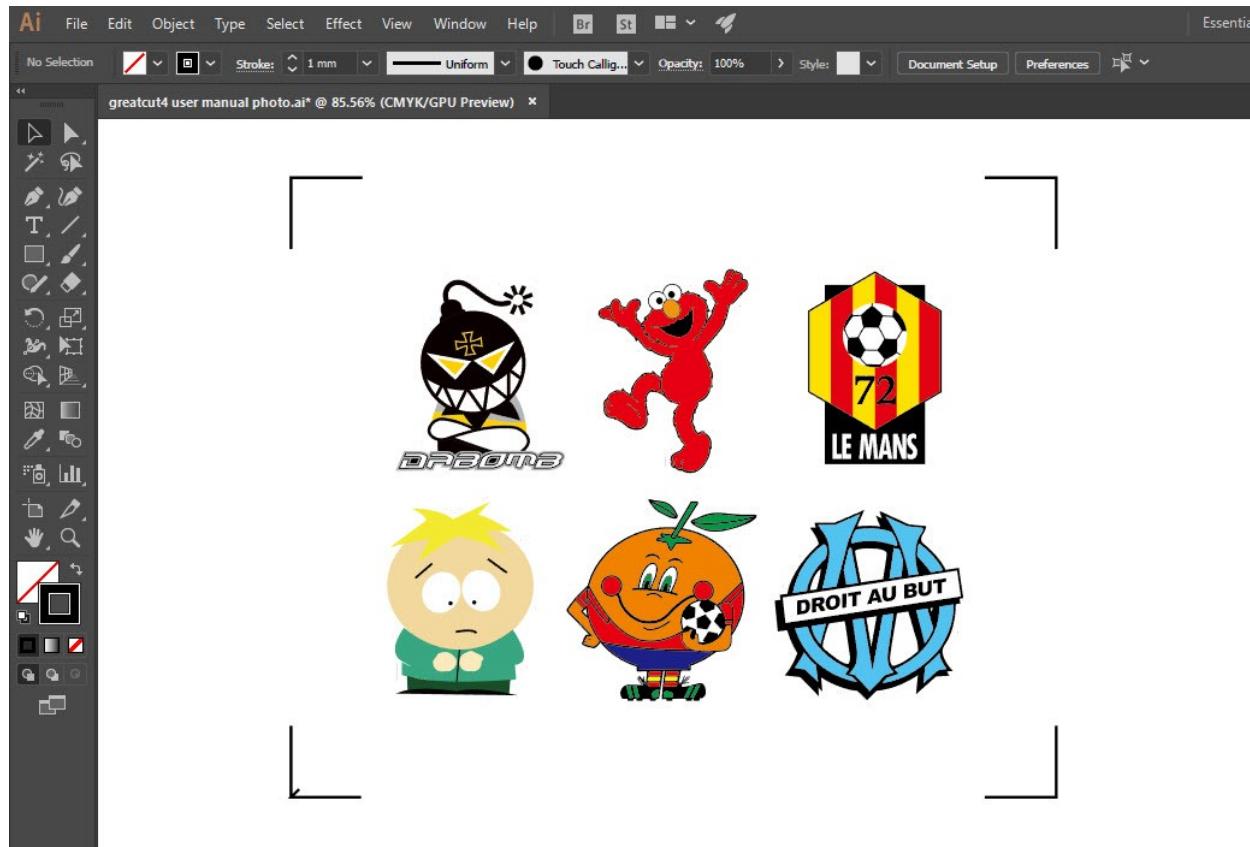


Вывод


Шаг 1 Выбрать объект целиком, включая приводочные метки и линию контура, и выполнить File > GreatCut > Cut.

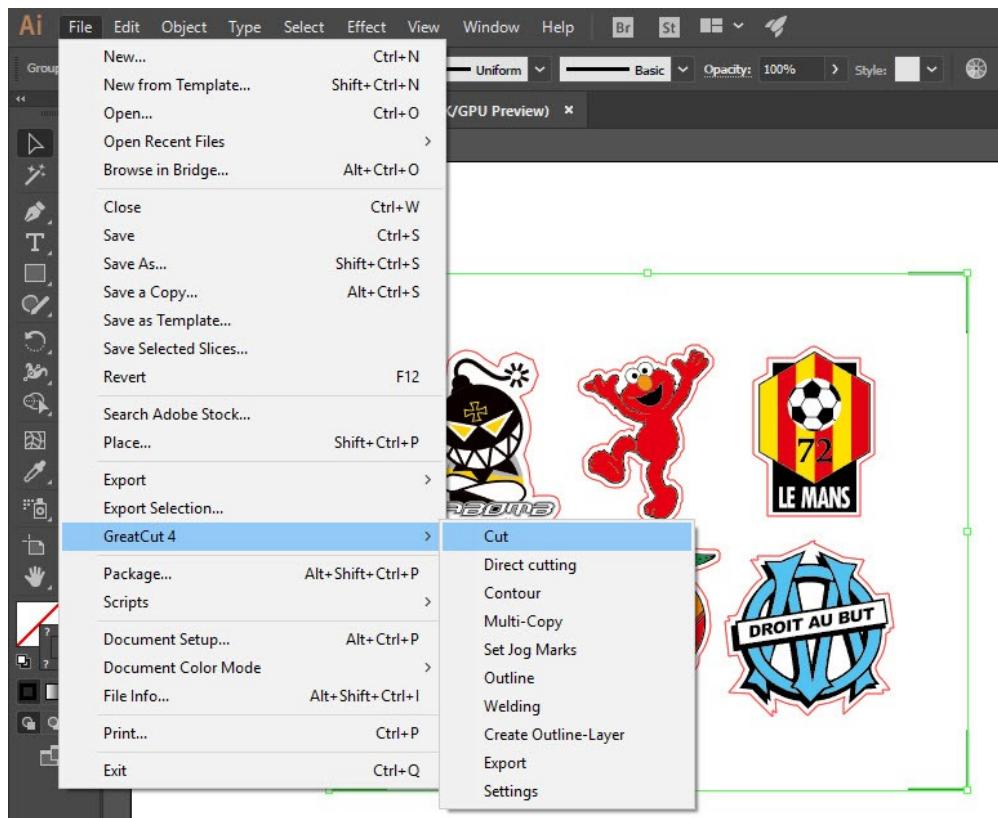


Шаг 2 Система автоматически активируется и запустит импорт приводочных меток и линии контура в GreatCut.

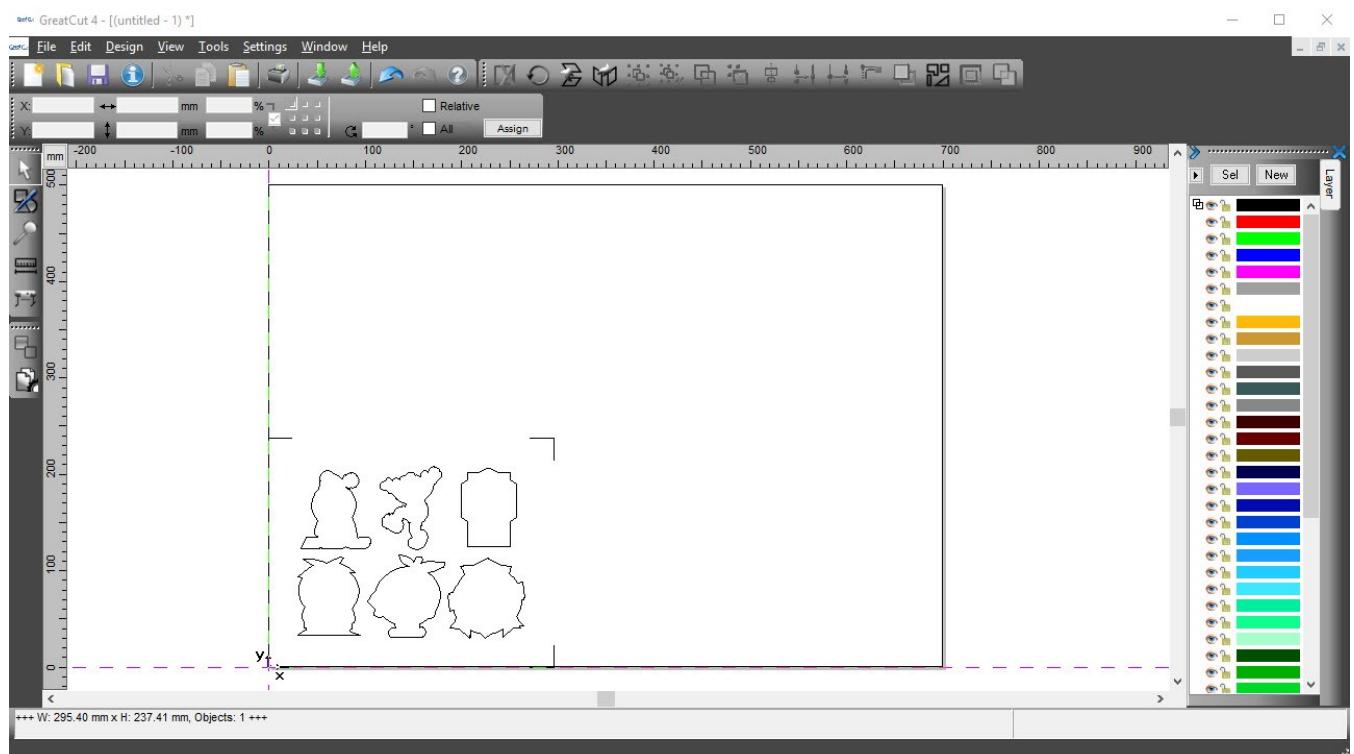


Шаг 3 Из меню File выбрать команду Output (Вывод).

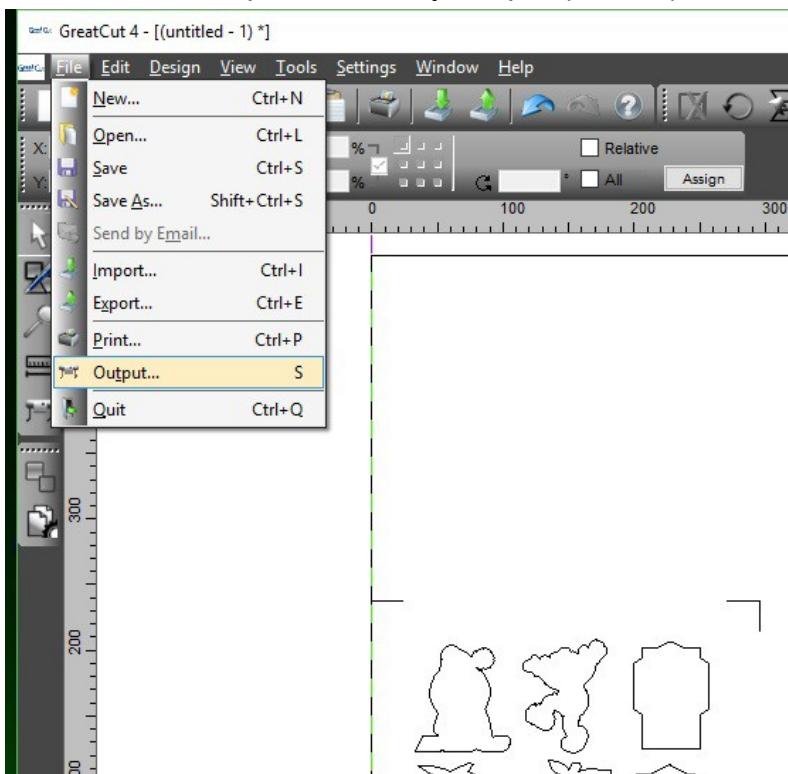


Шаг 4 В окне выбора устройства Output to device в поле Mode/Tool указать Cut with AAS.

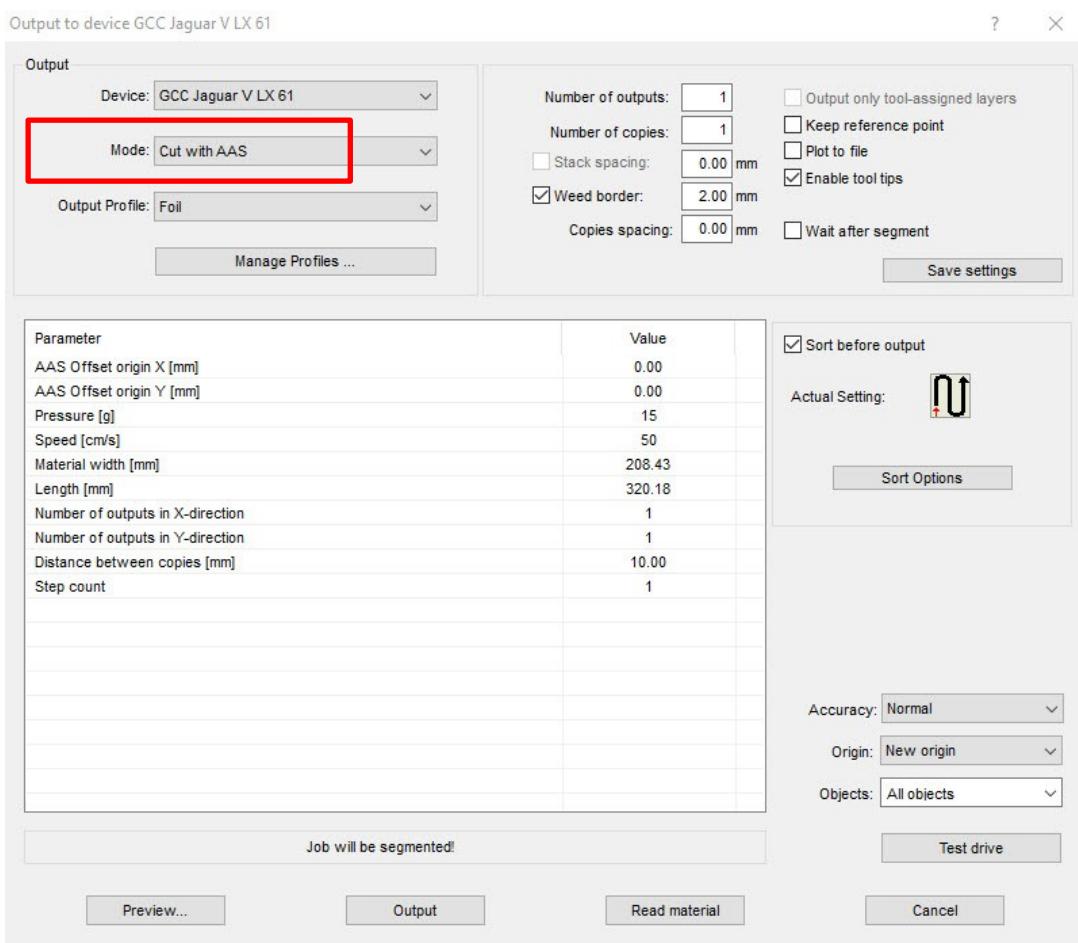

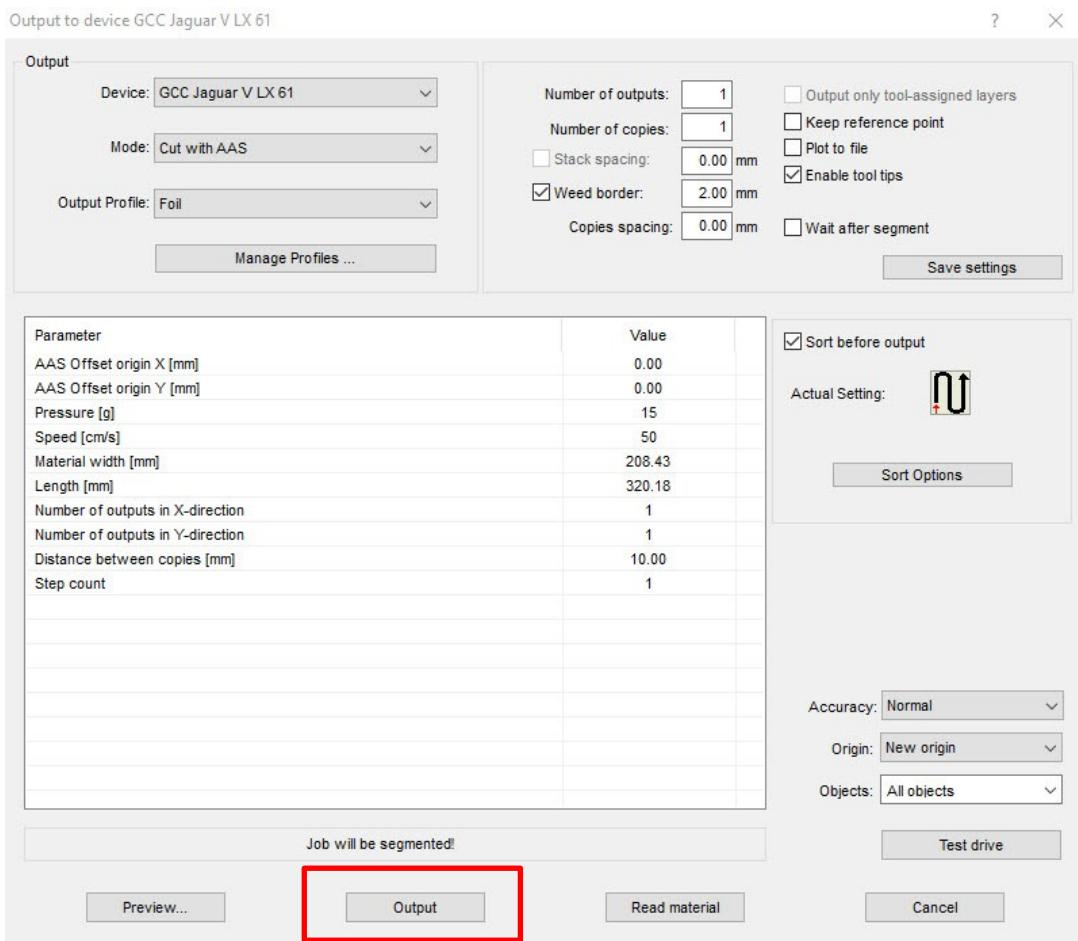Шаг 5 Нажать Output — объект будет отправлен на режущий плоттер GCC.

Примечание. Разница между параметрами Number of outputs, Number of copies и Step count в окне Output.

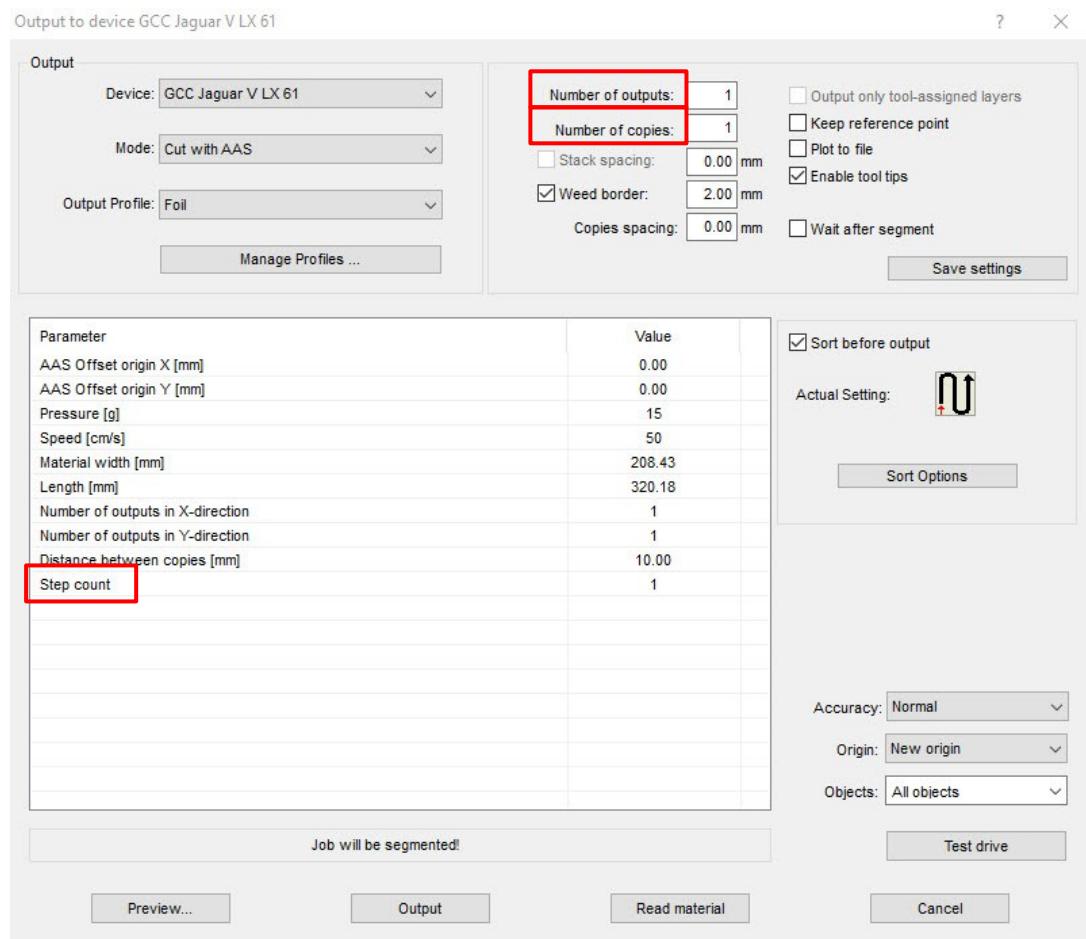

1. Значение параметра **Number of outputs** — 2: квадрат и треугольник вырезаются 1 раз, а затем обе фигуры вырезаются 1 раз в следующей позиции.
2. Значение параметра **Number of copies** — 2: квадрат и треугольник вырезаются 2 раза в той же позиции.
3. Значение параметра **Step count** — 2: квадрат вырезается 2 раза в одной позиции, треугольник вырезается 2 раза в одной позиции.


Расширенная настройка

Позиционирование по сегментам


Для высокоточной резки рекомендуется выбрать режим Segmental Positioning, повысив точность обработки длинных и крупноформатных изображений.

Для настройки линии реза и создания приводочных меток повторить шаги из раздела «Позиционирование по 4 точкам». В окне настройки указать размер, расстояние от меток до объекта, толщину линий приводочных меток, расстояние между метками и подтвердить кнопкой OK.


Шаг 1 Выполнить File > GreatCut > Settings.

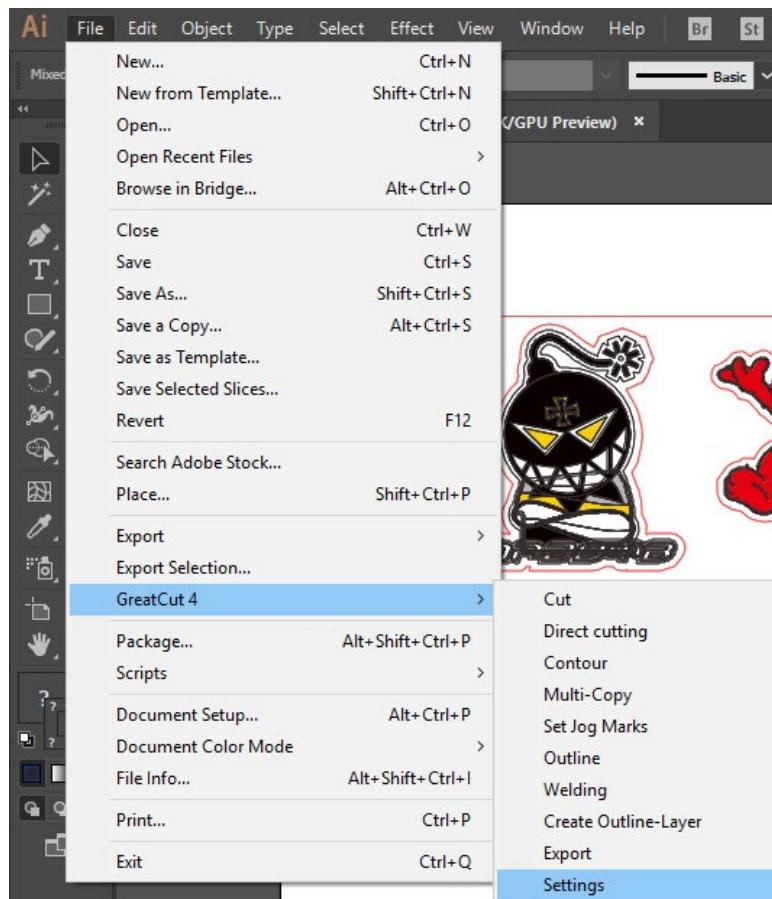



Шаг 2 Нажать кнопку справа от поля Jog marks.

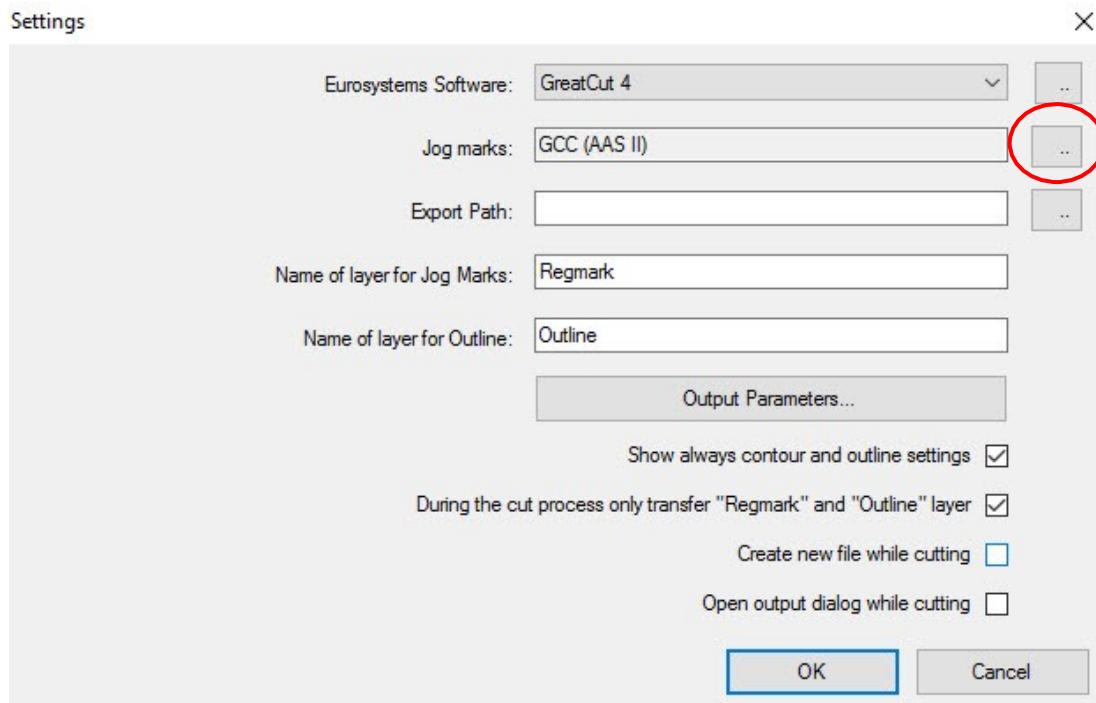

Шаг 3 Указать размер, расстояние до объекта и толщину линий приводочных меток и подтвердить кнопкой OK.

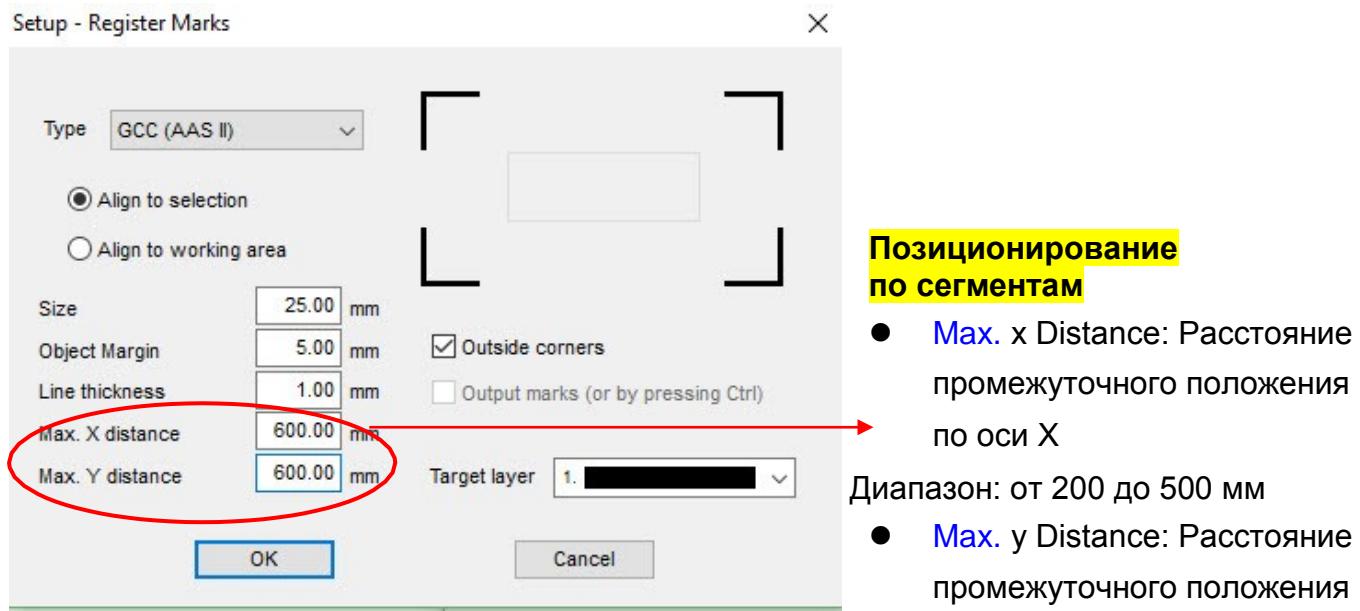


Шаг 4 Выполнить File > GreatCut > Set Jog Marks. Будут созданы 4 метки, как на рисунке ниже.

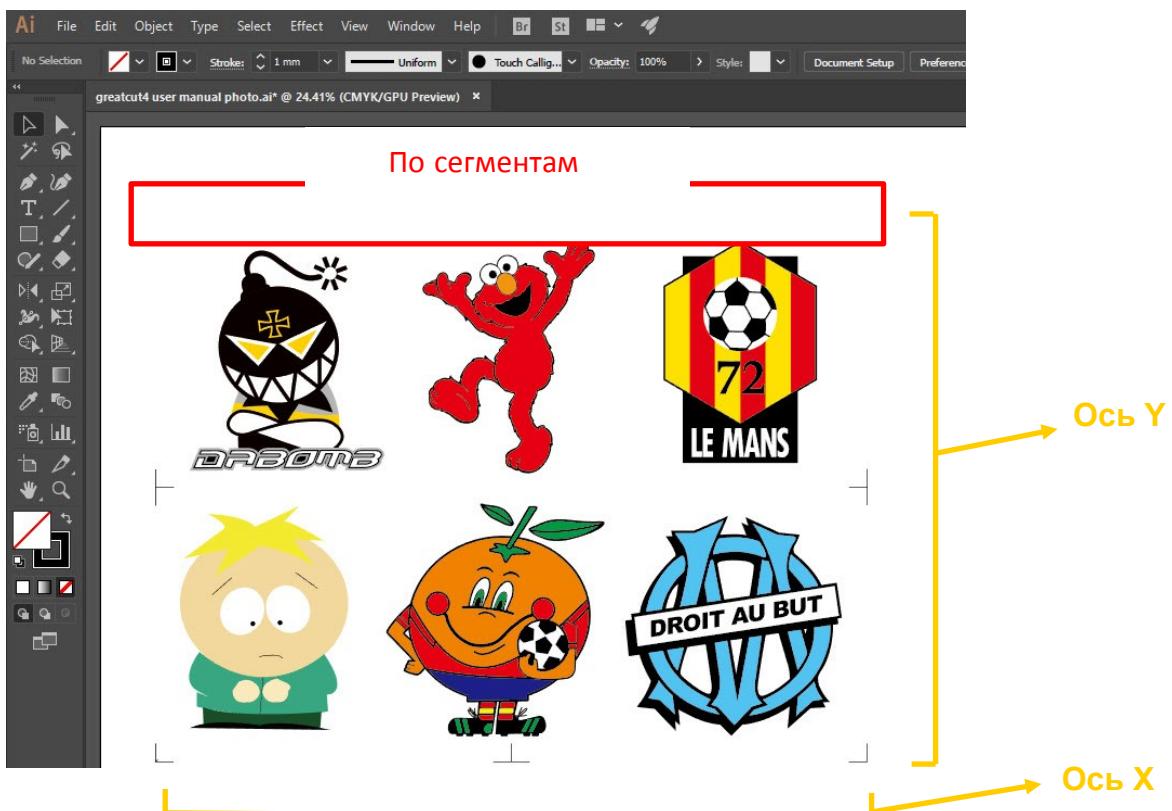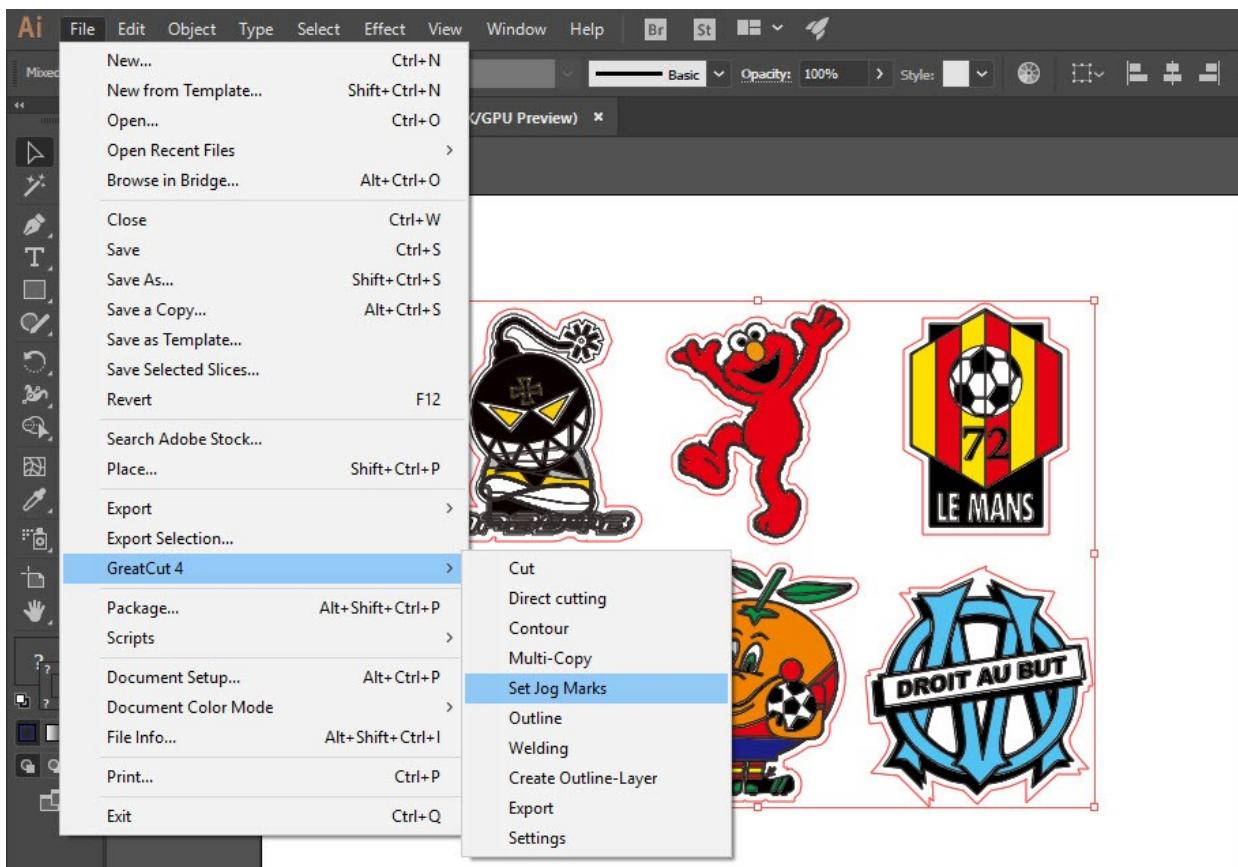


Создание копий

Шаг 1 Для настройки линии реза и создания приводочных меток повторить шаги из раздела «Позиционирование по 4 точкам».

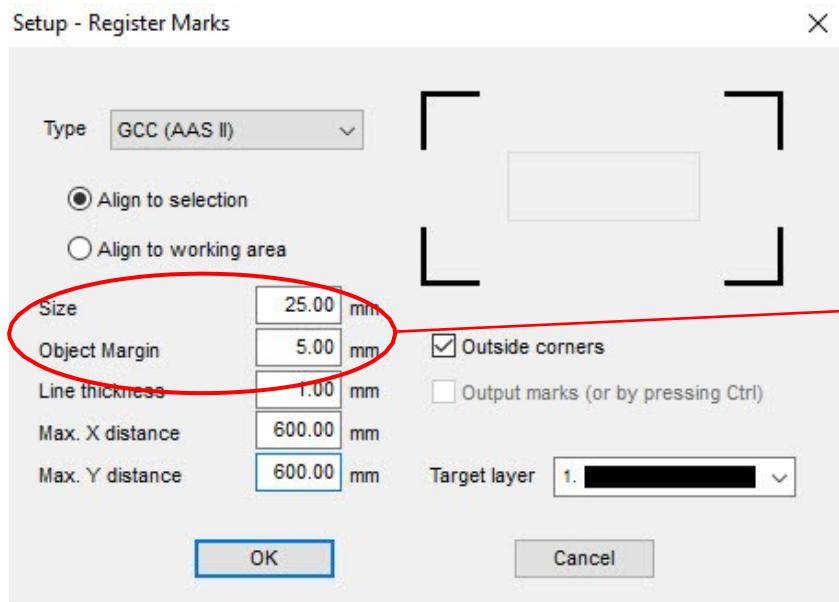

При работе с функцией Multiple Copies применяются параметры, указанные в этом разделе.


Шаг 2 Выполнить File > GreatCut > Set Jog Marks. Будут созданы 4 метки, как на рисунке ниже.

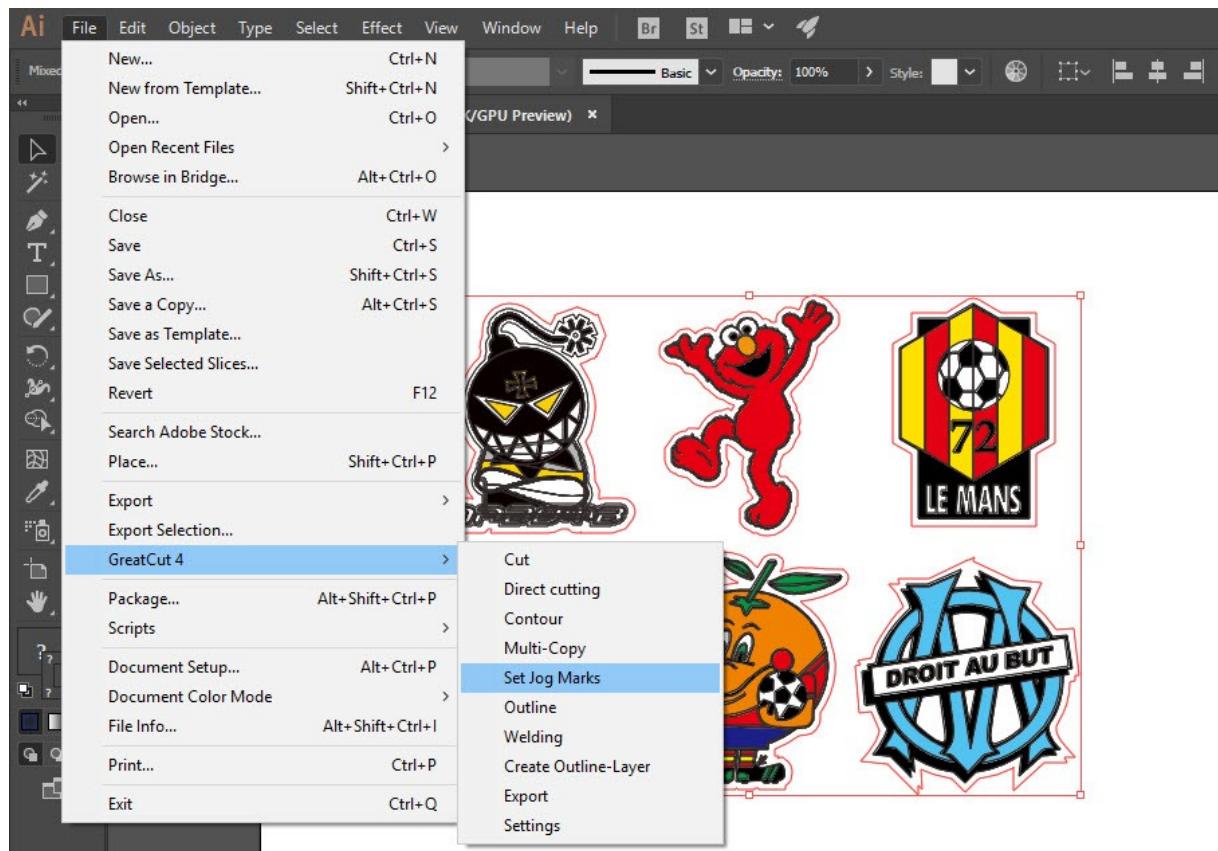




Шаг 3 Выбрать объект целиком, включая приводочные метки и линию контура, и выполнить File > GreatCut > Cut.




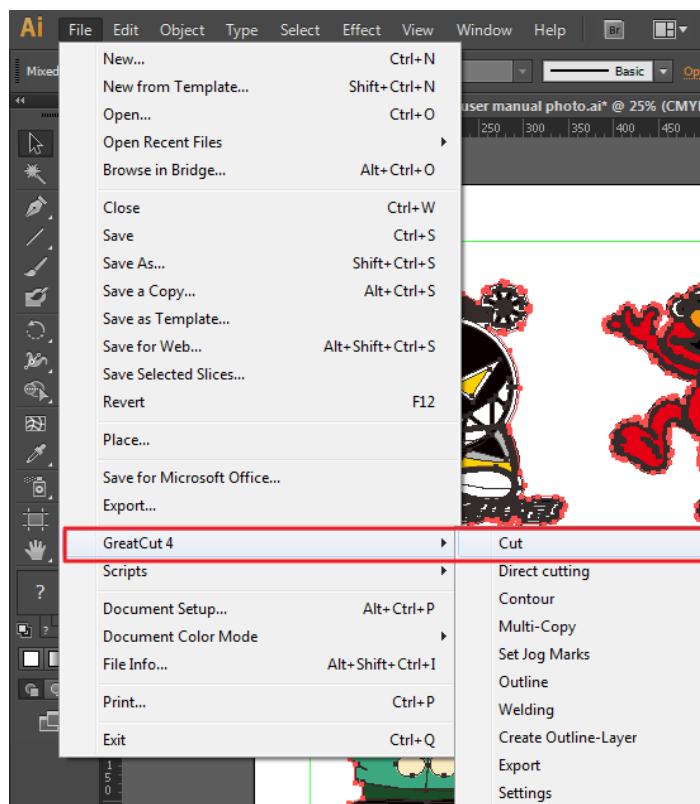


Шаг 4 Система автоматически активируется и запустит импорт приводочных меток и линии контура в GreatCut.

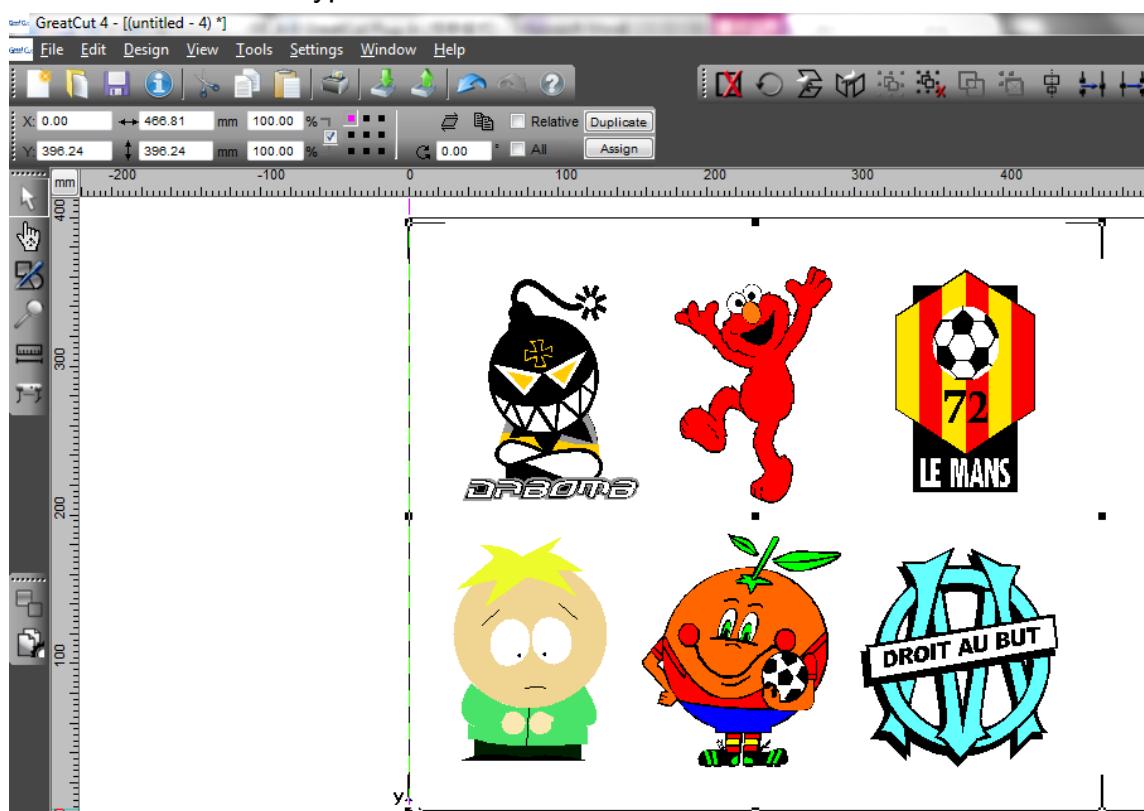


Шаг 5 Из меню File выбрать команду Output (Вывод).

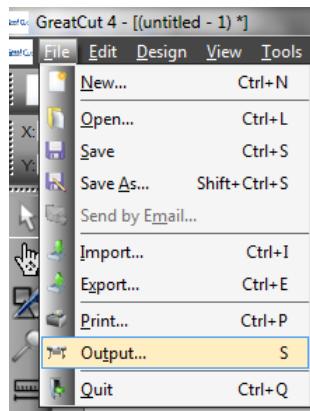


Шаг 6 В поле Mode выбрать Cut with AAS, указать количество изделий по осям X и Y, расстояние между копиями. Кнопку Output не нажимать.

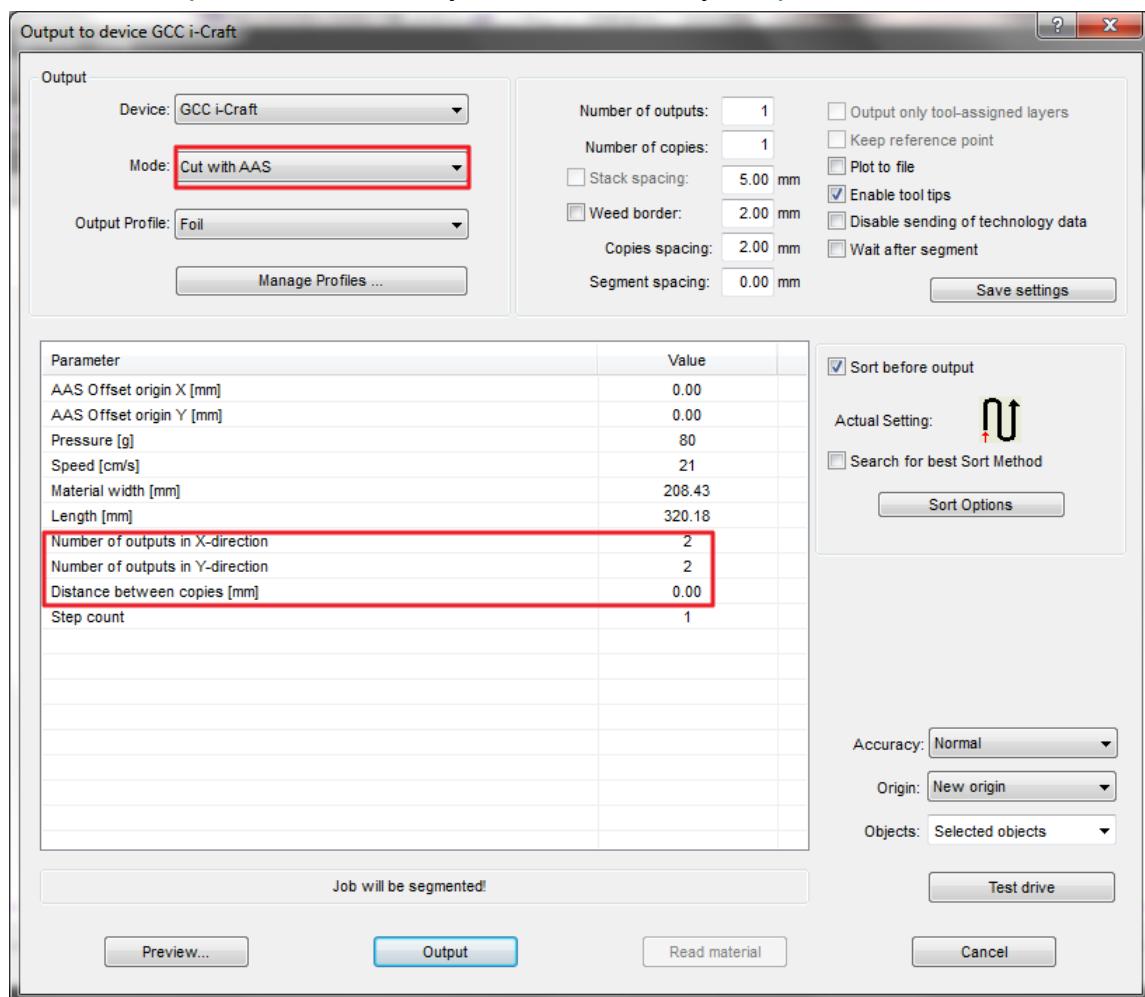

Шаг 7 Вернуться в Adobe Illustrator. Выполнить File > GreatCut > Multi-Copy.

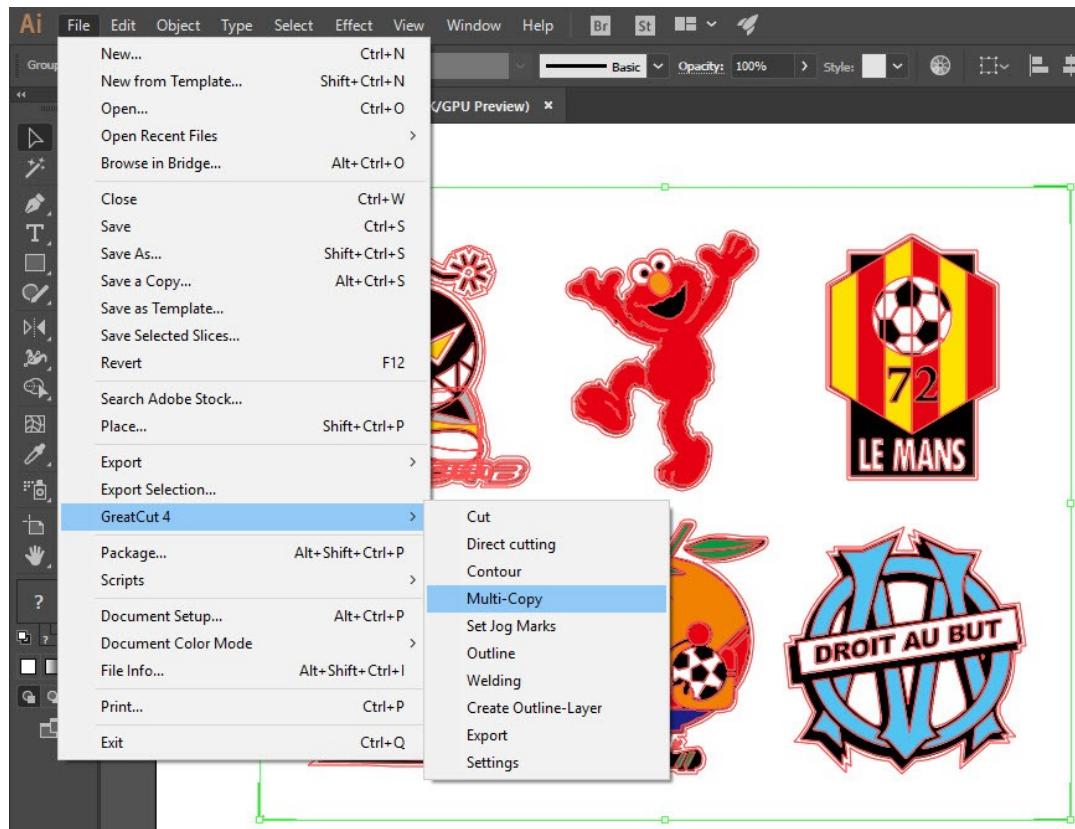


Шаг 8 Указать параметры Number in X/Y (количество копий по осям X и Y), расстояние Distance in X/Y (расстояние между копиями). Нажать OK. Убедиться, что значение Distance in X/Y совпадает с указанным в шаге 6.

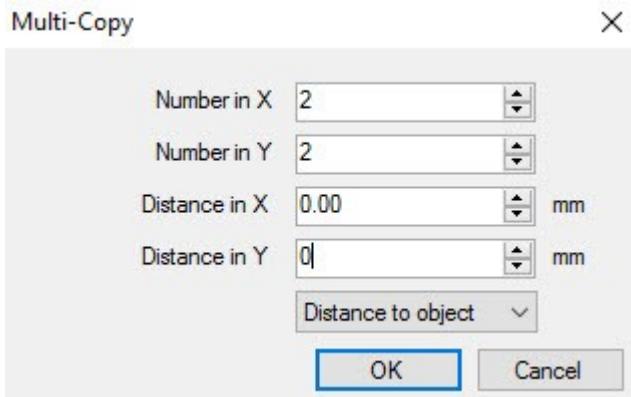


Примечание. Расстояние по горизонтали и вертикали (Offset X & Y) должно быть ≥ 20 мм или = 0 мм. Рекомендуется устанавливать параметр Distance in X/Y на 0 мм, чтобы не делать промежутков между копиями для экономии материала.


Шаг 9 Программа создаст насколько копий объекта с приводочными метками, как показано на рисунке ниже.

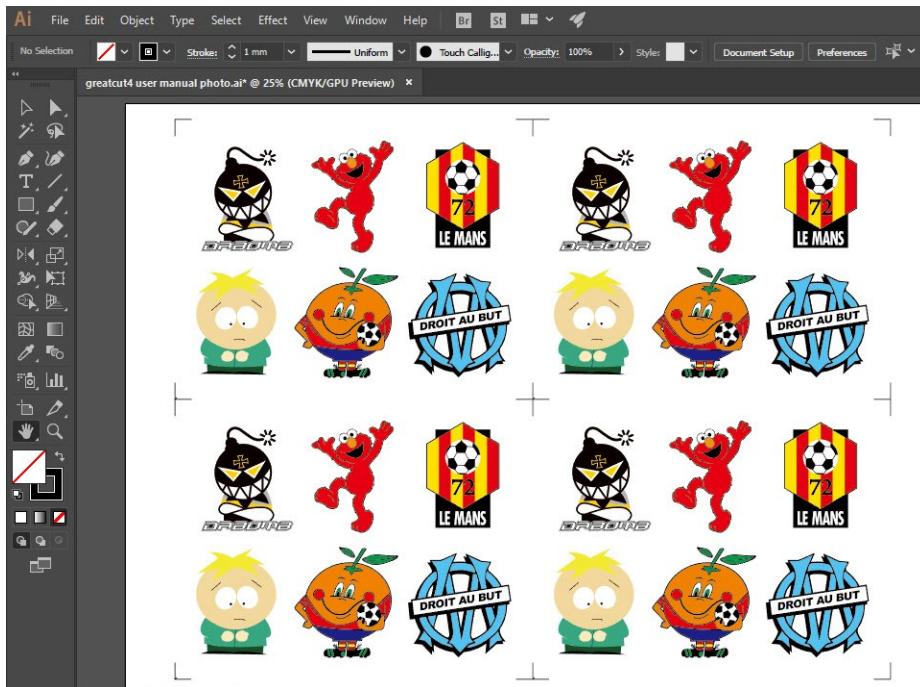

Шаг 10 Отпечатать копии изображений, материал с отпечатками загрузить в режущий плоттер GCC.

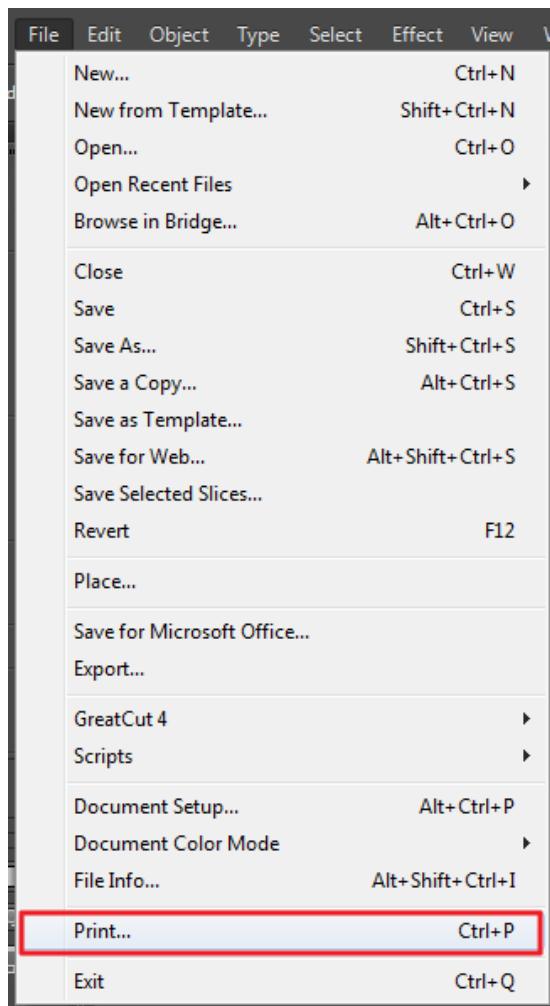

Шаг 11 В окне GreatCut нажать кнопку Output.

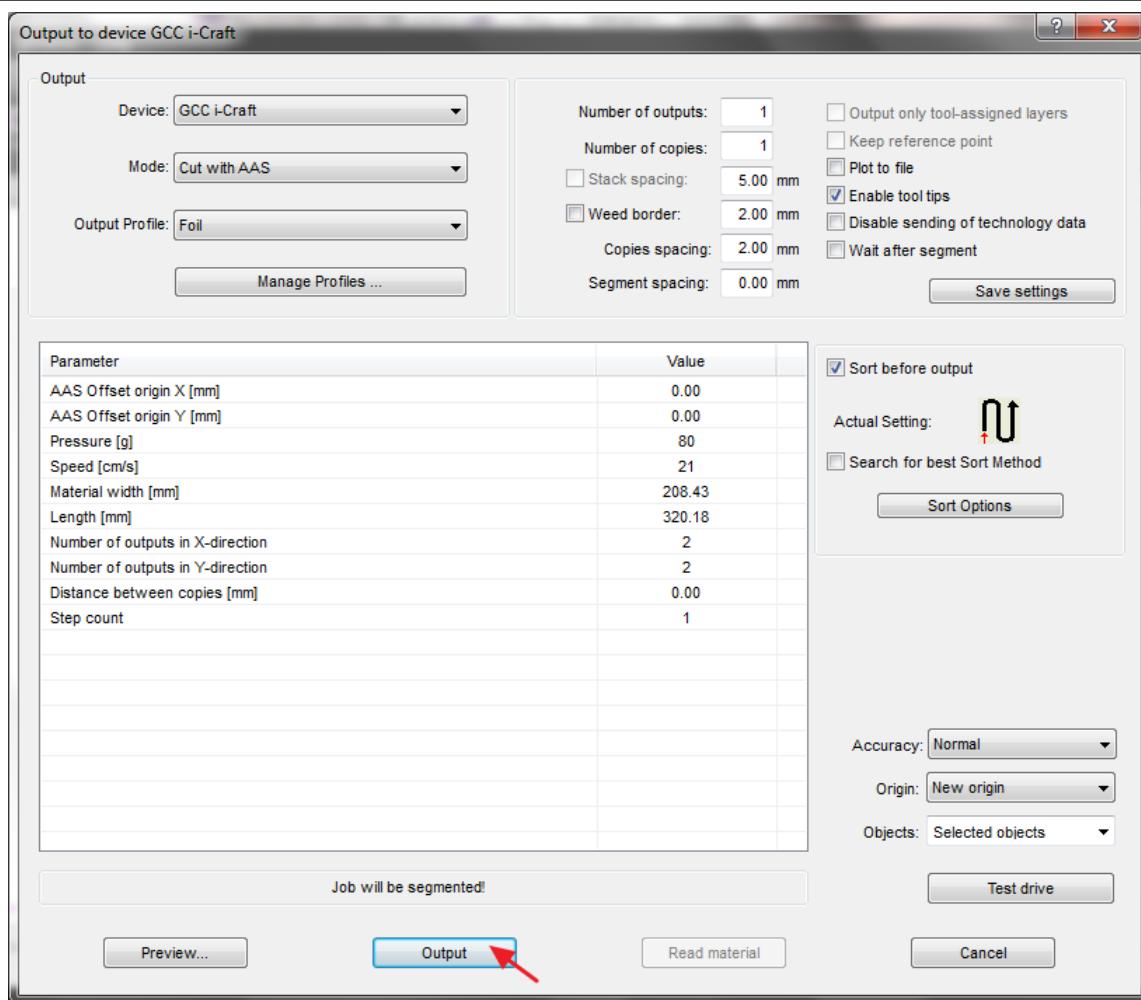

Инструкция по SignPal 12

Программа SignPal 12 совместима с ОС Windows. Все версии поддерживают функцию контурной резки AAS II.

Инструкция по SignPal 12: содержание


- [1] Установка программного обеспечения SignPal 12
- [2] Настройка плоттера GCC через Production Manager
- [3] Начало работы с SignPal AASII
- [4] Перечень функций SignPal 12

[1] Установка программного обеспечения SignPal 12

Для установки программы необходимы права Администратора (Administrator). Для работы с программой необходимы права Опытного пользователя (Power User).

Подробнее в руководстве пользователя Windows.


1. Удалить предыдущие версии программы, если они есть.
2. Открыть сайт GCC Club (<http://gccf.gcc.com.tw/gccclub/login.aspx>), войти в систему и выполнить **Drivers > Cutter > Others > SignPal 12**, чтобы загрузить файл WinRAR.

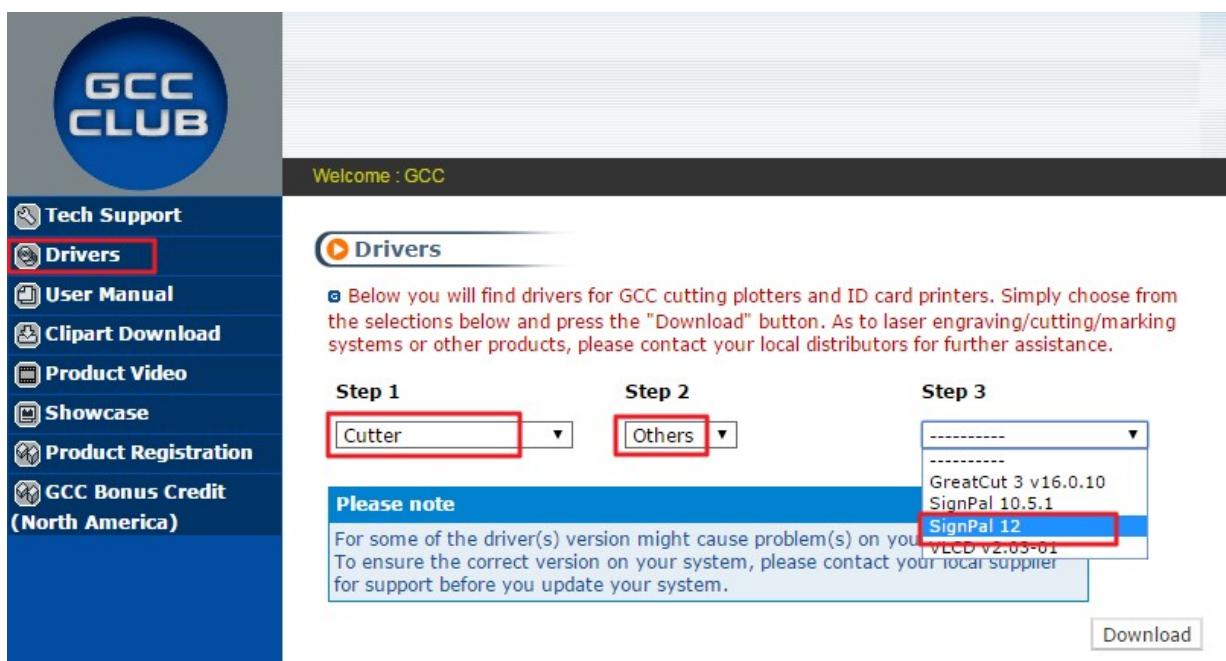

3. Установить и активировать SignPal 12, выполнив перечисленные ниже шаги.


(1) Установка и активация ПО на компьютере с интернет-подключением

1. В адресной строке браузера ввести <https://www.saicloud.com>, нажать Enter. Ввести код активации и нажать **Activate**. Код активации находится на этикетке программного обеспечения.

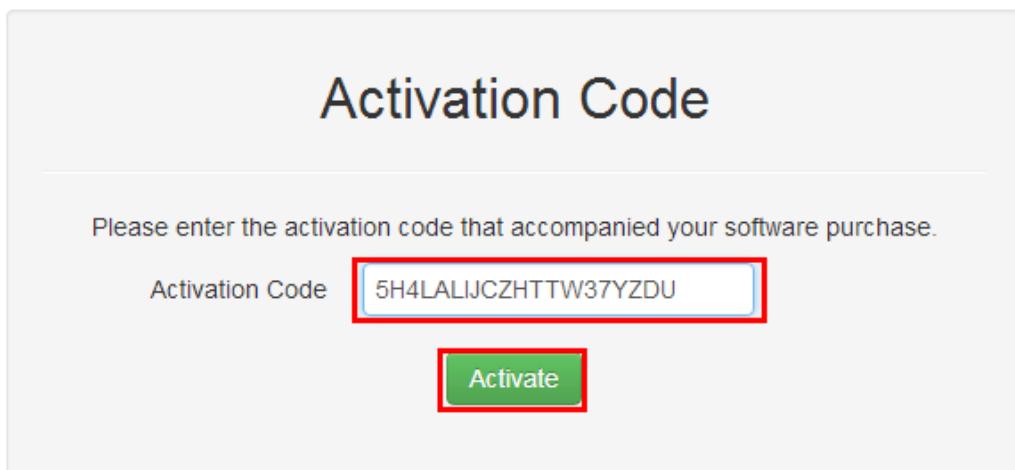

The image shows a screenshot of a web page titled "Activation Code". The page instructs the user to "Please enter the activation code that accompanied your software purchase." Below this text is a text input field containing the activation code "5H4LALIJCZHTTW37YZDU", which is highlighted with a red rectangular border. Below the input field is a green "Activate" button, also highlighted with a red rectangular border.

2. При входе в систему выбрать **I am new to the SAi Cloud** и указать адрес электронной почты. Нажать **Create Account**. На указанный адрес будет отправлено сообщение.

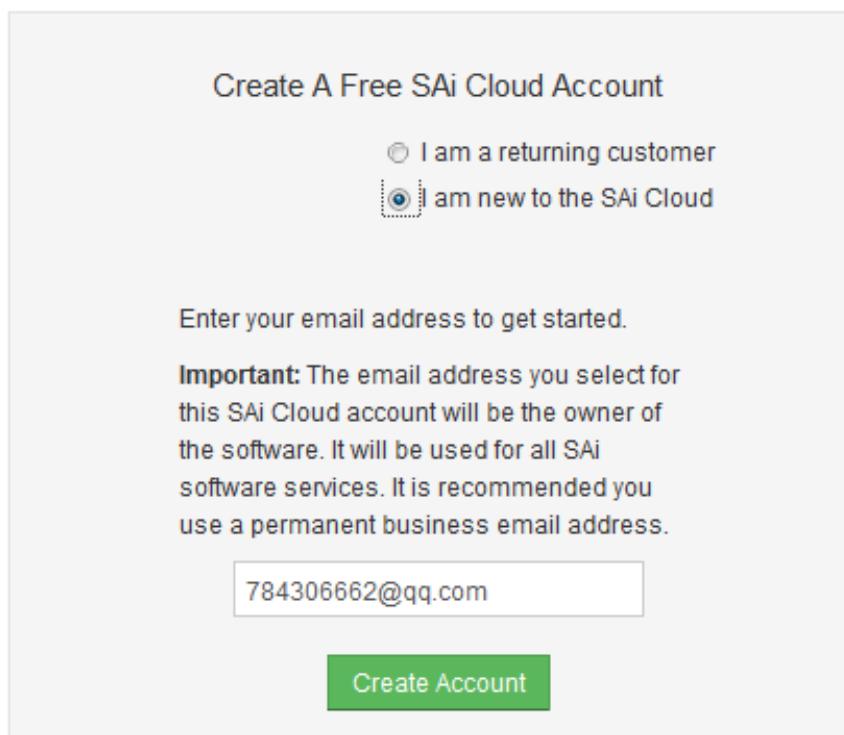

The image shows a screenshot of a web page titled "Create A Free SAi Cloud Account". It features two radio button options: "I am a returning customer" (unchecked) and "I am new to the SAi Cloud" (checked). Below these options is a text input field for an email address, which contains "784306662@qq.com". A note below the input field states: "Important: The email address you select for this SAi Cloud account will be the owner of the software. It will be used for all SAi software services. It is recommended you use a permanent business email address." At the bottom of the page is a green "Create Account" button.

3. Найти сообщение в почтовом ящике и щелкнуть по ссылке в письме.

Заполнить поля для информации.


The screenshot shows a 'Create Account' form on the left and a 'Terms And Conditions' modal on the right. The 'Create Account' form includes fields for Email, Password, Re-type Password, Name, Company Name, Country, Time Zone, Address Line 1, Address Line 2, City, State/Province, and Zip/Postal. The 'Create Account' button is highlighted with a red box. The 'Terms And Conditions' modal contains the 'Terms and Conditions' text, a 'User Agreement' section, and an 'IMPORTANT—READ CAREFULLY:' section. It also includes a list of terms and conditions, a 'Article I. Defined Terms:' section, and two buttons: 'I Accept the Terms and Conditions' (highlighted with a red box) and 'Decline'.




Step 2. Add Software to your SAi Cloud Account

The screenshot shows an 'Add To SAi Cloud Account' page. It displays the text 'This software license will be added to your SAi Cloud Account.' and a large green 'Activate Now' button, which is highlighted with a red box.


4. С помощью WinRAR запустить из архива файл Autorun. Установить программу, следуя подсказкам мастера установки.

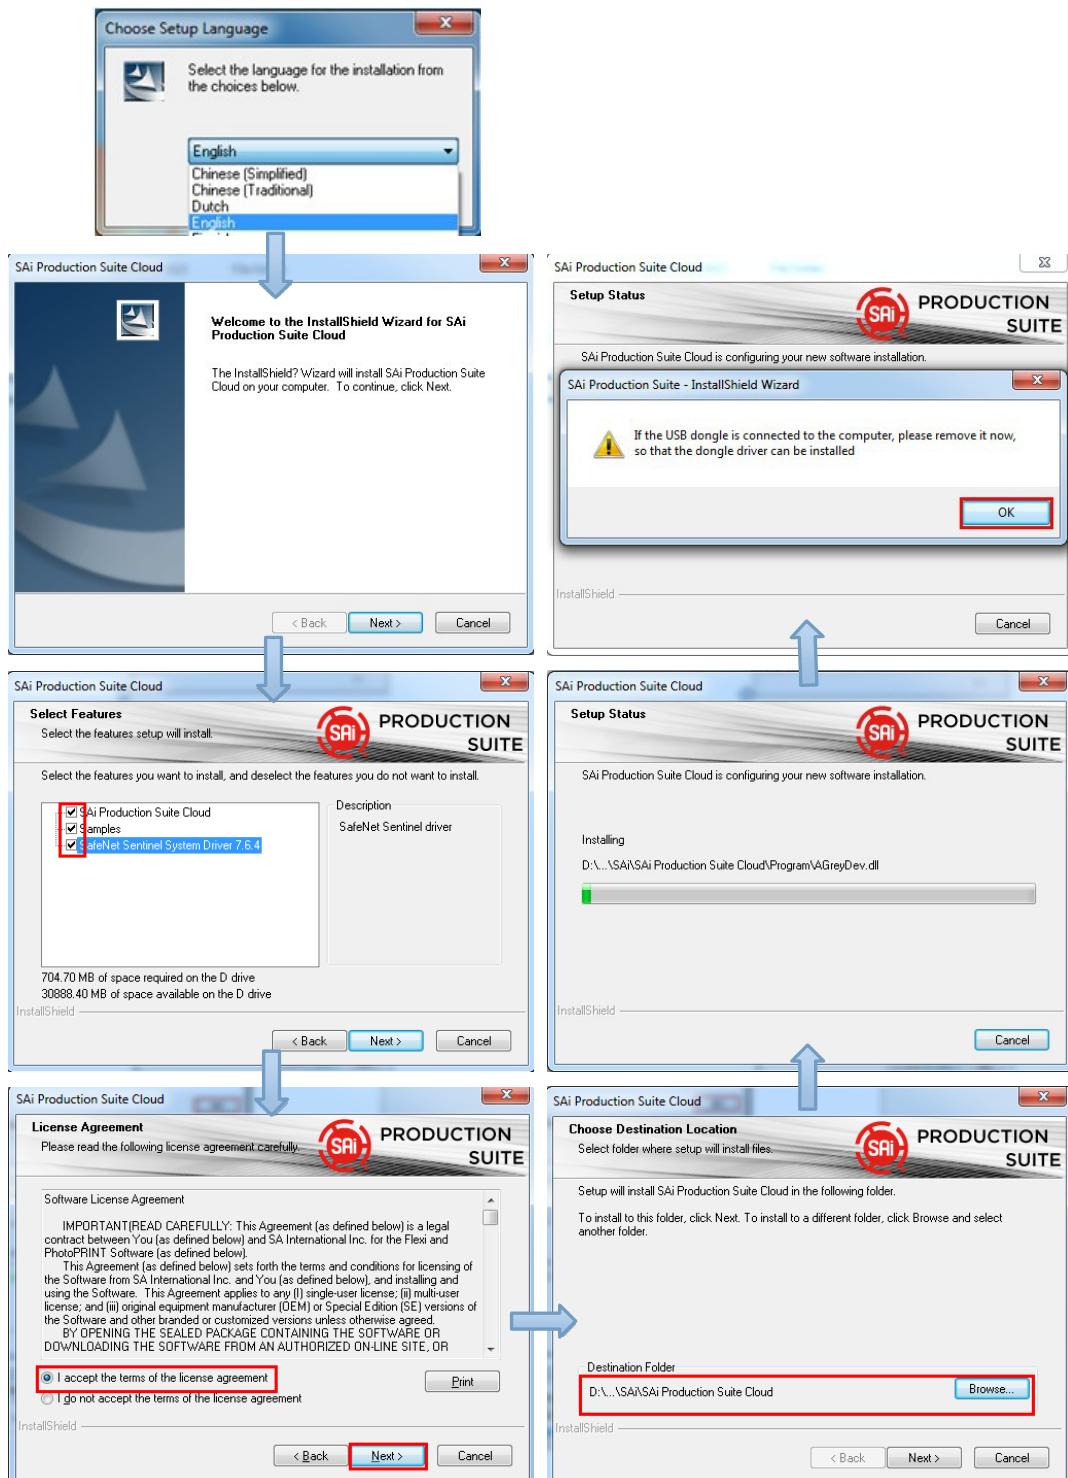

5. Вставить код в поле для кода активации.

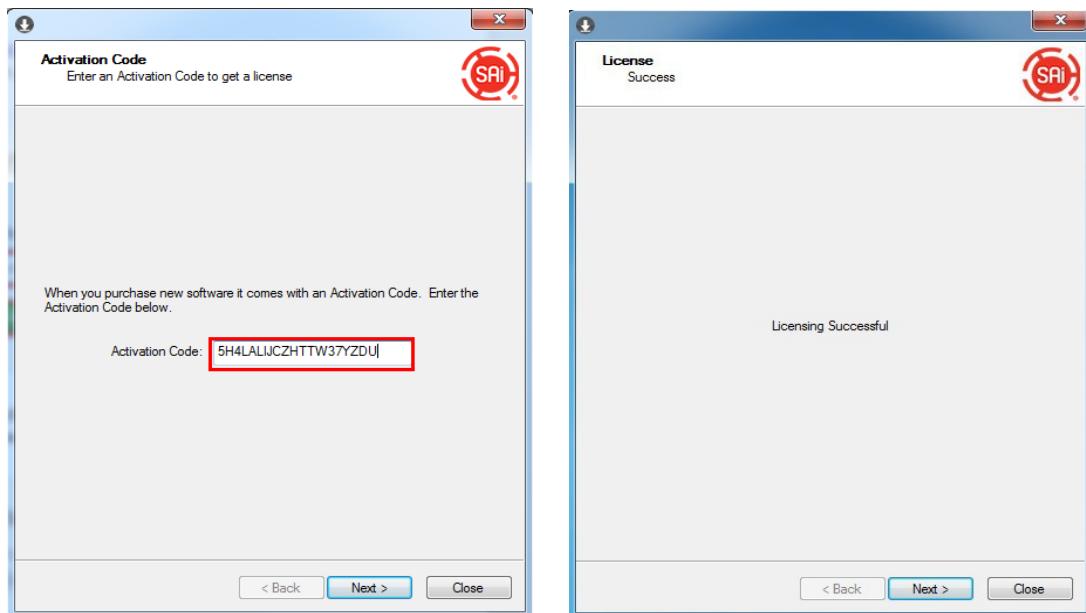


6. Выбрать нужный язык, нажать **OK** и завершить установку.

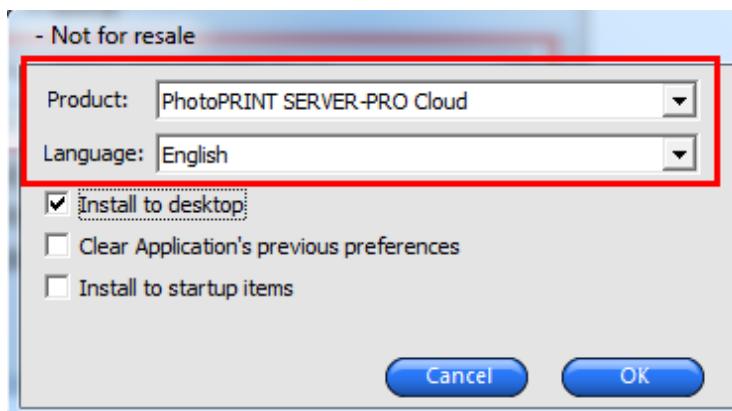


(2) Установка и активация ПО на компьютере без интернет-подключения


1. С помощью WinRAR запустить из архива файл **Autorun**. Установить программу, следуя подсказкам мастера установки.

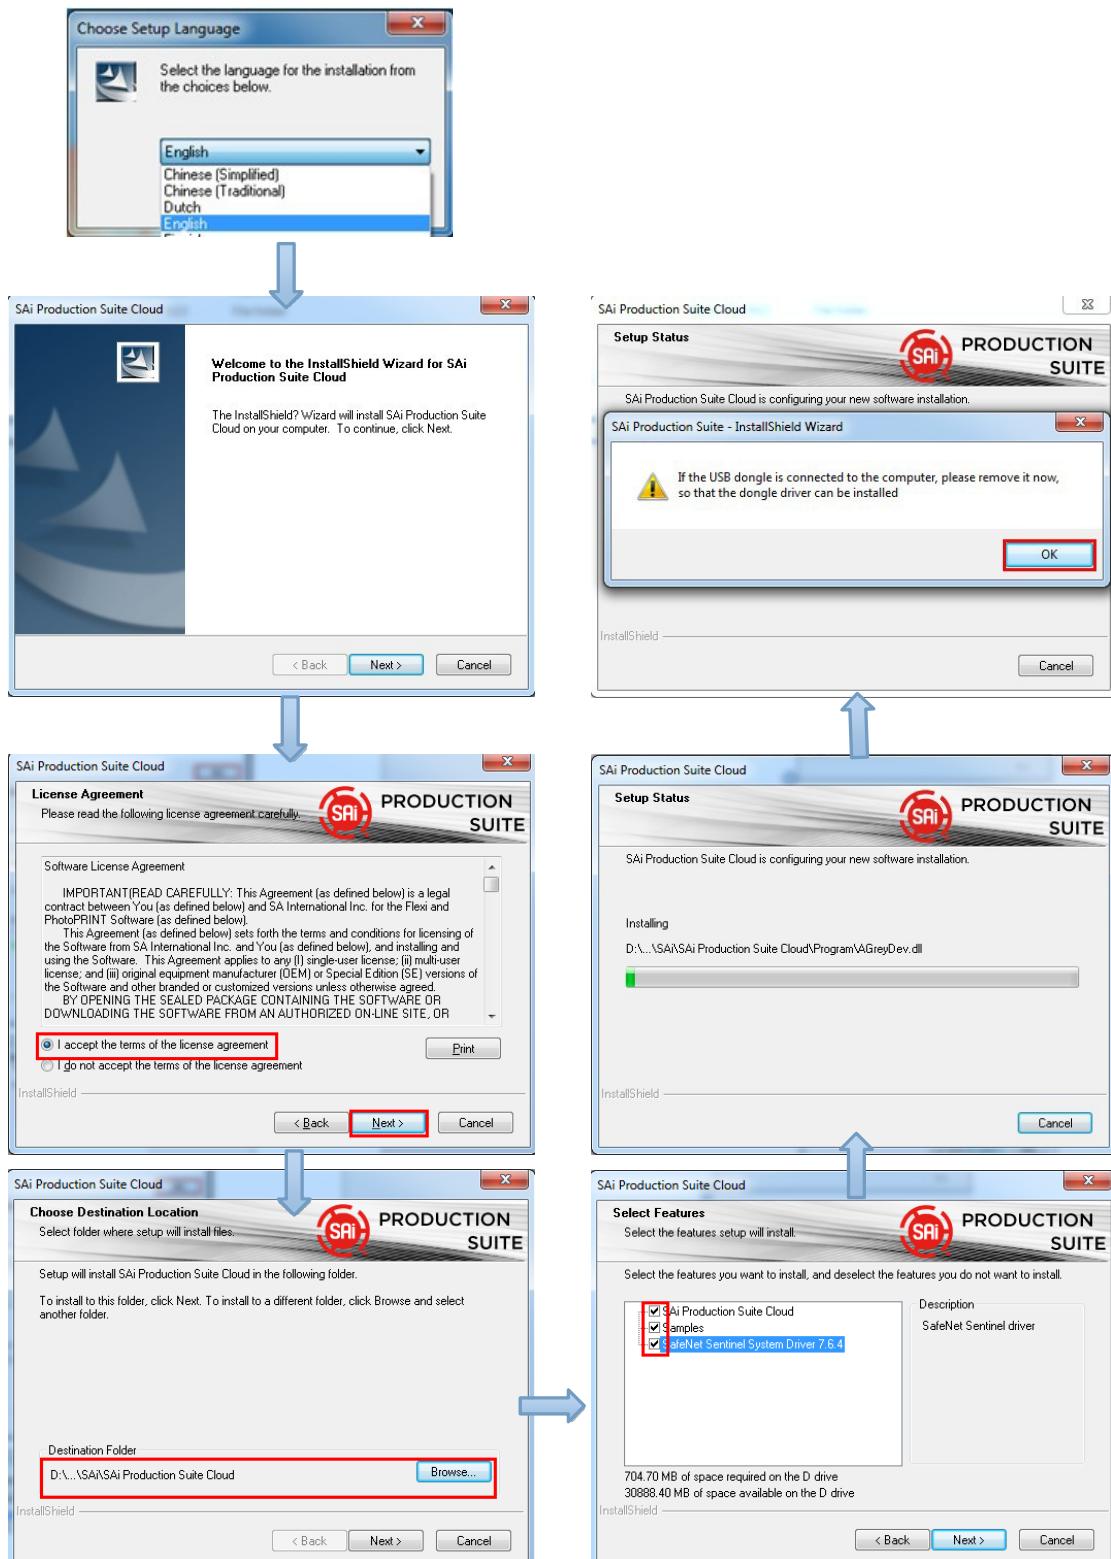

2. Записать идентификационный код компьютера из диалогового окна ниже.
Найти имя вашего компьютера. Для этого правой кнопкой мыши щелкнуть на значке **Мой компьютер** и выбрать **Свойства**.

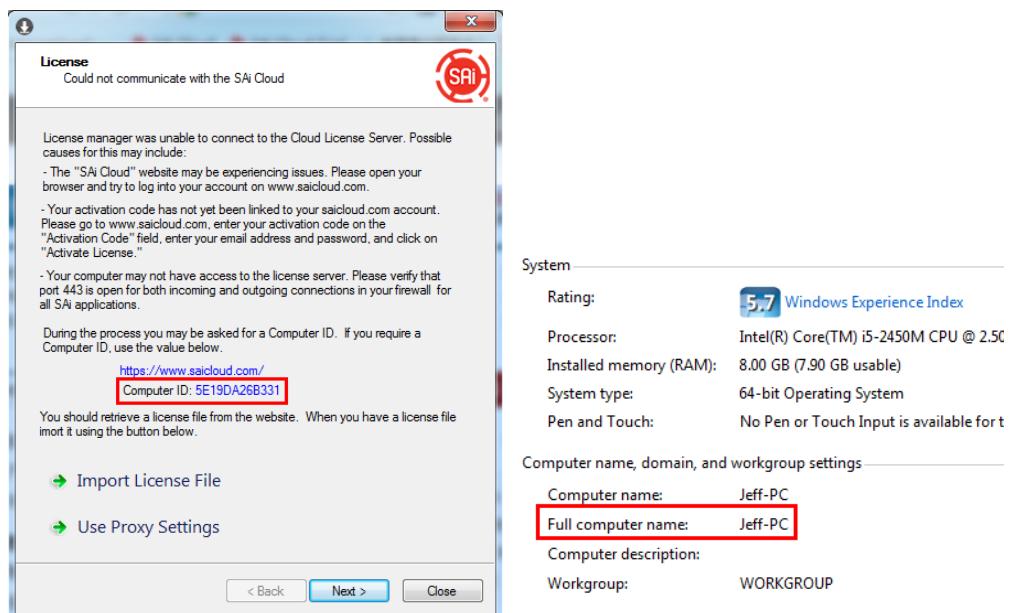

3. На компьютере с интернет-подключением запустить браузер и набрать в адресной строке браузера <https://www.saicloud.com>.
Подтвердить клавишей Enter. Ввести код активации и нажать **Activate**.
Код активации находится в сертификате программного обеспечения.

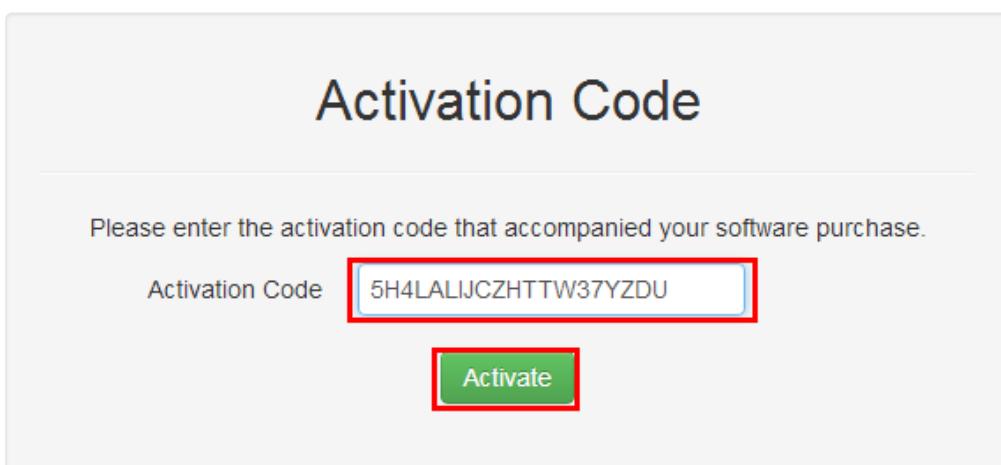

4. При входе в систему выбрать **I am new to the SAi Cloud** и указать адрес электронной почты. Нажать **Create Account**. На указанный адрес будет отправлено сообщение.

Create A Free SAi Cloud Account

I am a returning customer
 I am new to the SAi Cloud

Enter your email address to get started.

Important: The email address you select for this SAi Cloud account will be the owner of the software. It will be used for all SAi software services. It is recommended you use a permanent business email address.

784306662@qq.com

Create Account

5. Найти сообщение в почтовом ящике и щелкнуть по ссылке в письме. Заполнить поля для информации.

Step 2. Add Software to your SAi Cloud Account

Add To SAi Cloud Account

This software license will be added to your SAi Cloud Account.

Activate Now

6. Нажать **License Manager can't connect?** (Диспетчер лицензий не может подключиться?). Указать код компьютера и имя компьютера, которое вы записали ранее. Нажать **Create License Now** (Создать лицензию) и **Download License** (Загрузить лицензию), сохранить файл на компьютер.

Step 1 - Download

Clicking on the download button below will download a small application. Run the application to do the following:

[Download Now](#)

Step 2 - Install

Once the download is complete, run the installer. The final step in the install process will run a "License Manager" application.

Step 3 - License

The "License Manager" application will ask for an activation code. Use the activation code below to generate a license.

Activation Code: QTP5NDB8FXYUXGXHLTA6

"License Manager" can't connect?



Create License

[Go Back](#)

Your software will be licensed to be used on the computer with the following information:

Computer ID

Computer Name

[Create License Now](#)



Current Install

Computer ID: 5E19DA26B331

Computer Name: JEFF-PC

User Name: Administrator


Mar 21, 2014

[Download License](#)


[License Removed?](#)

[Download Now](#)

7. Скопировать файл лицензии на компьютер без интернет-подключения с диска, импортировать его.

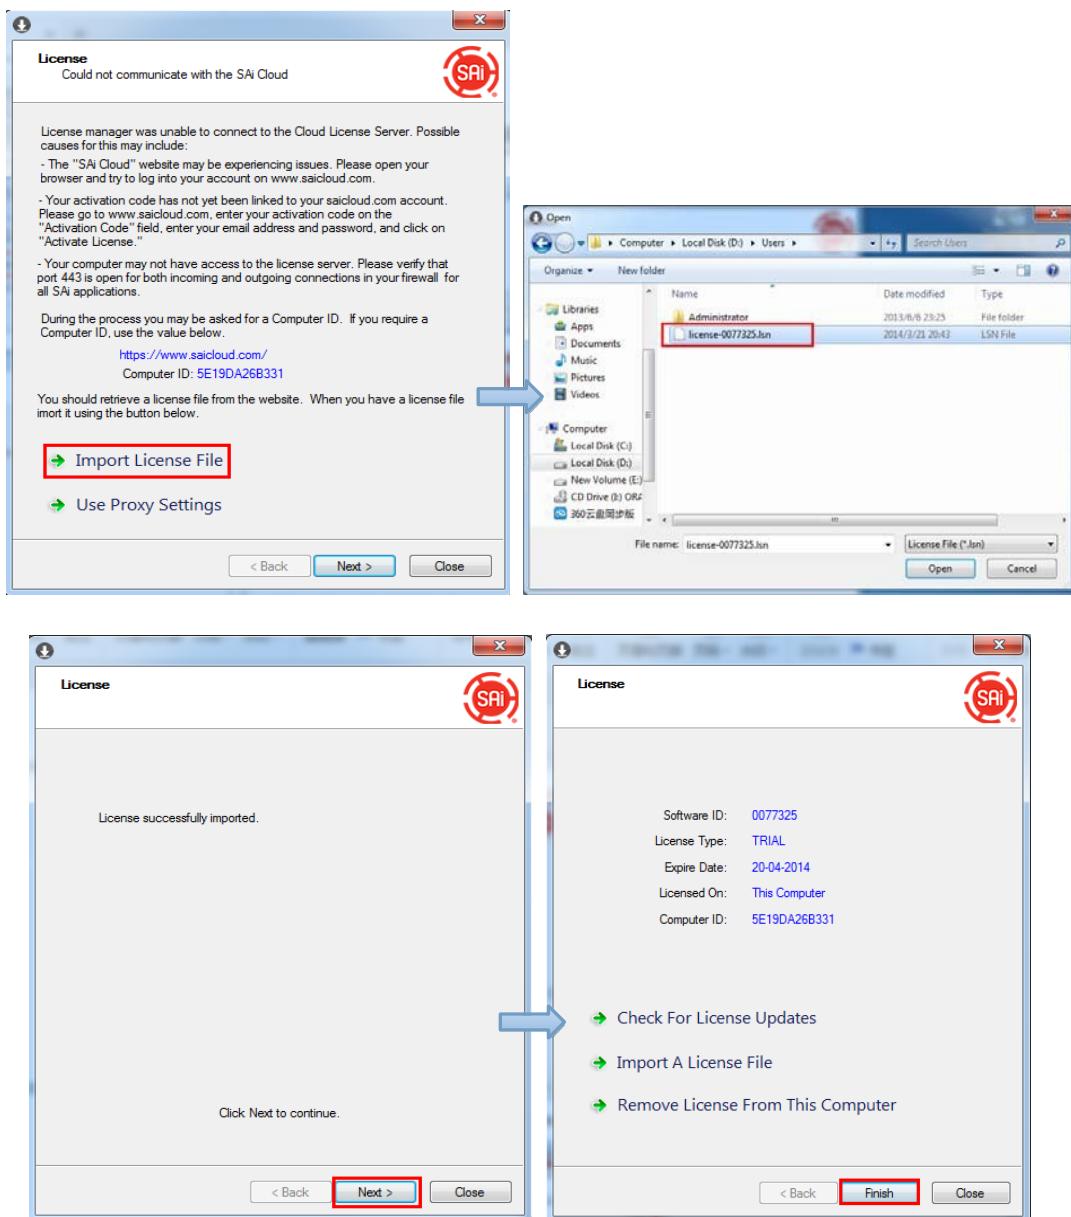


8. Выбрать нужный язык, нажать **OK** и завершить установку.

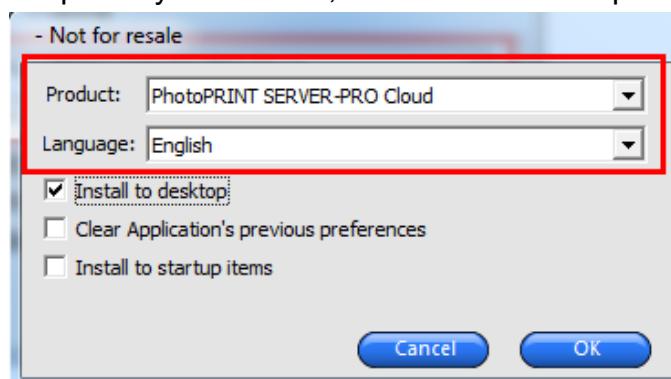


(3) Перенос лицензии на компьютере с интернет-подключением

1. Открыть **License Manager** из меню Start.

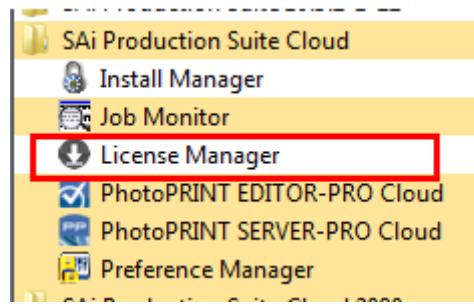


2. Выбрать **Remove License From This Computer** (Удалить лицензию с этого компьютера). Теперь программное обеспечение можно установить на другой компьютер.

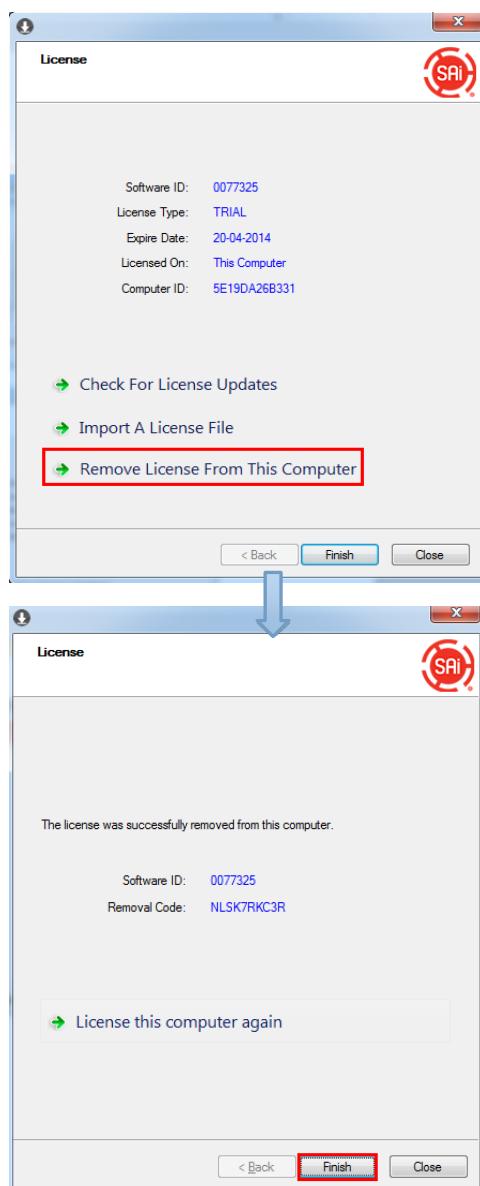


(4) Перенос лицензии на компьютере без интернет-подключения


1. Открыть License Manager из меню Start.

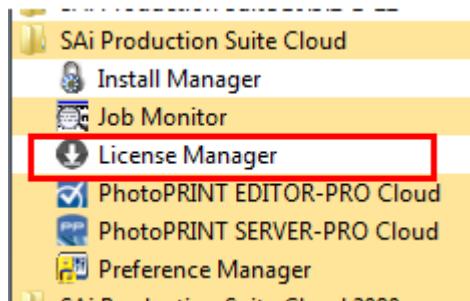

2. Выбрать Remove License From This Computer. Ввести код деактивации в диалоговом окне License.

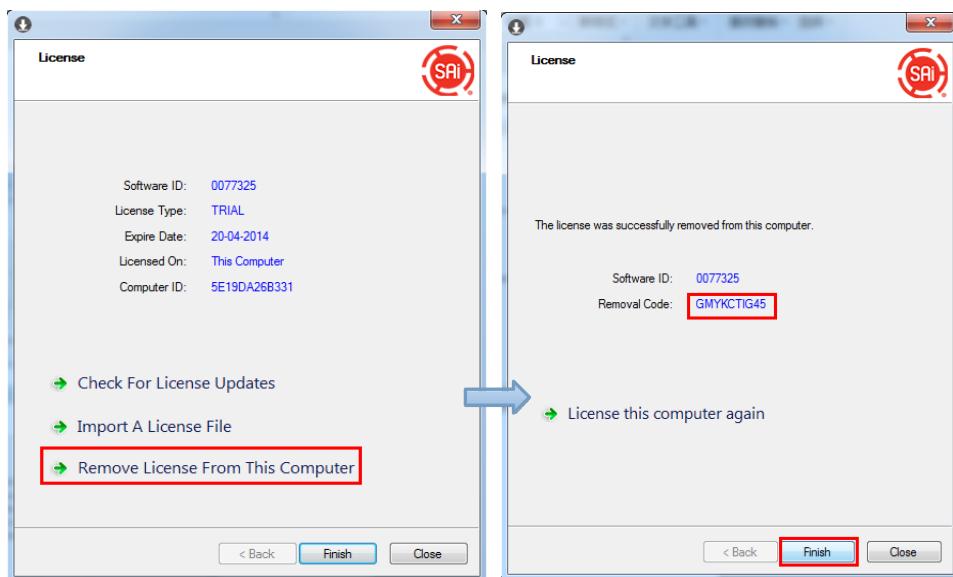


3. На компьютере с интернет-подключением запустить браузер, зайти на <https://www.saicloud.com> и войти в свою учетную запись. Выбрать License Removed (Лицензия удалена), ввести код деактивации и нажать Remove. Теперь программу можно установить на другой компьютер.

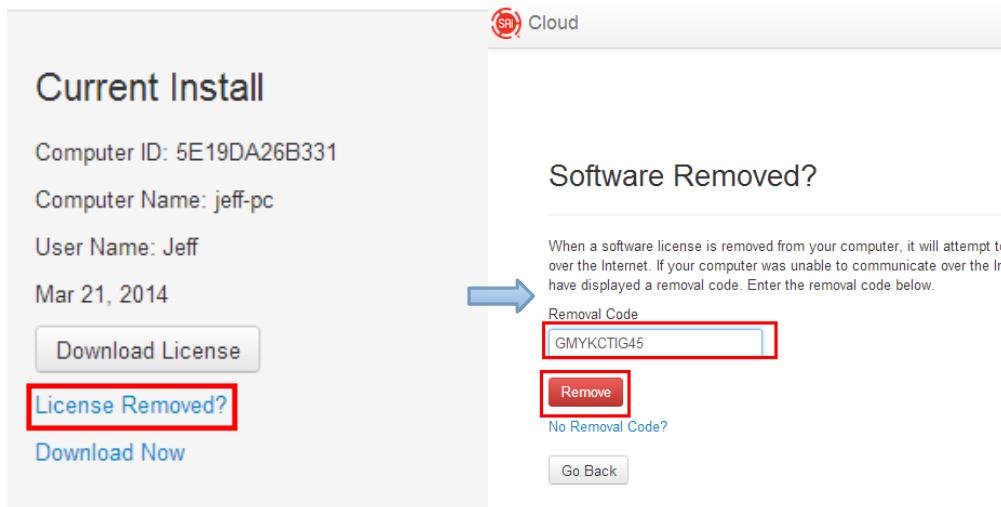


[2] Настройка плоттера GCC через Production Manager


1. Открыть Production Manager 12.
2. Выбрать и настроить режущий плоттер GCC.

(Система AAS II работает только с моделями RX II, Jaguar V LX, Puma III, Expert II LX.)

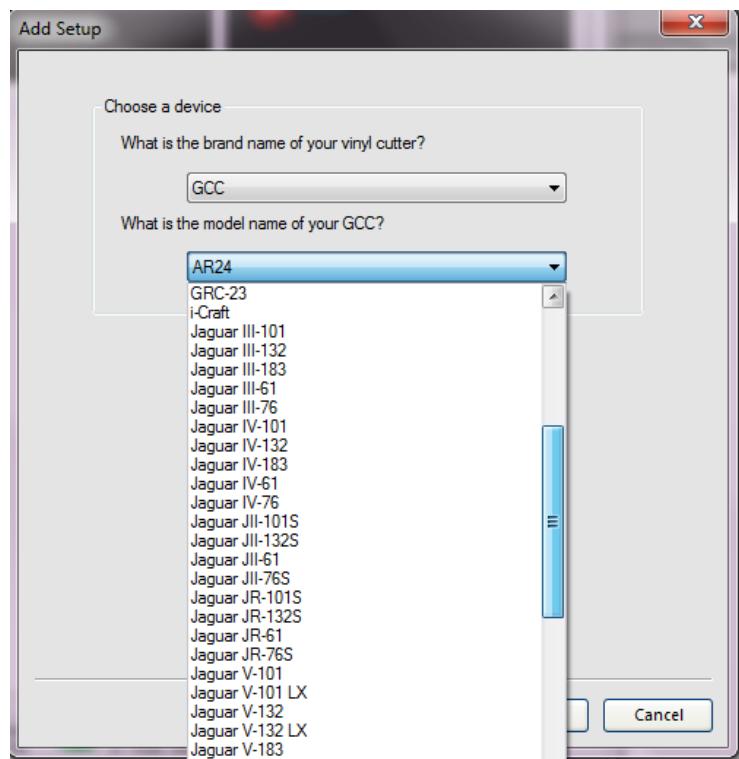


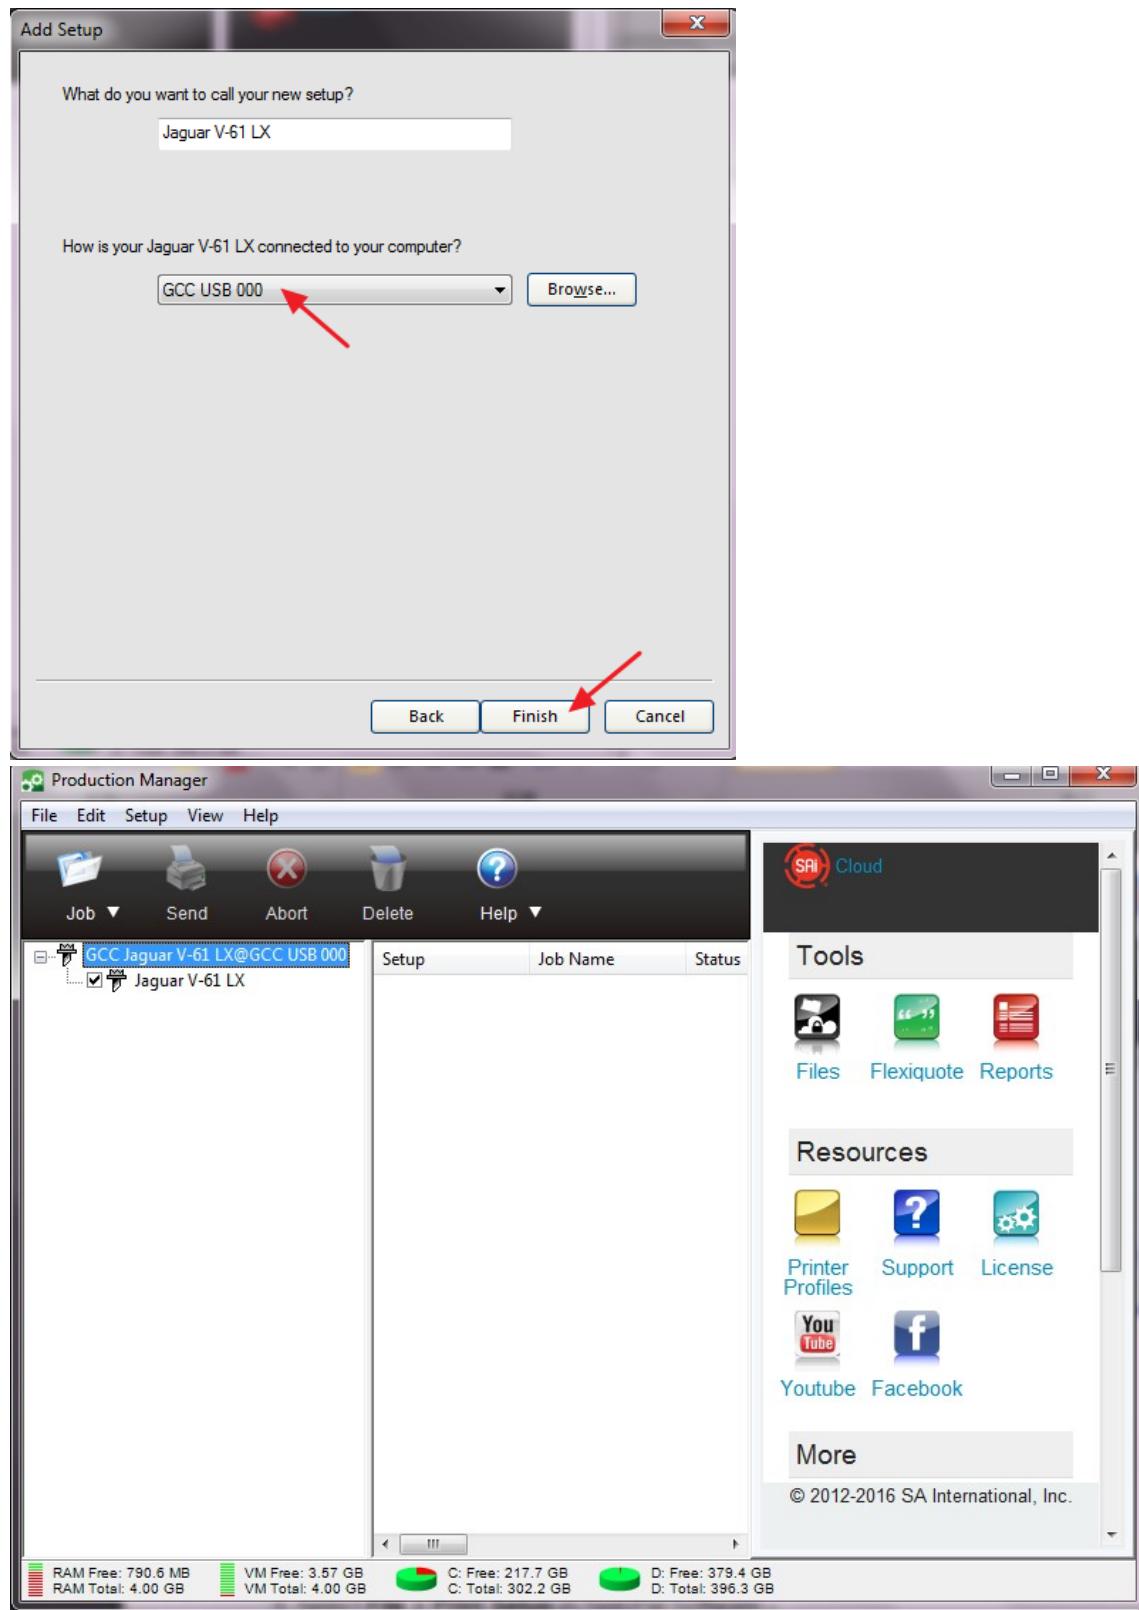

3. В программе SignPal выполнить **File > Print Setup** и выбрать принтер.

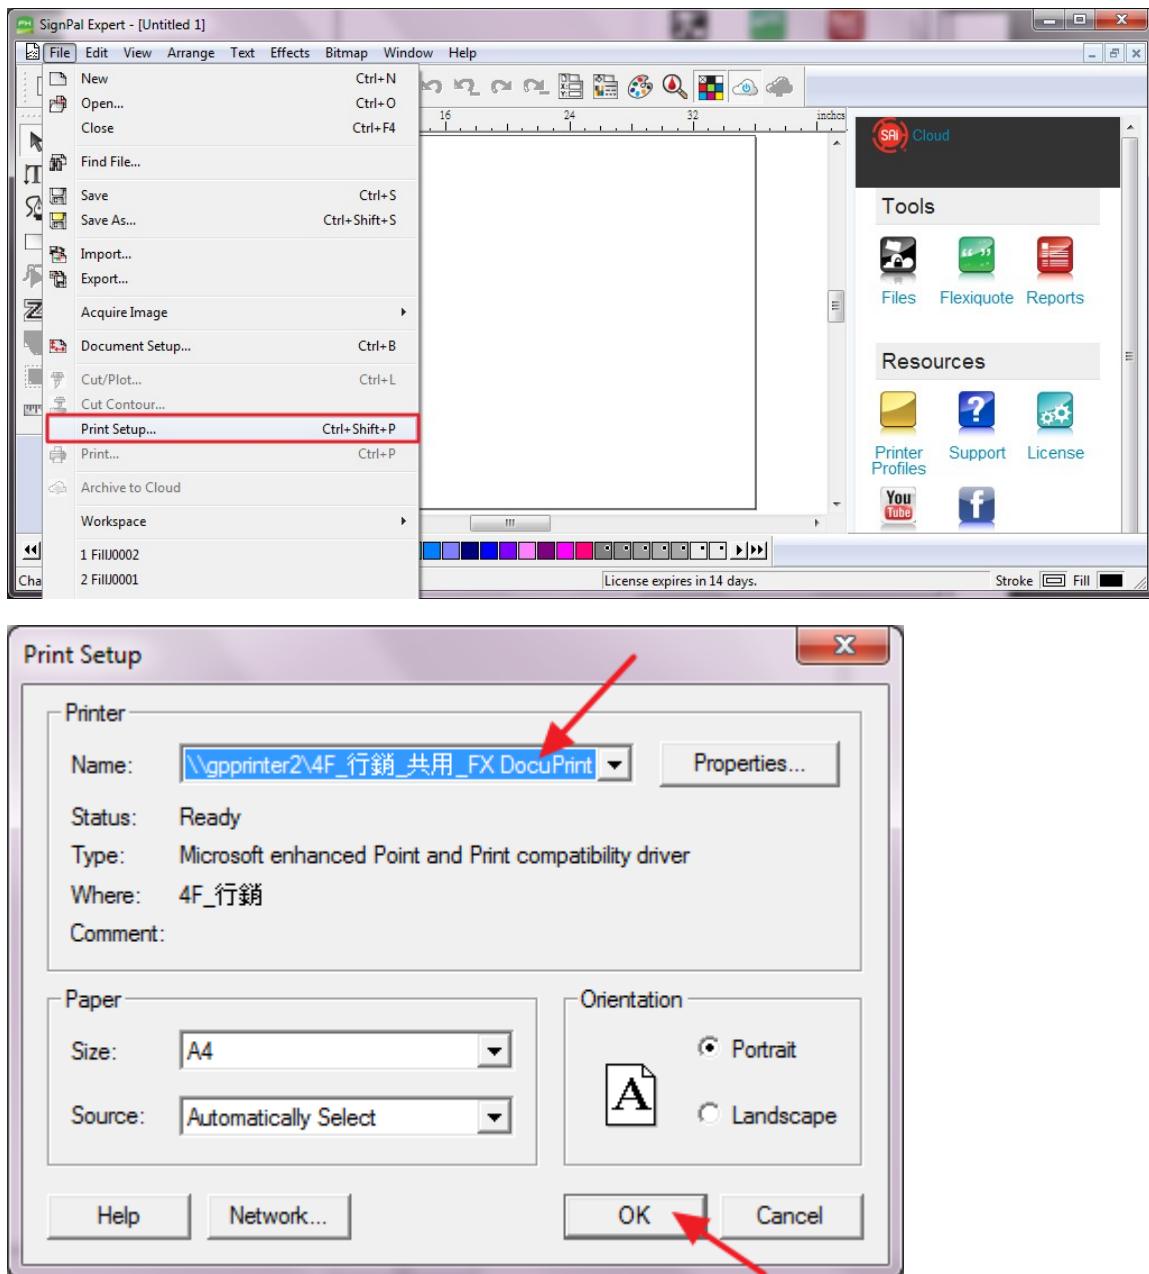


4. В программе SignPal выполнить **File > Document Setup** и указать формат бумаги.

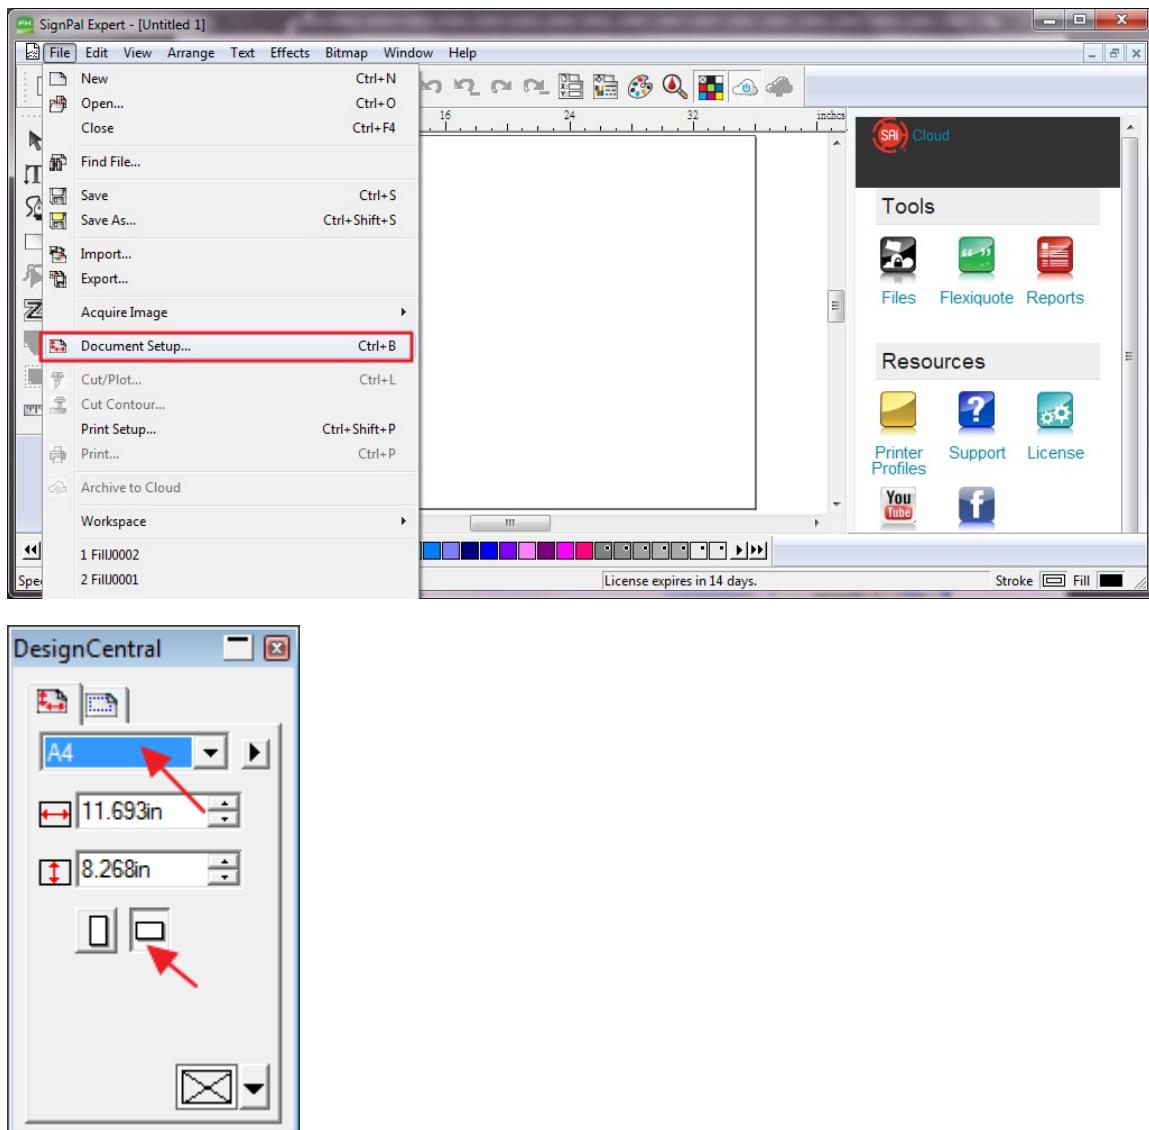


[3] Начало работы с SignPal AASII


1. С помощью инструмента **Rectangle** создать прямоугольник.

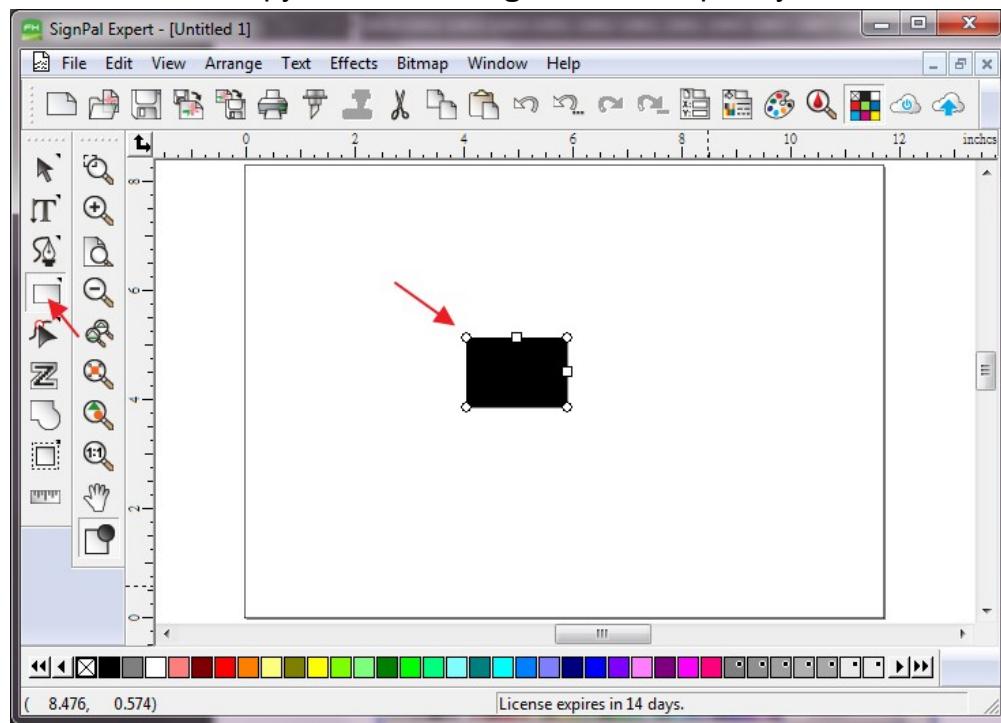


2. Выполнить **Effect > Contour Cut**. В окне DesignCentral нажать Apply (Применить).

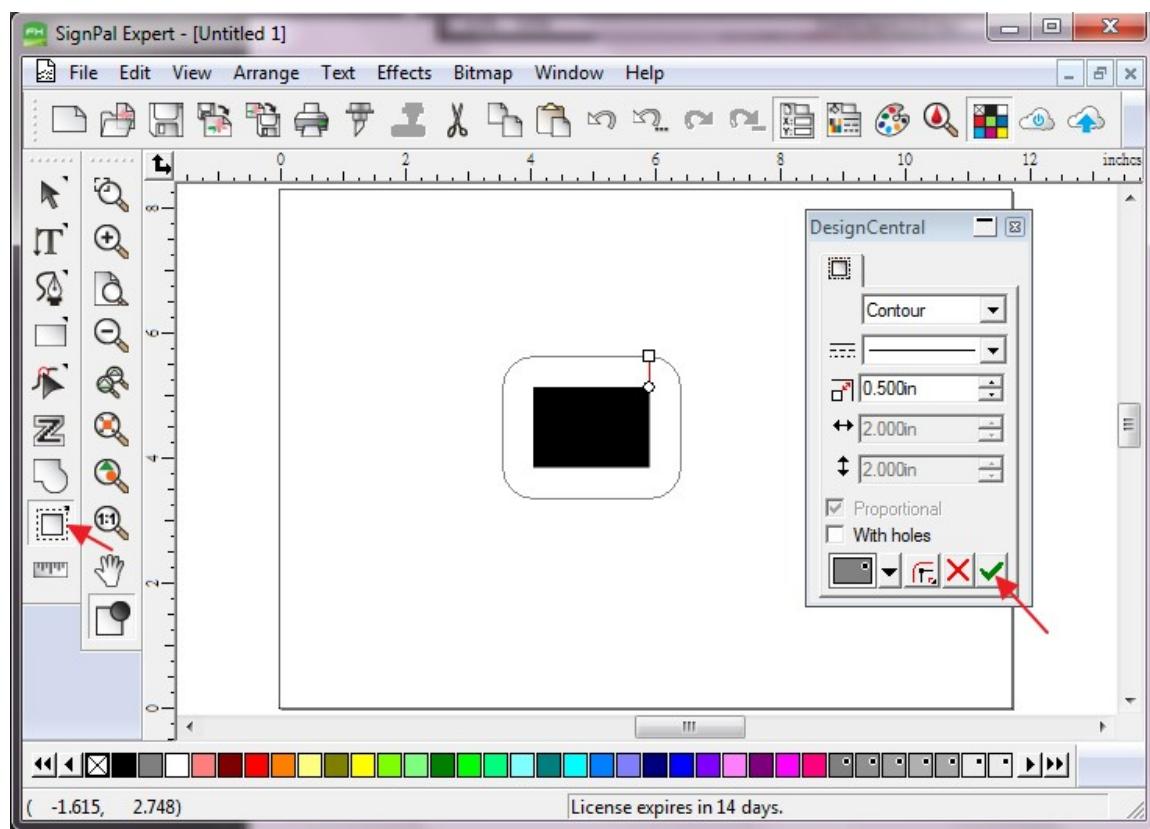


3. Применить метку контурной резки GCC AASII, выполнив **Effect > Contour Cut Mark**.

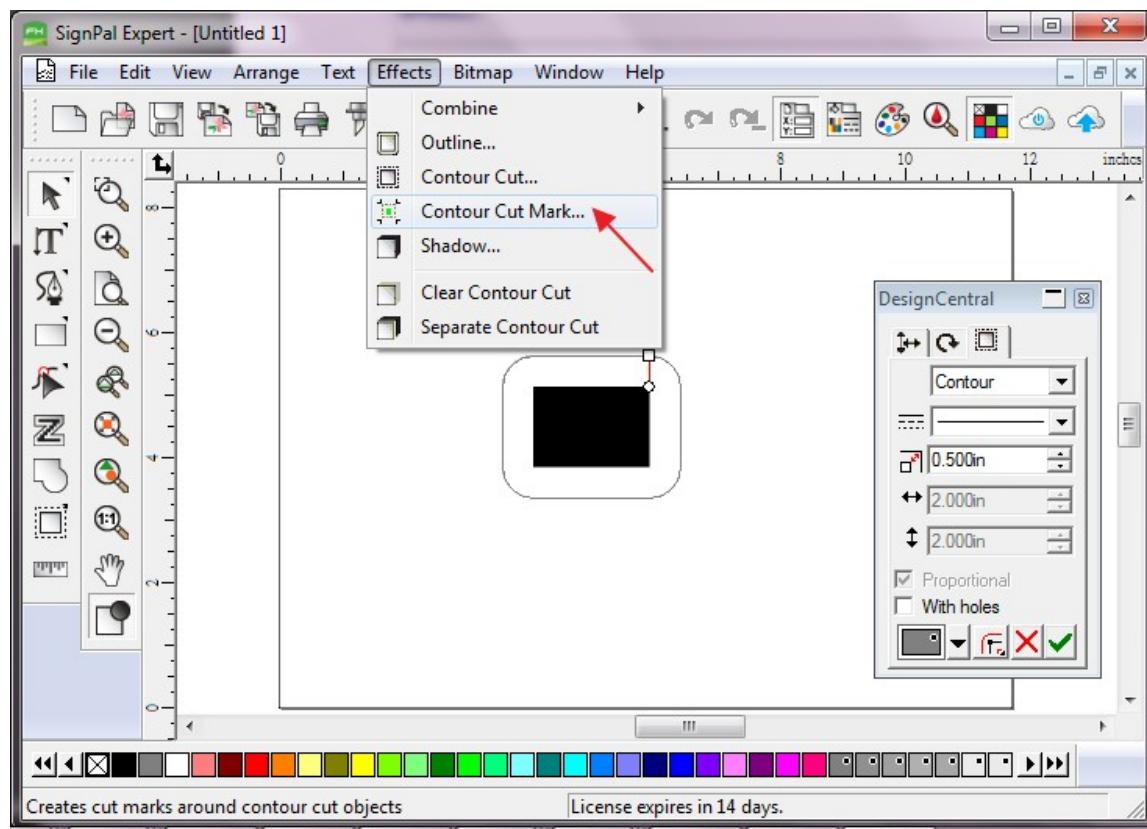

4. В окне SignPal DesignCentral выбрать **GCC AASII**, чтобы создать приводочные метки AAS II (позиционирование по 4 точкам). Подтвердить кнопкой **Apply**.

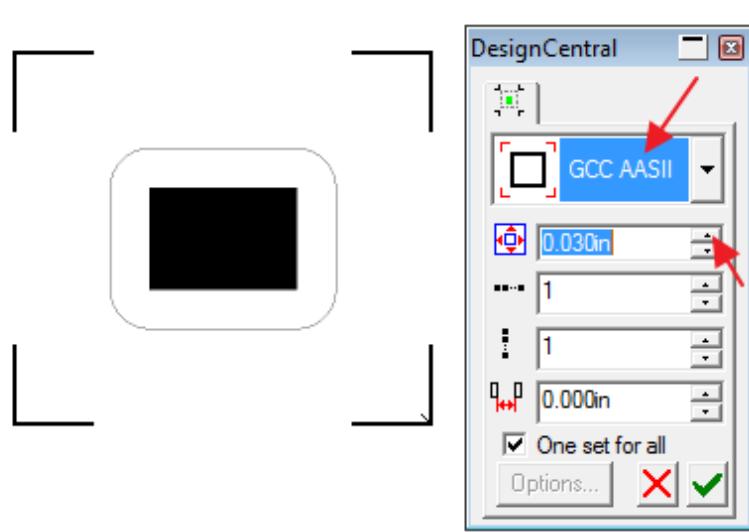



5. Есть три варианта приводочных меток GCC AAS II: 4-Point Positioning (по 4 точкам), Segmental Positioning (по сегментам), Multiple Copies (создание копий). Для позиционирования по сегментам в окне DesignCentral выбрать **GCC Segmentation** и нажать **Apply**.

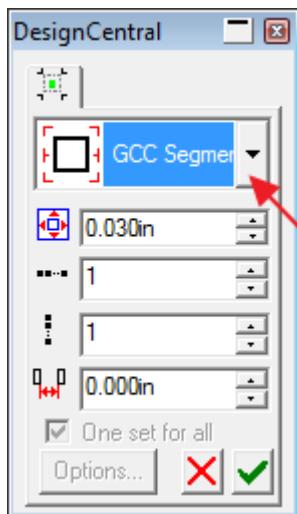


6. Создание копий в SignPal недоступно. На текущий момент воспользоваться функцией копирования можно только через модуль для CorelDraw.

7. Для вывода изображения выполнить **File > Print**.

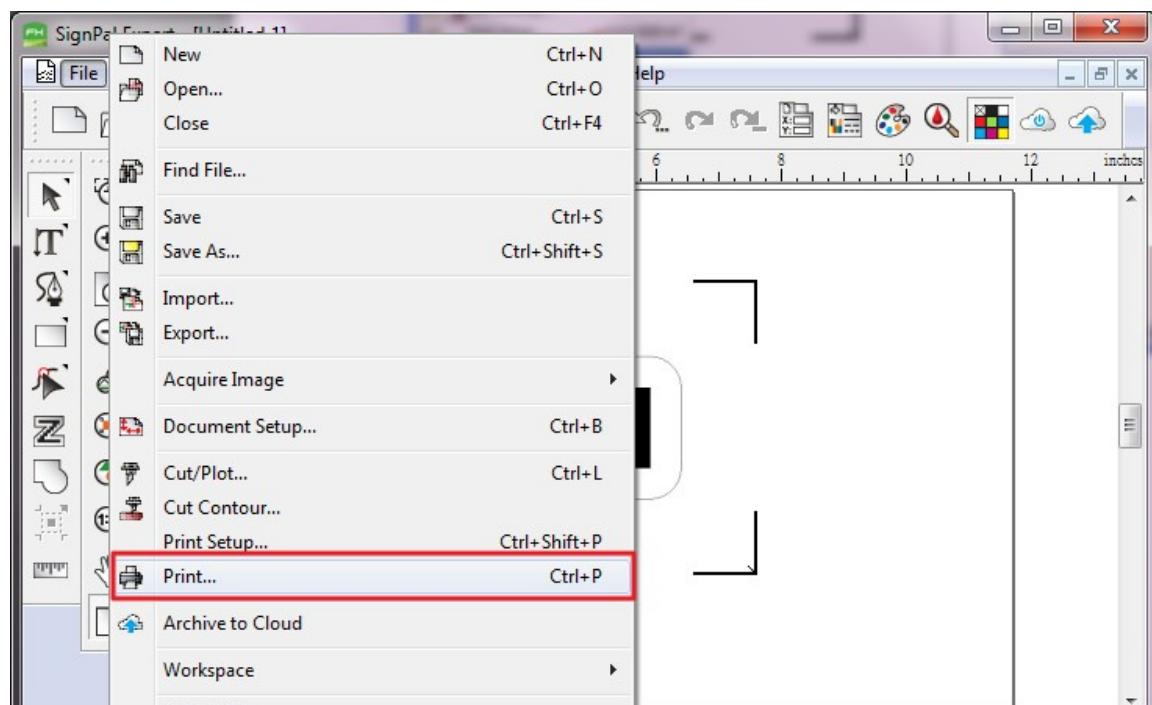


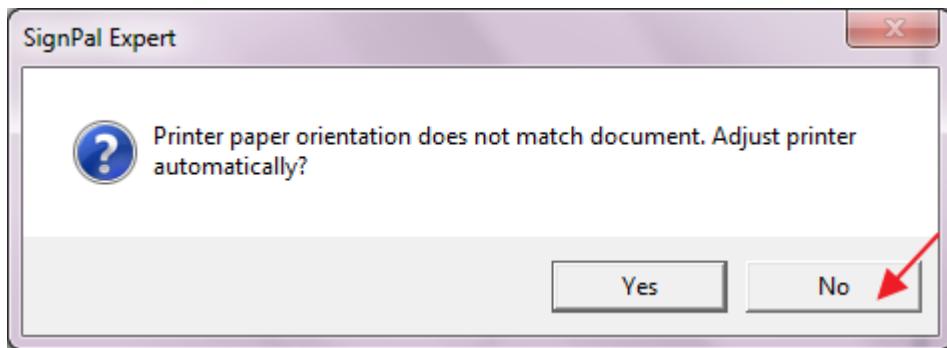


8. В окне Print (Печать) установить значение Scale (Масштаб) равным 100 %.

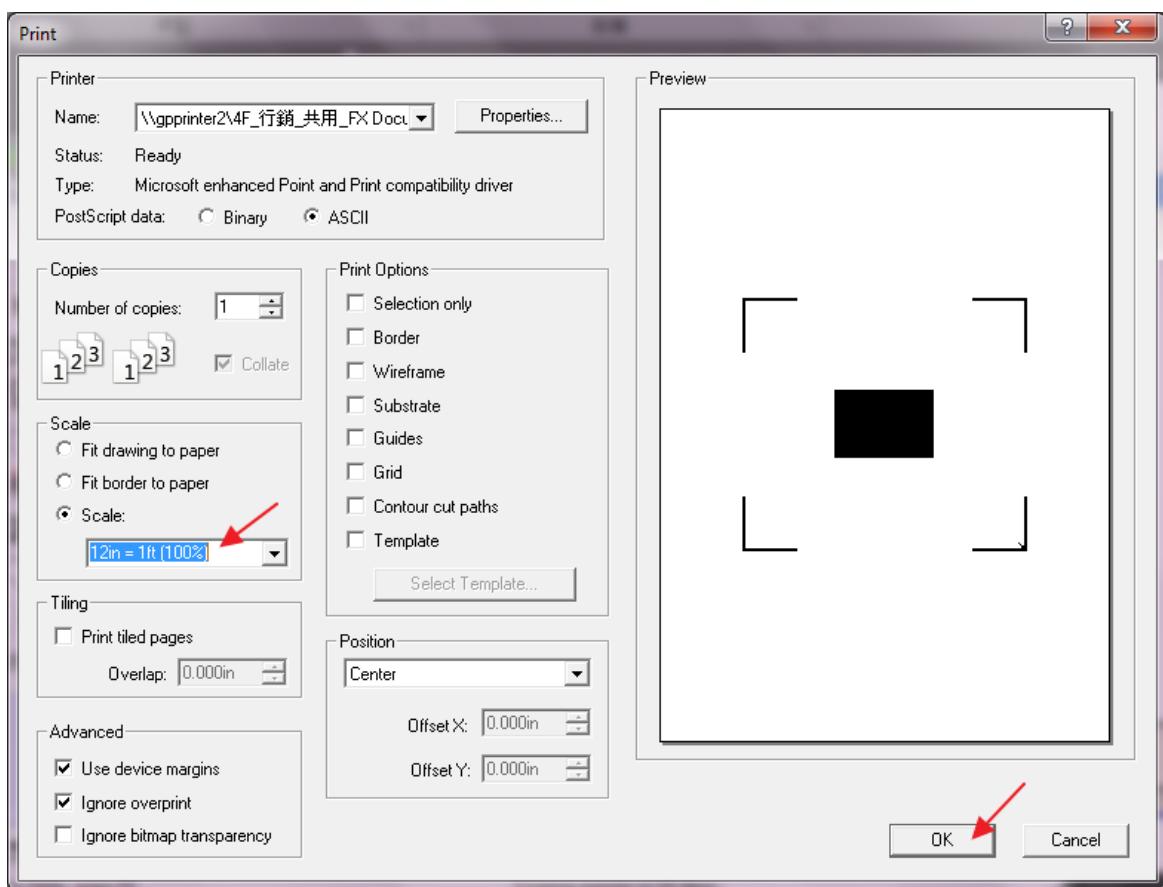

9. Загрузить в плоттер винил и отправить данные командой **File > Cut Contour**.

На вкладке **Properties** (Свойства) диалогового окна **Cut Contour** доступен предварительный просмотр задания. Здесь же можно изменить параметры резки. Система **Production Manager** автоматически активируется для выполнения задачи.

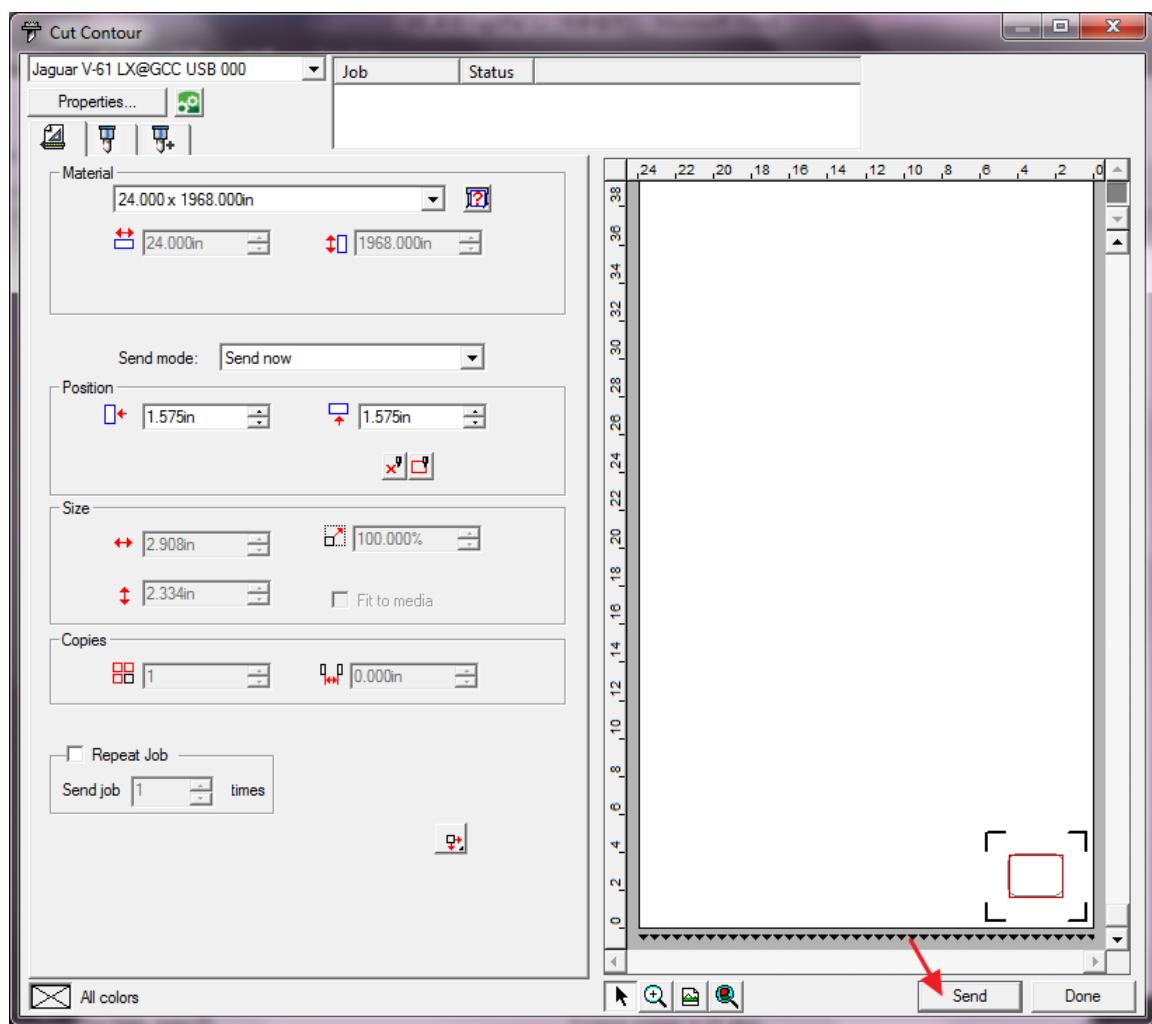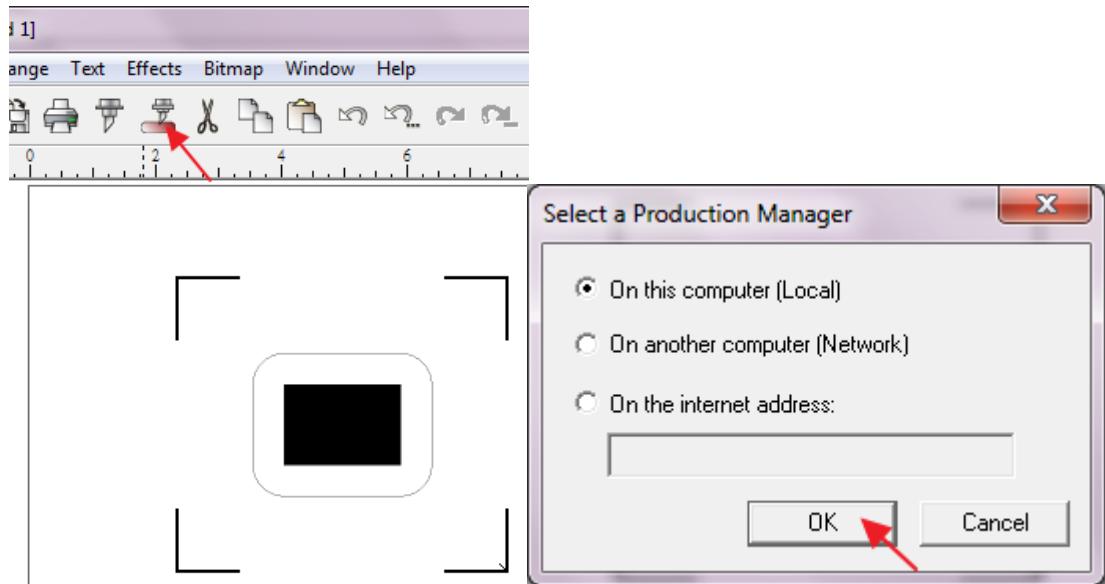

[4] Перечень функций SignPal 12

	Эксперт	Новичок
Текст		
Работа с текстом	•	•
Текст по дуге	•	
Текст по кривой	•	
Вертикальный текст	•	•
По вертикальной кривой	•	
Кернинг	•	
Разделить/Объединить	•	•
Рисование		
Кривые Безье	•	•
Свободное рисование	•	•
Фигуры		
Прямоугольник	•	•
Овал	•	•
Приводочные метки	•	•
Размеры	•	•
Редактировать кривую		
Выбрать точку	•	•
Удалить точку	•	
Добавить точку	•	
Выпрямить кривую	•	
Скруглить угол	•	
Заострить угол	•	
Оптимизировать по кривой	•	
Оптимизировать по дуге		
Оптимиз. по 3 точкам дуги	•	
Создать дугу	•	
Сократить число точек	•	
Замкнуть кривую	•	
Изменить начальную точку	•	
Разделить	•	

Ножницы	•
Создать прямой угол	•
Разорвать кривую	•
Соединить кривые	•
Выровнять по горизонтали	•
Выровнять по вертикали	•
Выровнять точки	•
Применить длину и угол	•
Удалить мелкие объекты	•
Векторный ластик	•
Разделить по кривой	•

Работа с файлами

Информация по заданию	•
Сканирование	•
Выйти в облако	•
Рабочие области	•

Вид

DesignCentral	•	•
Цветовой микшер	•	•
Захват	•	•

Упорядочивание

Сгруппировать	•	•
Объединить	•	•
Маскировать	•	•
Направляющие	•	•
Контурная резка	•	•
Перевести в кривые	•	•
Преобразовать		
элементы в кривые	•	•
Преобразовать связанные		
во встроенные	•	•
Направление кривой	•	•
Упорядочить	•	•
Порядок резки	•	•

Выровнять	•	•
Расстояние	•	•
Повернуть	•	•
Изменить размер	•	•
Убрать перекос	•	•
Зеркально отобразить	•	•
Многократно копировать	•	

Эффекты

Комбинирование	•	
Контур	•	
Контурная резка	•	•
Метка контурной резки	•	•
Тень	•	

Растр

Автотрассировка	•	
Цветовой режим	•	

Производство

Резать/рисовать	•	•
Ручное разделение линий	•	•
Упорядочить все копии	•	•
Монтировать до границы	•	•
Автоматическое слияние	•	•
Автоматический треппинг	•	•
Нахлест	•	•
Оптимизация порядка резки	•	•


Программа Sure Cuts A Lot

Ниже приведены базовые сведения по работе с программой Sure Cut A Lot.


За более подробной информацией обращаться к справочным файлам Sure Cut A Lot.

1. Выбрать нужный принтер и изменить рабочую область.


Шаг 1 Запустить программу Sure Cuts A Lot.

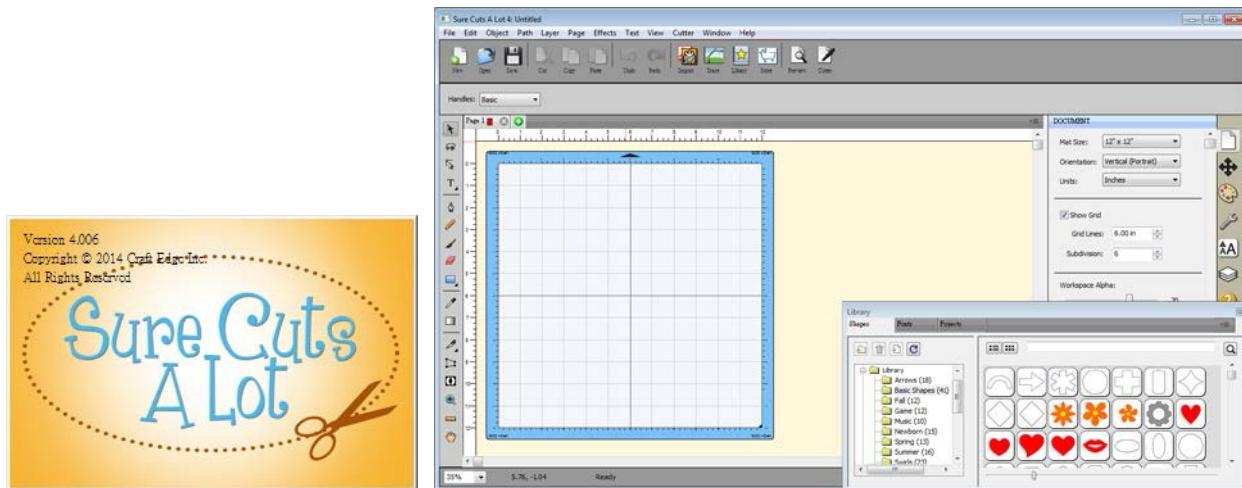


Шаг 2 Для изменения рабочей области в меню Cutter выбрать My Cutter, затем Manage Cutters.

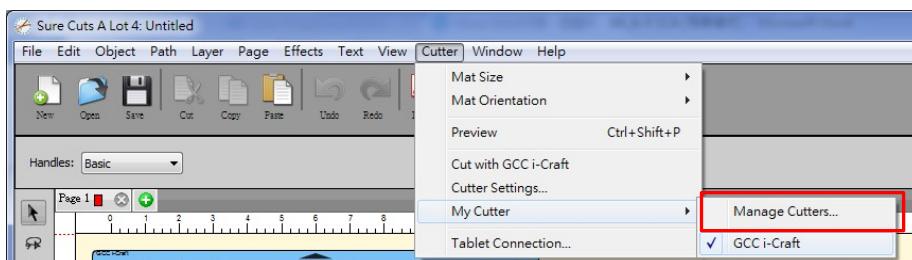


Шаг 3 В списке компаний и марок выбрать GCC и нужную модель, нажать кнопку Add to list.

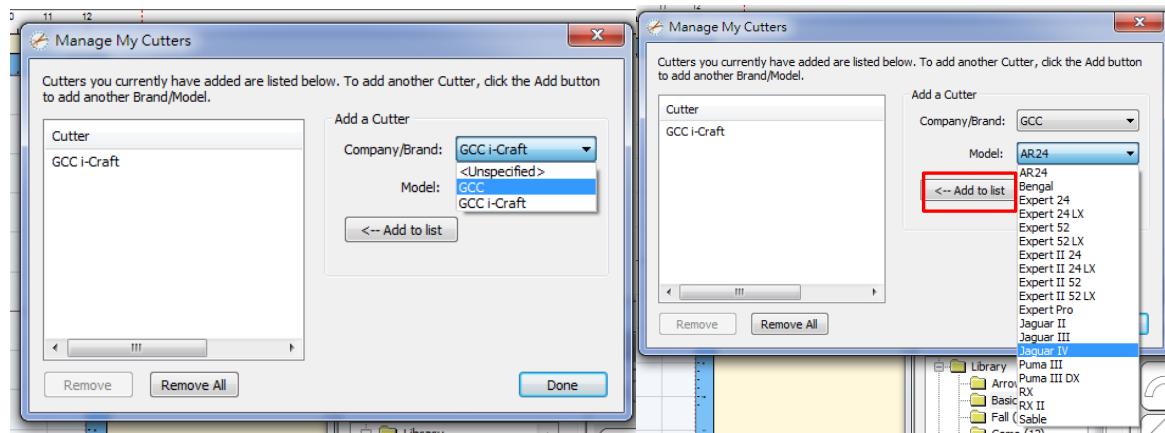

Шаг 4 Слева выбрать GCC и нажать Done.

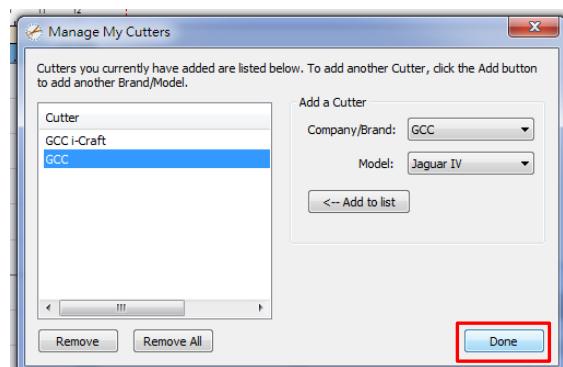


Шаг 5 Чтобы изменить размер и ориентацию рабочей области, ввести соответствующие значения в окне Document (Документ).

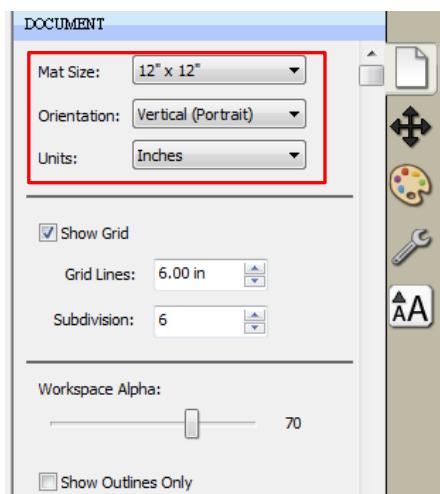


2. Вставка изображения из библиотеки

Шаг 1 Для вставки выбрать в библиотеке нужный файл с изображением.

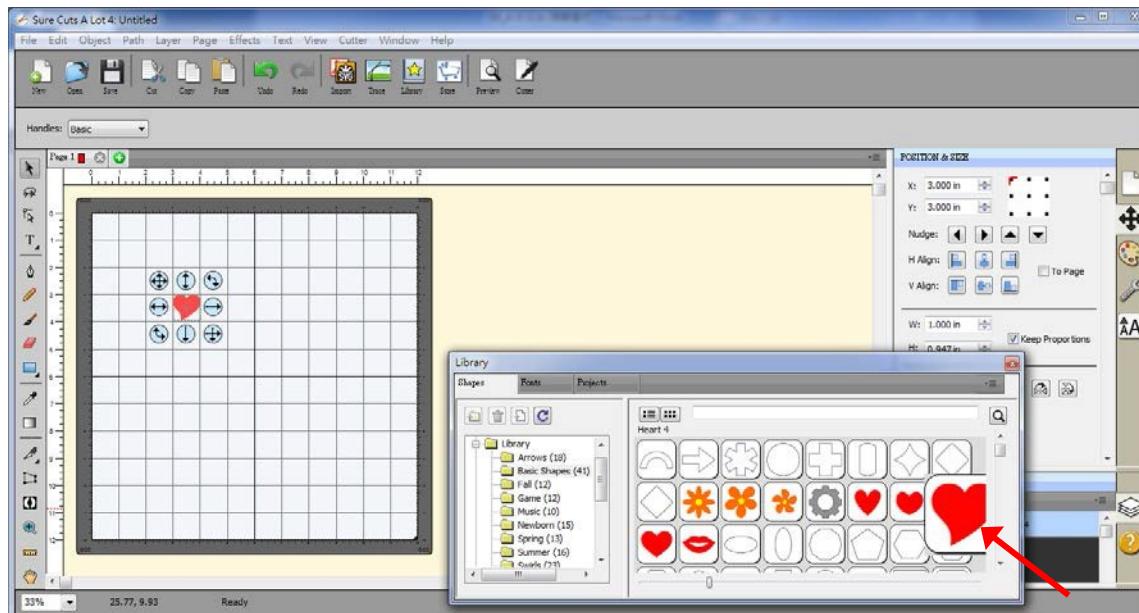


3. Добавление текста

Нажав значок Т слева, в текстовом окне ввести текст и выбрать нужный шрифт.

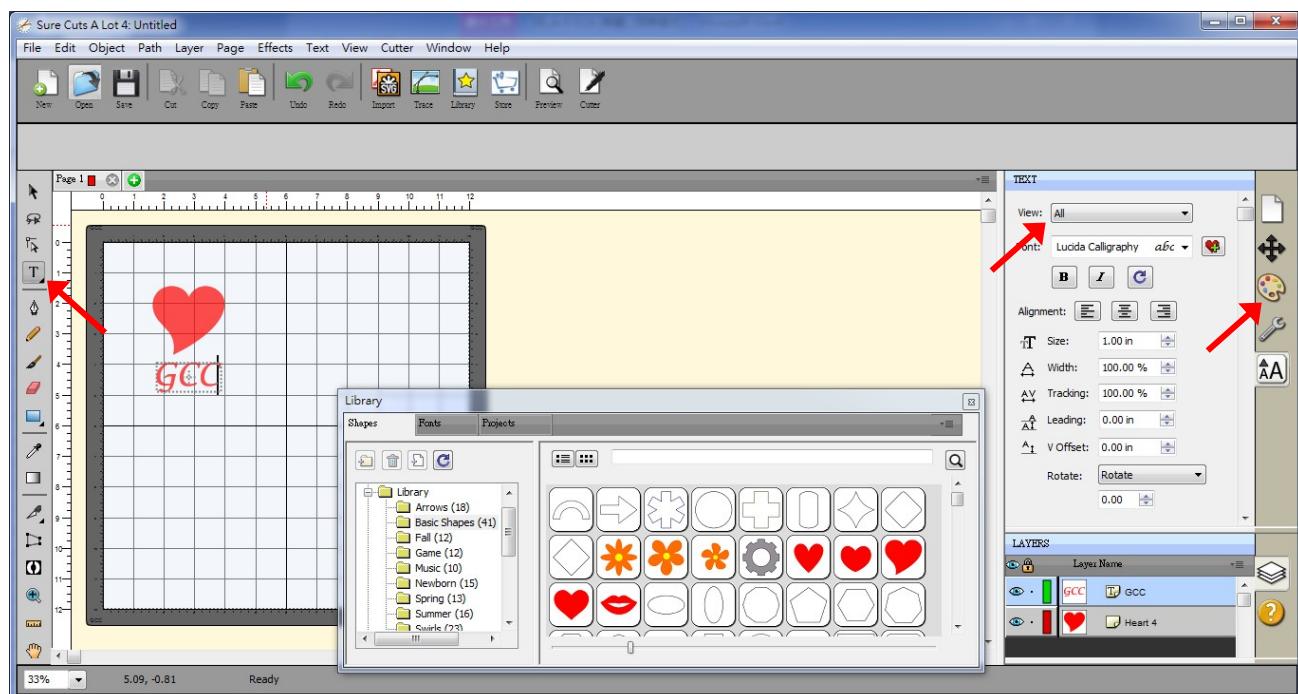

4. Импортирование макета

Макет из другой графической программы импортируют командой Import или Place image из меню File. SCA поддерживает форматы svg, scut, scal, pdf, ai, eps, png и wpc.

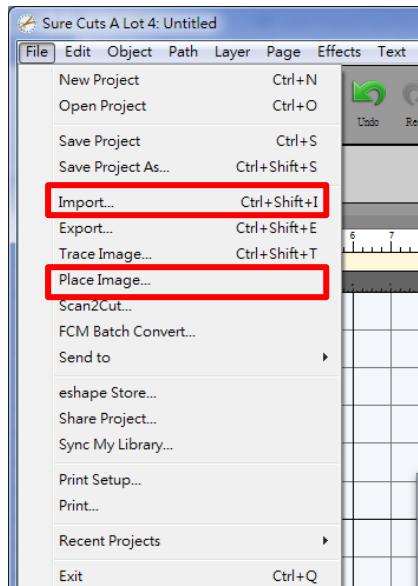


Сов

Для ПО Sure Cuts A Lot созданы тысячи файлов SVG!


✓ <http://SVGCuts.com> — лучший ресурс для создания дизайнов SVG. Тысячи элементов в высоком качестве: шаблоны для открыток, скрапбукинга, пакетов, коробок, объемных цветов.

5. Преобразование изображения в файл реза

Шаг 1 Открыть окно настройки, выполнив Trace Image (Трассировка изображения) из меню File или щелкнув на кнопке Trace Image на панели инструментов.

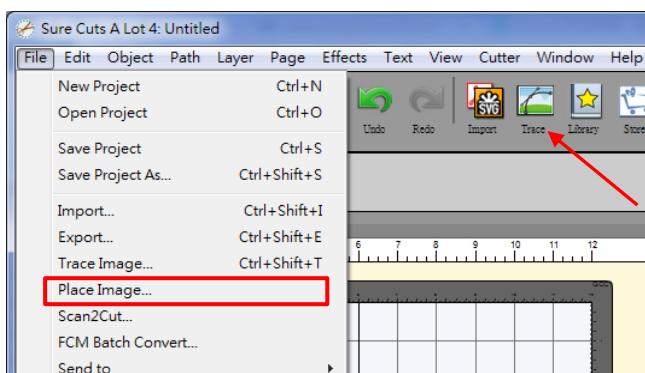

Шаг 2 Импортировать изображение кнопкой Choose an image, указать настройки изображения (Image Settings) и вывода (Output Settings) и нажать OK. Программа автоматически создаст контур изображения.

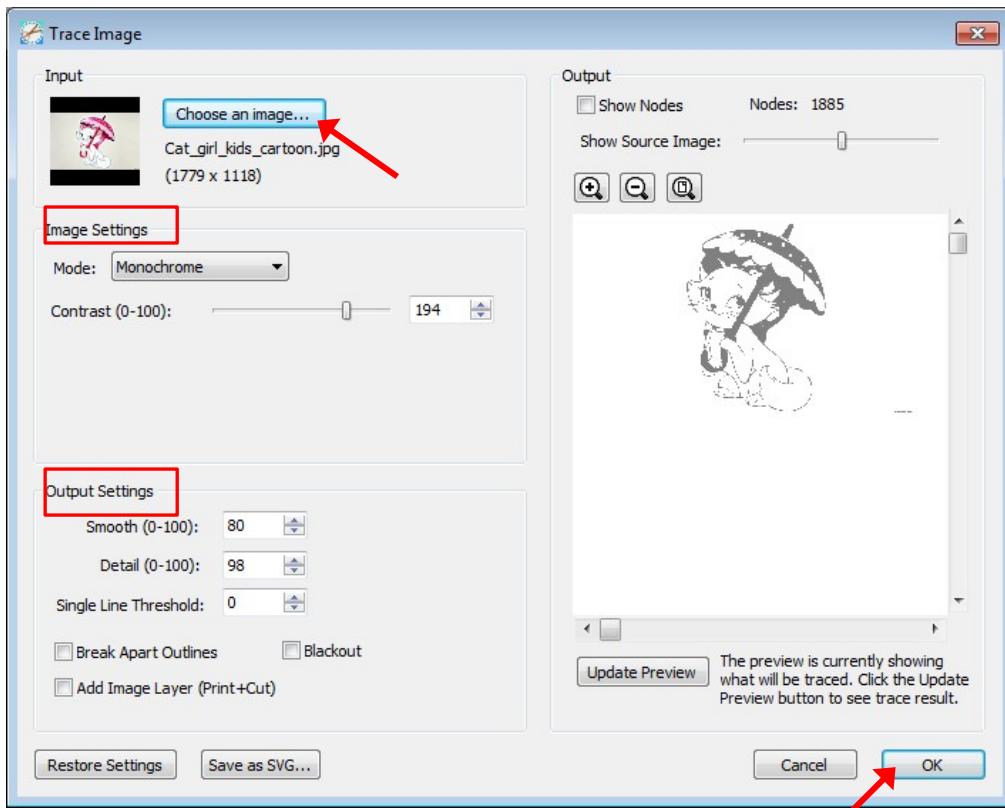


Примечание

- ✓ На результаты трассировки влияют **контрастность** и **пиксели**. Предпочтительно импортировать файлы с высокой контрастностью.

6. Резка макета

Шаг 1 Кнопкой Cutter на панели инструментов открыть диалоговое окно настроек.

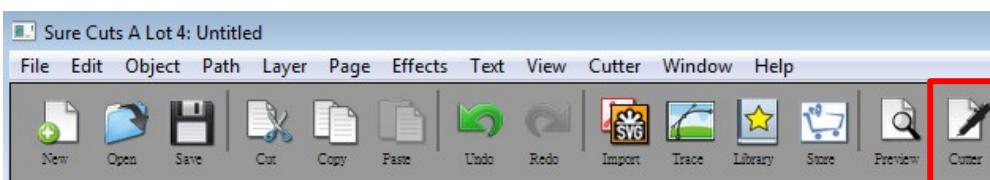


Шаг 2 Щелчком на кнопке Settings... открыть диалоговое окно GCC Cutter Settings.



Примечание


- ✓ Исходная точка находится справа внизу.

Шаг 3 В окне GCC Cutter Settings при необходимости отрегулировать приводочные метки.

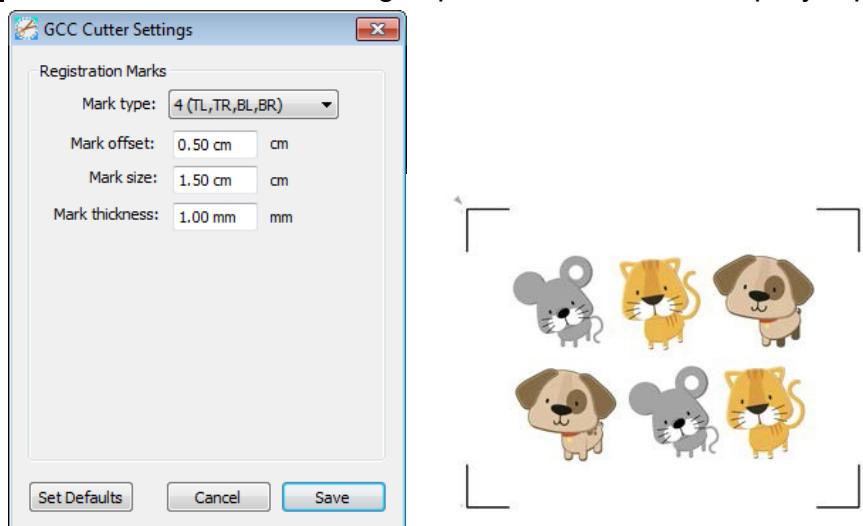

* **Registration Marks** (Приводочные метки): настроить расстояние между кромкой материала и приводочными метками в поле Mark Offset; размер меток — в поле Mark Size; толщину линий — в поле Mark Thickness.

Шаг 4 При необходимости задать настройки Blade Offset, Overcut Value, Multi-Cut и Quality в окне CutSettings.

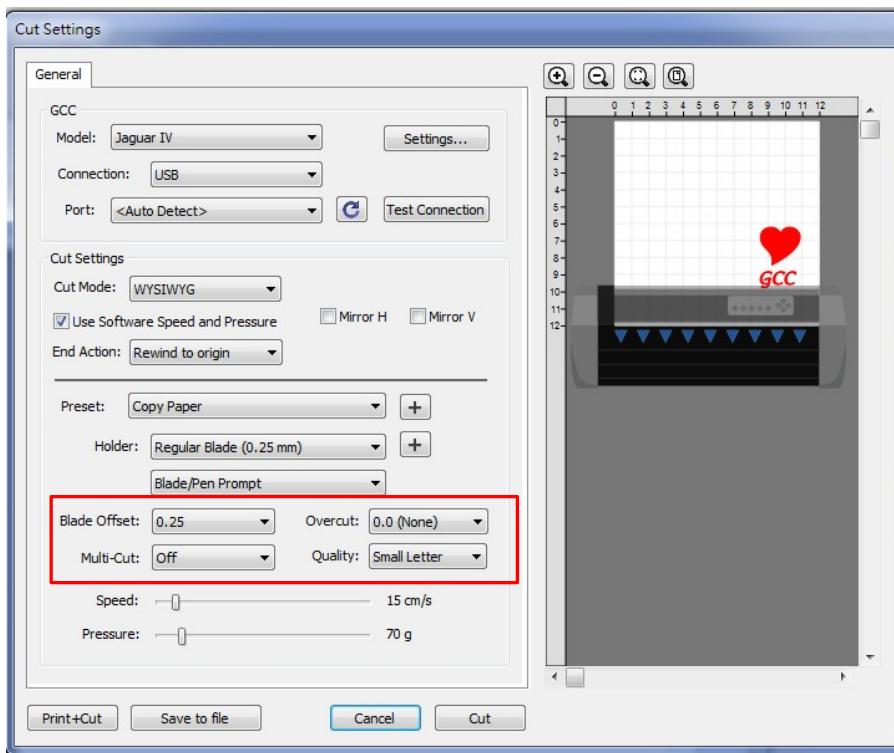


***Blade Offset** (Смещение ножа): задается с учетом типа ножа; для стандартного ножа составляет 0,25 мм, для дополнительного улучшенного ножа — 0,5 мм, для дополнительного пера — 0 мм.


***Quality** (Качество): чем выше качество, тем ниже скорость обработки.

***Multi-Cut** (Несколько проходов): для повторного выполнения задания из той же позиции при резке толстого материала.

***Overcut** (Нахлест): упрощает отделение облоя и компенсирует незамкнутые линии реза.

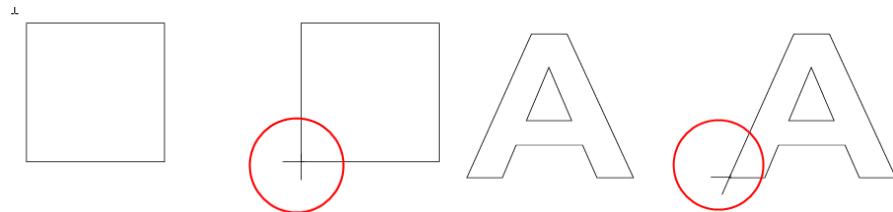

Шаг 5 В разделе Cut Settings предусмотрен ряд полезных функций. Задав нужные параметры, данные отправляют на режущий плоттер GCC кнопкой Cut. Плоттер начинает работу.

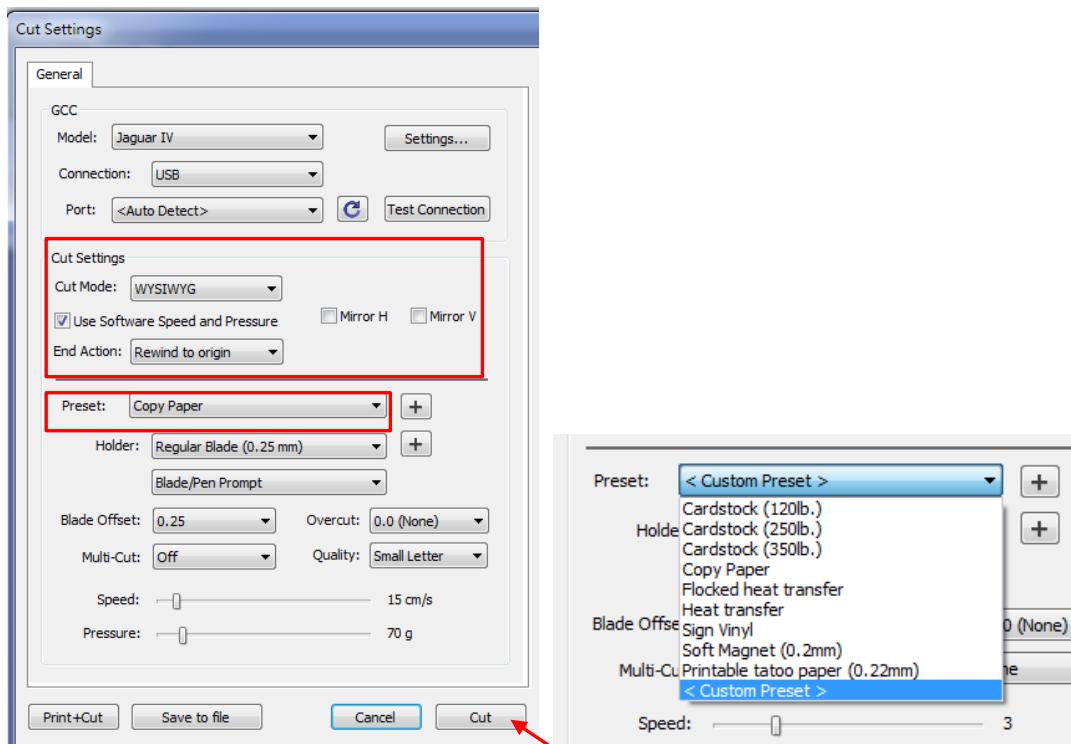

***Cut Mode** (Режим резки): параметры WYSIWYG и Origin Point.

Режим WYSIWYG — плоттер выводит изображение точно так же, как в окне предварительного просмотра. В режиме Origin Point (Исходная точка) плоттер начинает резку с левой верхней точки материала.

***Use Software Speed and Pressure** (Программные скорость

и давление): установите флажок, чтобы вручную задать параметры скорости и давления.


***Preset** (Предварительные настройки): программа автоматически задает скорость и давление реза для выбранного материала.

***Speed & Pressure** (Скорость и давление): для повышения качества можно настраивать вручную скорость и давление реза.


7. Печать и резка макета

Функция Print and Cut позволяет отпечатать изображение из программы Sure Cuts A Lot на принтере, а затем загрузить материал с распечаткой в режущий плоттер GCC и через Sure Cuts A Lot вырезать по контуру.


Шаг 1 Открыть файл с изображением в программе Sure Cuts A Lot.

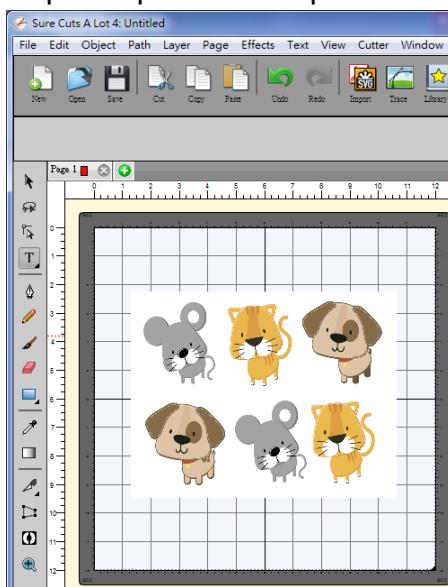


Шаг 2 Щелкнуть на значке плоттера (Cutter) на панели инструментов, задать нужные параметры. Щелчком на опции Print+Cut добавить приводочные метки и распечатать изображение.

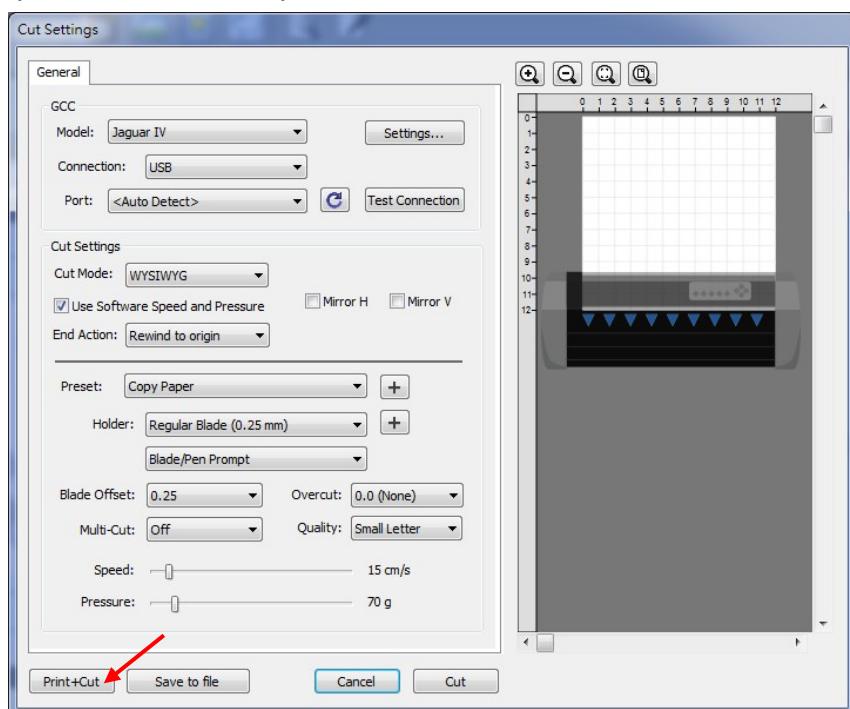

Шаг 3 Выбрать Print..., открыть окно настроек принтера и нажать OK.

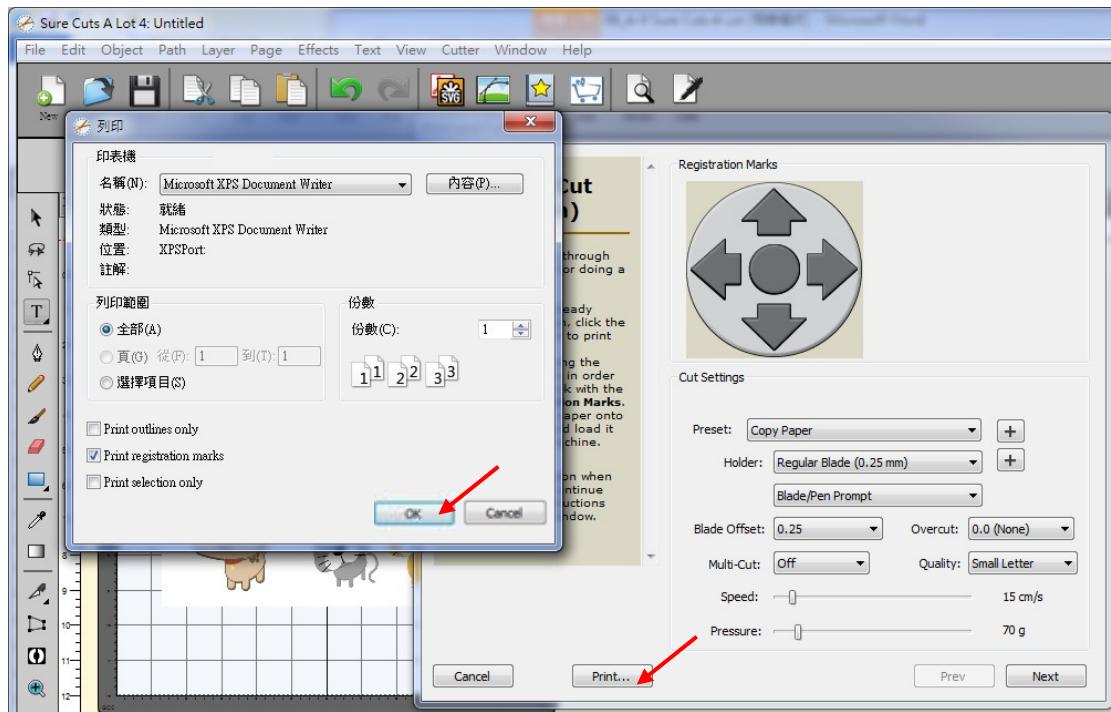


Шаг 4 Распечатать макет с наружными приводочными метками.

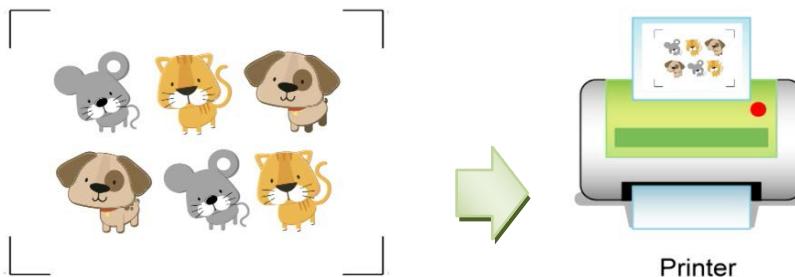

Шаг 5 Загрузить запечатанный материал в режущий плоттер GCC.

Шаг 6 Нажать Next, затем Scan+Cut. Плоттер GCC распознает приводочные метки и автоматически вырежет контурные линии.

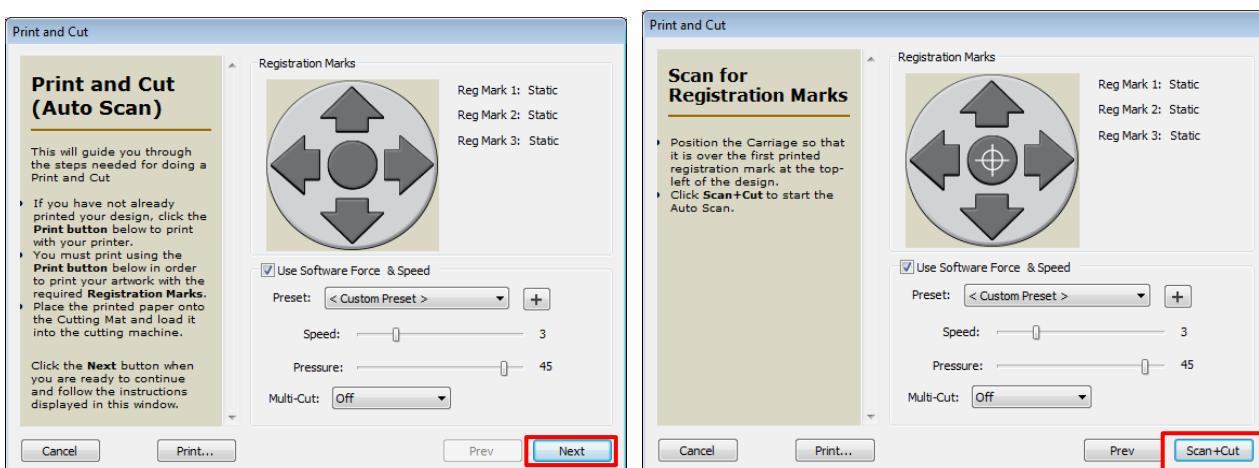

Совет Как экономить материалы с функцией Test Connection.

✓ Нажать кнопку Test Connection, чтобы проверить соединение.

